



改善箇所説明図

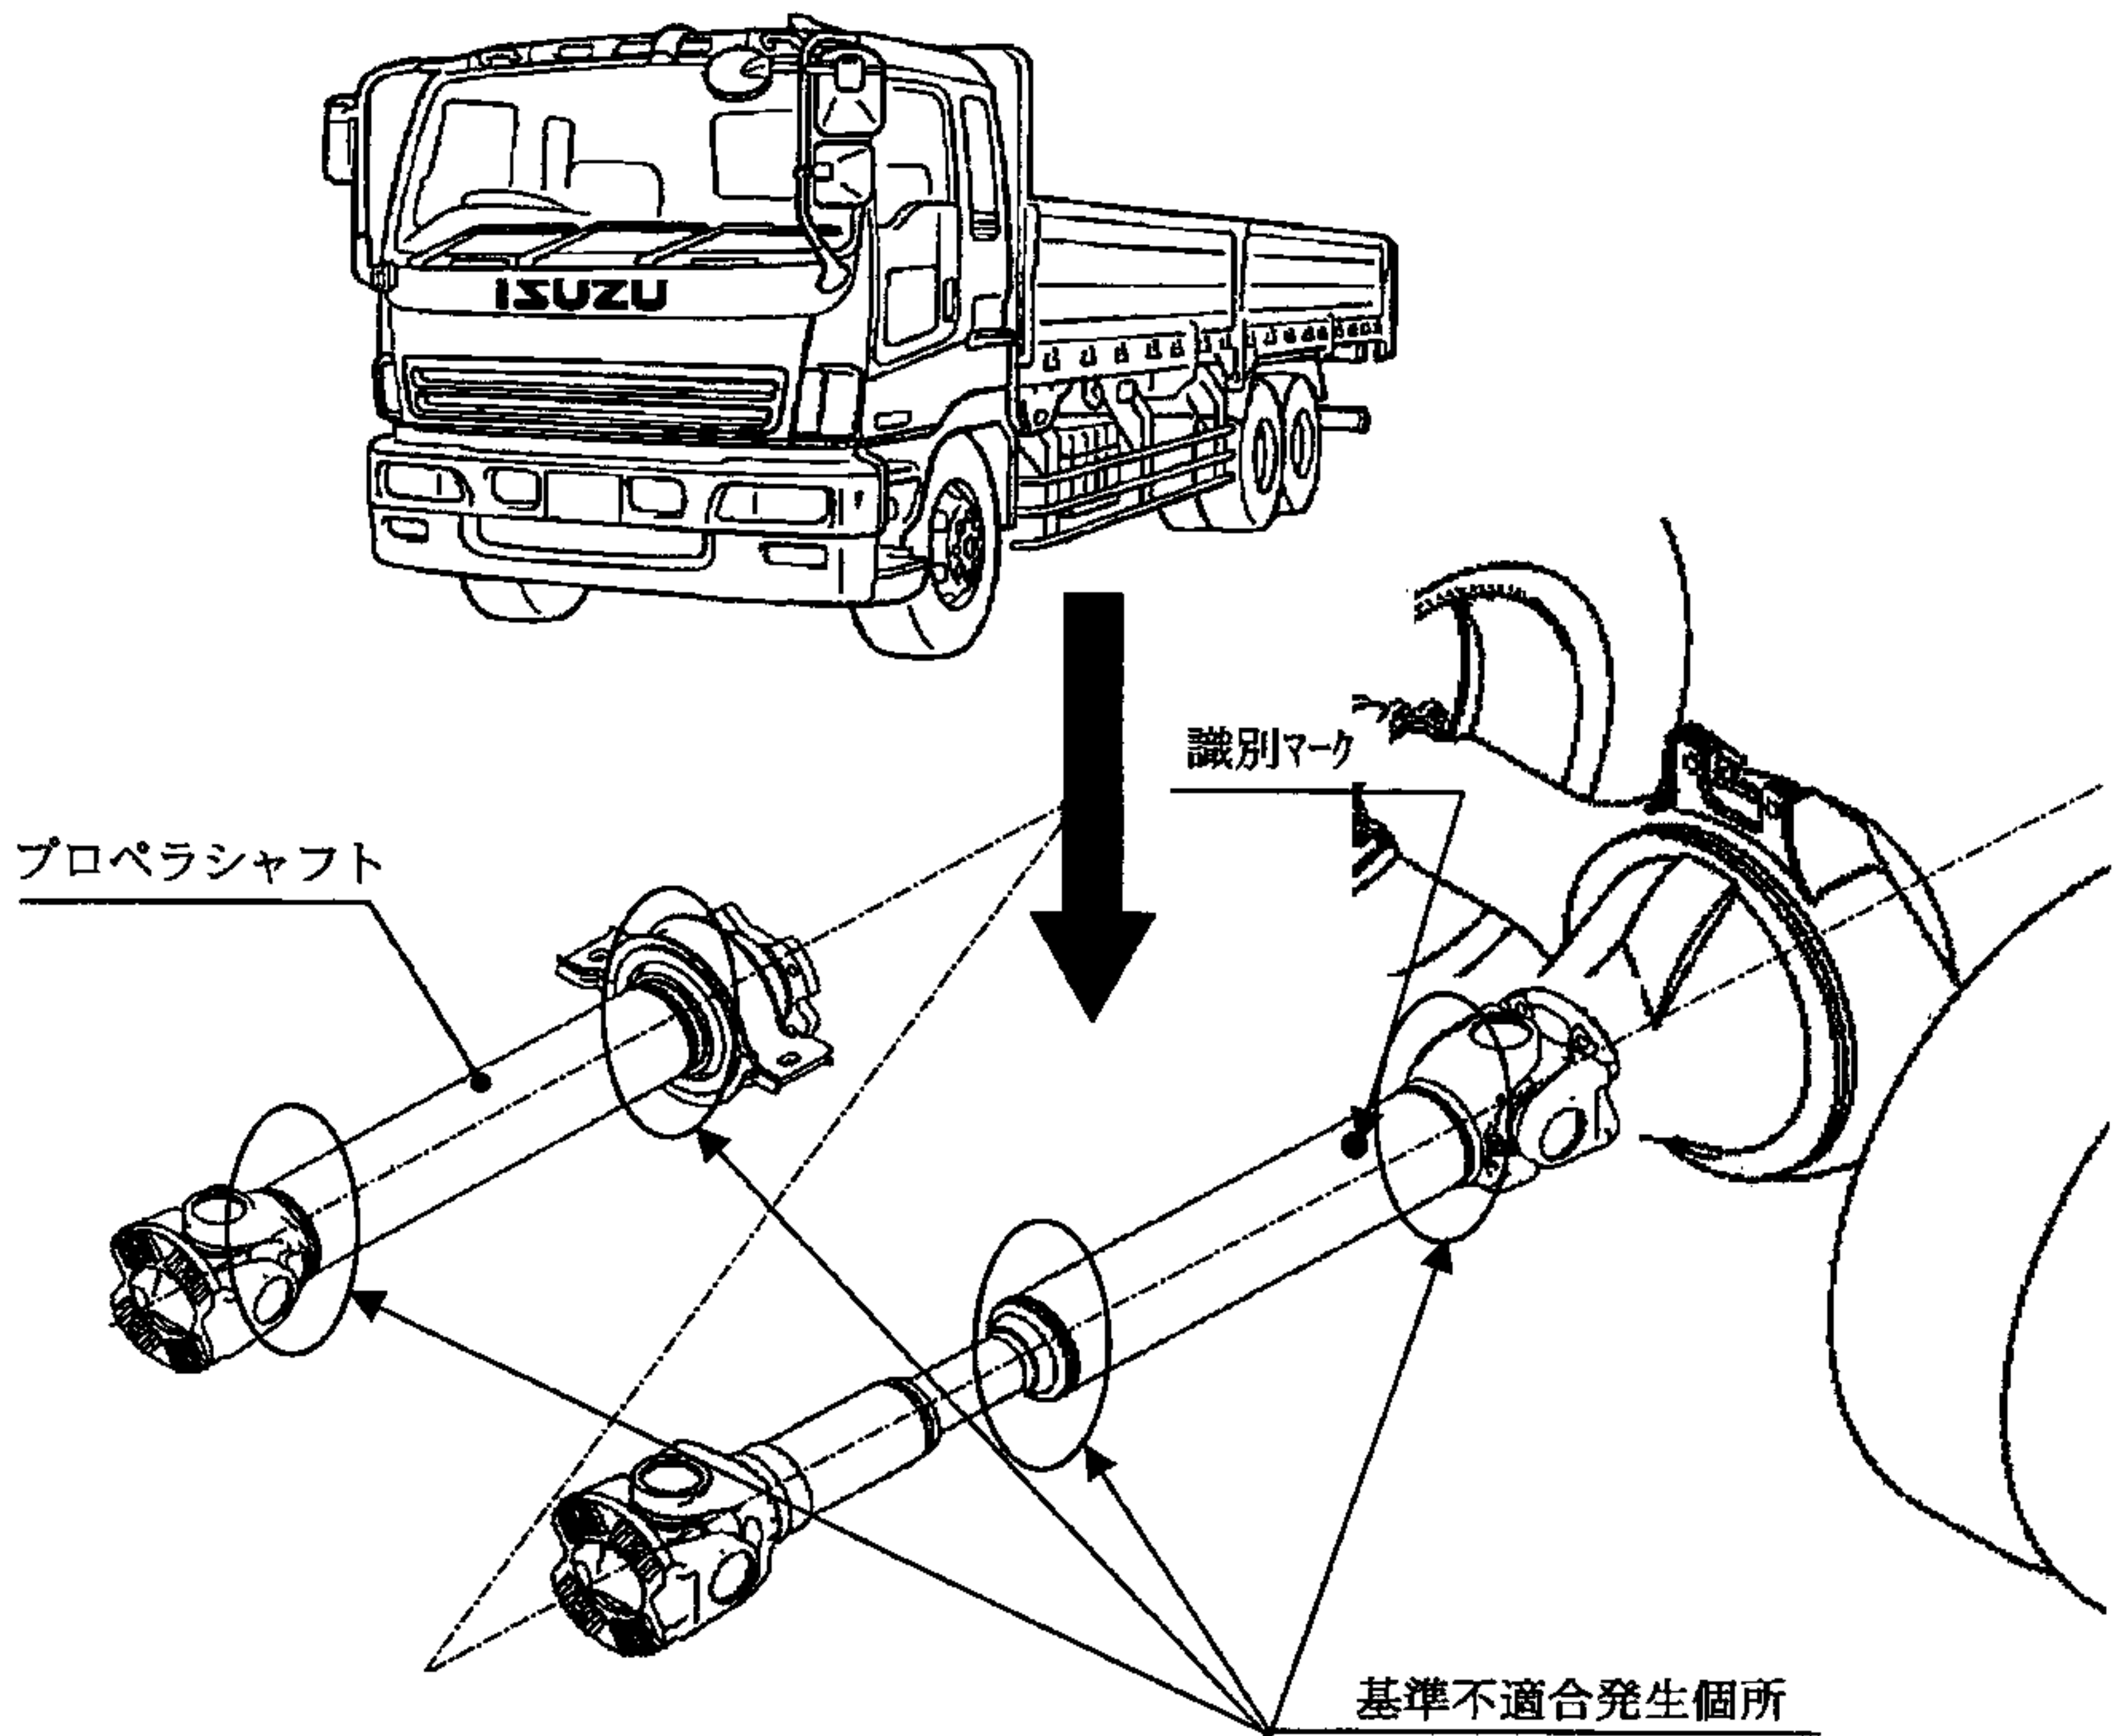

不具合箇所拡大図

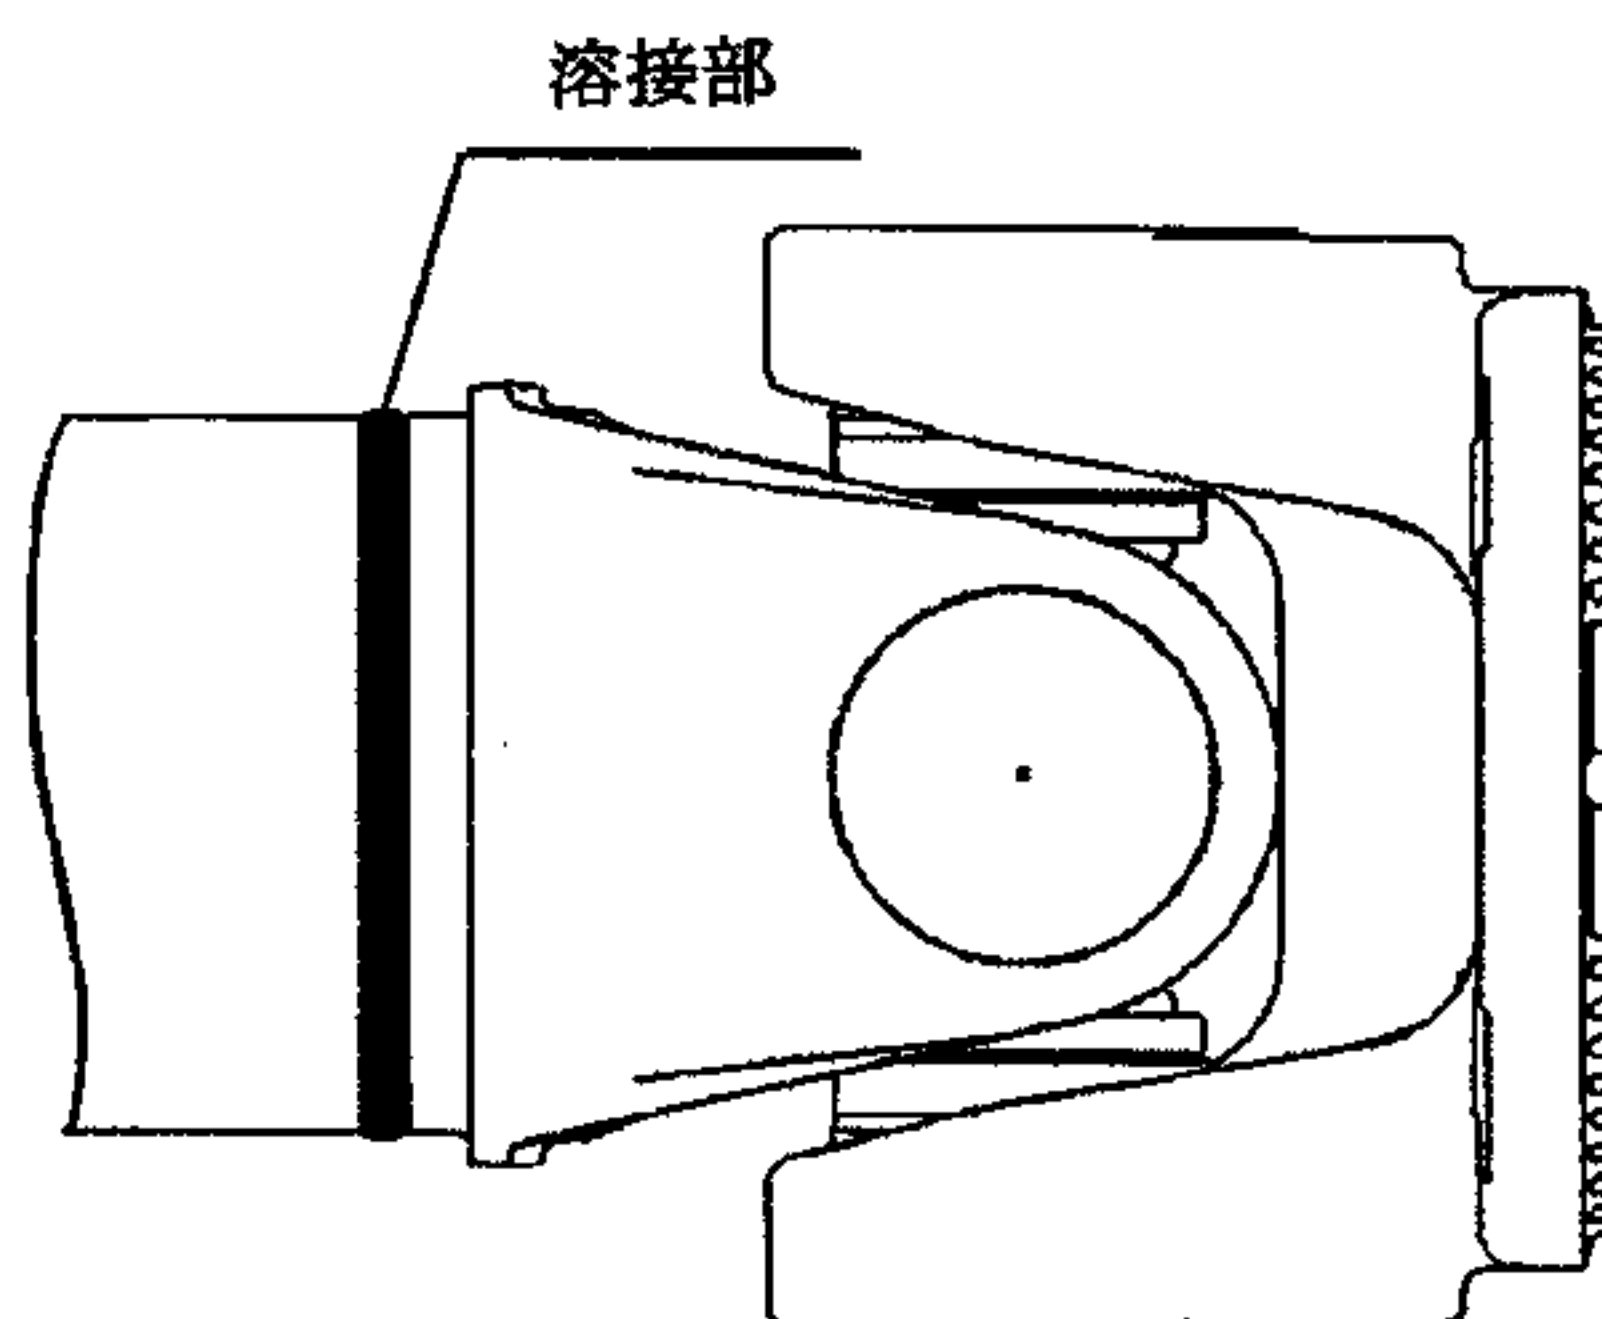

プロペラシャフトにおいて、溶接部の位置がずれているため強度が不足しているものがあり、最悪の場合溶接が剥がれて空回りし、走行できなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、プロペラシャフトの溶接位置を確認し基準値を外れているものは良品と交換する。

識別：減速機側プロペラシャフトのチューブに黄色ペイント塗布