


## 改善箇所説明図

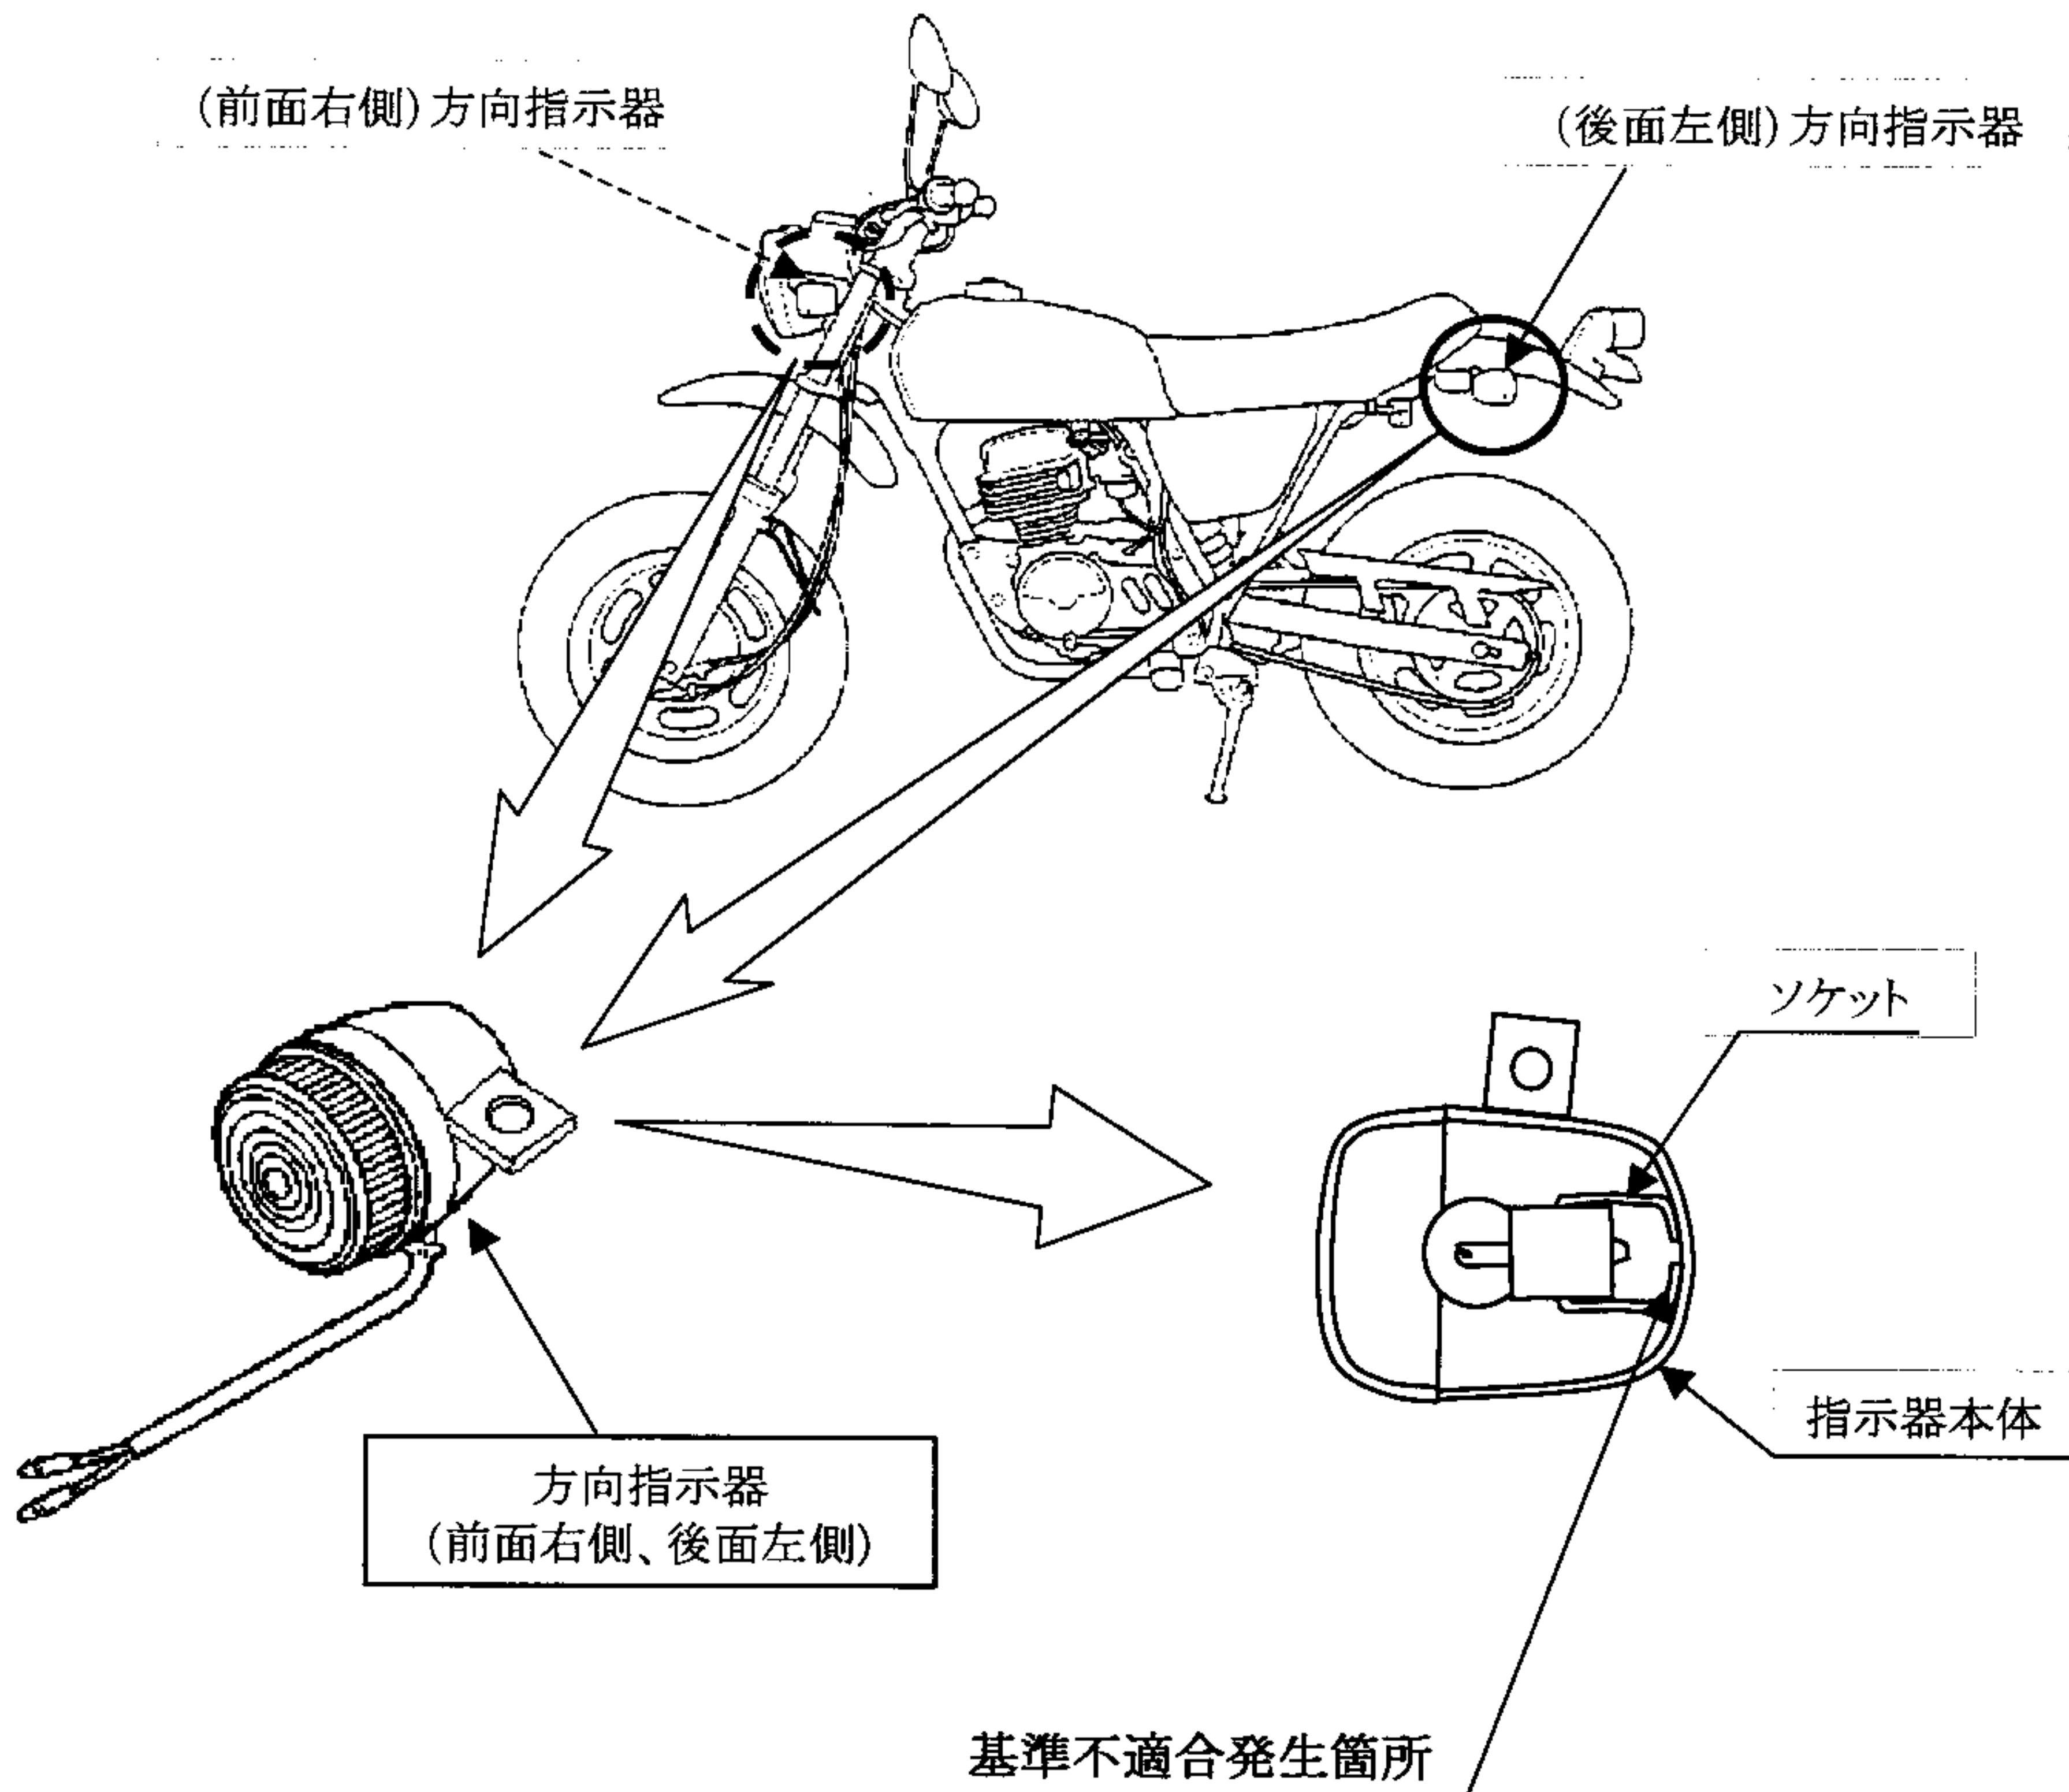

原動機付自転車の方向指示器において、方向指示器本体と電球を保持するソケットとの接合部の溶接が不適切なため、走行中の振動等により、当該接合部が剥がれて導通不良となることがあり、方向指示器が作動しなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、前面右側と後面左側の方向指示器を良品と交換する。

注:  は交換部品を示す。

識別: フレームボディーヘッドパイプの車台番号付近に黄色ペイントを塗布する。