


改善箇所説明図

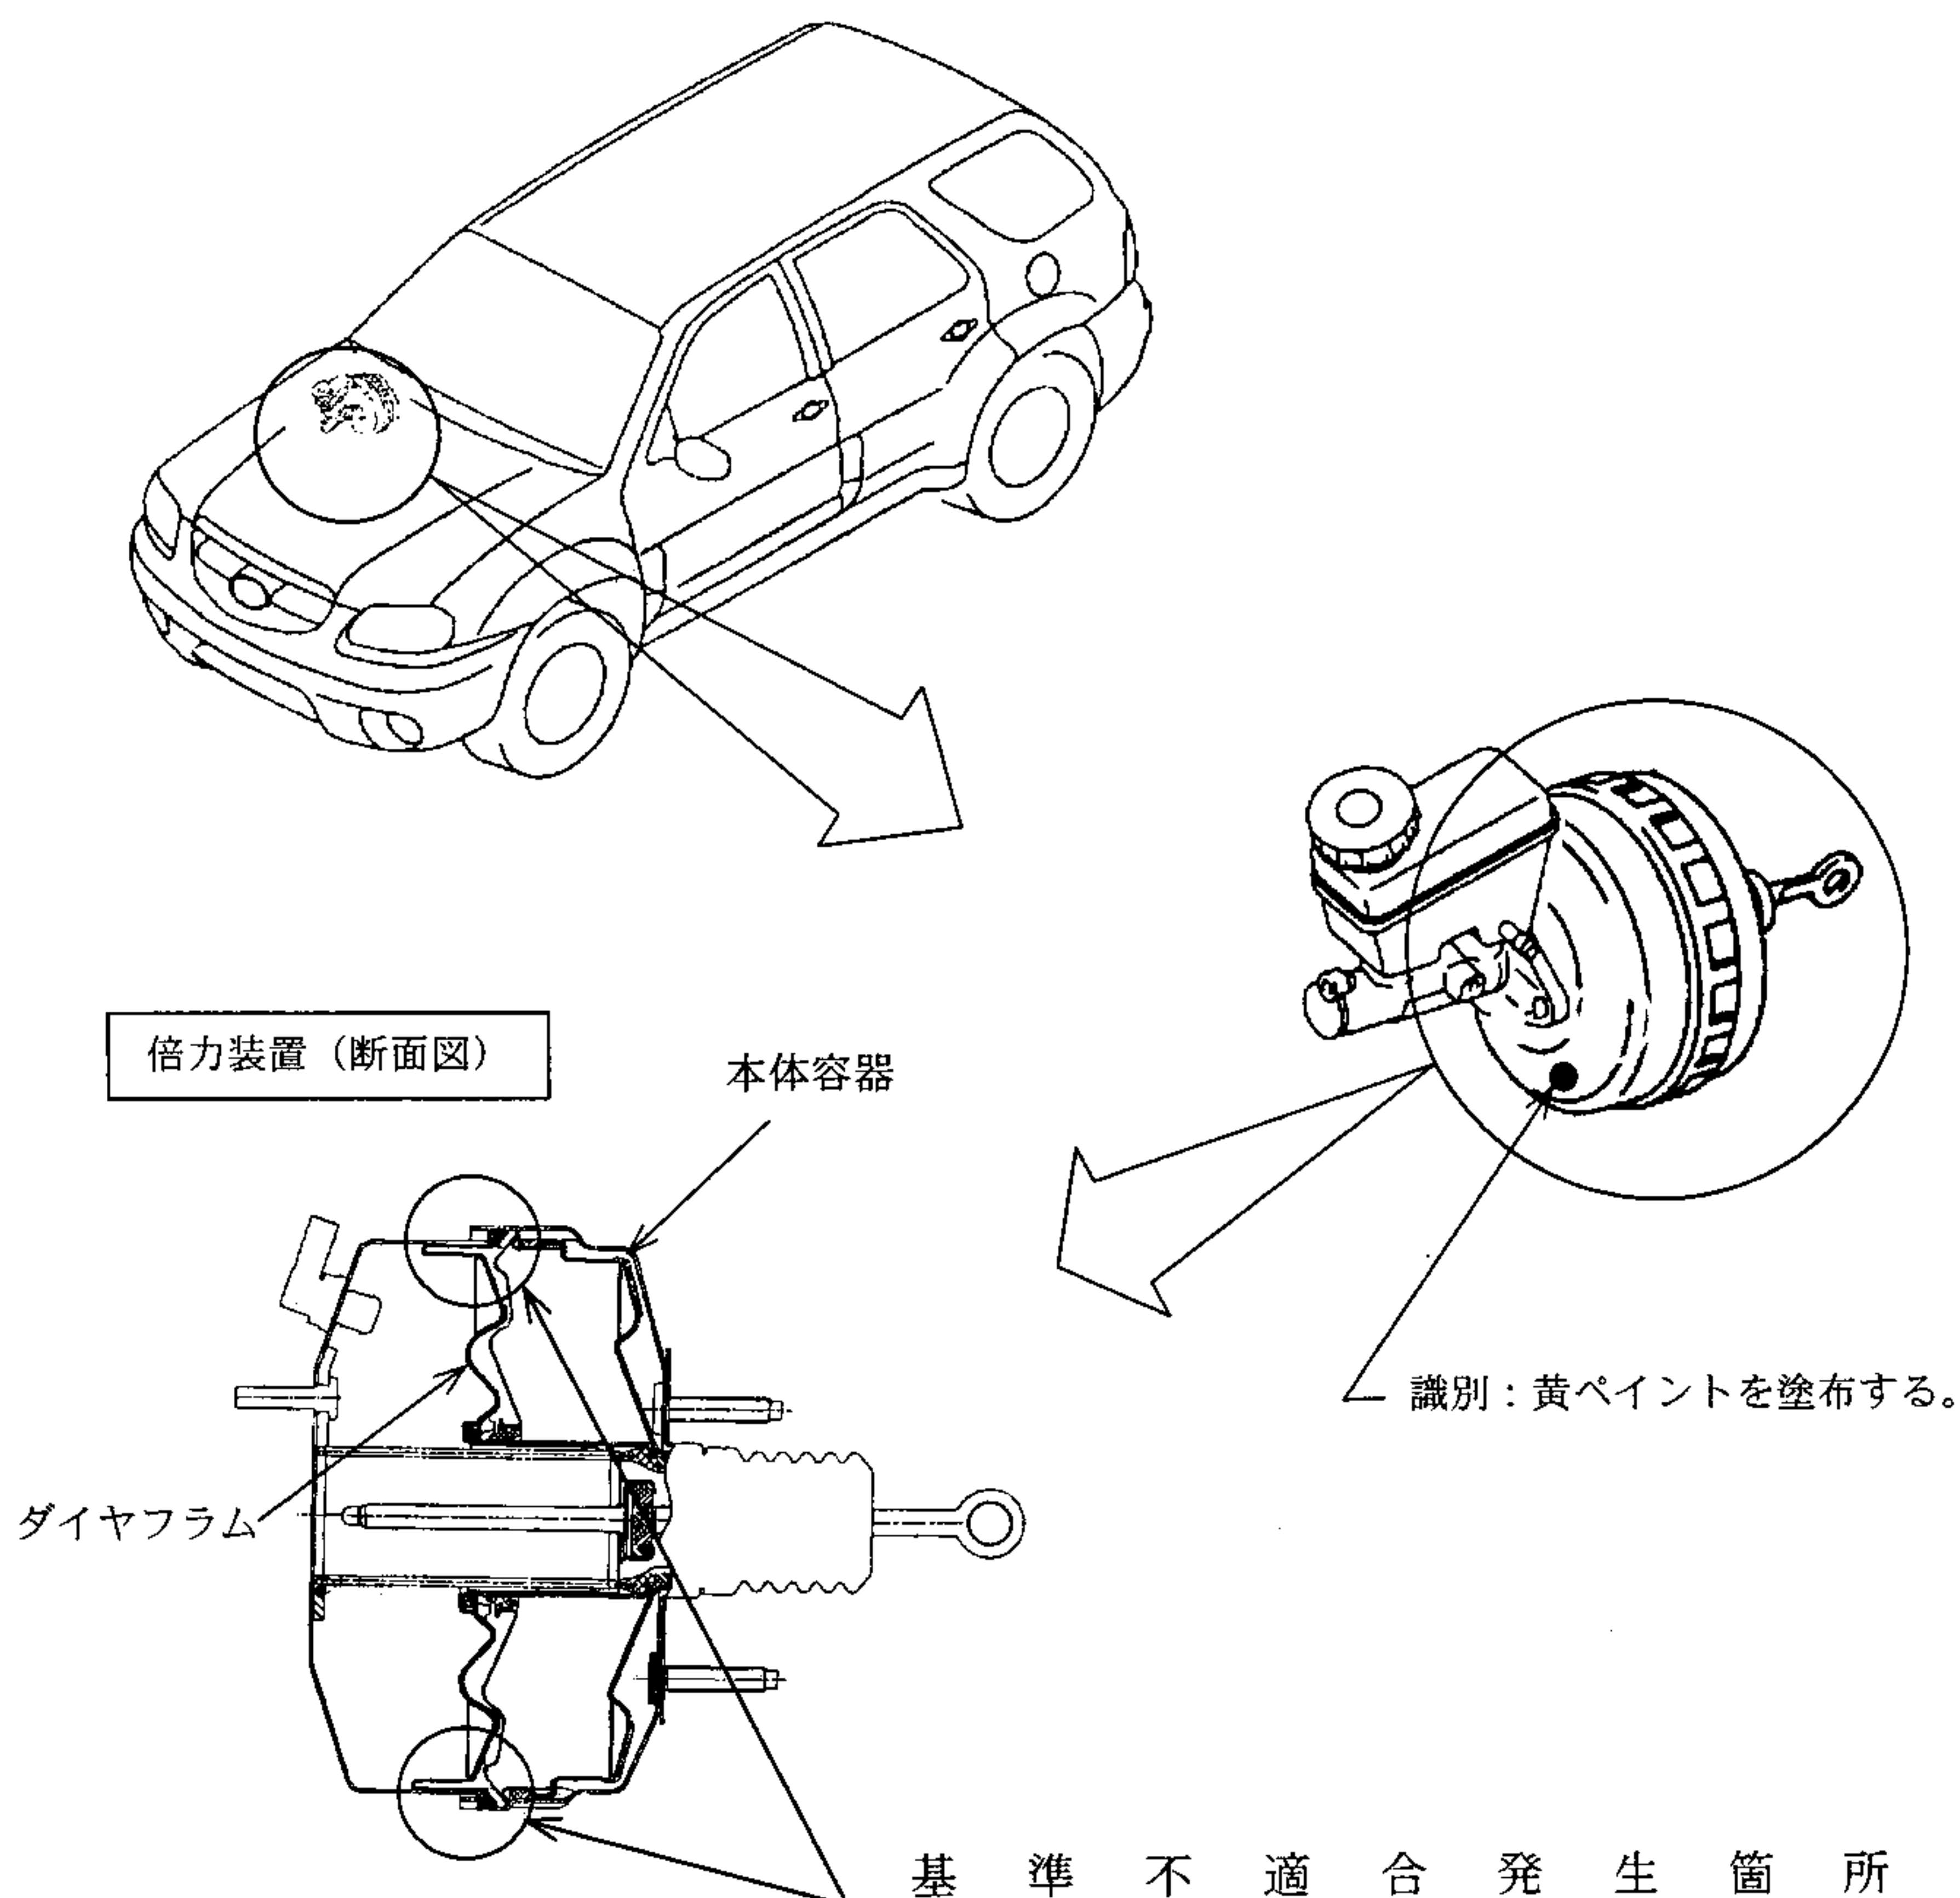

制動装置において、倍力装置の製造工程が不適切なため、ダイヤフラムが倍力装置の本体容器に噛み込まれた状態のものが、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキ操作の繰り返しによりダイヤフラムが破損することがあり、負圧が漏れ、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、倍力装置を点検し、ダイヤフラムが噛み込まれた状態のものは、良品と交換する。

注：□ は、交換部品を示す。