


改善箇所説明図

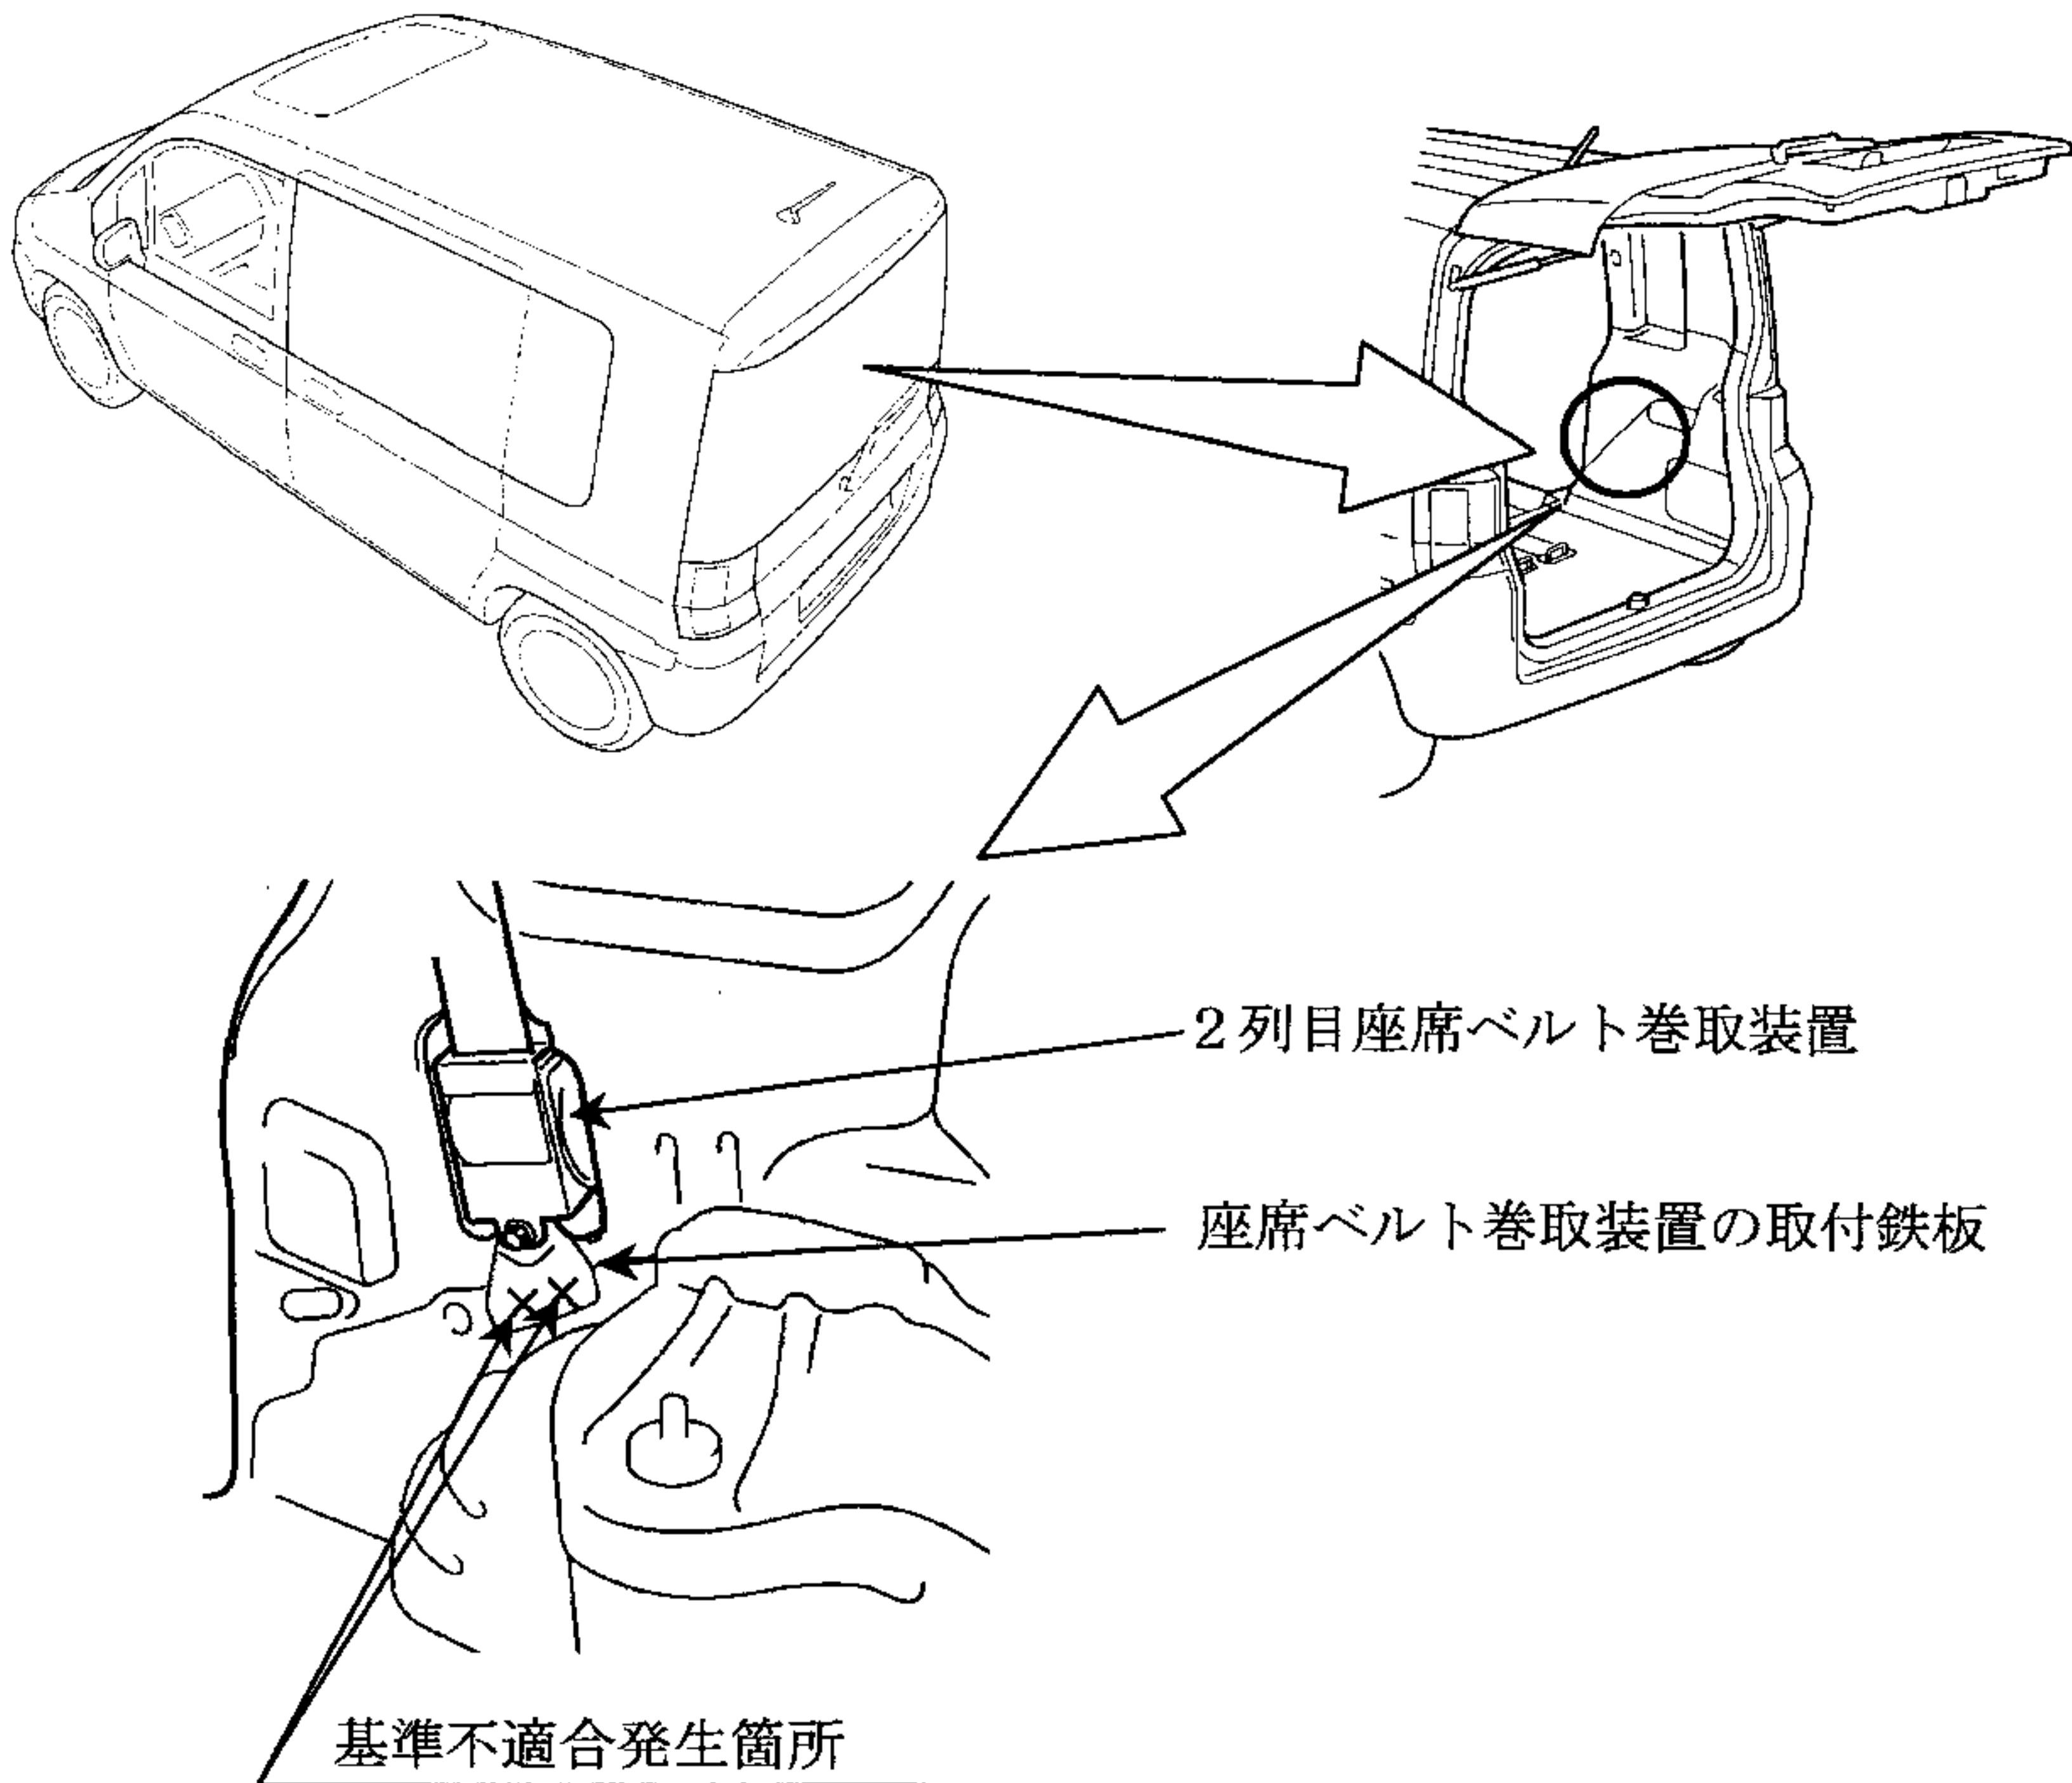

車体において、2列目右側座席ベルト巻取装置を取り付ける部分について、後部右側内面鉄板が一部溶接されていないものがあり、当該部に過大な荷重が加わると、ベルト巻取装置取付け部の鉄板が剥がれて乗員を拘束できなくなる。

改善の内容

全車両点検し、溶接が指定位置にないものは追加溶接を行う。

対策前	対策後
溶接位置	追加溶接位置 (座席ベルト巻取装置 取付部及び右側内面鉄 板周辺)

識別：テールゲートの右側ヒンジの右側取付ナットに黄色ペイントを塗布する。