


改善箇所説明図

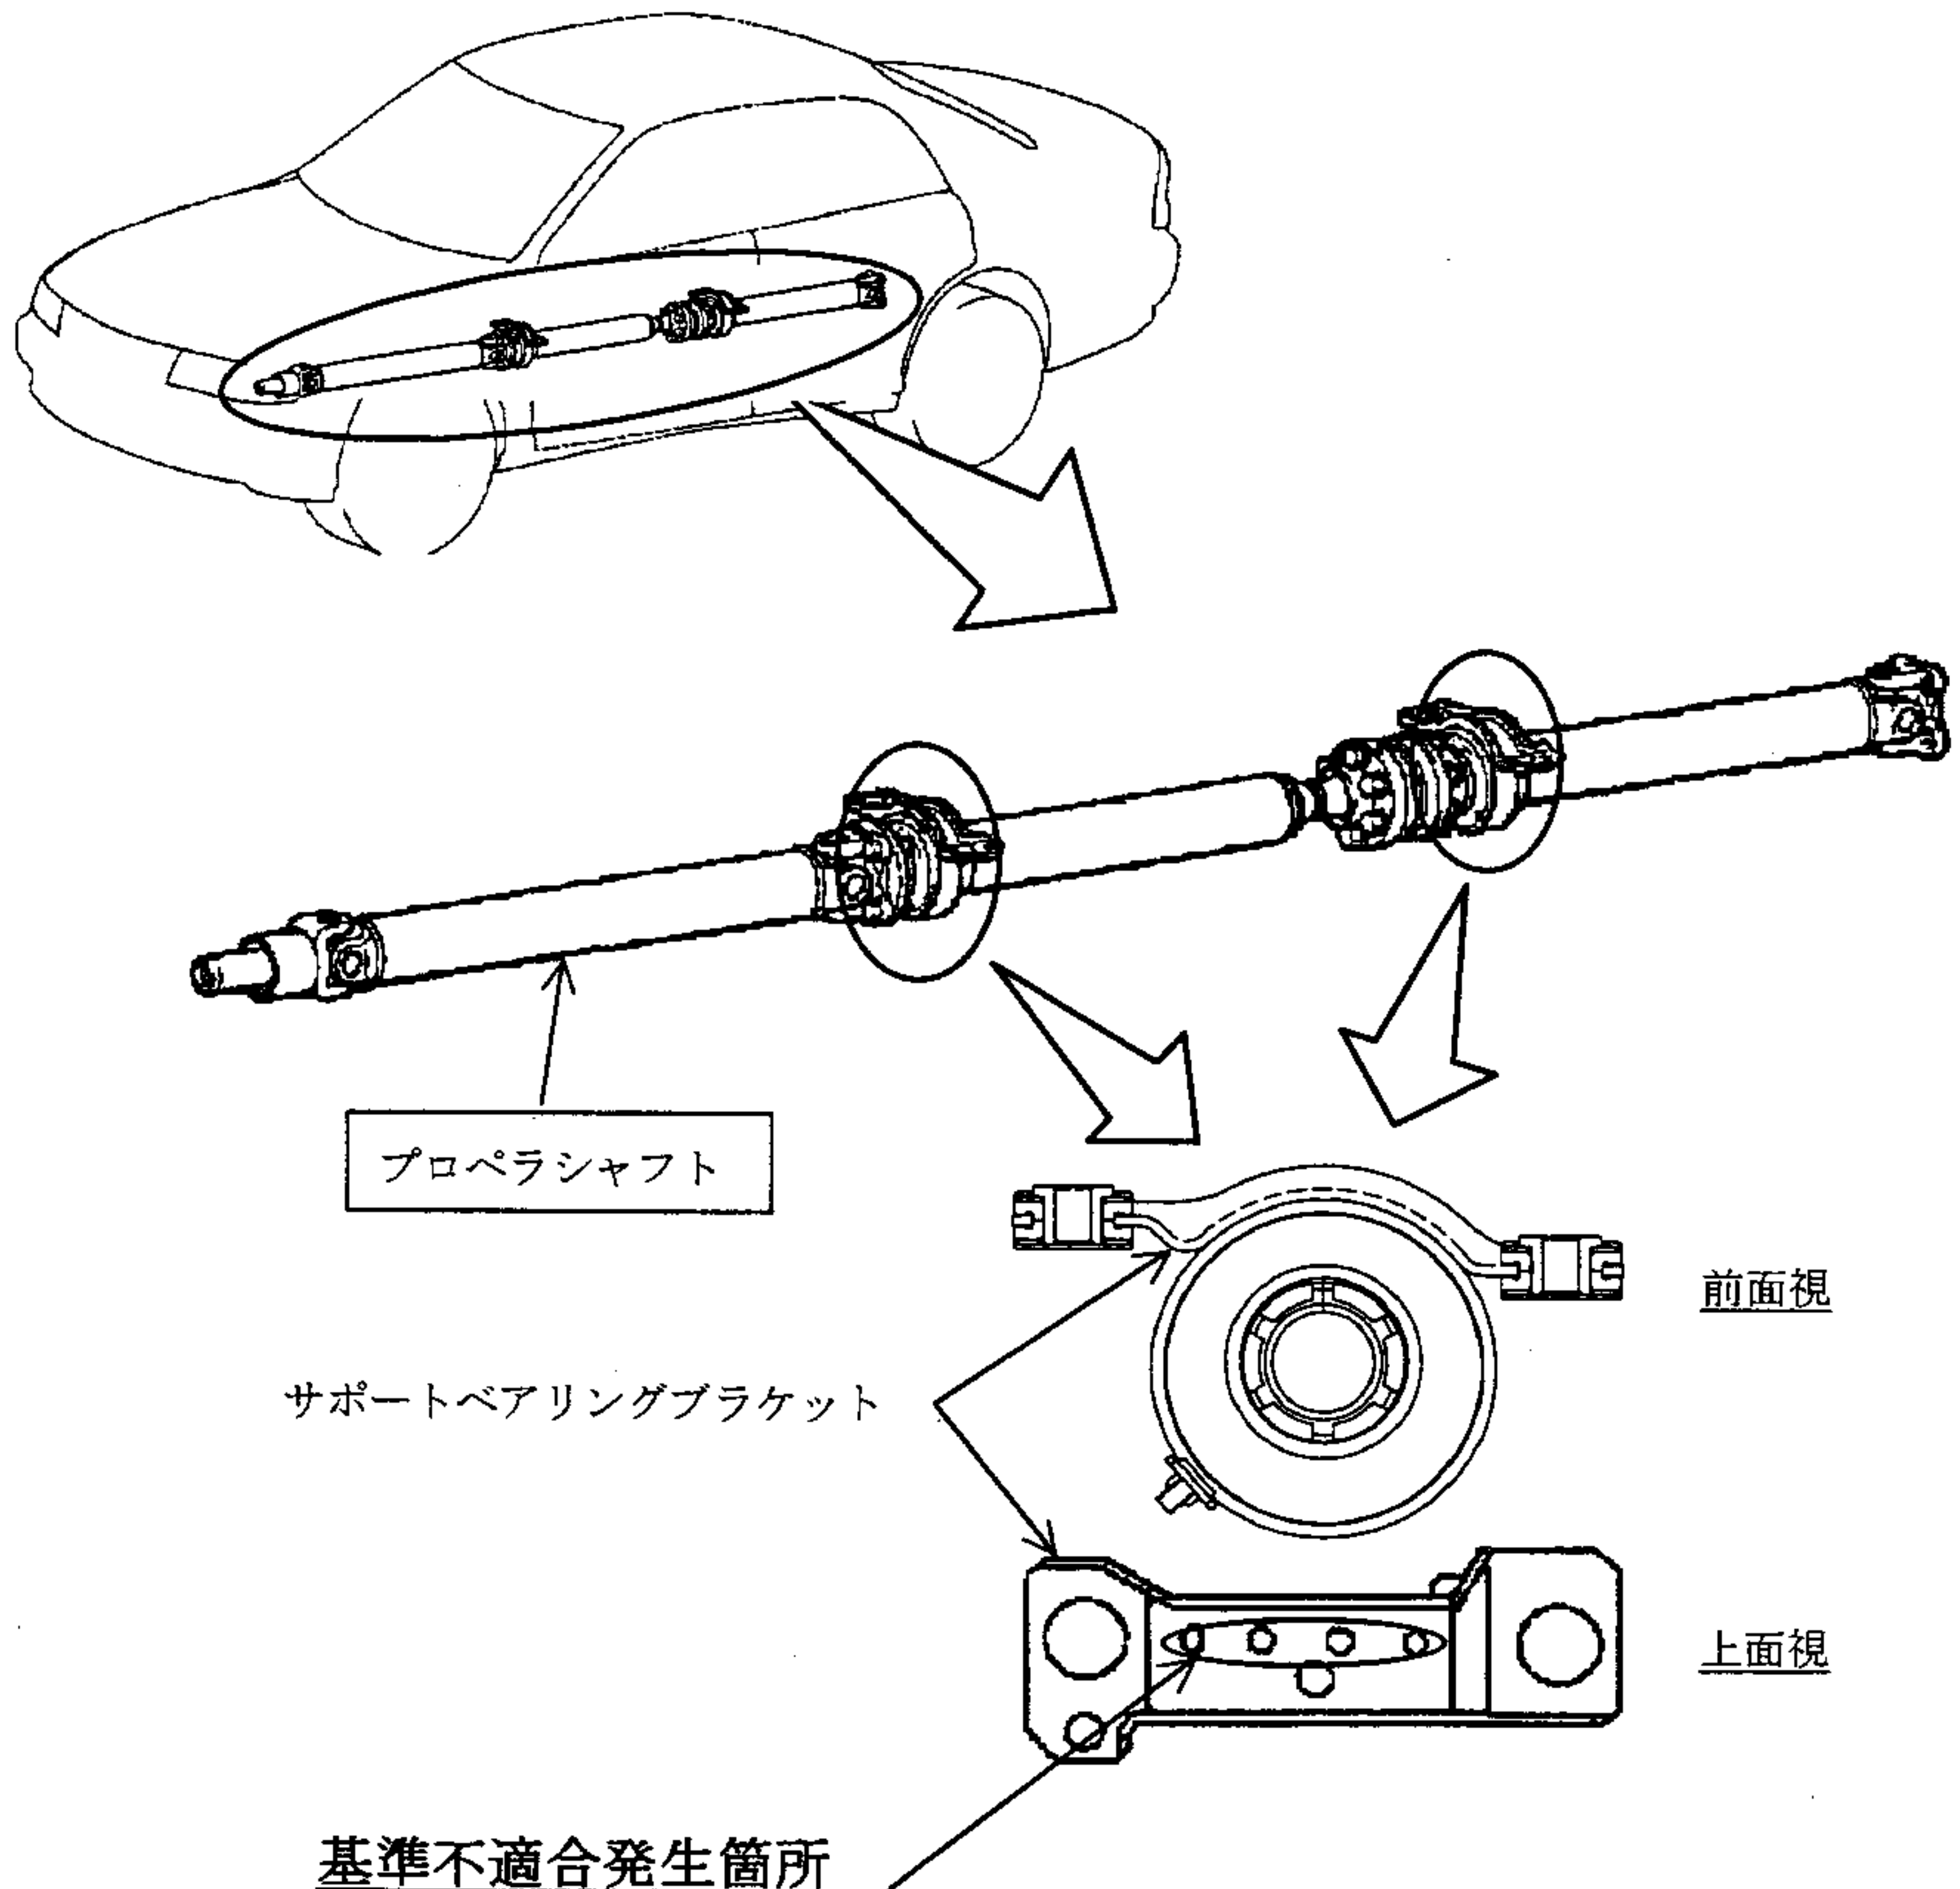

4輪駆動車において、プロペラシャフトを支持するサポートベアリングのブラケットの溶接部に不適切なものがあるため、振動等により、当該ブラケットからプロペラシャフトが外れ、最悪の場合、プロペラシャフトが脱落するとともに走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ブラケットを含むプロペラシャフト一式を良品に交換する。

注：図中の 内は交換部品を示す。

識別：運転席ドアのアップーヒンジにあるドア側取付けボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。