


改善箇所説明図

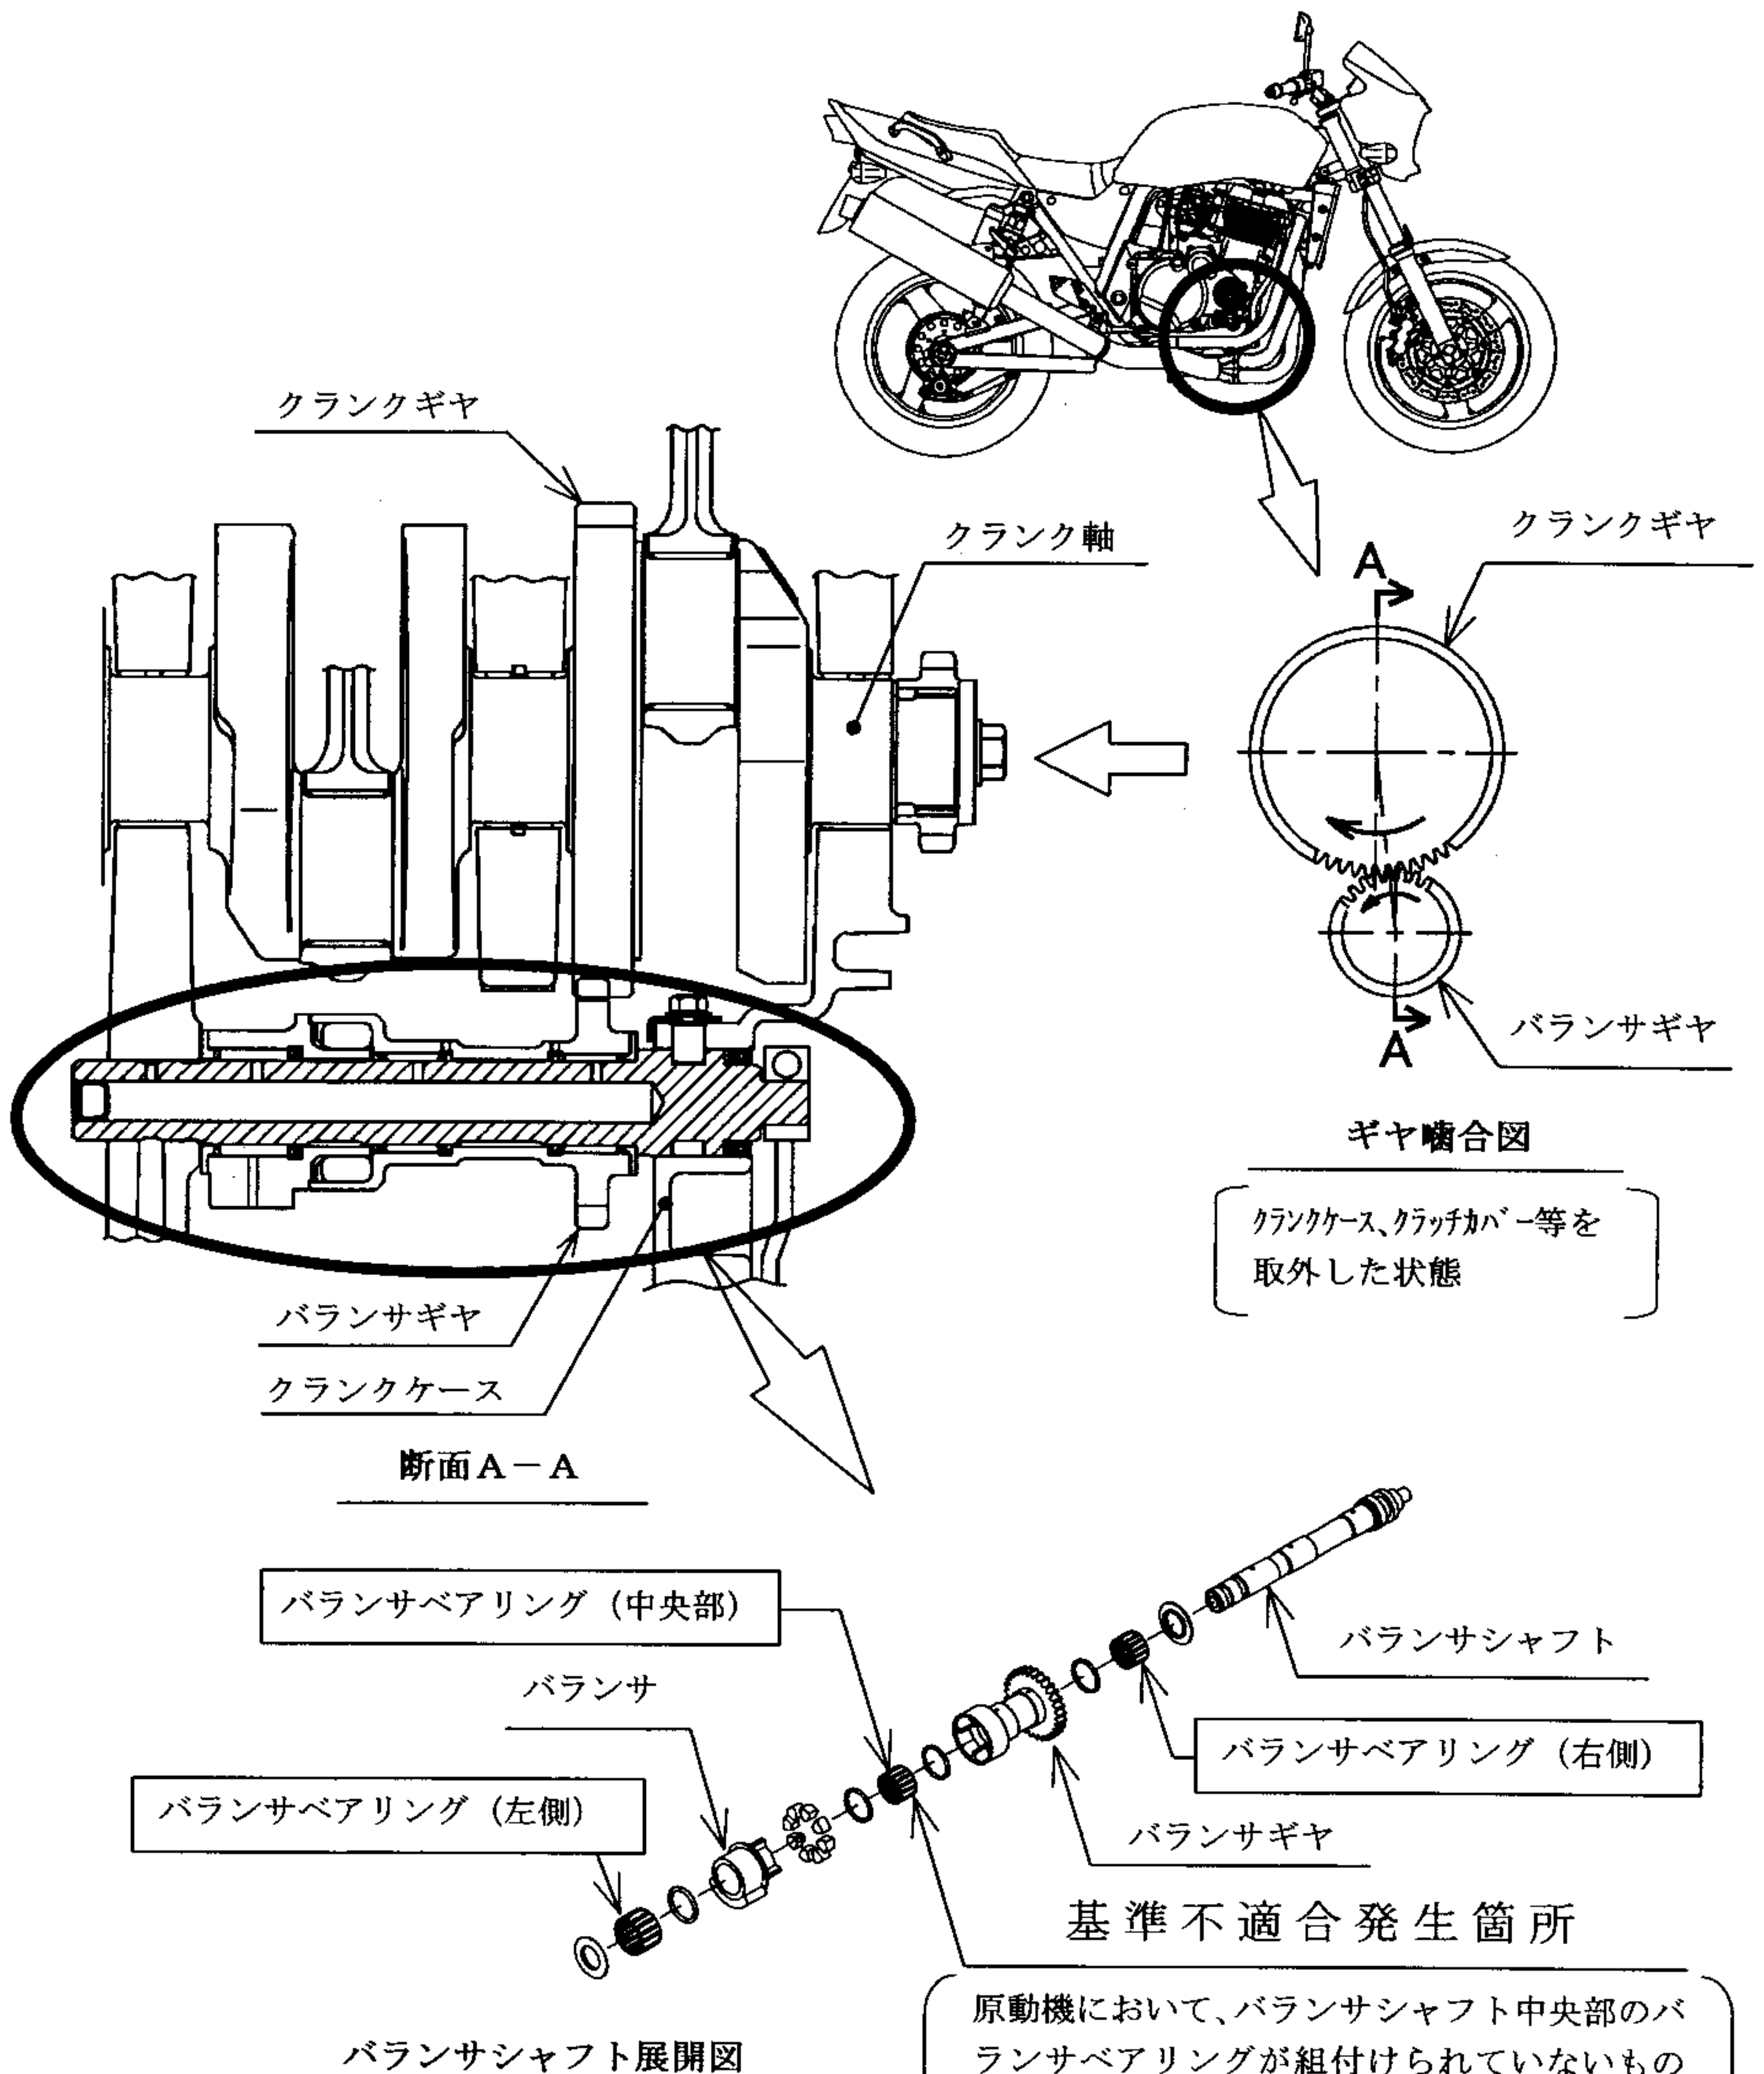

改善の内容

全車両、 balンサベアリングを点検し、当該ベアリングが組付けられていないものは組付けると共に、 balンサシャフトの他のベアリングを新品と交換する。

注 : は交換部品を示す。

識別 : クランクケースの、 balンサシャフト固定用レバー取付部付近に、ポンチマークを刻印する。