


改善箇所説明図

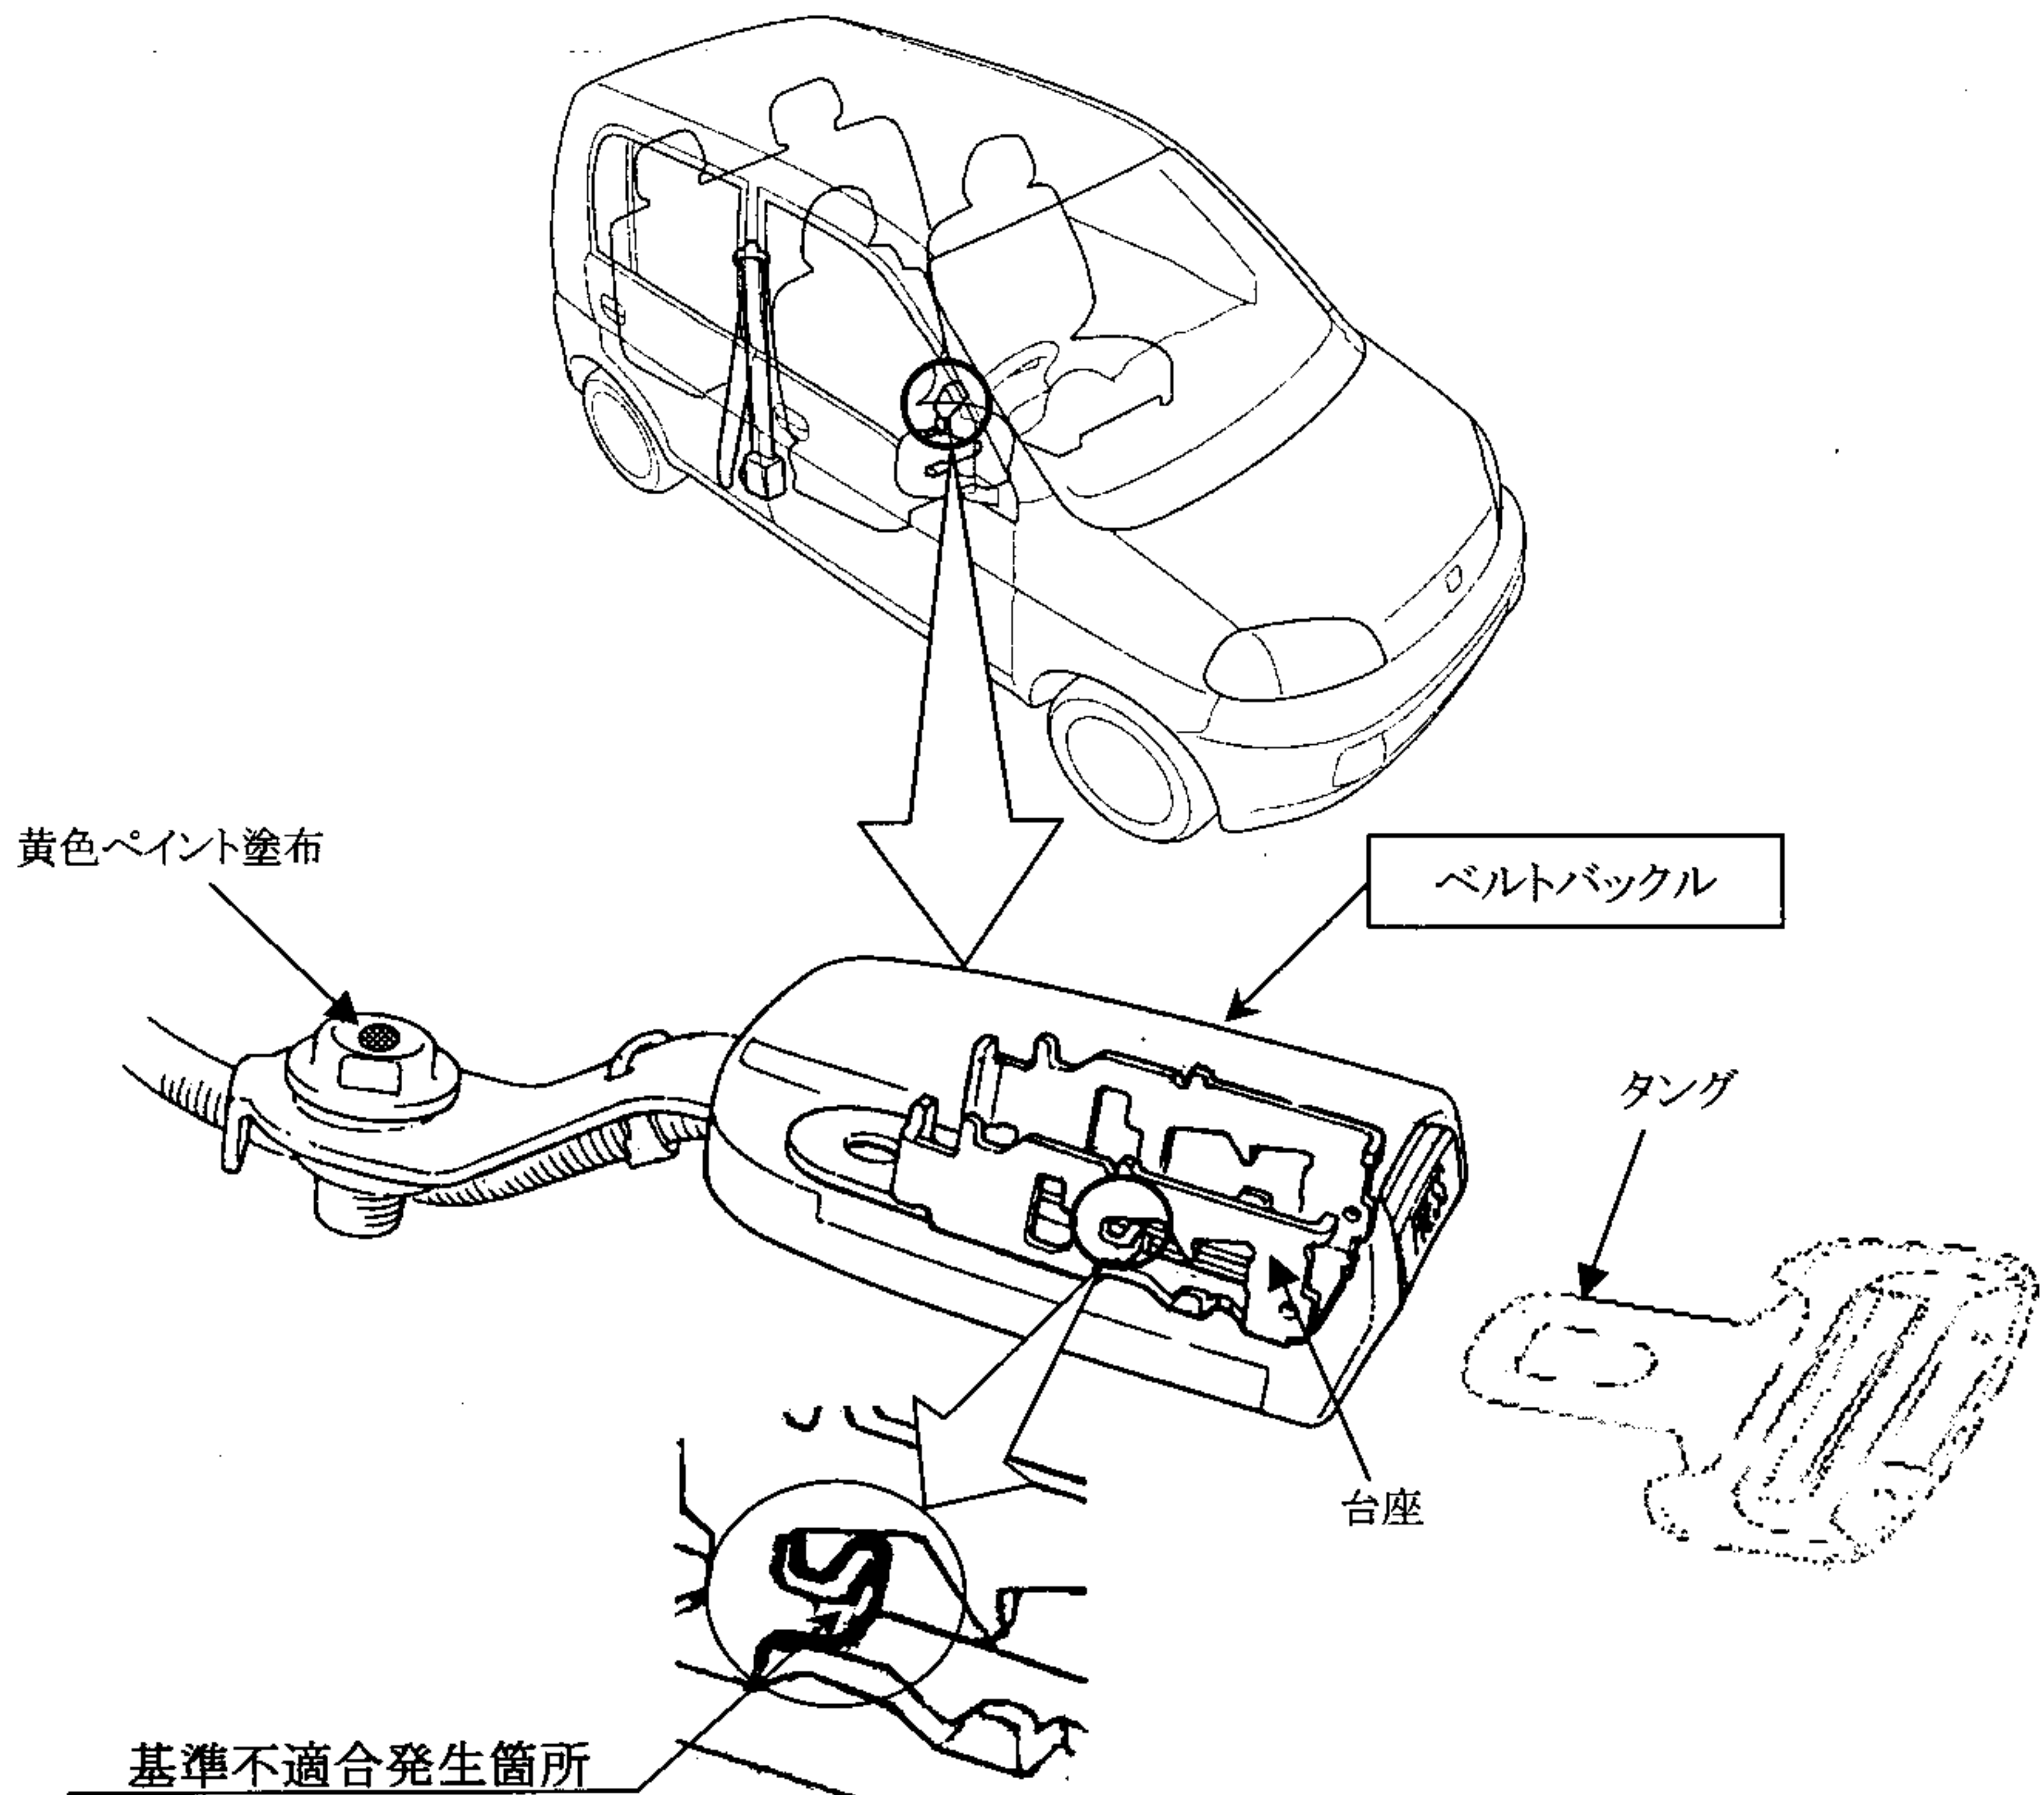

運転者席用座席ベルトにおいて、当該ベルトバックル(タンゲ受け部)内の台座の製造方法が不適切なため、ベルト締結時にタンゲが正しく装着されないことがあり、ロック機構が正常に作動せず、衝突時等において荷重がかかった時にベルトが外れて乗員を拘束できなくなるおそれがある。

注: は交換部品を示す。

改善の内容

全車両、運転者席用ベルトバックルを良品と交換する。

識別: 運転者席用ベルトバックル取り付けボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。