




改善箇所説明図

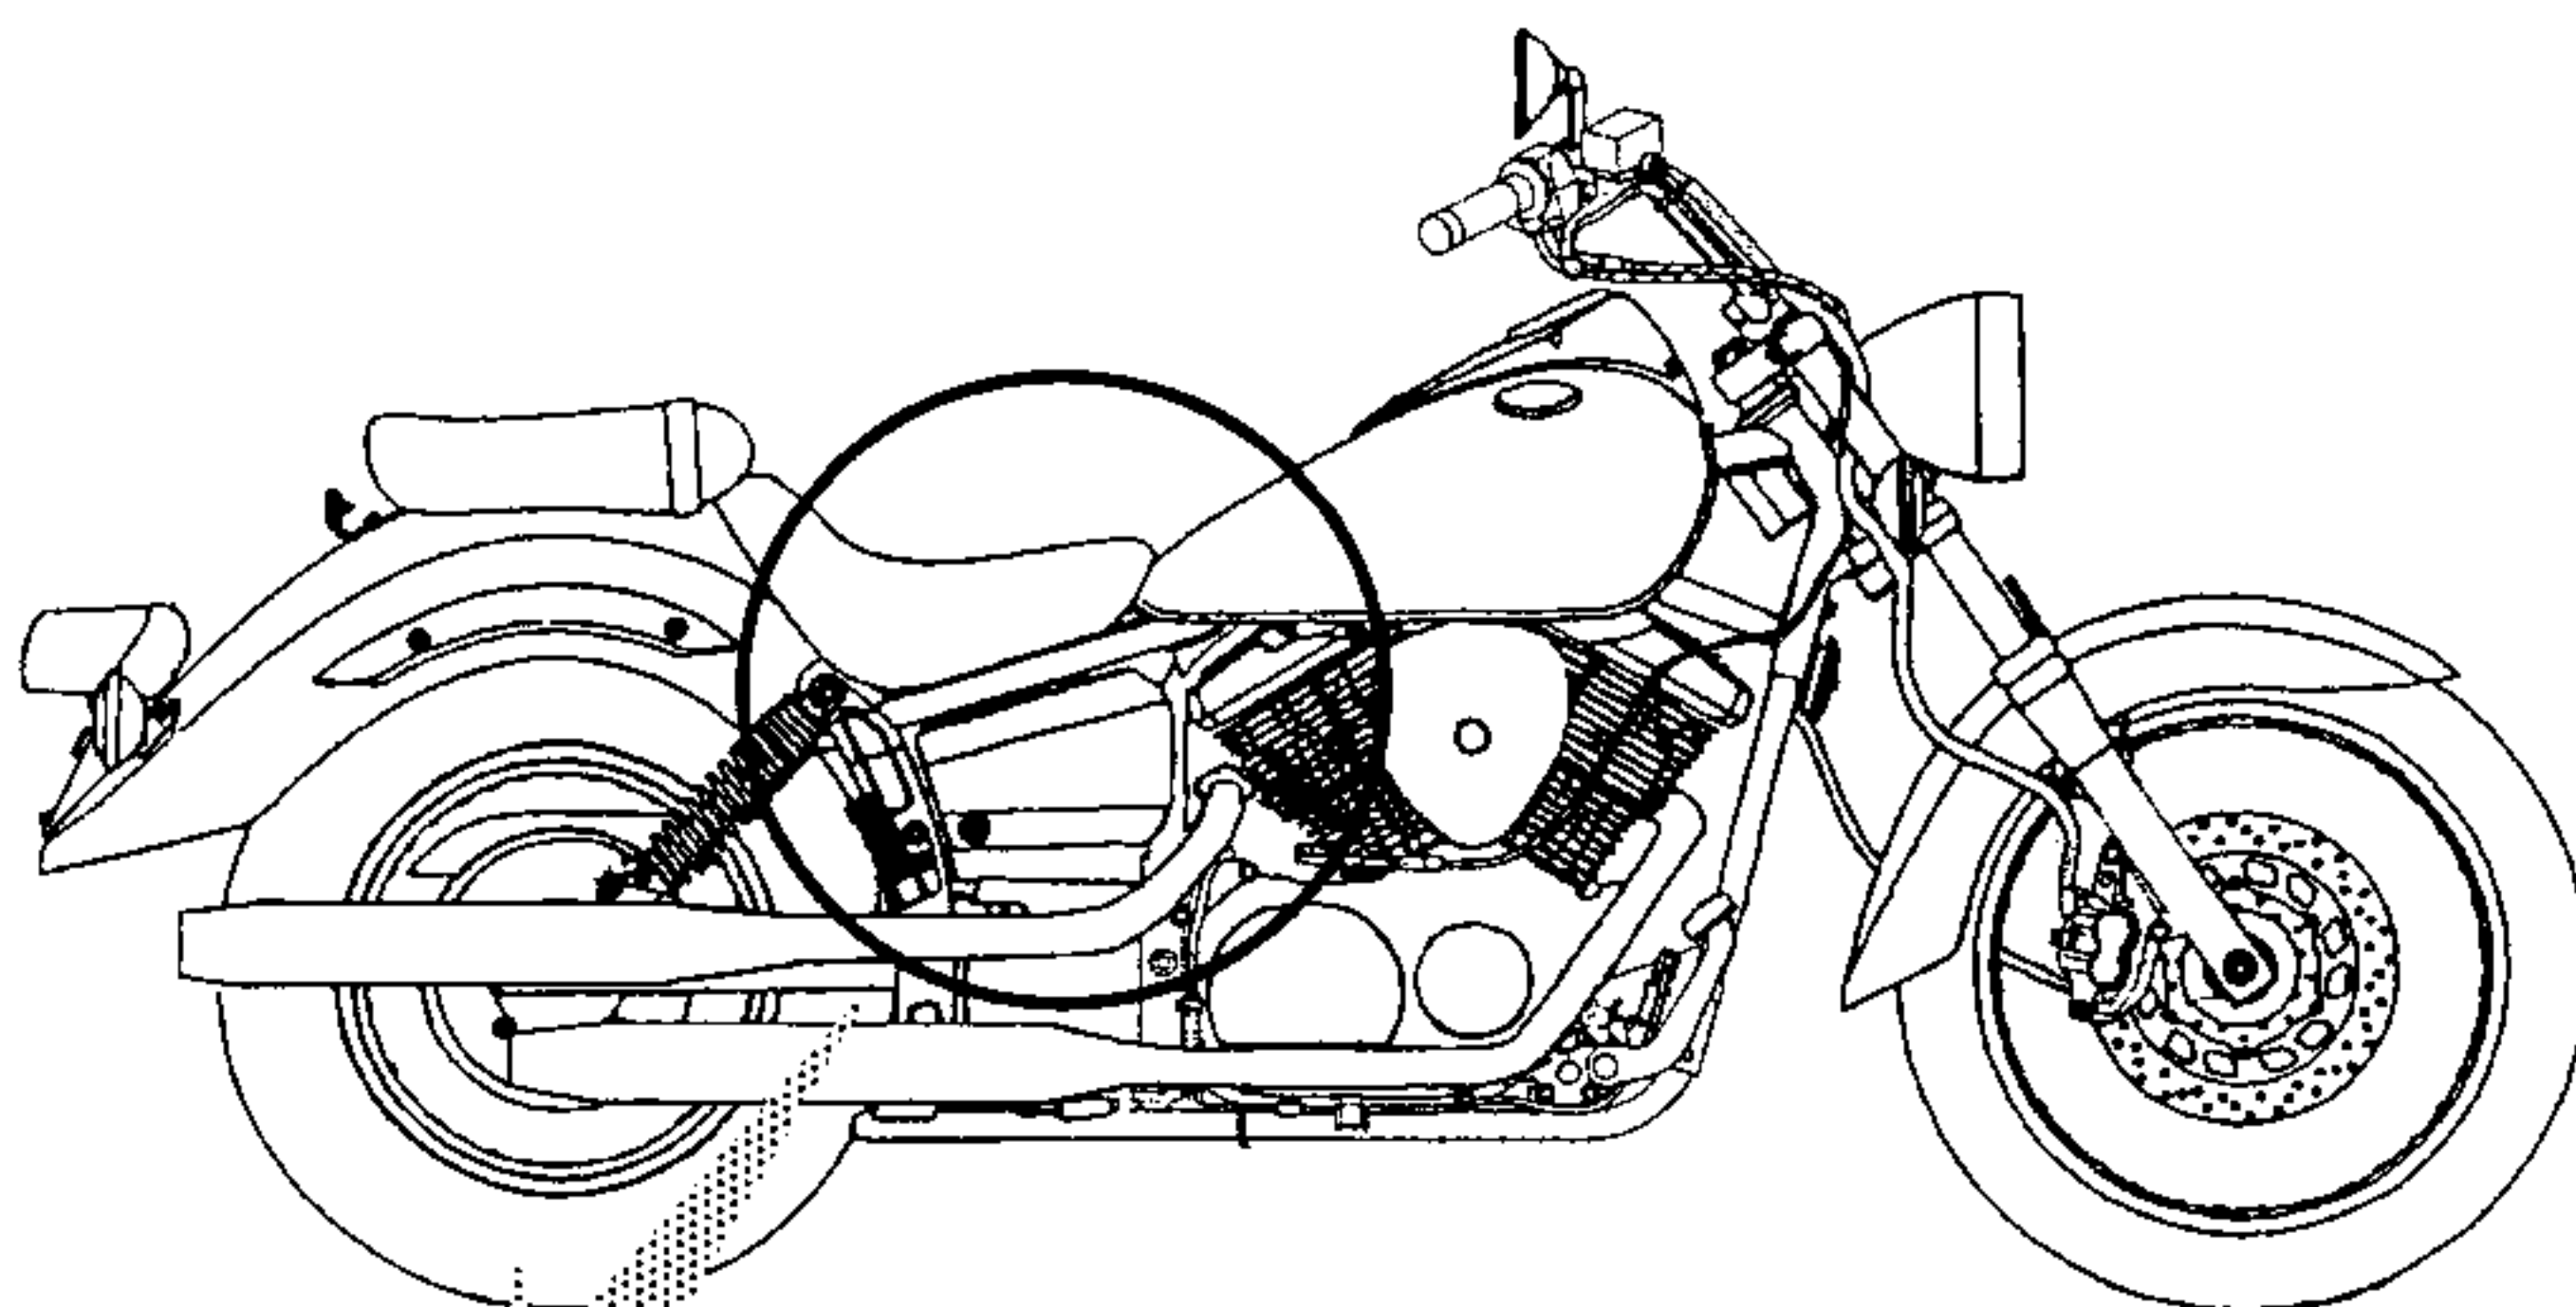

基準不適合発生箇所

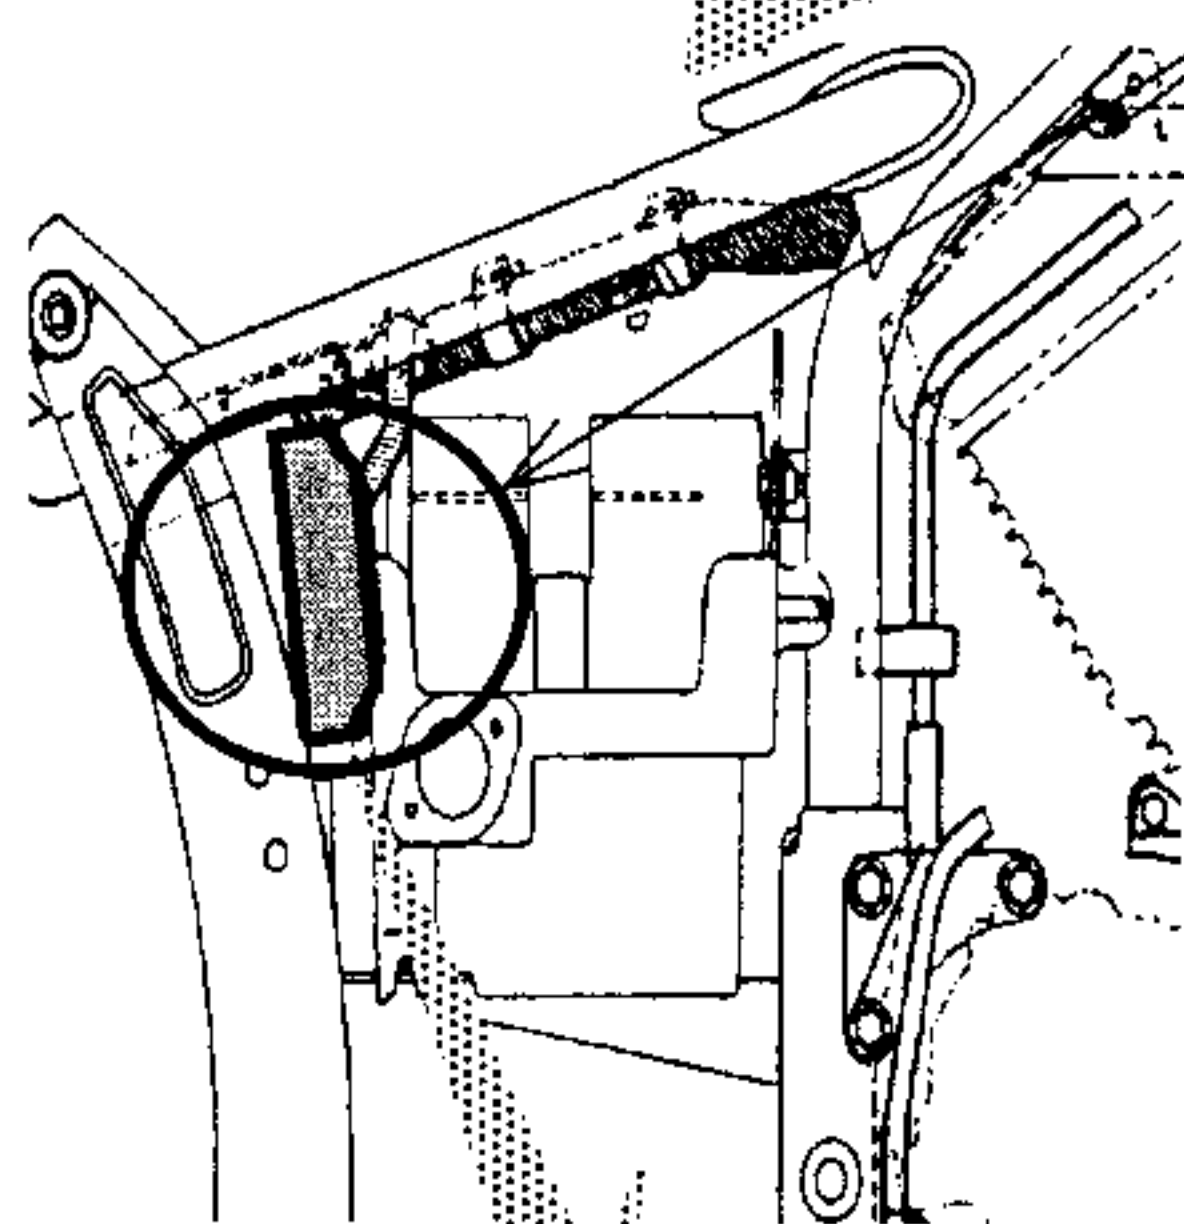

電気装置において、整流器の放熱性が不足しているため、内部の半田付け部に亀裂を生じて定電圧機能が作動しなくなり、蓄電池が過充電状態となることがあり、電解液が減少して蓄電池の機能が損なわれるとともに、灯火装置及び点火装置の電気回路に過電圧がかかり、前照灯、制動灯、尾灯、番号灯、速度計照明及び方向指示器のフィラメントが溶損して点灯又は作動しなくなる、若しくは原動機が停止し、再始動が出来なくなるおそれがある。

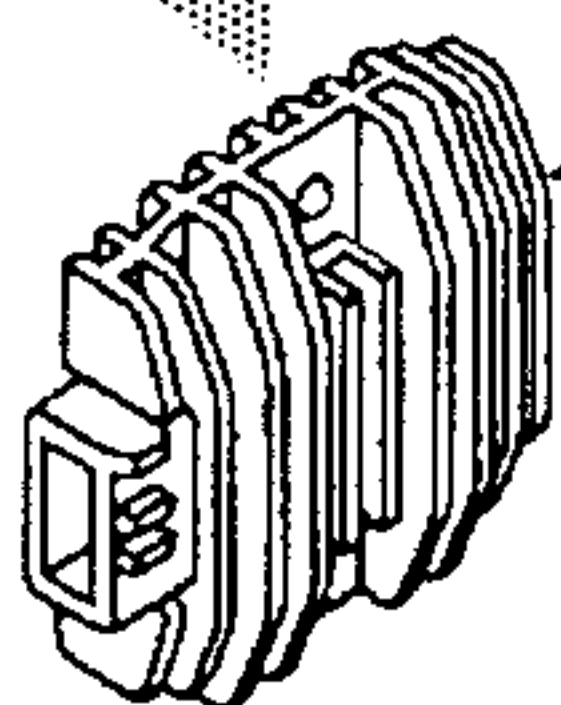

整流器

改善の内容：全車両、整流器を対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：車体の右側の整流器に黄色ペイントを塗布する。

改善前	改善後
