


改善箇所説明図

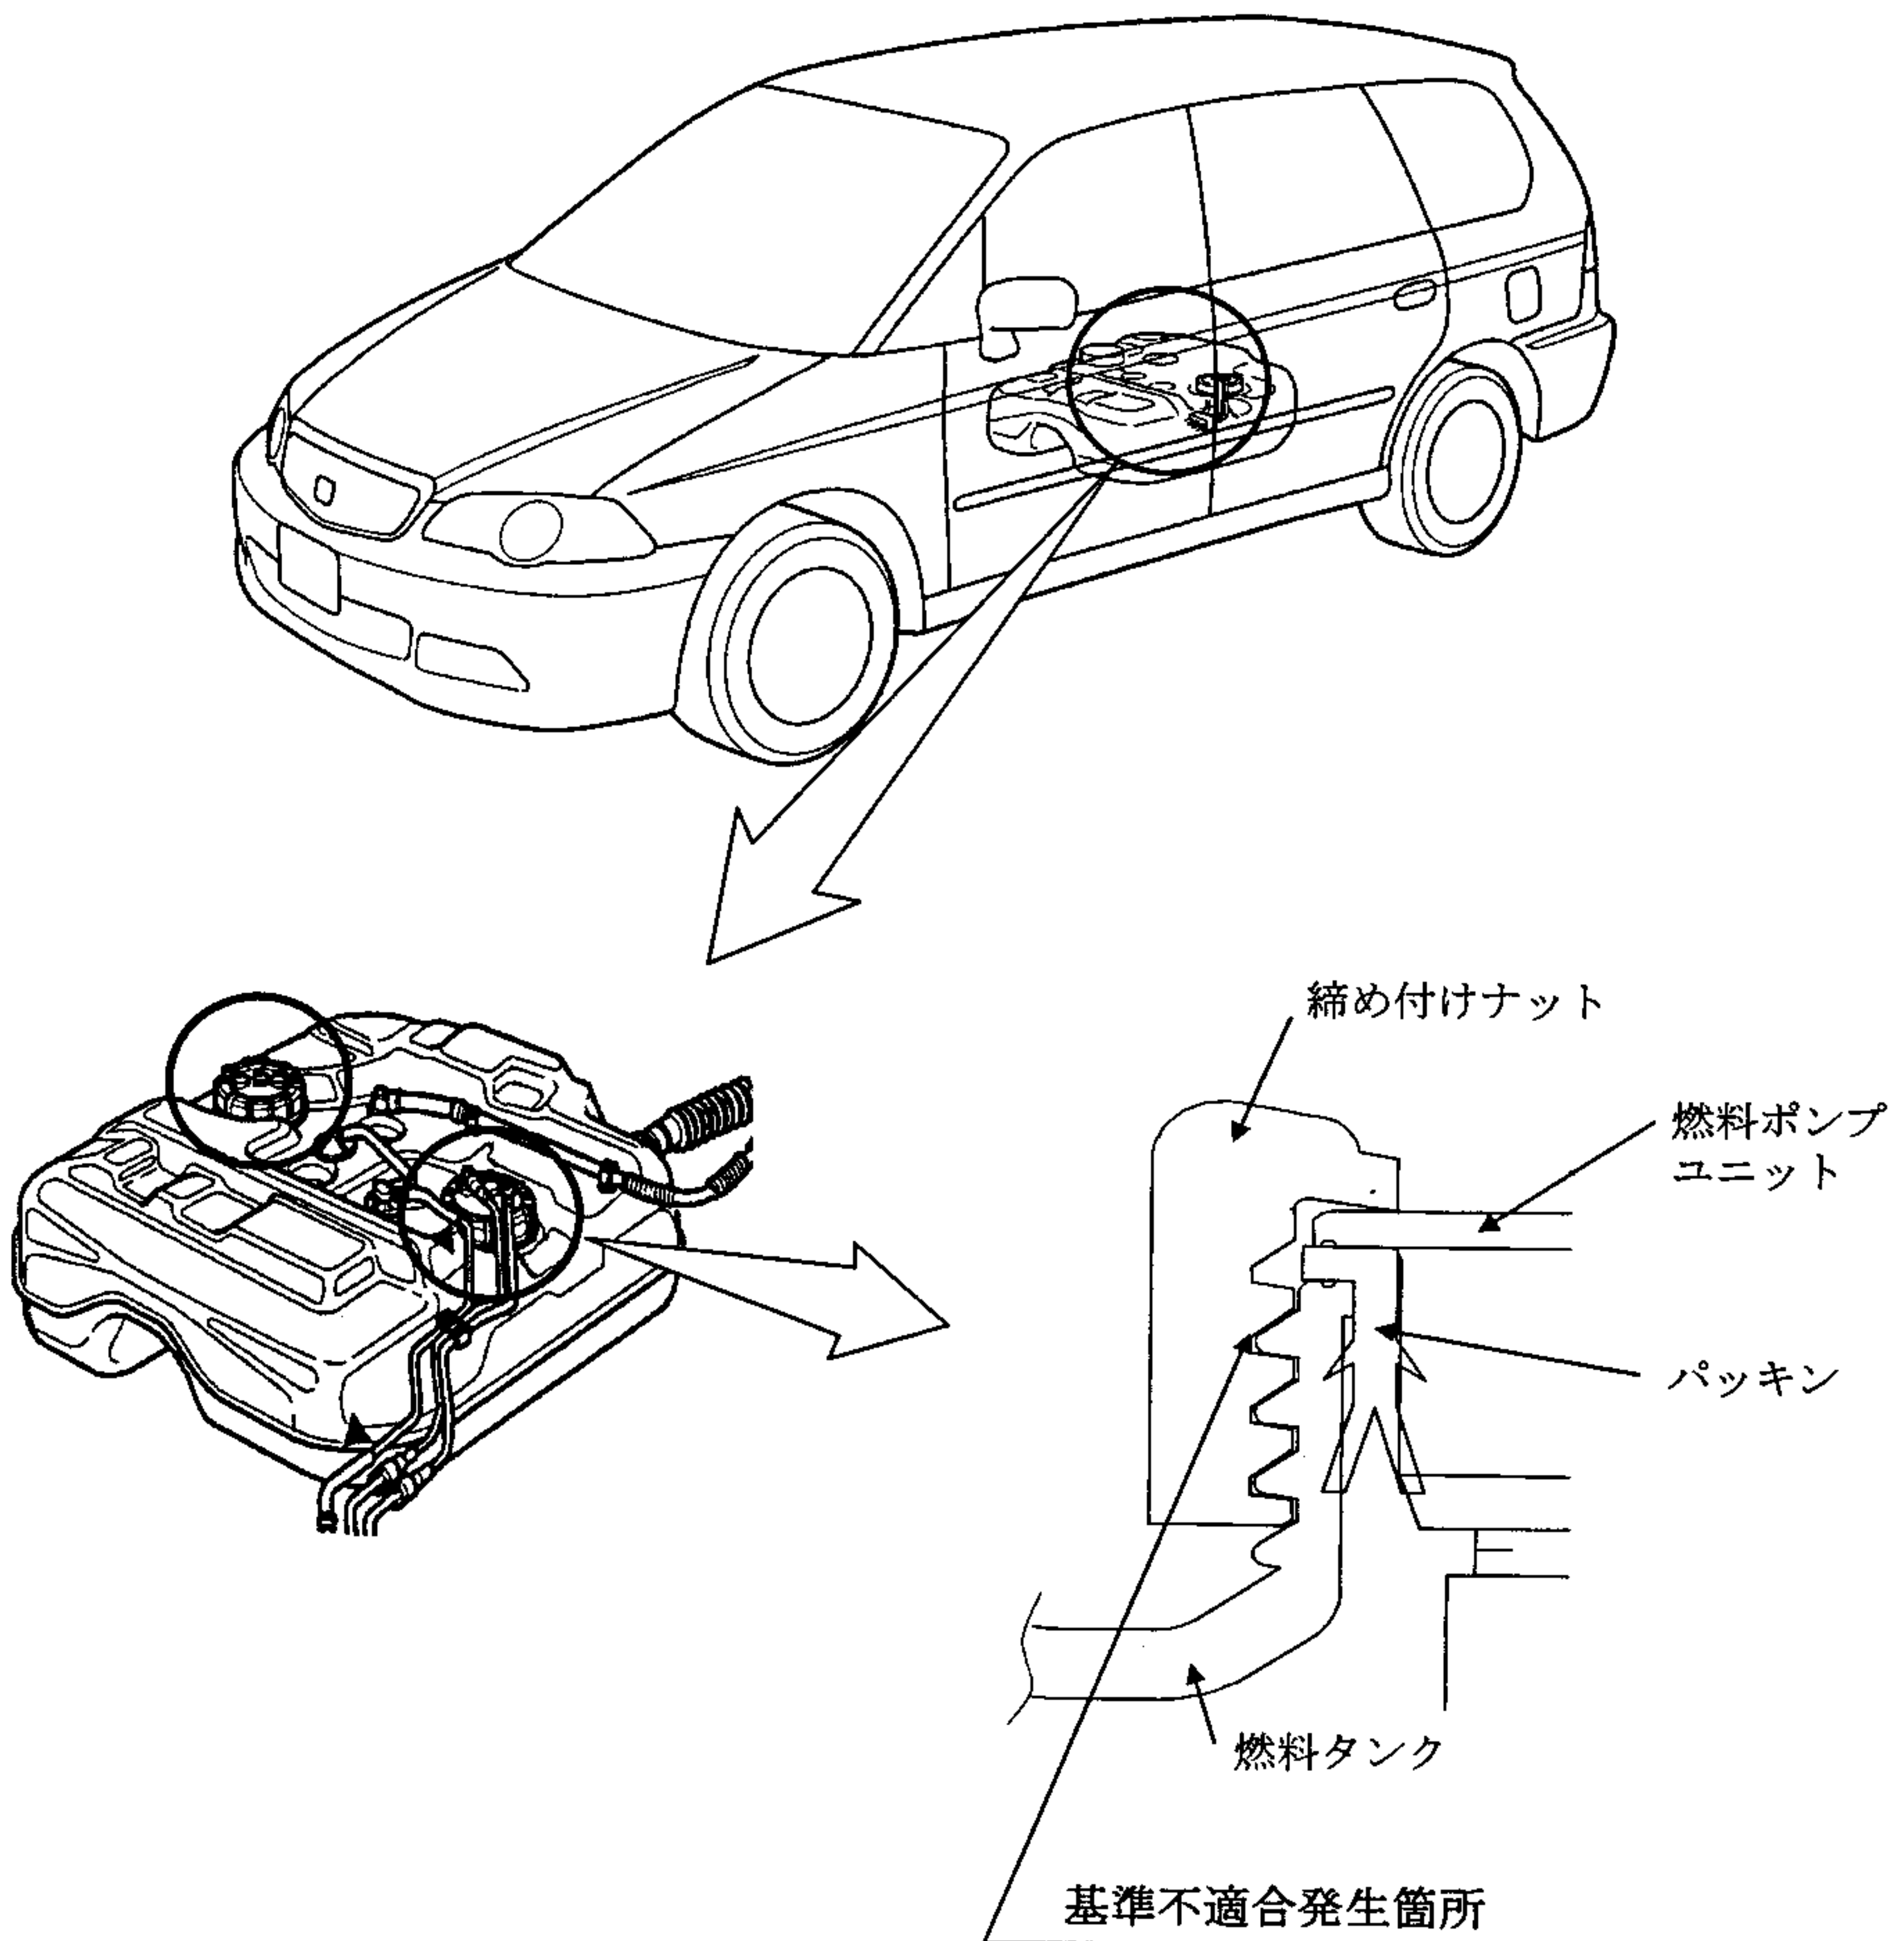

燃料装置において、燃料タンクの燃料ポンプユニット締め付けナットのネジ部の製造が不適切なため、燃料ポンプユニット組付時に当該締め付けナットが充分締め付されていないものがあり、そのままの状態で使用を続けると、燃料満タン時に当該ユニット取付け部から燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容: 全車両、締め付けナットの締め付け状態を点検し、締め付けが不十分なものは当該ナットの再締め付けを行う。

識別: フューエルリッド内の上側締め付けボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。