


改善箇所説明図②

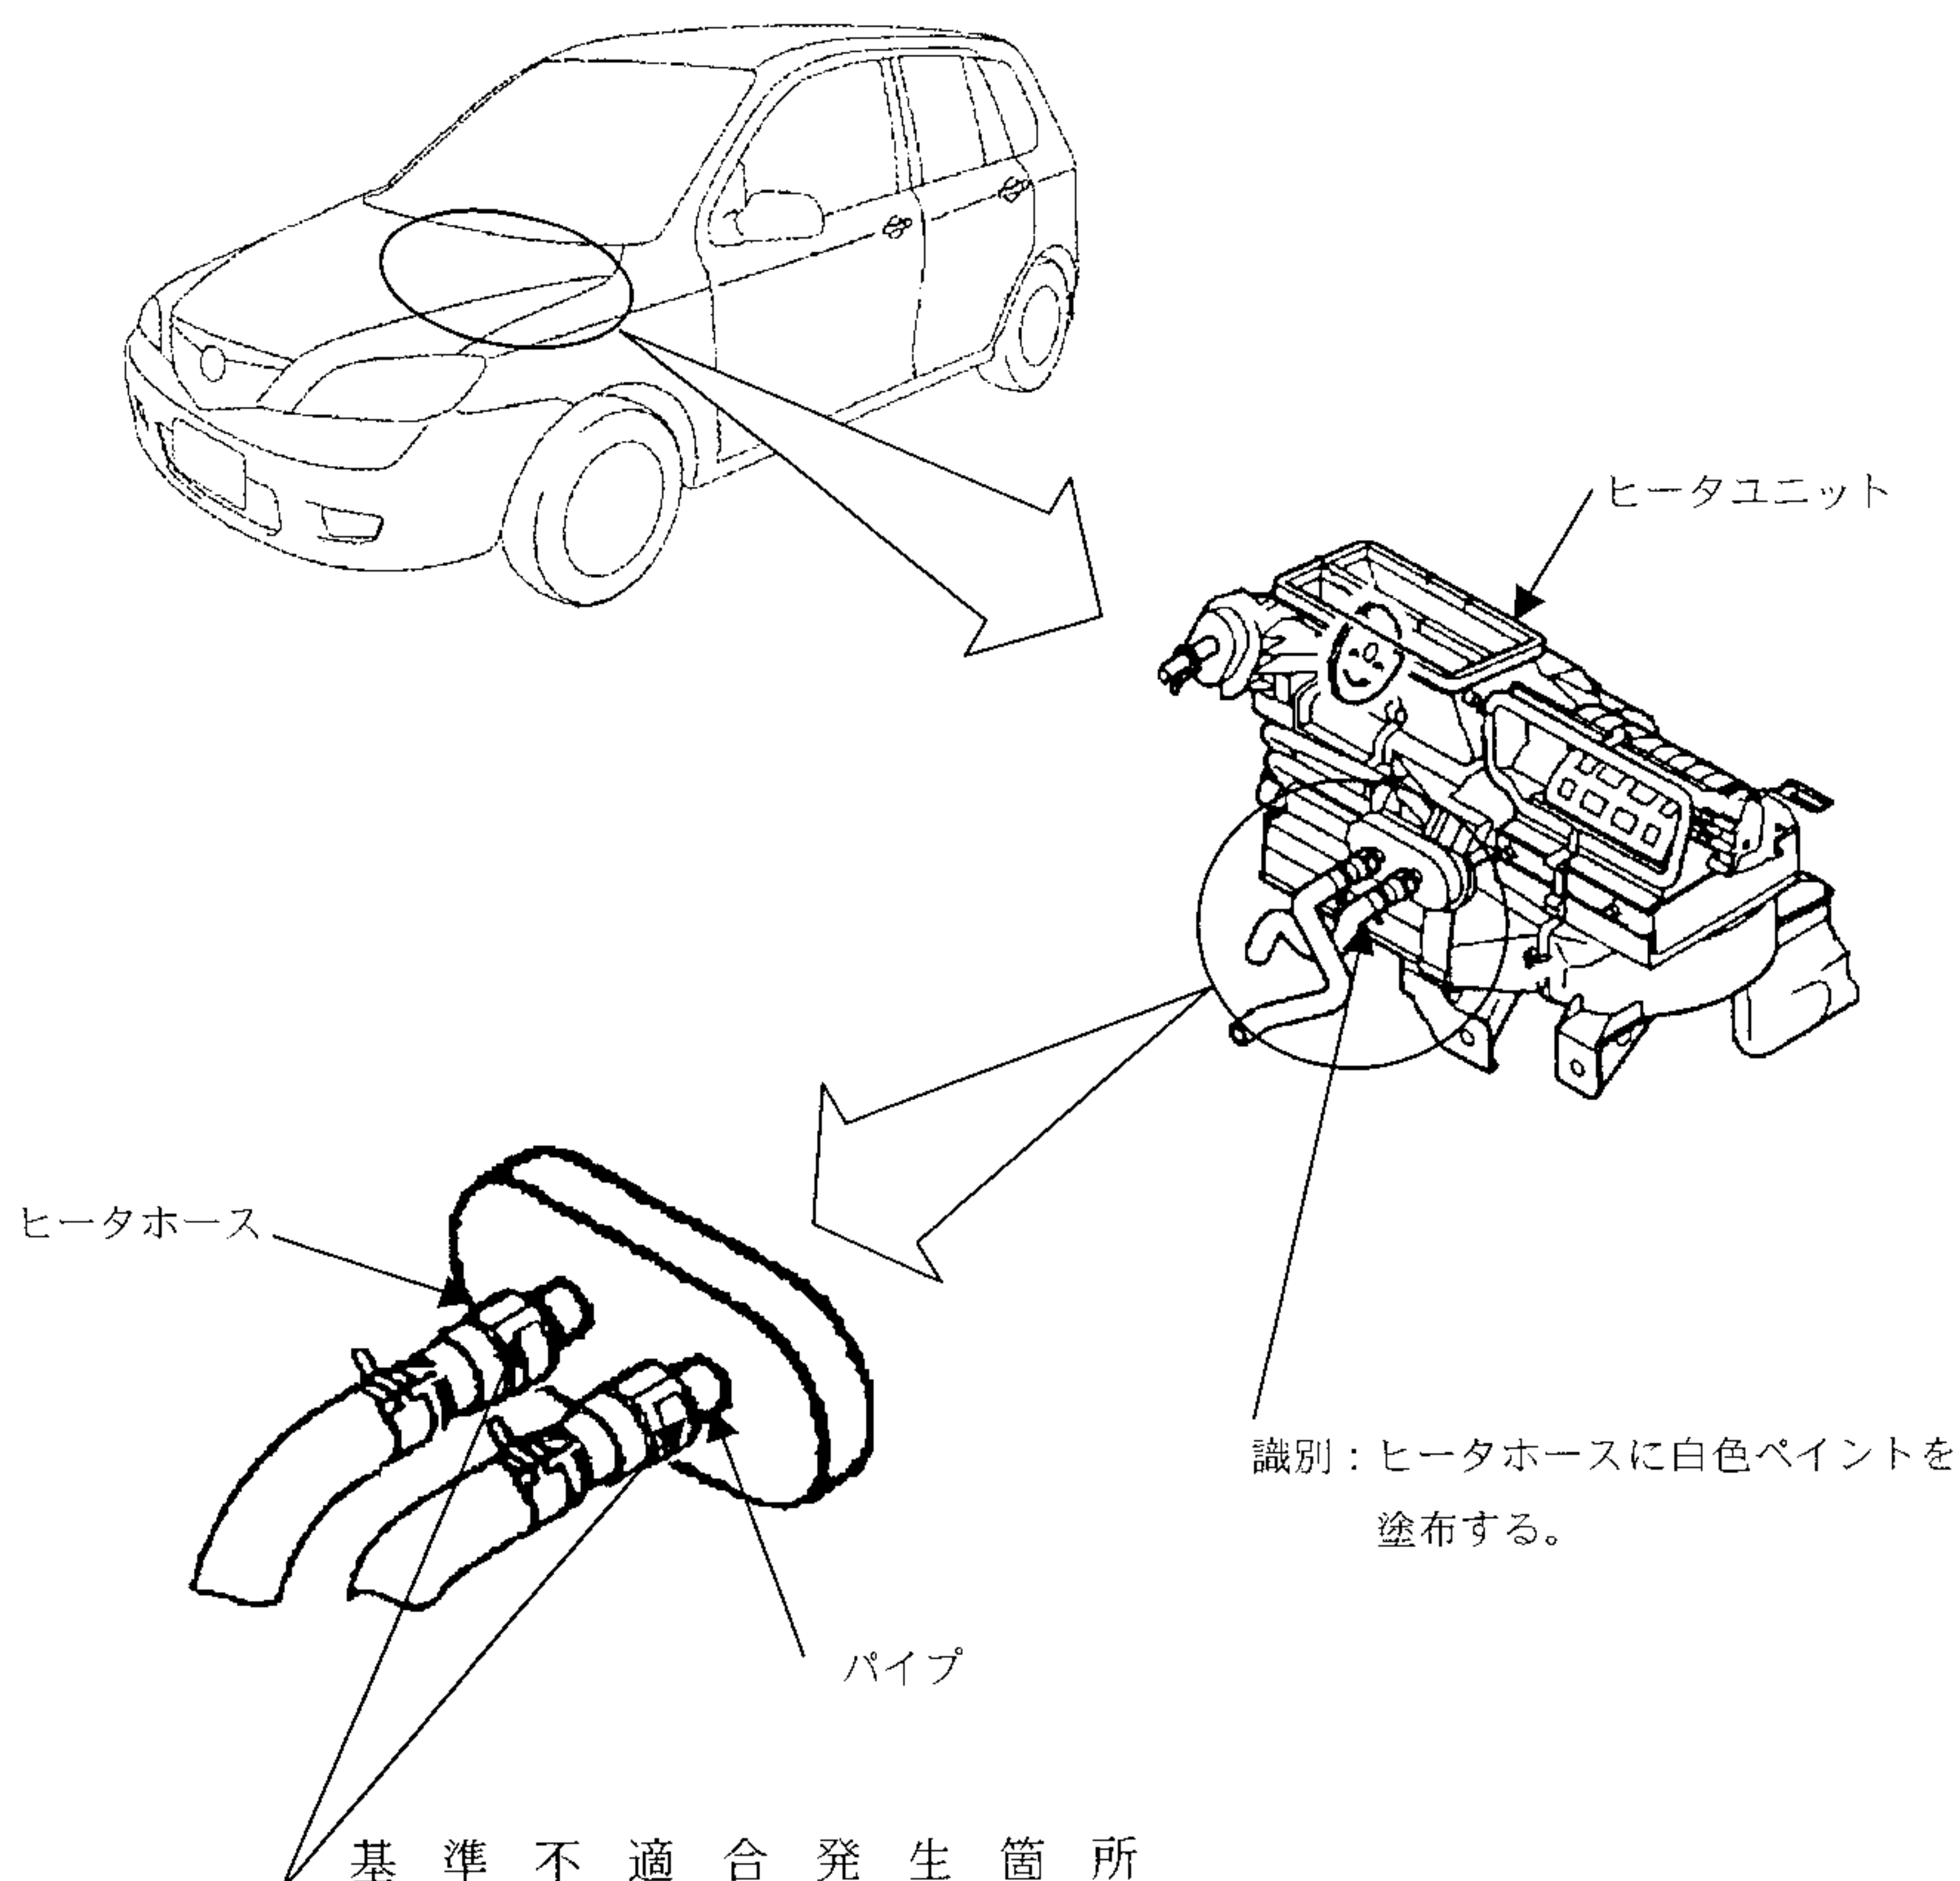

室内ヒータにおいて、ヒータユニットのパイプとヒータホースを接続する継手部の嵌合が不十分なものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、当該継手部のクイックコネクタが抜けてエンジン冷却水が漏れ、オーバーヒートし、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該継手部の嵌合状態を点検し、確実に接続する。