


改善箇所説明図①

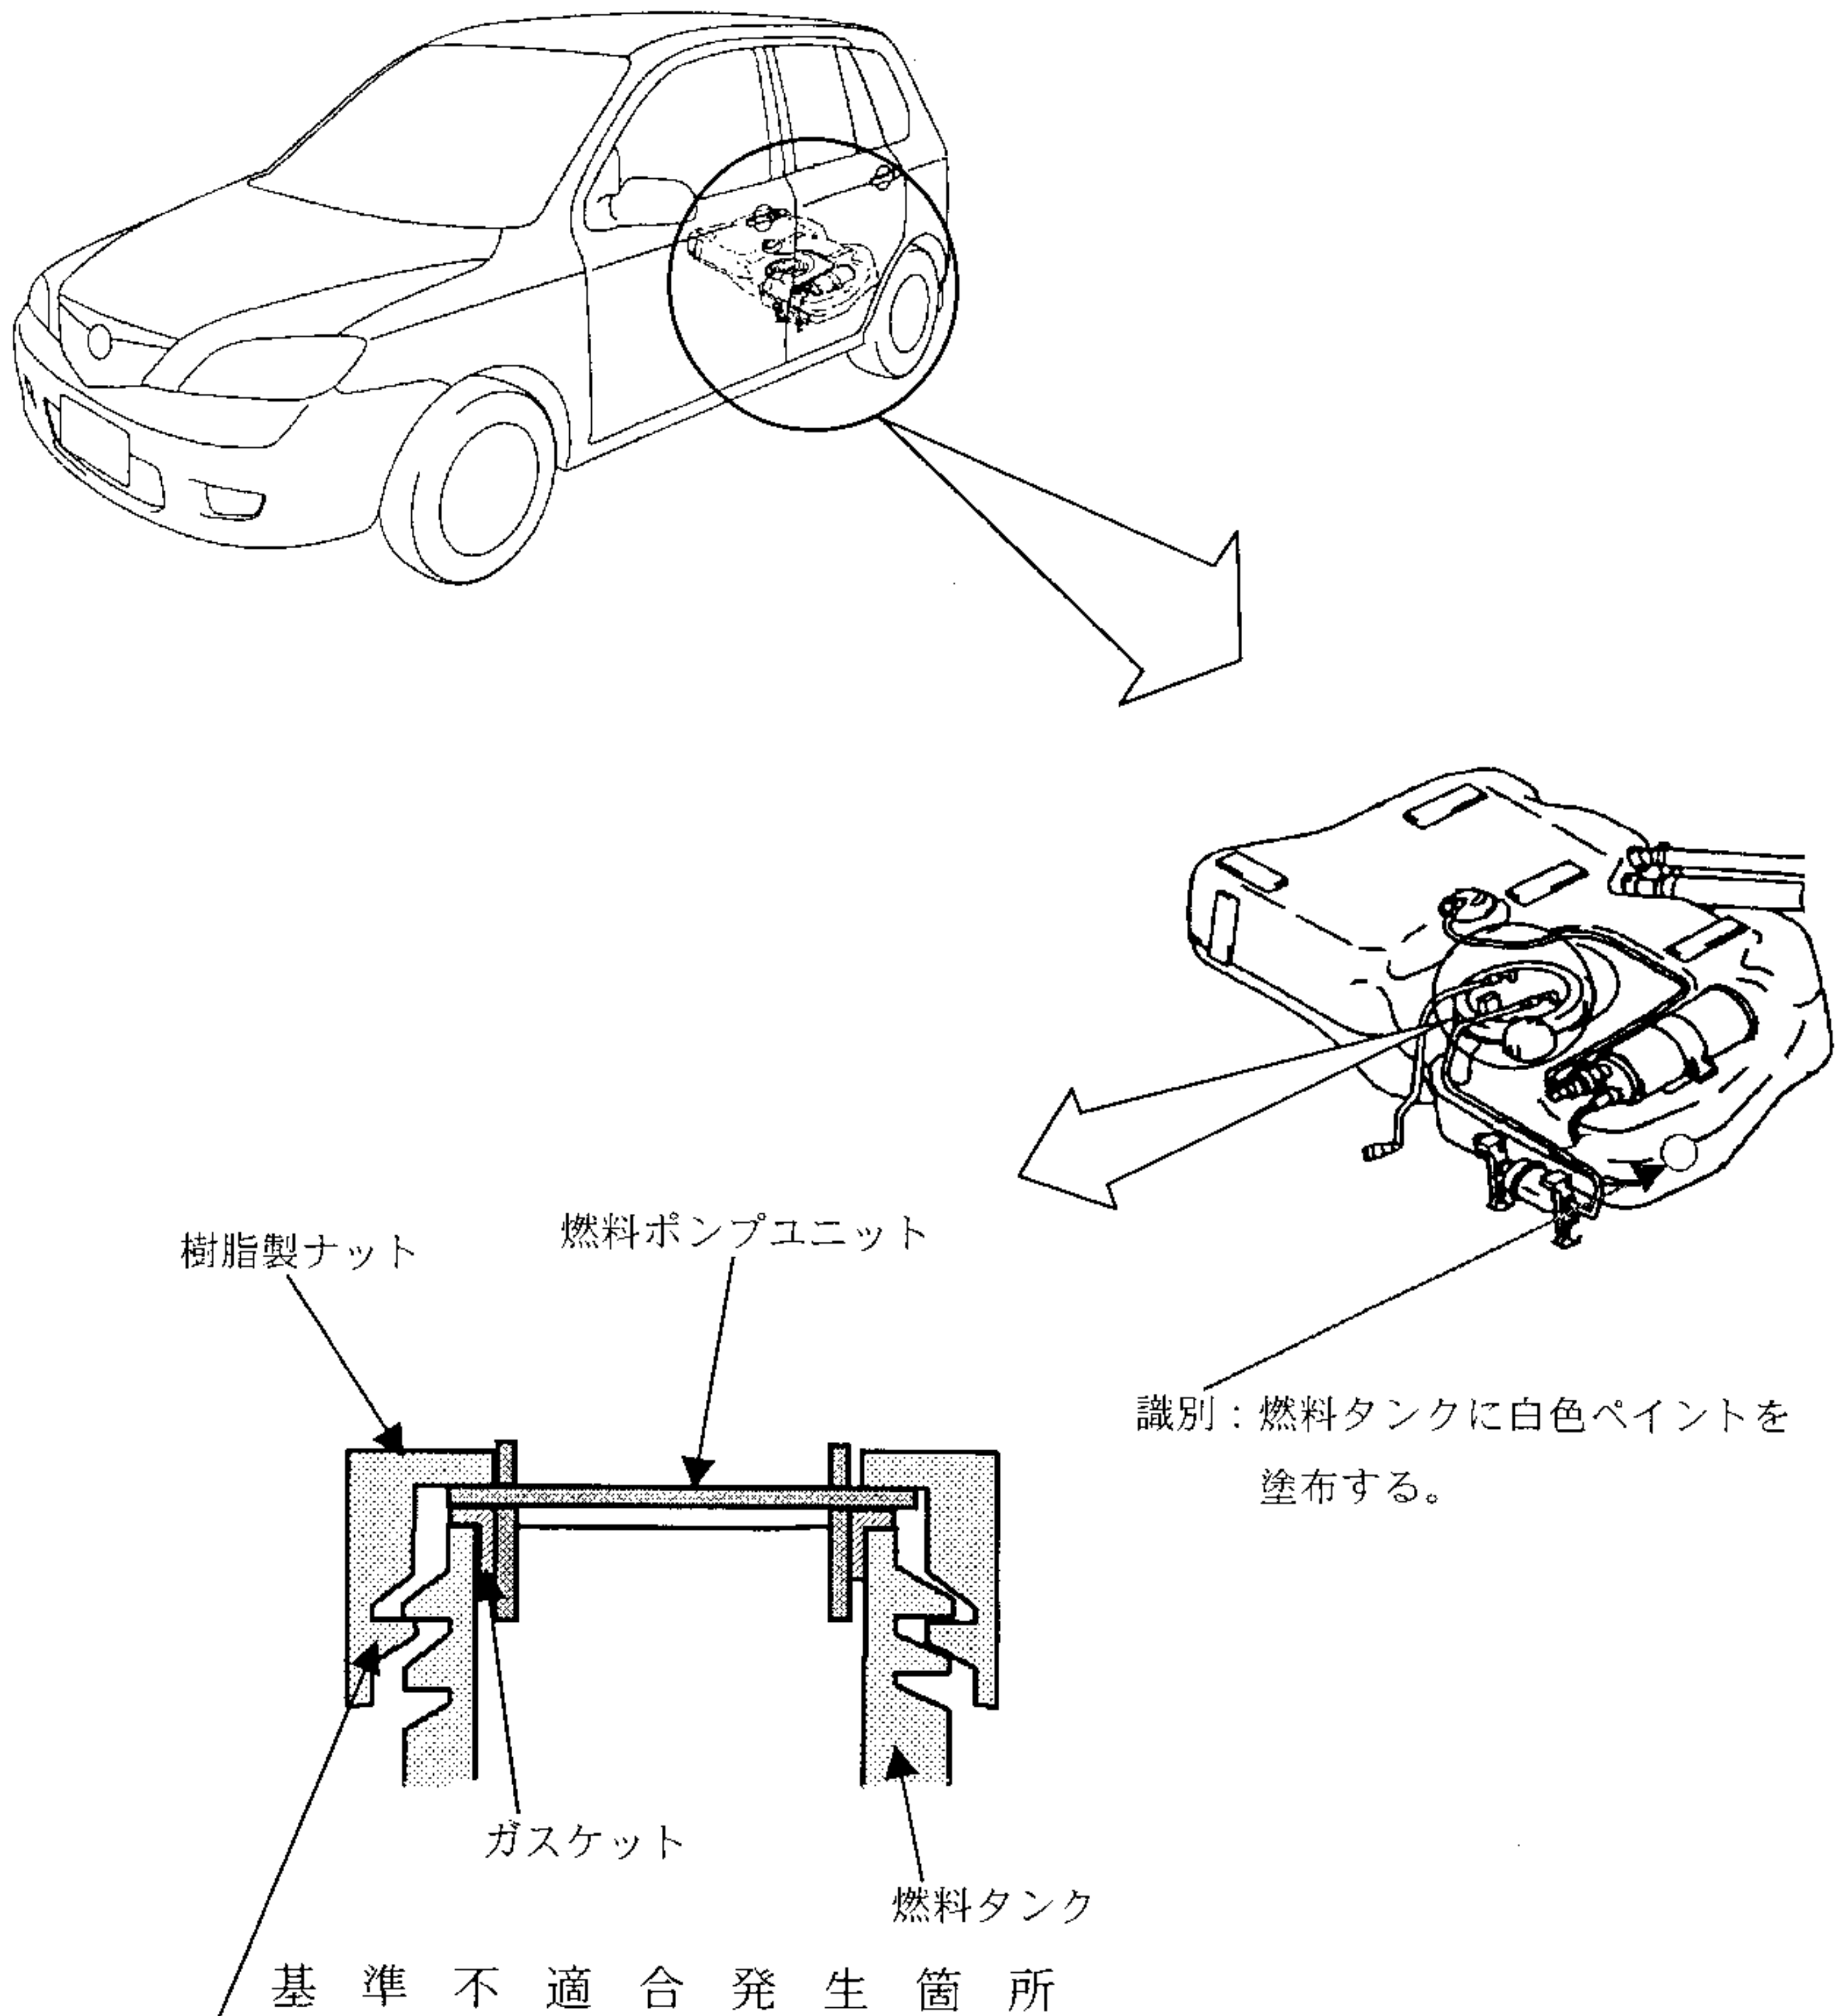

燃料装置において、燃料ポンプユニットを燃料タンクに固定する樹脂製ナットの締付けが不適切なため、当該ナットを斜めに締付けたものがあり、そのままの状態で使用を続けると、燃料満タン時に当該燃料ポンプユニット取付け部から燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該樹脂製ナットを緩めて外し、再締付けを行う。