


改善箇所説明図

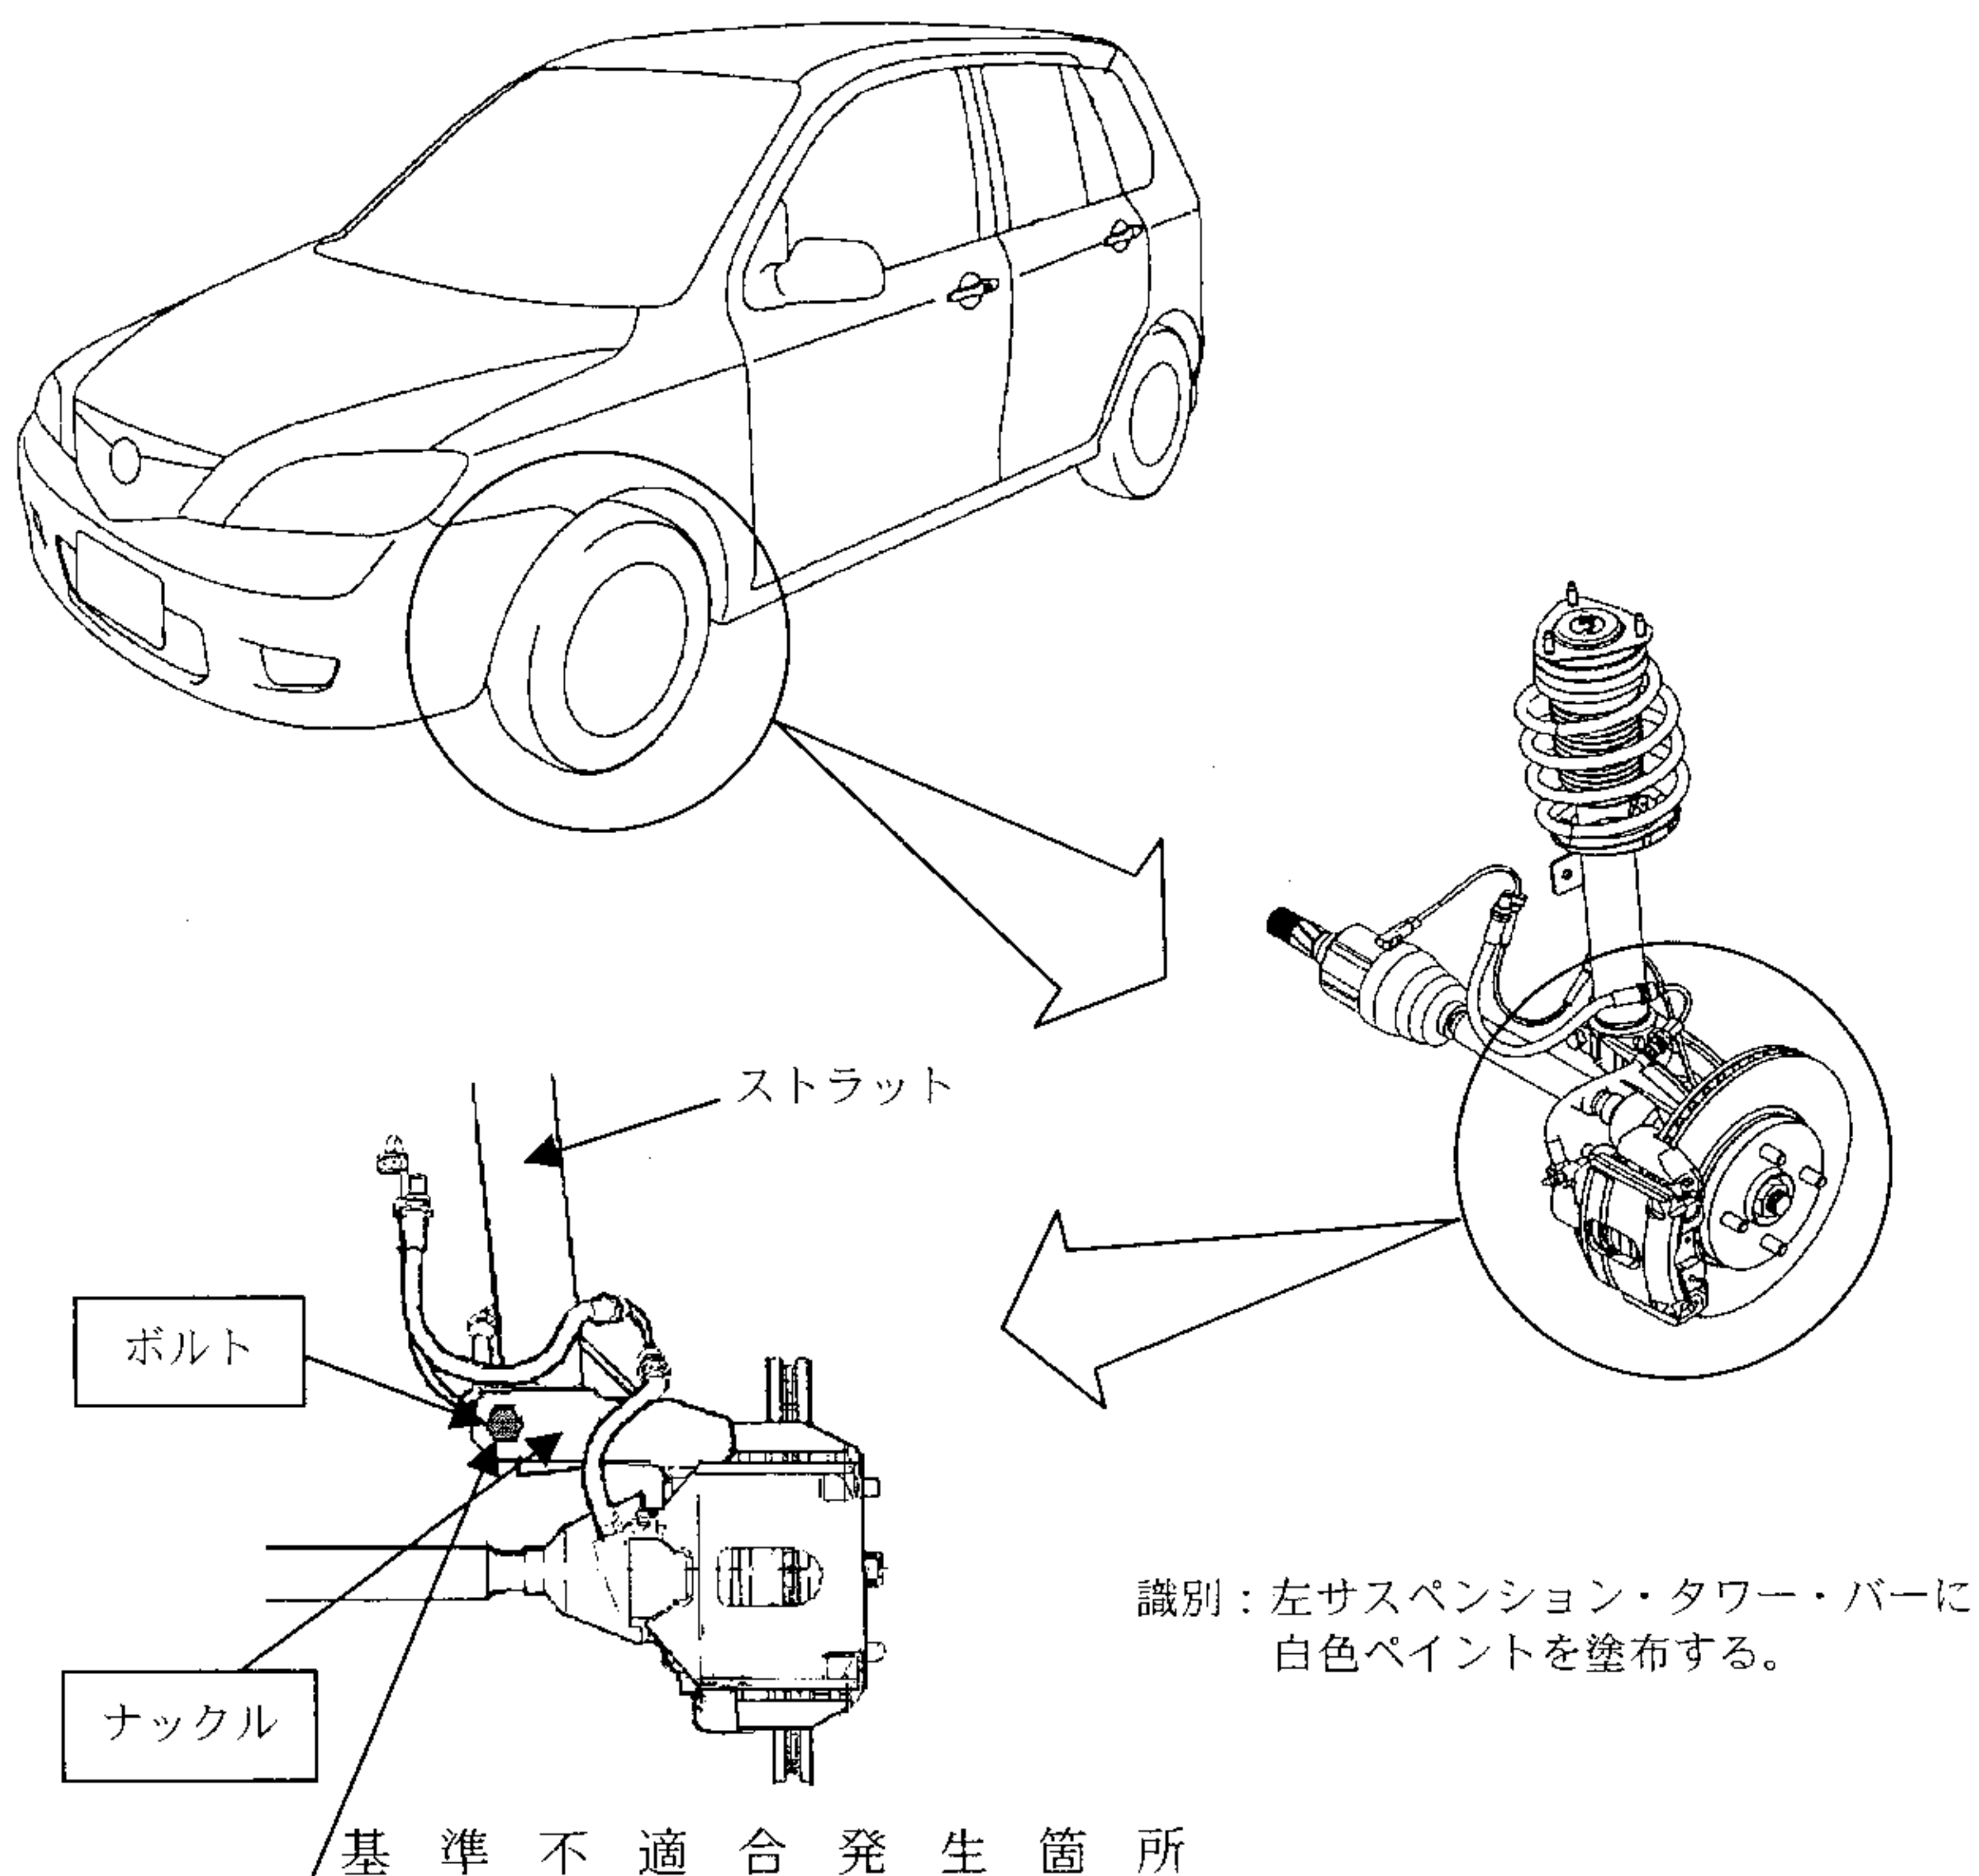

前輪懸架装置において、ストラットとナックルを締結するボルトの締付け力が不足しているものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、段差乗り越え等の突起路面を走行した際に、最悪の場合、ストラットがナックルから抜け、ハンドルが取られ、走行不能に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ボルトを新品と交換する。また、当該ボルトが損傷しているものは、ナックルを新品と交換する。

注) は交換部品を示す。