


改善箇所説明図




(メインビームのクロスネット部)

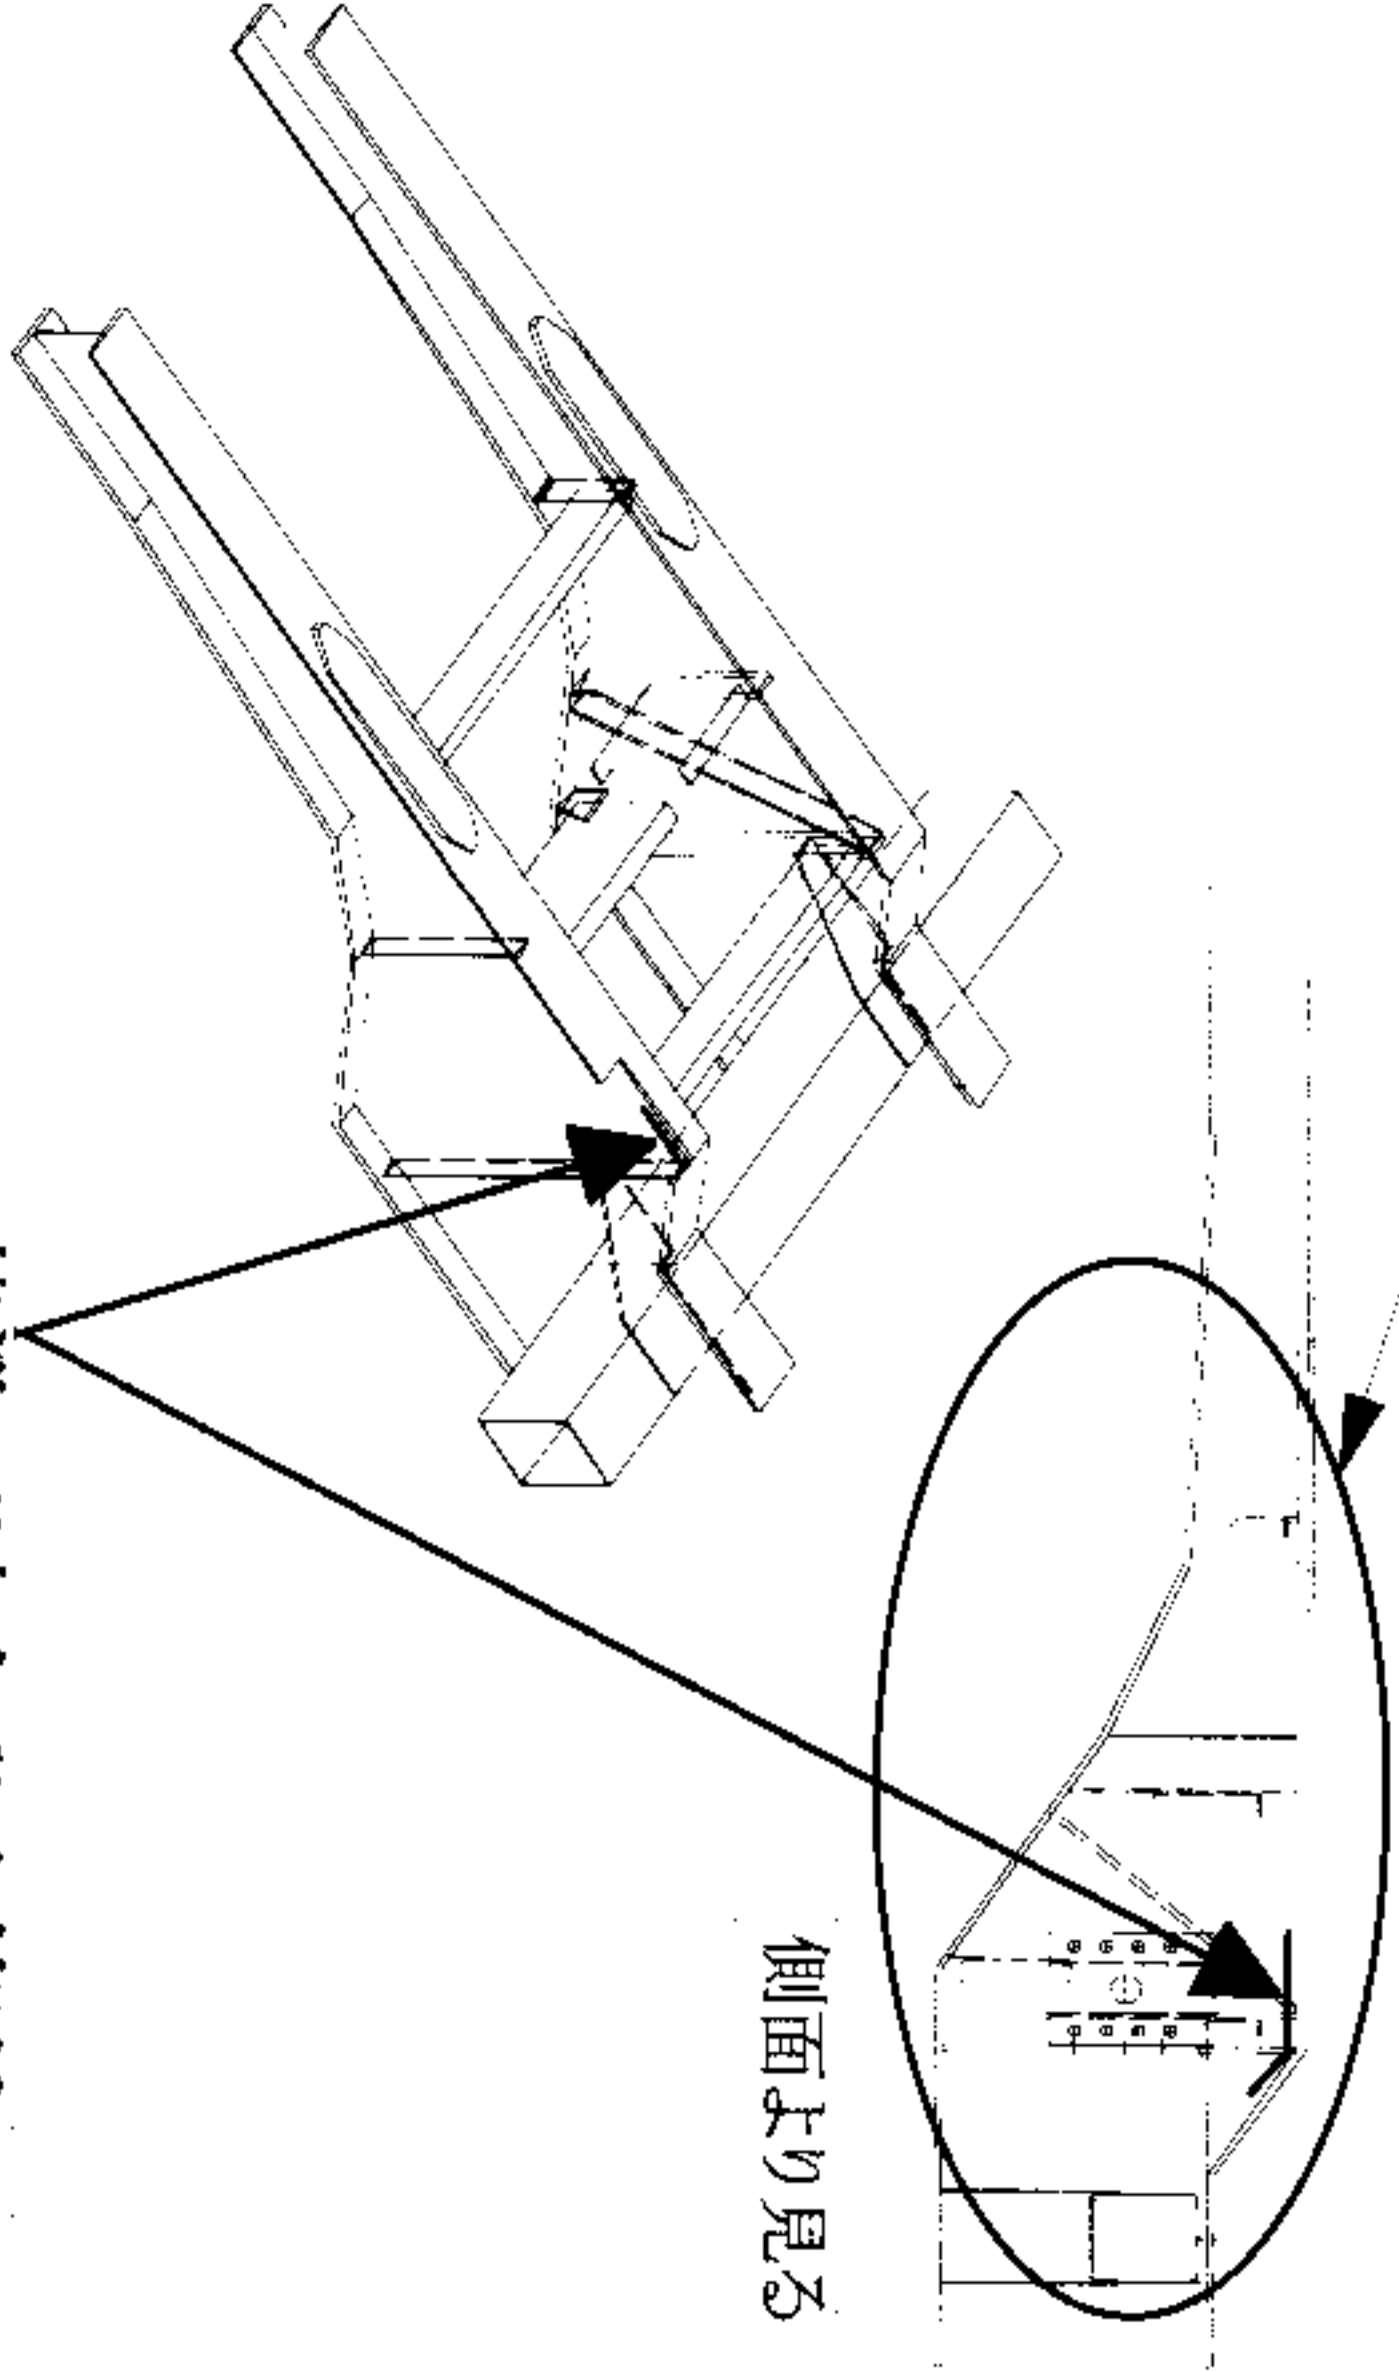

側面より見る

左前上部より見る

基準不適合発生箇所
車枠において、メインフレームのクロスネット部の強度が不十分なため、当該部に亀裂が入るものがあり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該フレームが折れ曲がり、走行できなくなるおそれがある。

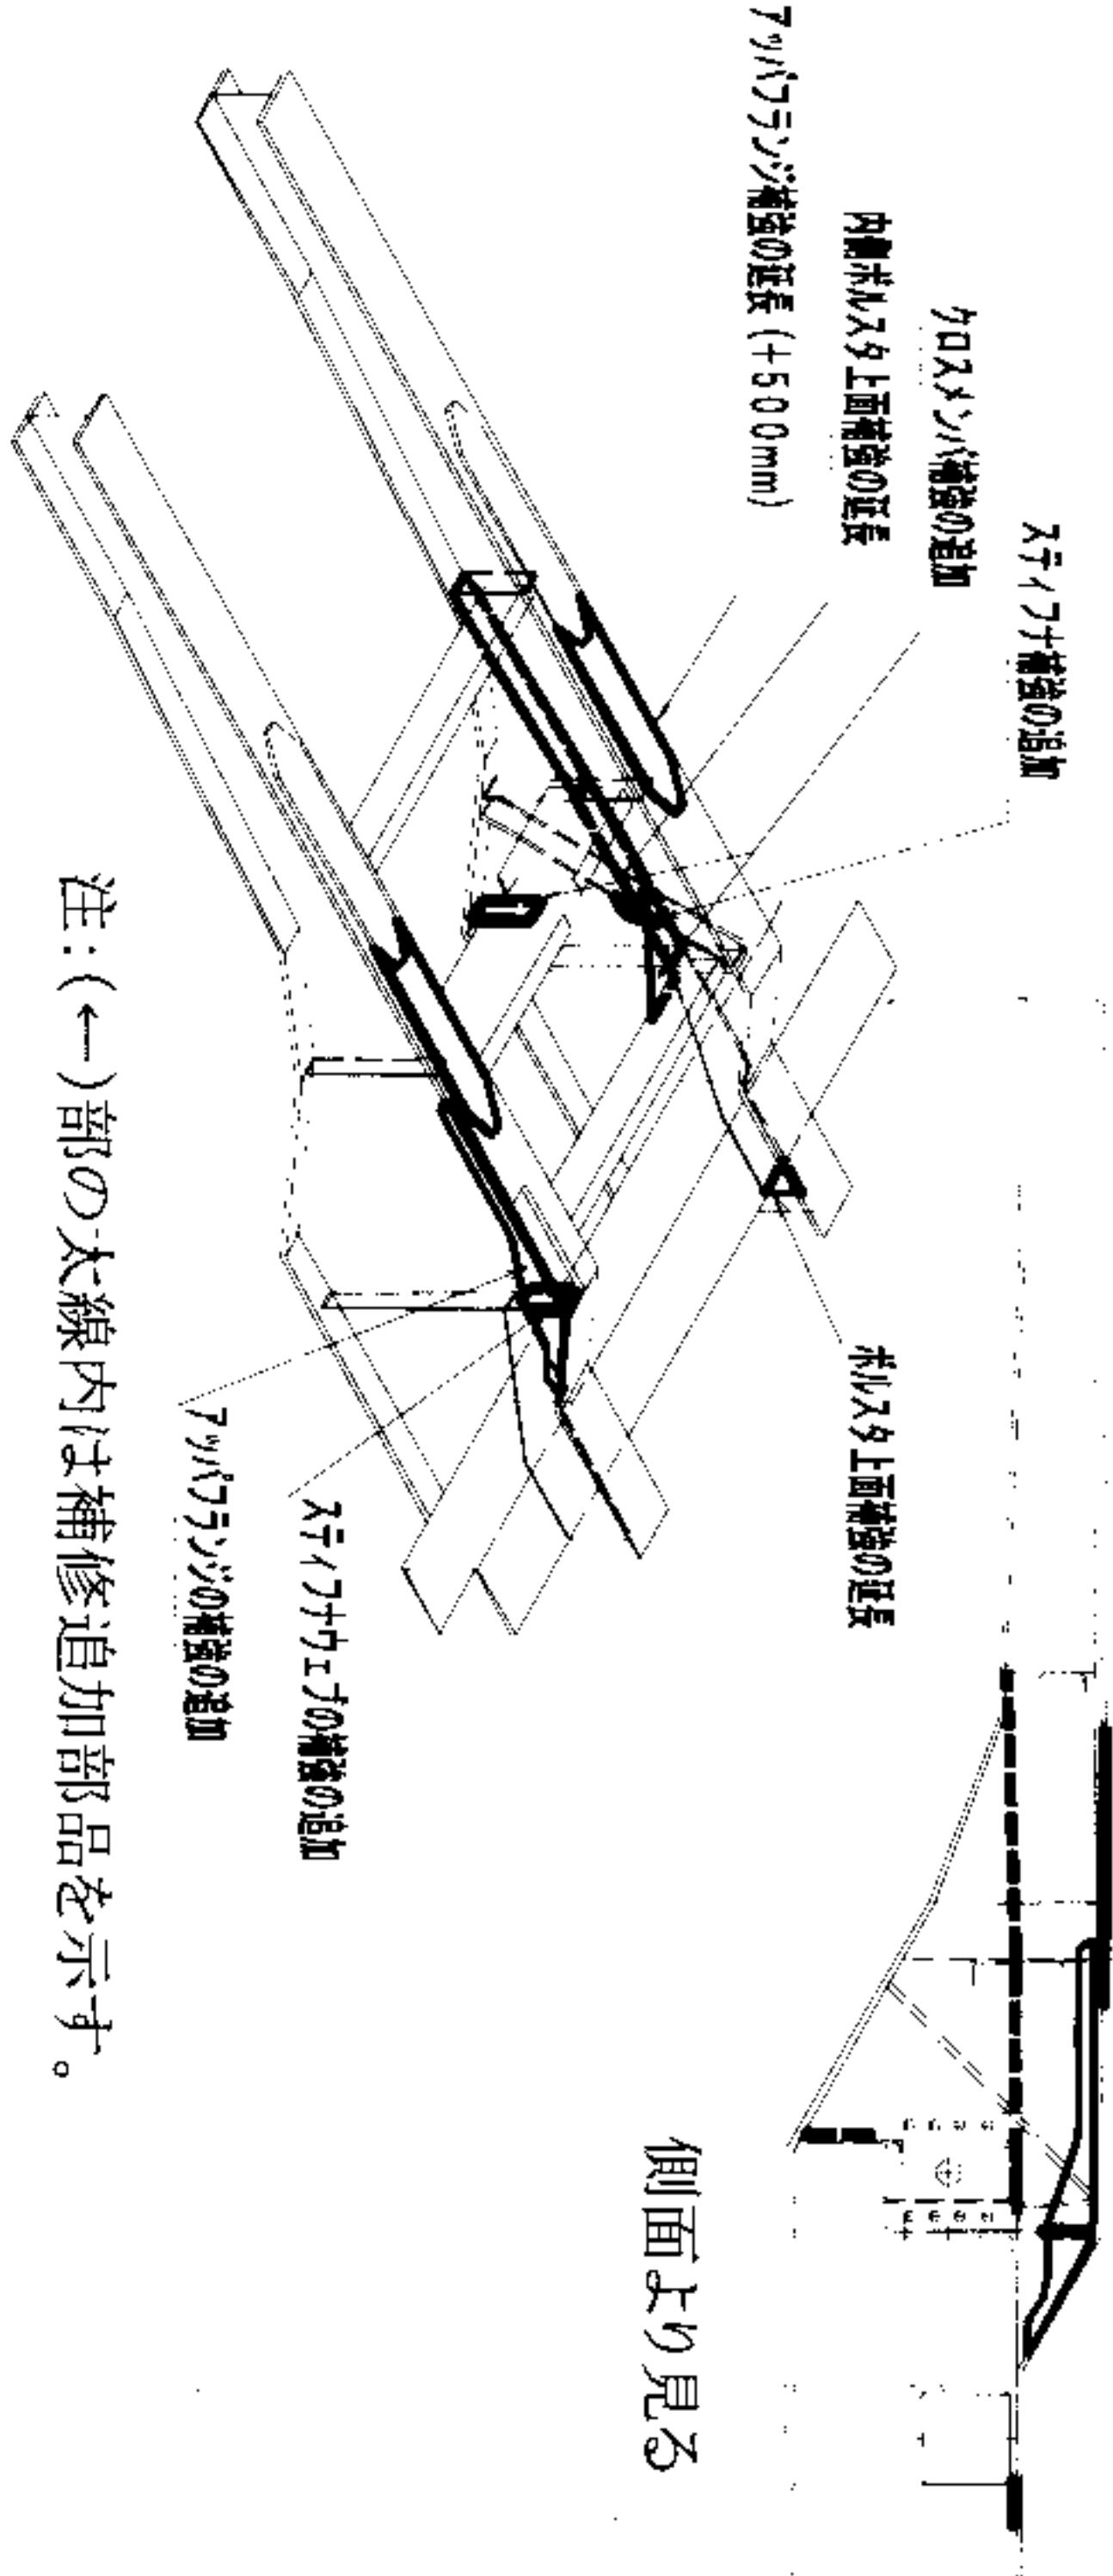

側面より見る

左前上部より見る

注：(←)部の太線内は補修追加部品を示す。

改善の内容

全車両、メインフレームの当該部の亀裂を確認し、亀裂が発生している場合は補修するとともに当該部に補強材を溶接で取り付け、亀裂が発生していない場合は当該部に補強材を溶接で取り付ける。