


改善箇所説明図

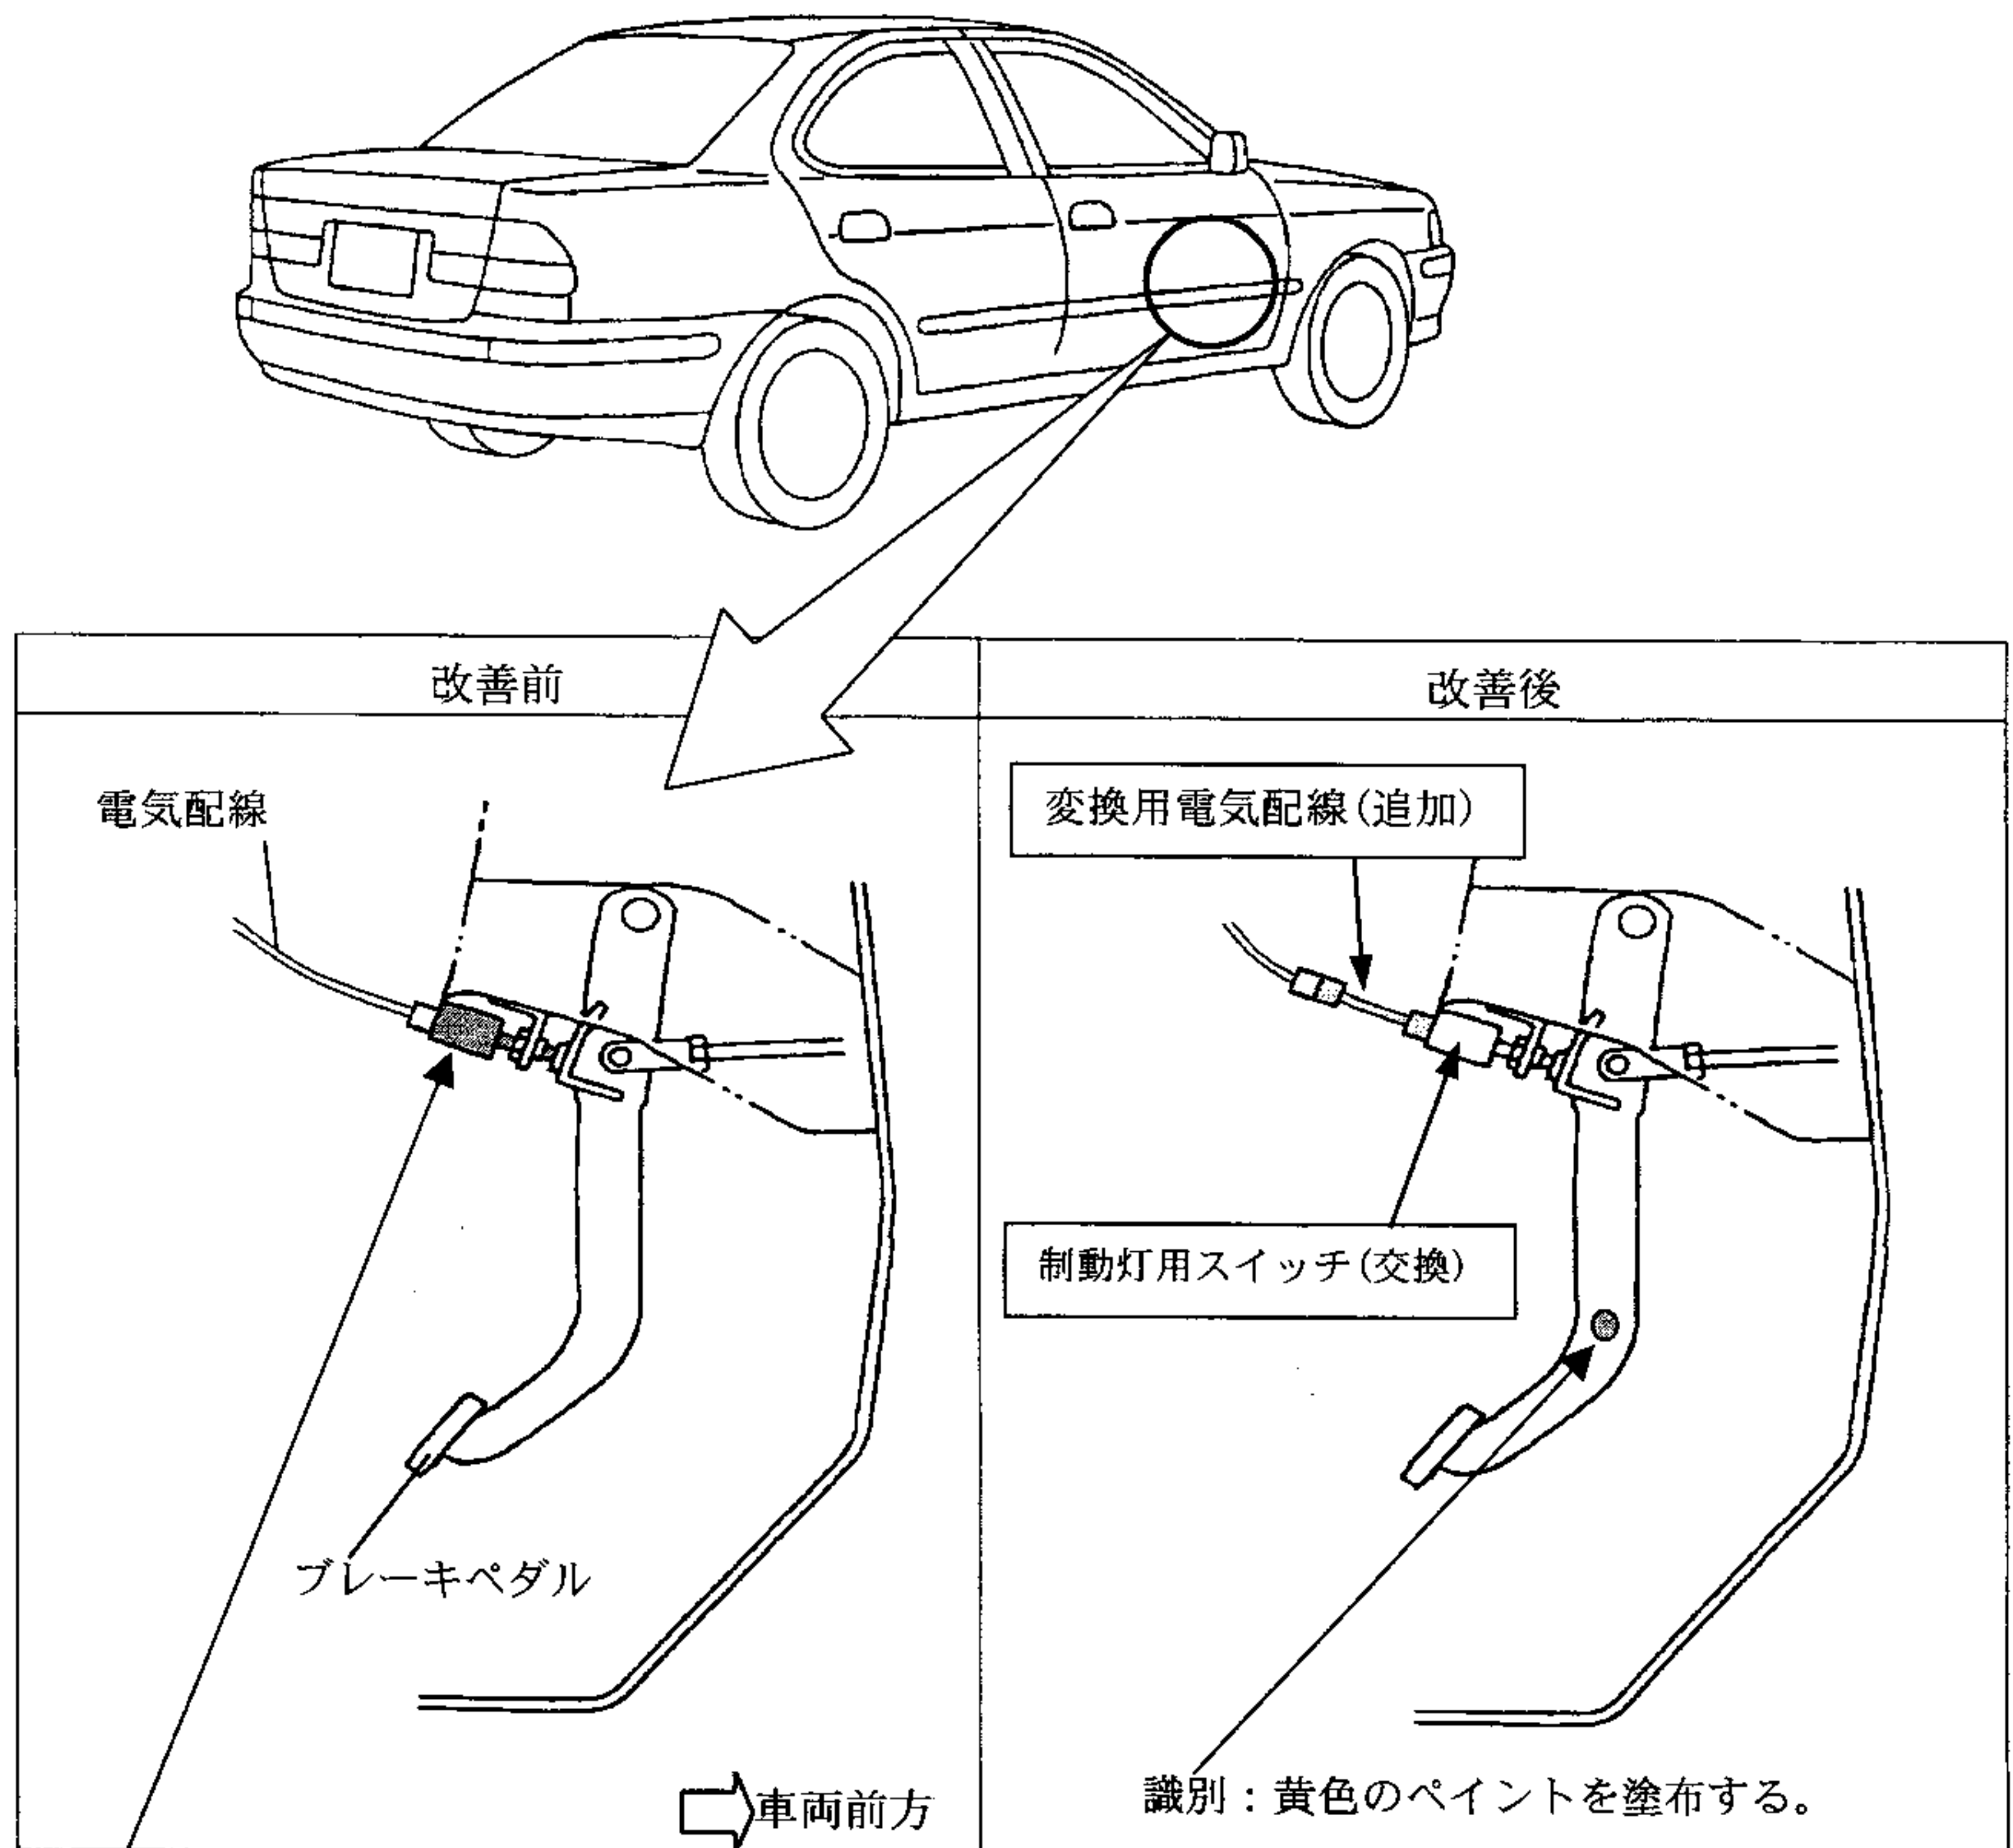

基準不適合発生箇所

自動変速機付車の制動灯用スイッチの電気配線において、当該電気配線の回路が不適切なため、当該スイッチの接点部が発熱し樹脂部が溶損することがあり、最悪の場合、当該スイッチが作動しなくなり、制動灯が点灯しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該回路に変換用電気配線を追加し正規の状態に戻すとともに、当該スイッチを新品と交換する。

注： は、追加または交換部品を示す。