



改善箇所説明図

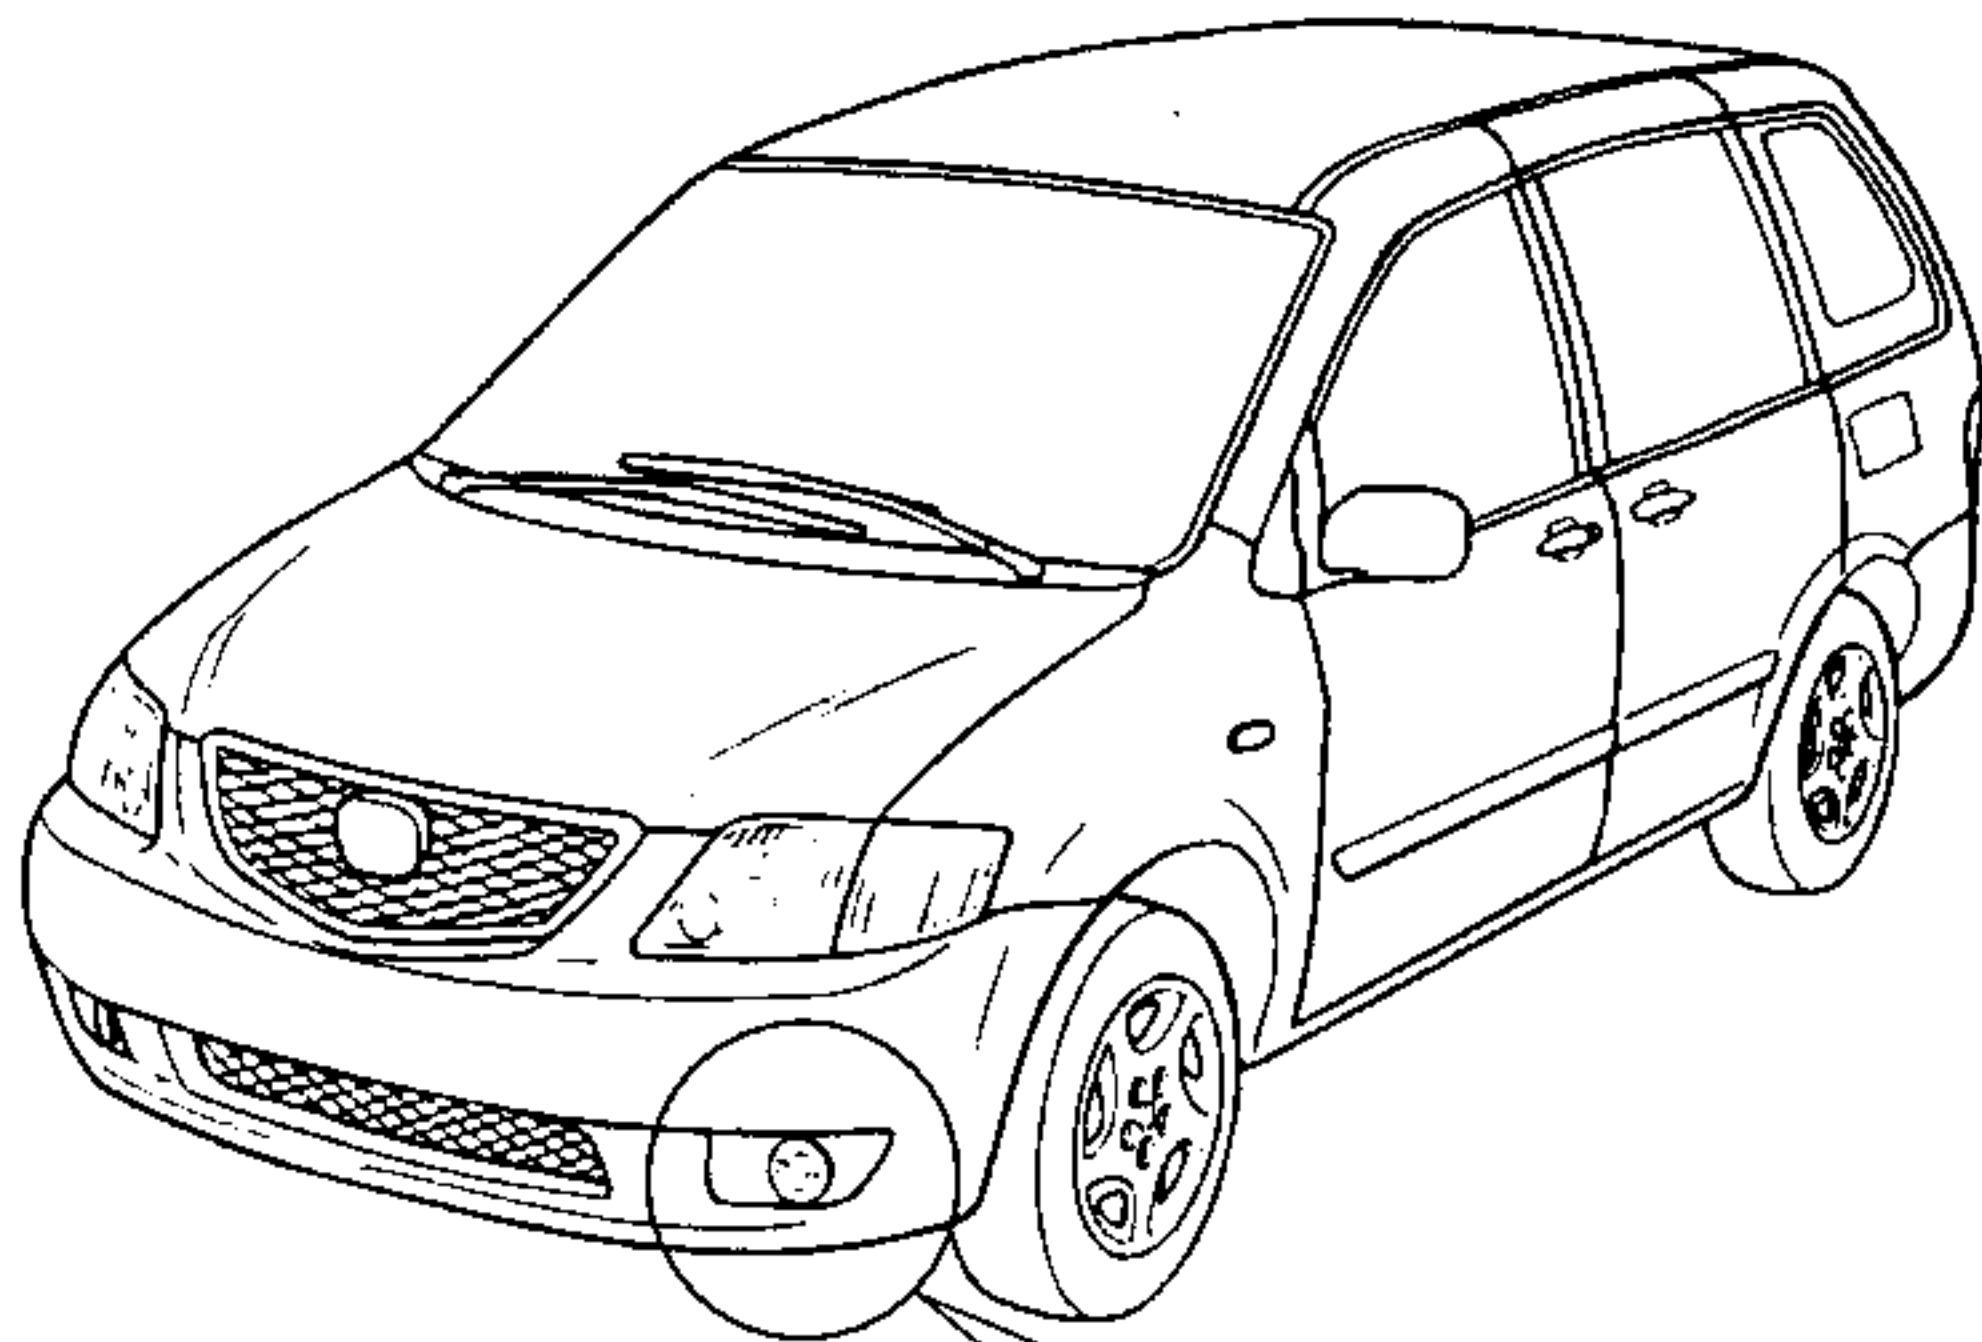

＜フォグランプの裏側＞

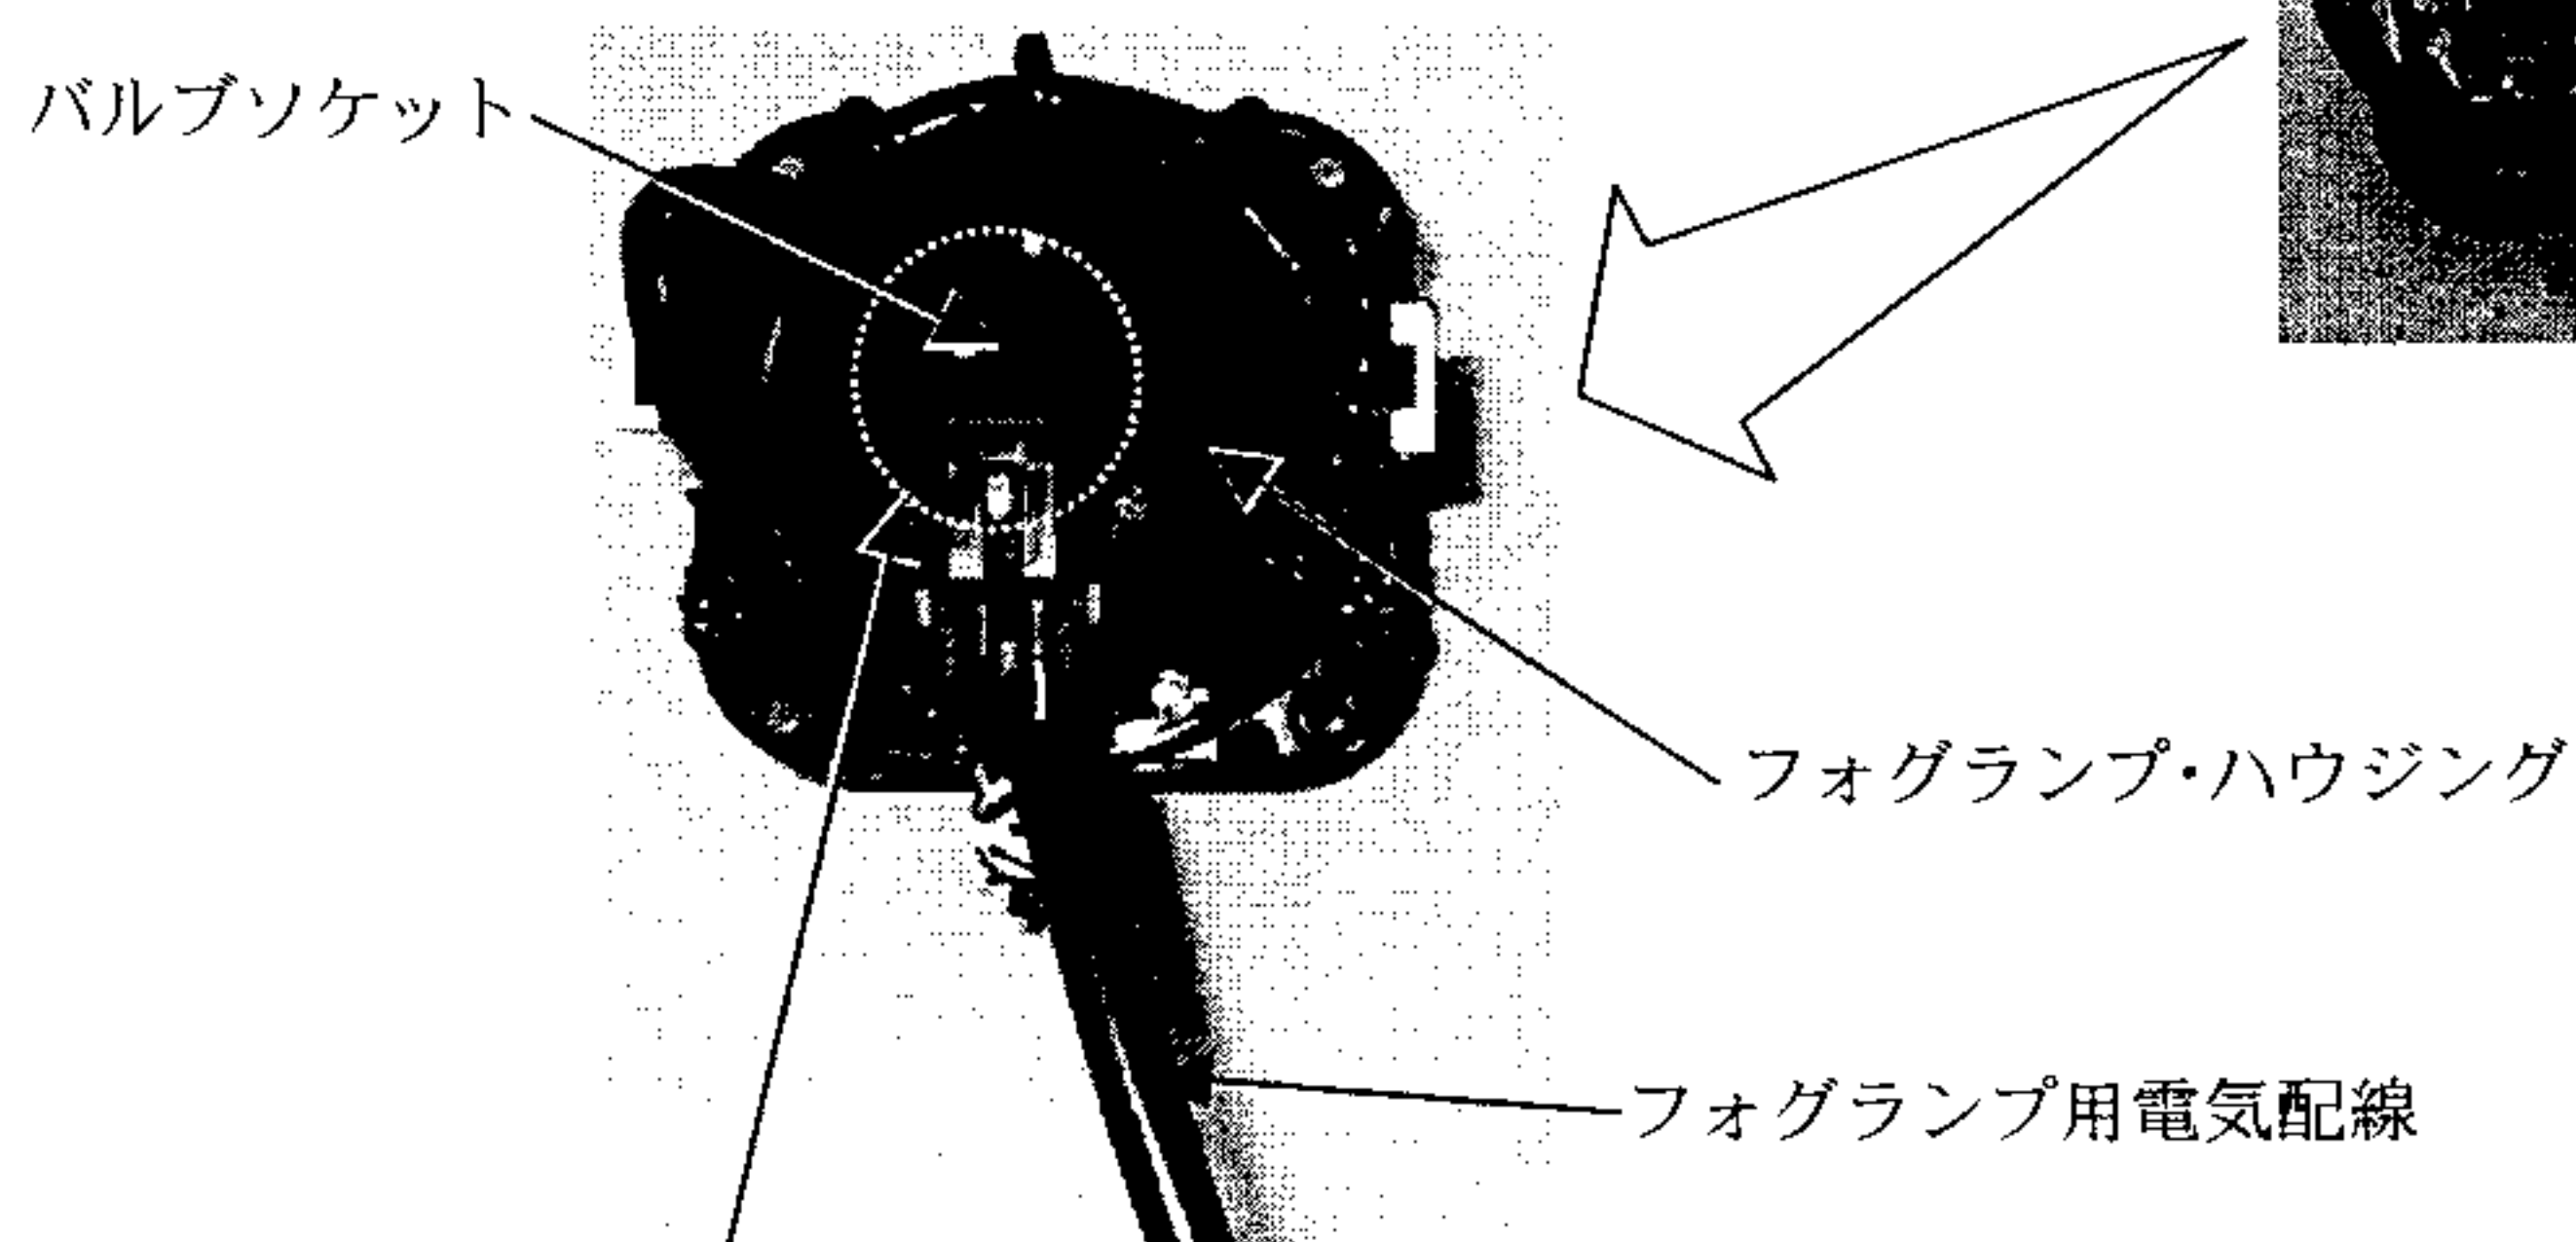

基準不適合発生箇所

フロント・フォグランプ装備車両において、フォグランプ・バルブソケットの組付けが不適切なものがあり、走行時の振動により当該バルブソケットがフォグランプ・ハウジングから脱落し、バルブの発熱により周辺の樹脂製部品が発火し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該バルブソケットの組付け状態を点検し、不適切なものは再組付けを行う。

識別：フロント左側牽引フックに黄色ペイントを塗布する。