


改善箇所説明図

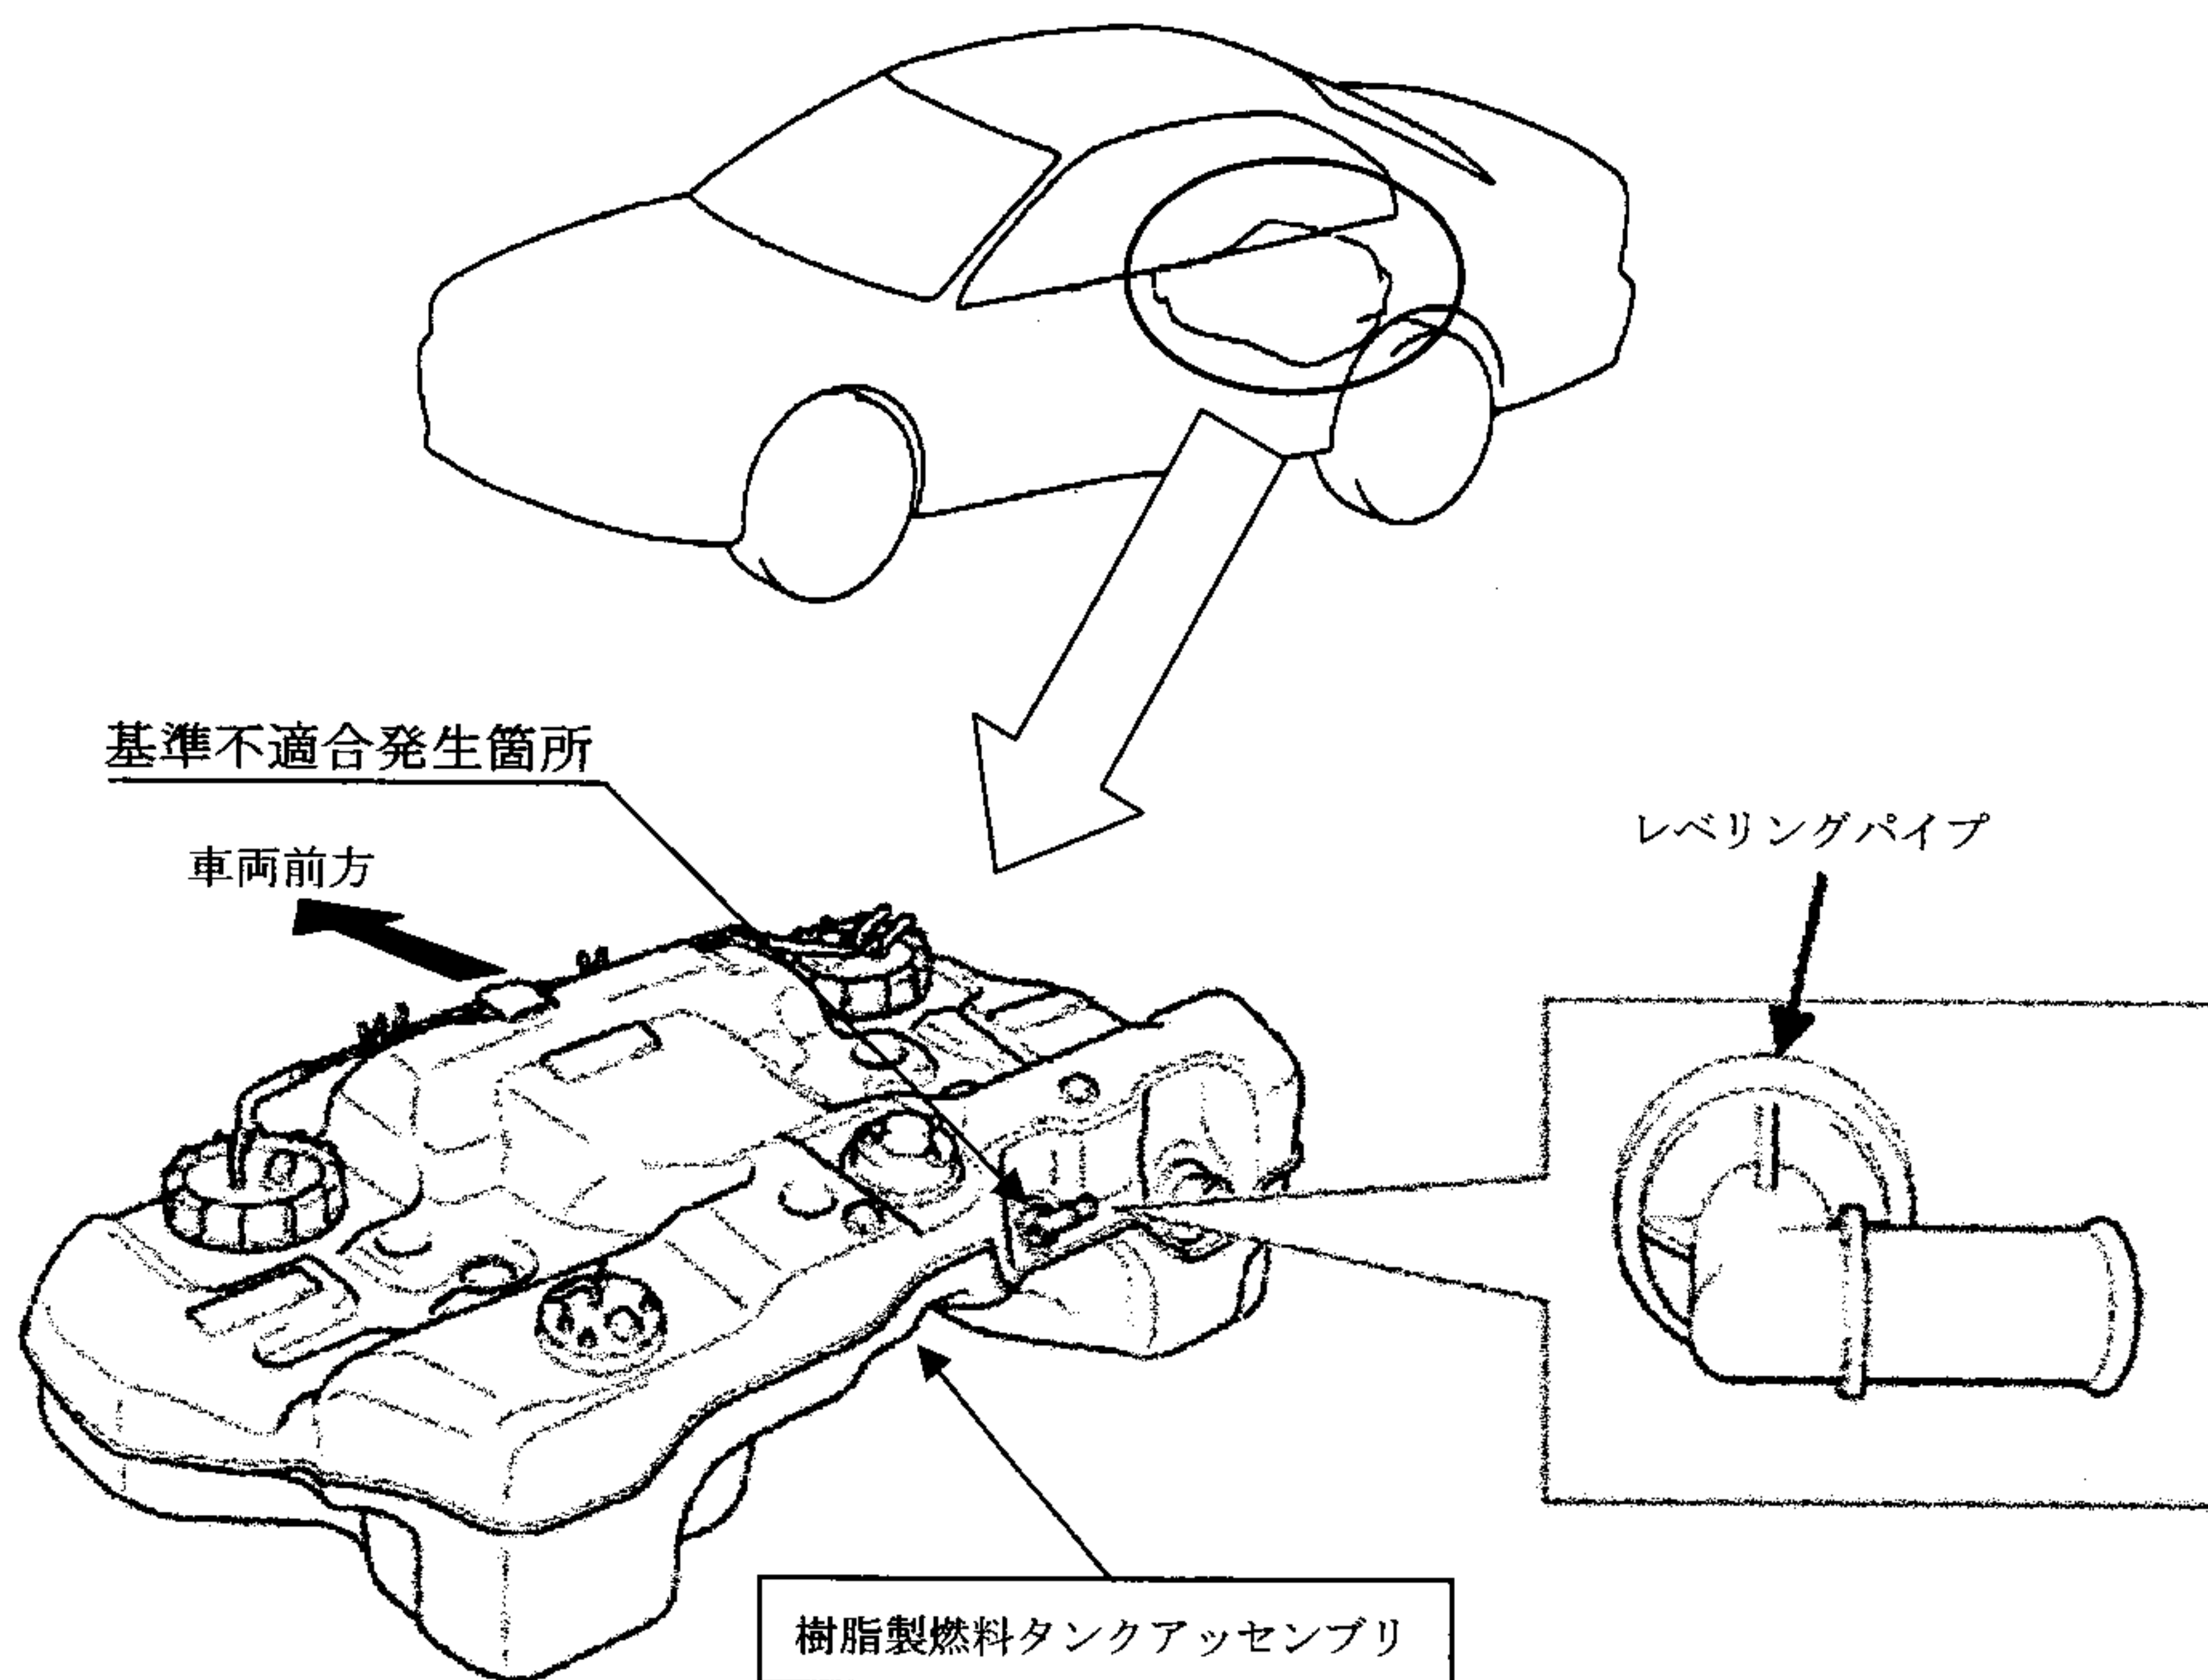

燃料装置において、樹脂製燃料タンクとレベリングパイプの溶着が不適切なため、溶着力が不足しているものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該溶着部が剥離し、燃料が漏れるおそれがある。

改善内容

全車両、燃料タンクアッセンブリを良品と交換する。

注：図中の 内は交換部品を示す。

識別：助手席ドアのロワーヒンジにあるドアヒンジ取付ボルト頭部に白色または黄色ペイントを塗布する。