
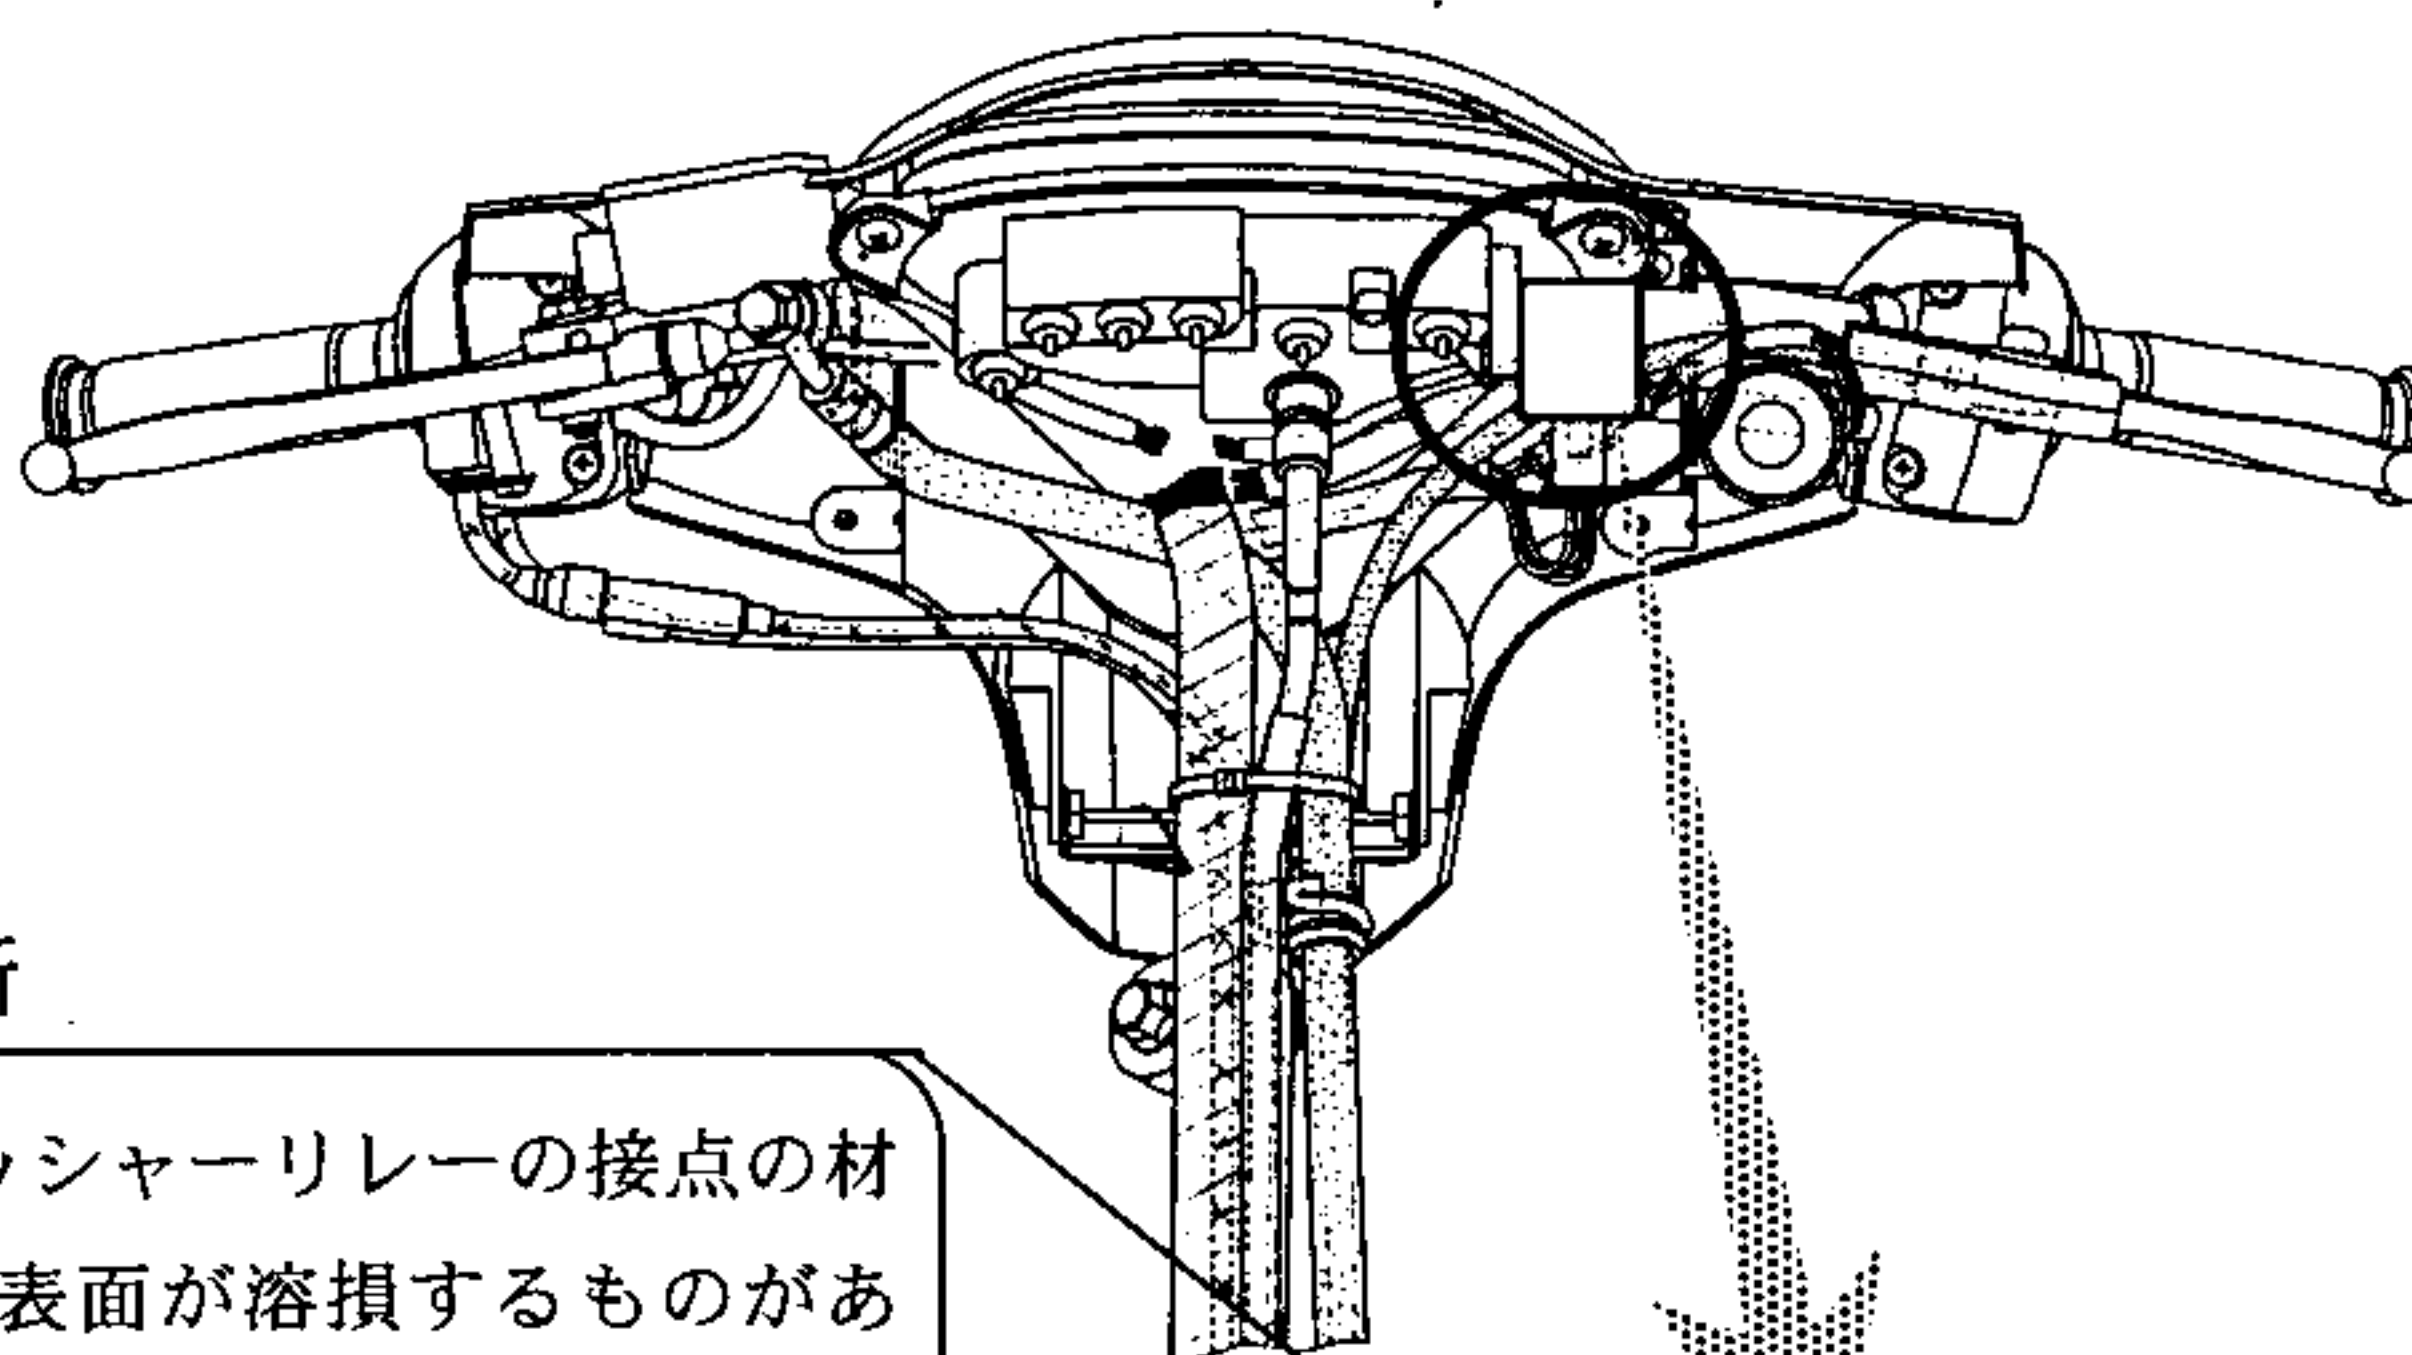


改善箇所説明図

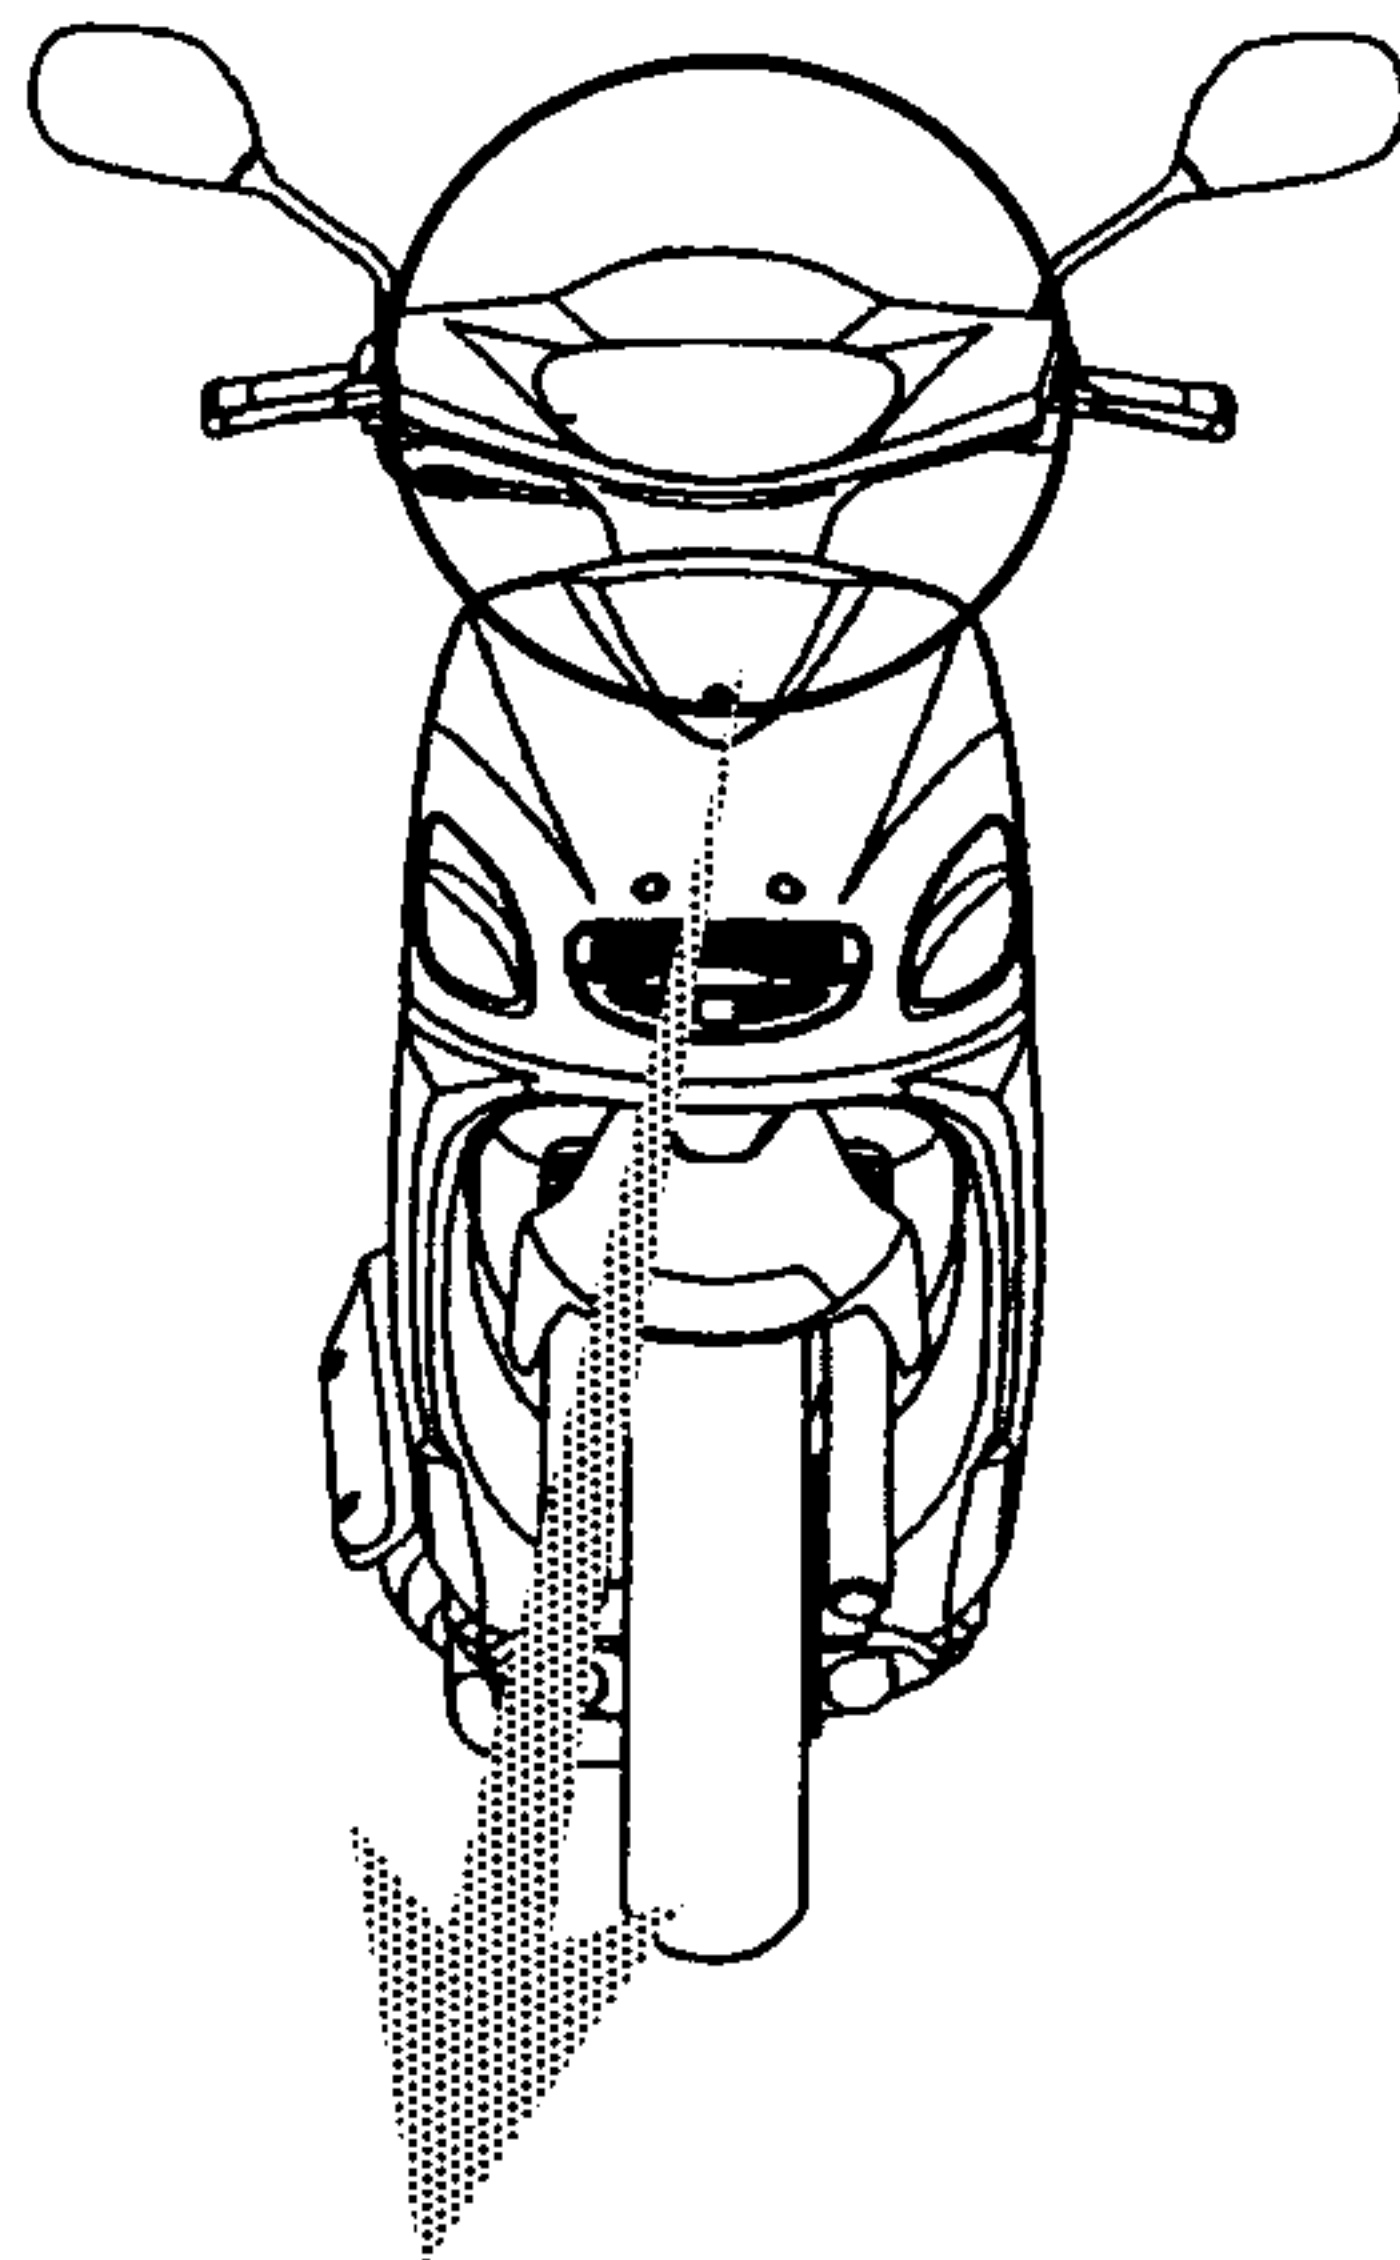


不具合発生箇所

方向指示器において、フラッシャーリレーの接点の材質が不適切なため、接点の表面が溶損するものがあり、最悪の場合、方向指示器が適切に作動しなくなるおそれがある。

改善の内容：全車両、フラッシャーリレーを良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：フラッシャーリレーに銀色ペイントする。

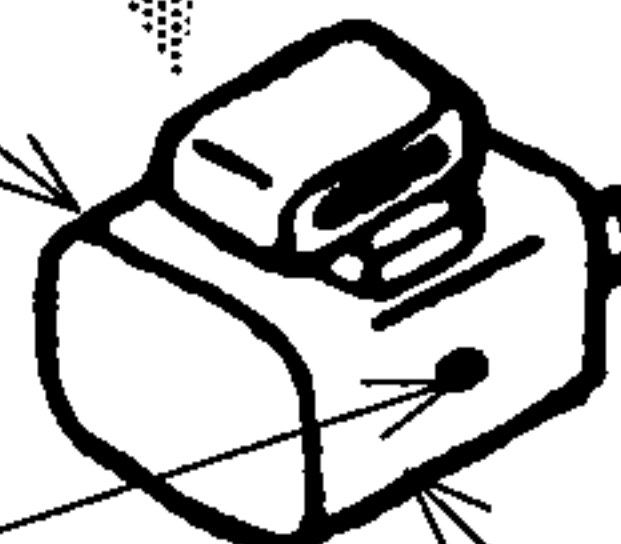

フラッシャーリレー