


## 改善箇所説明図

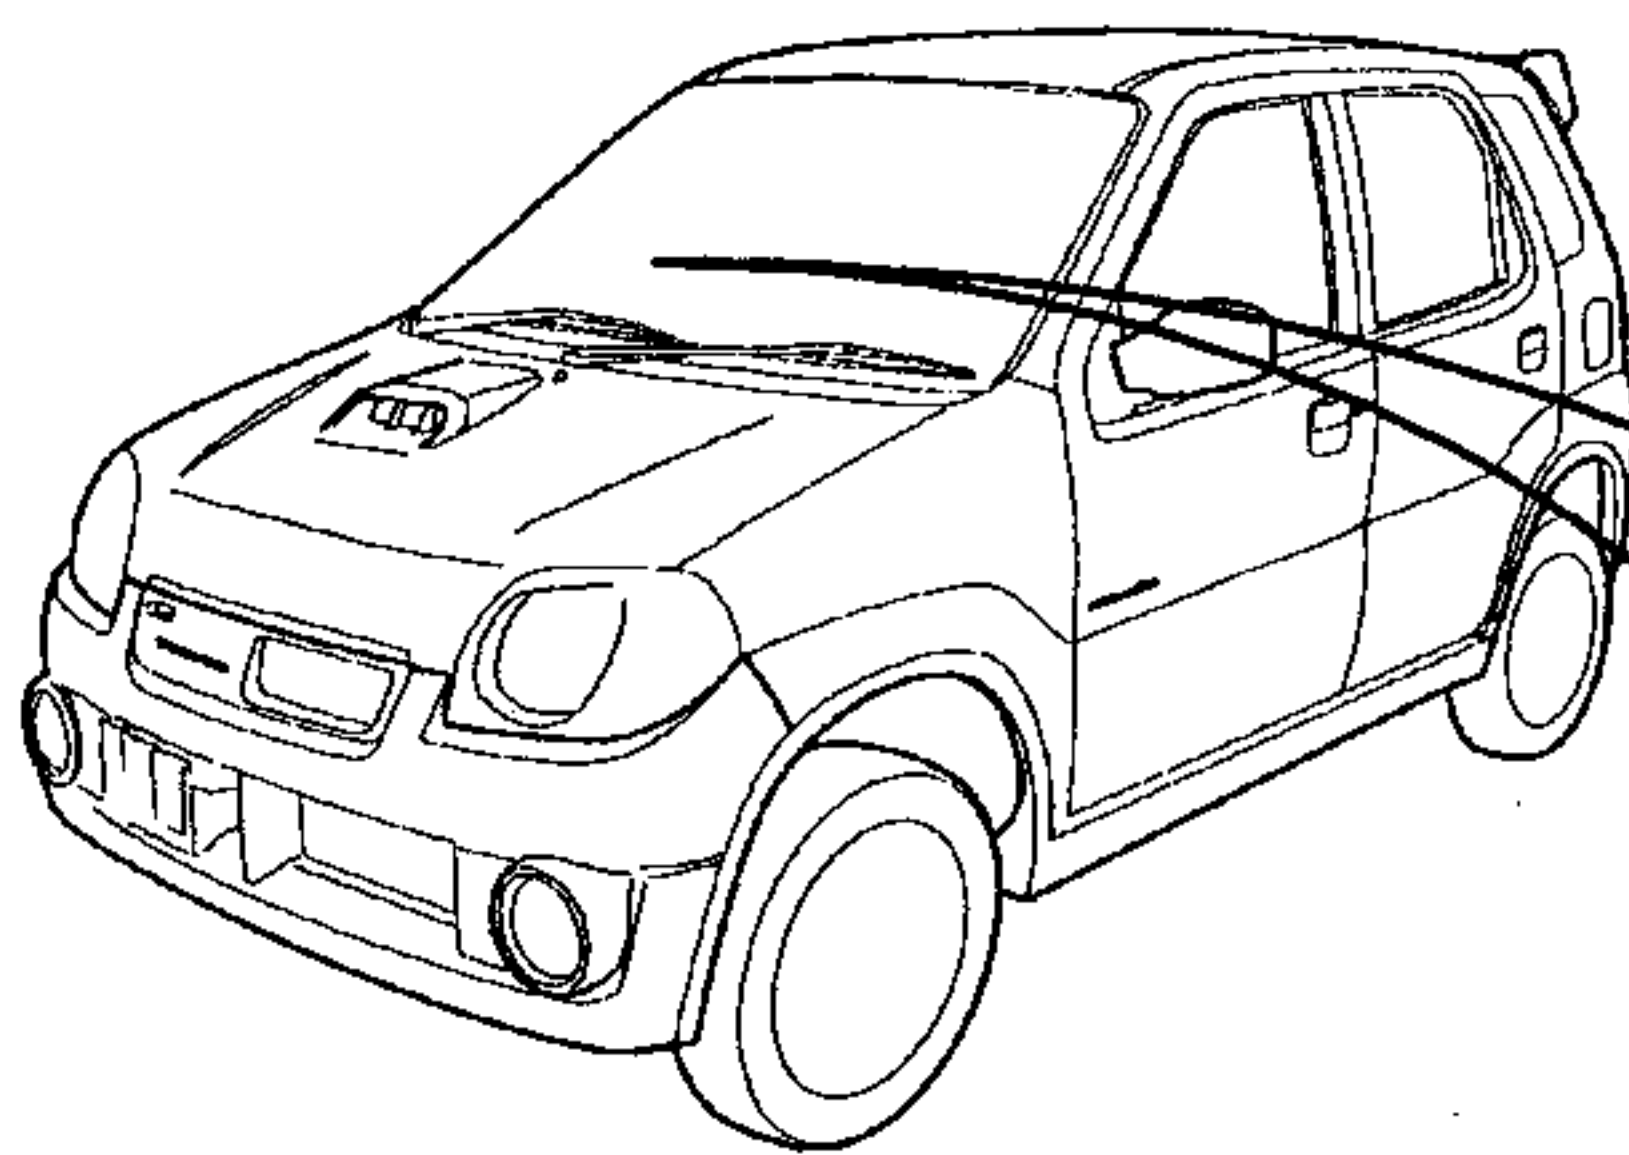

シートバック

ヘッドレストガイドブラケット

シートバックフレーム

### 基準不適合発生箇所

運転者席と助手席において、ヘッドレストガイドブラケットとシートバックフレームの溶接が不適切なため、溶接強度が不足しているものがあり、追突等の衝撃を受けた場合に当該溶接部が破損し、乗車人員に傷害を与えるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、シートバックを良品と交換する。

識別：タイヤインフォメーションプラカードの下部に青色のシールを貼付する。

注：  は交換部品を示す。