


改善箇所説明図

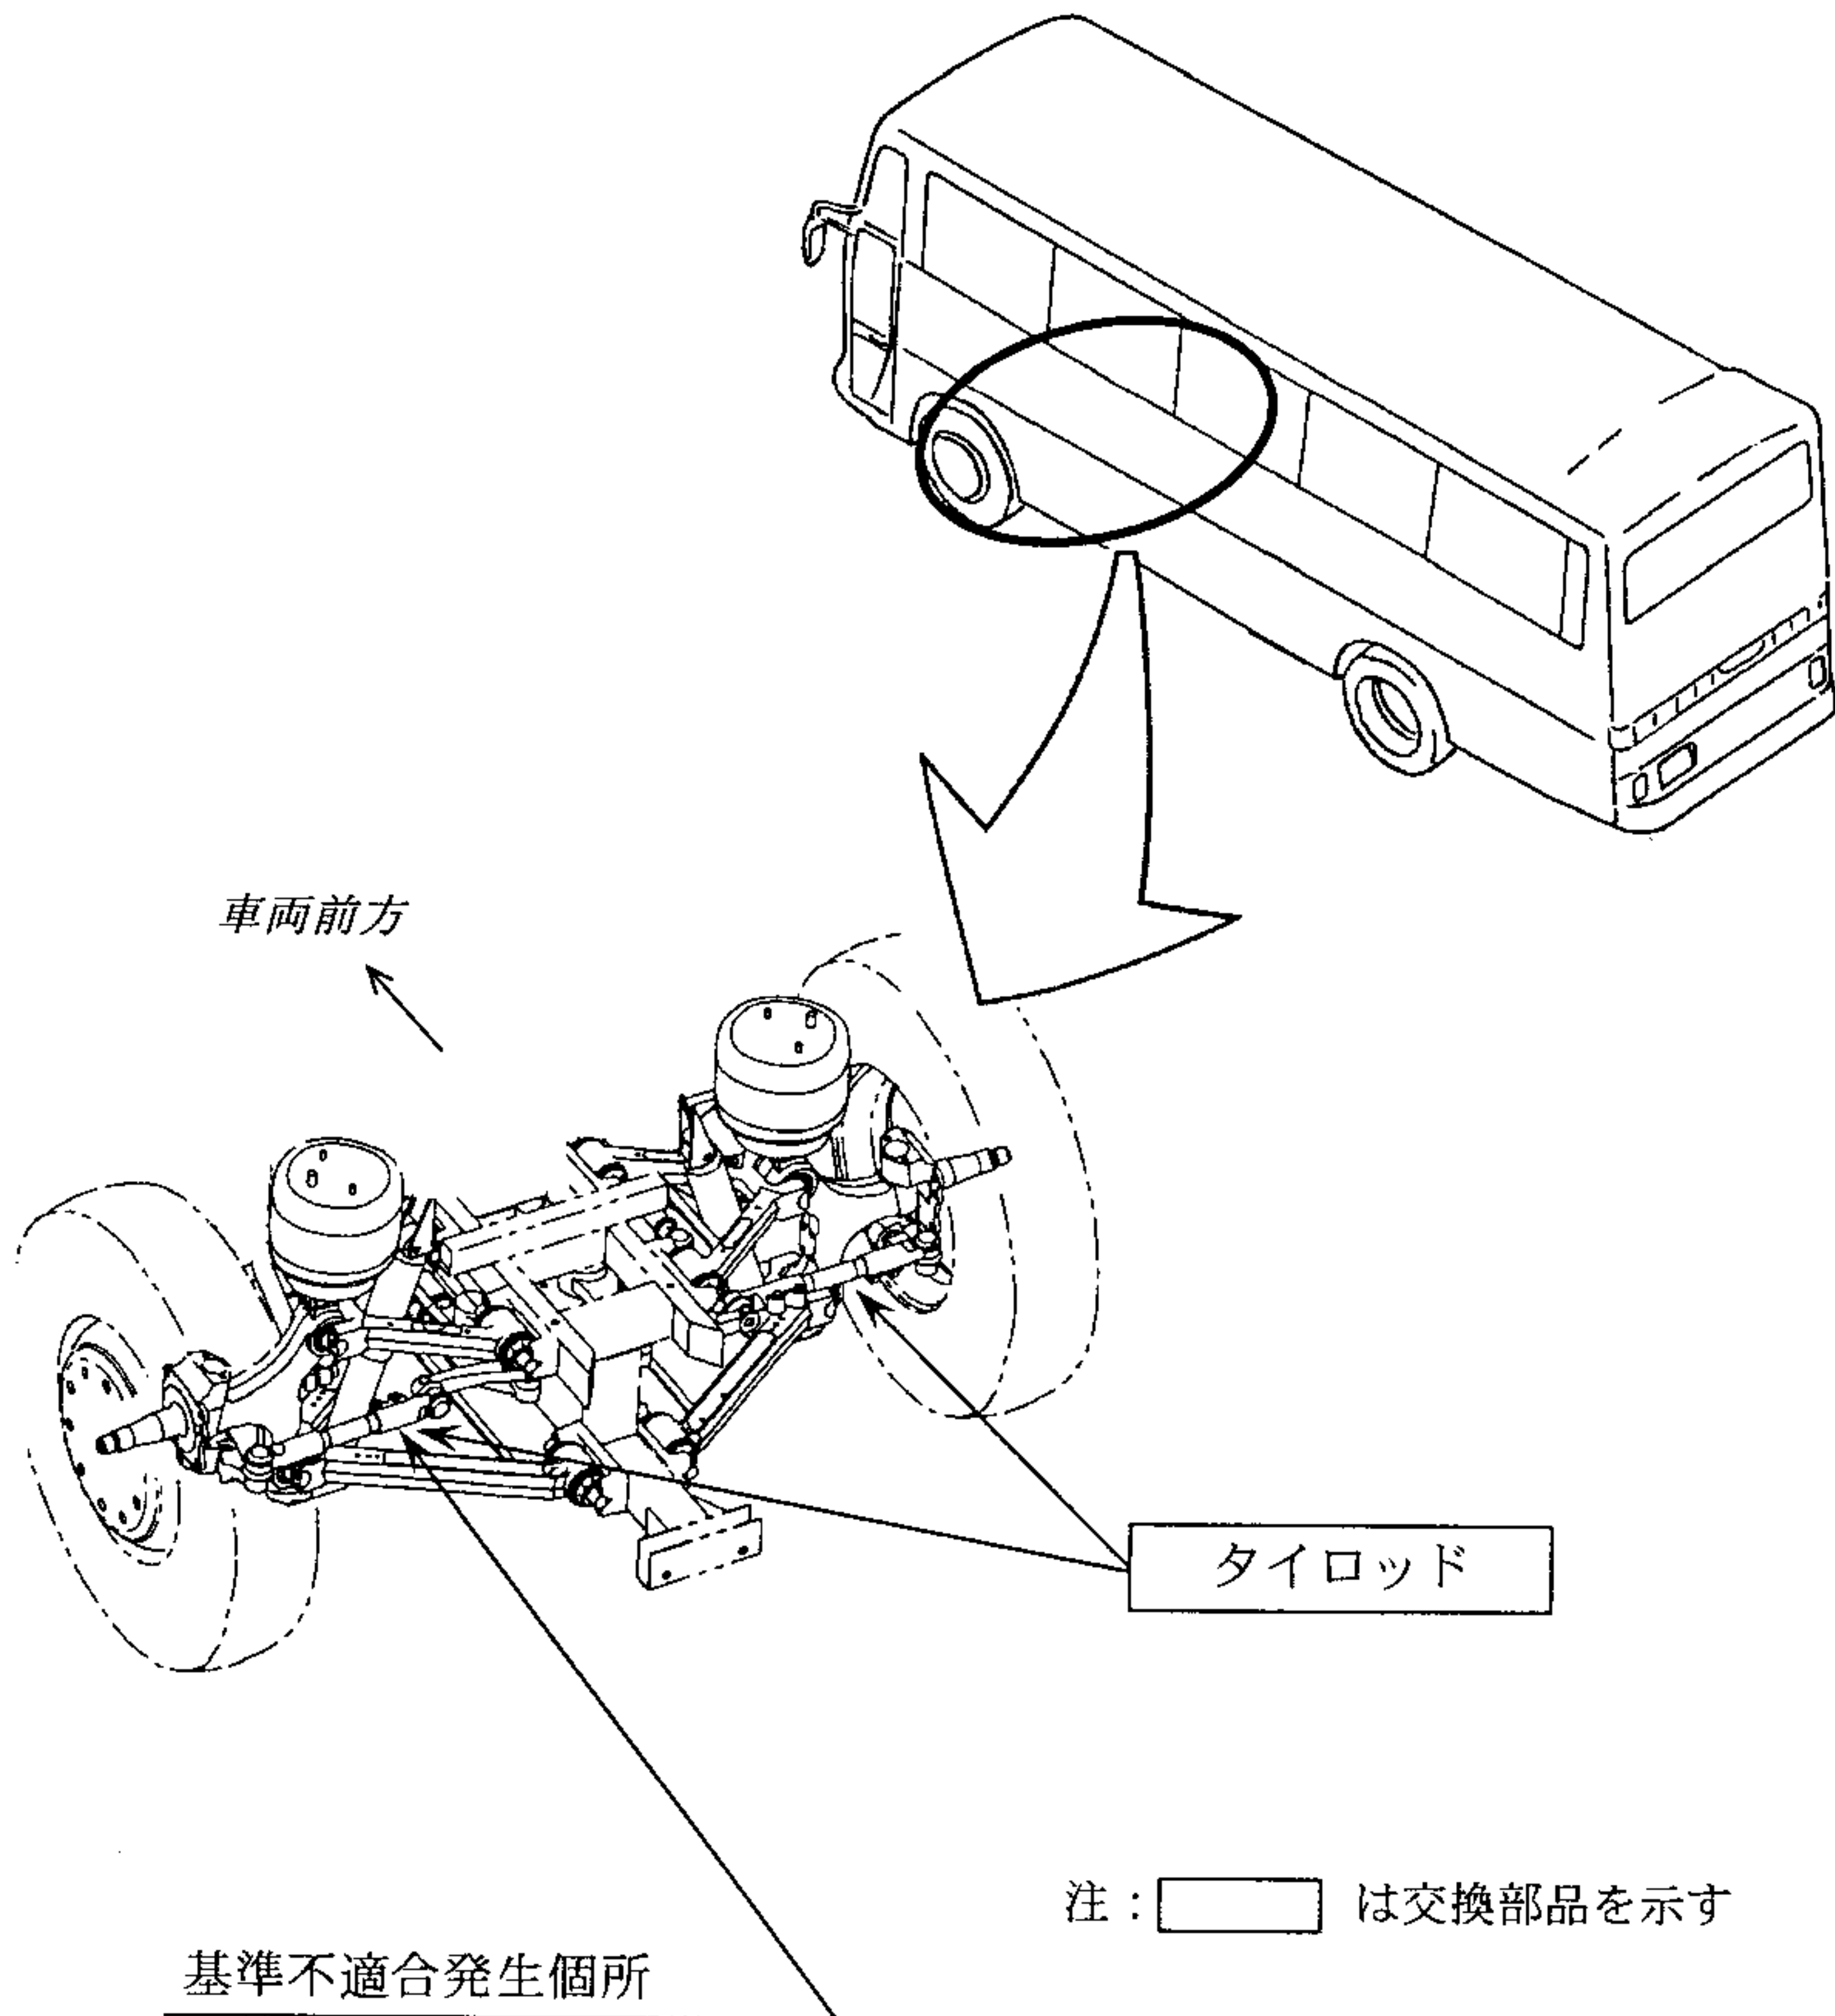

かじ取装置のタイロッドの肉厚に余裕がないため、融雪塩を散布している道路を長年走行している場合には、腐食によりタイロッドの肉厚が減少するものがある。
そのため、最悪の場合、タイロッドが折損して操舵不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該タイロッドを対策品と交換する。

識別：ネームプレートの左上側ビス頭部に黄色ペイントを塗布する。