


改善箇所説明図

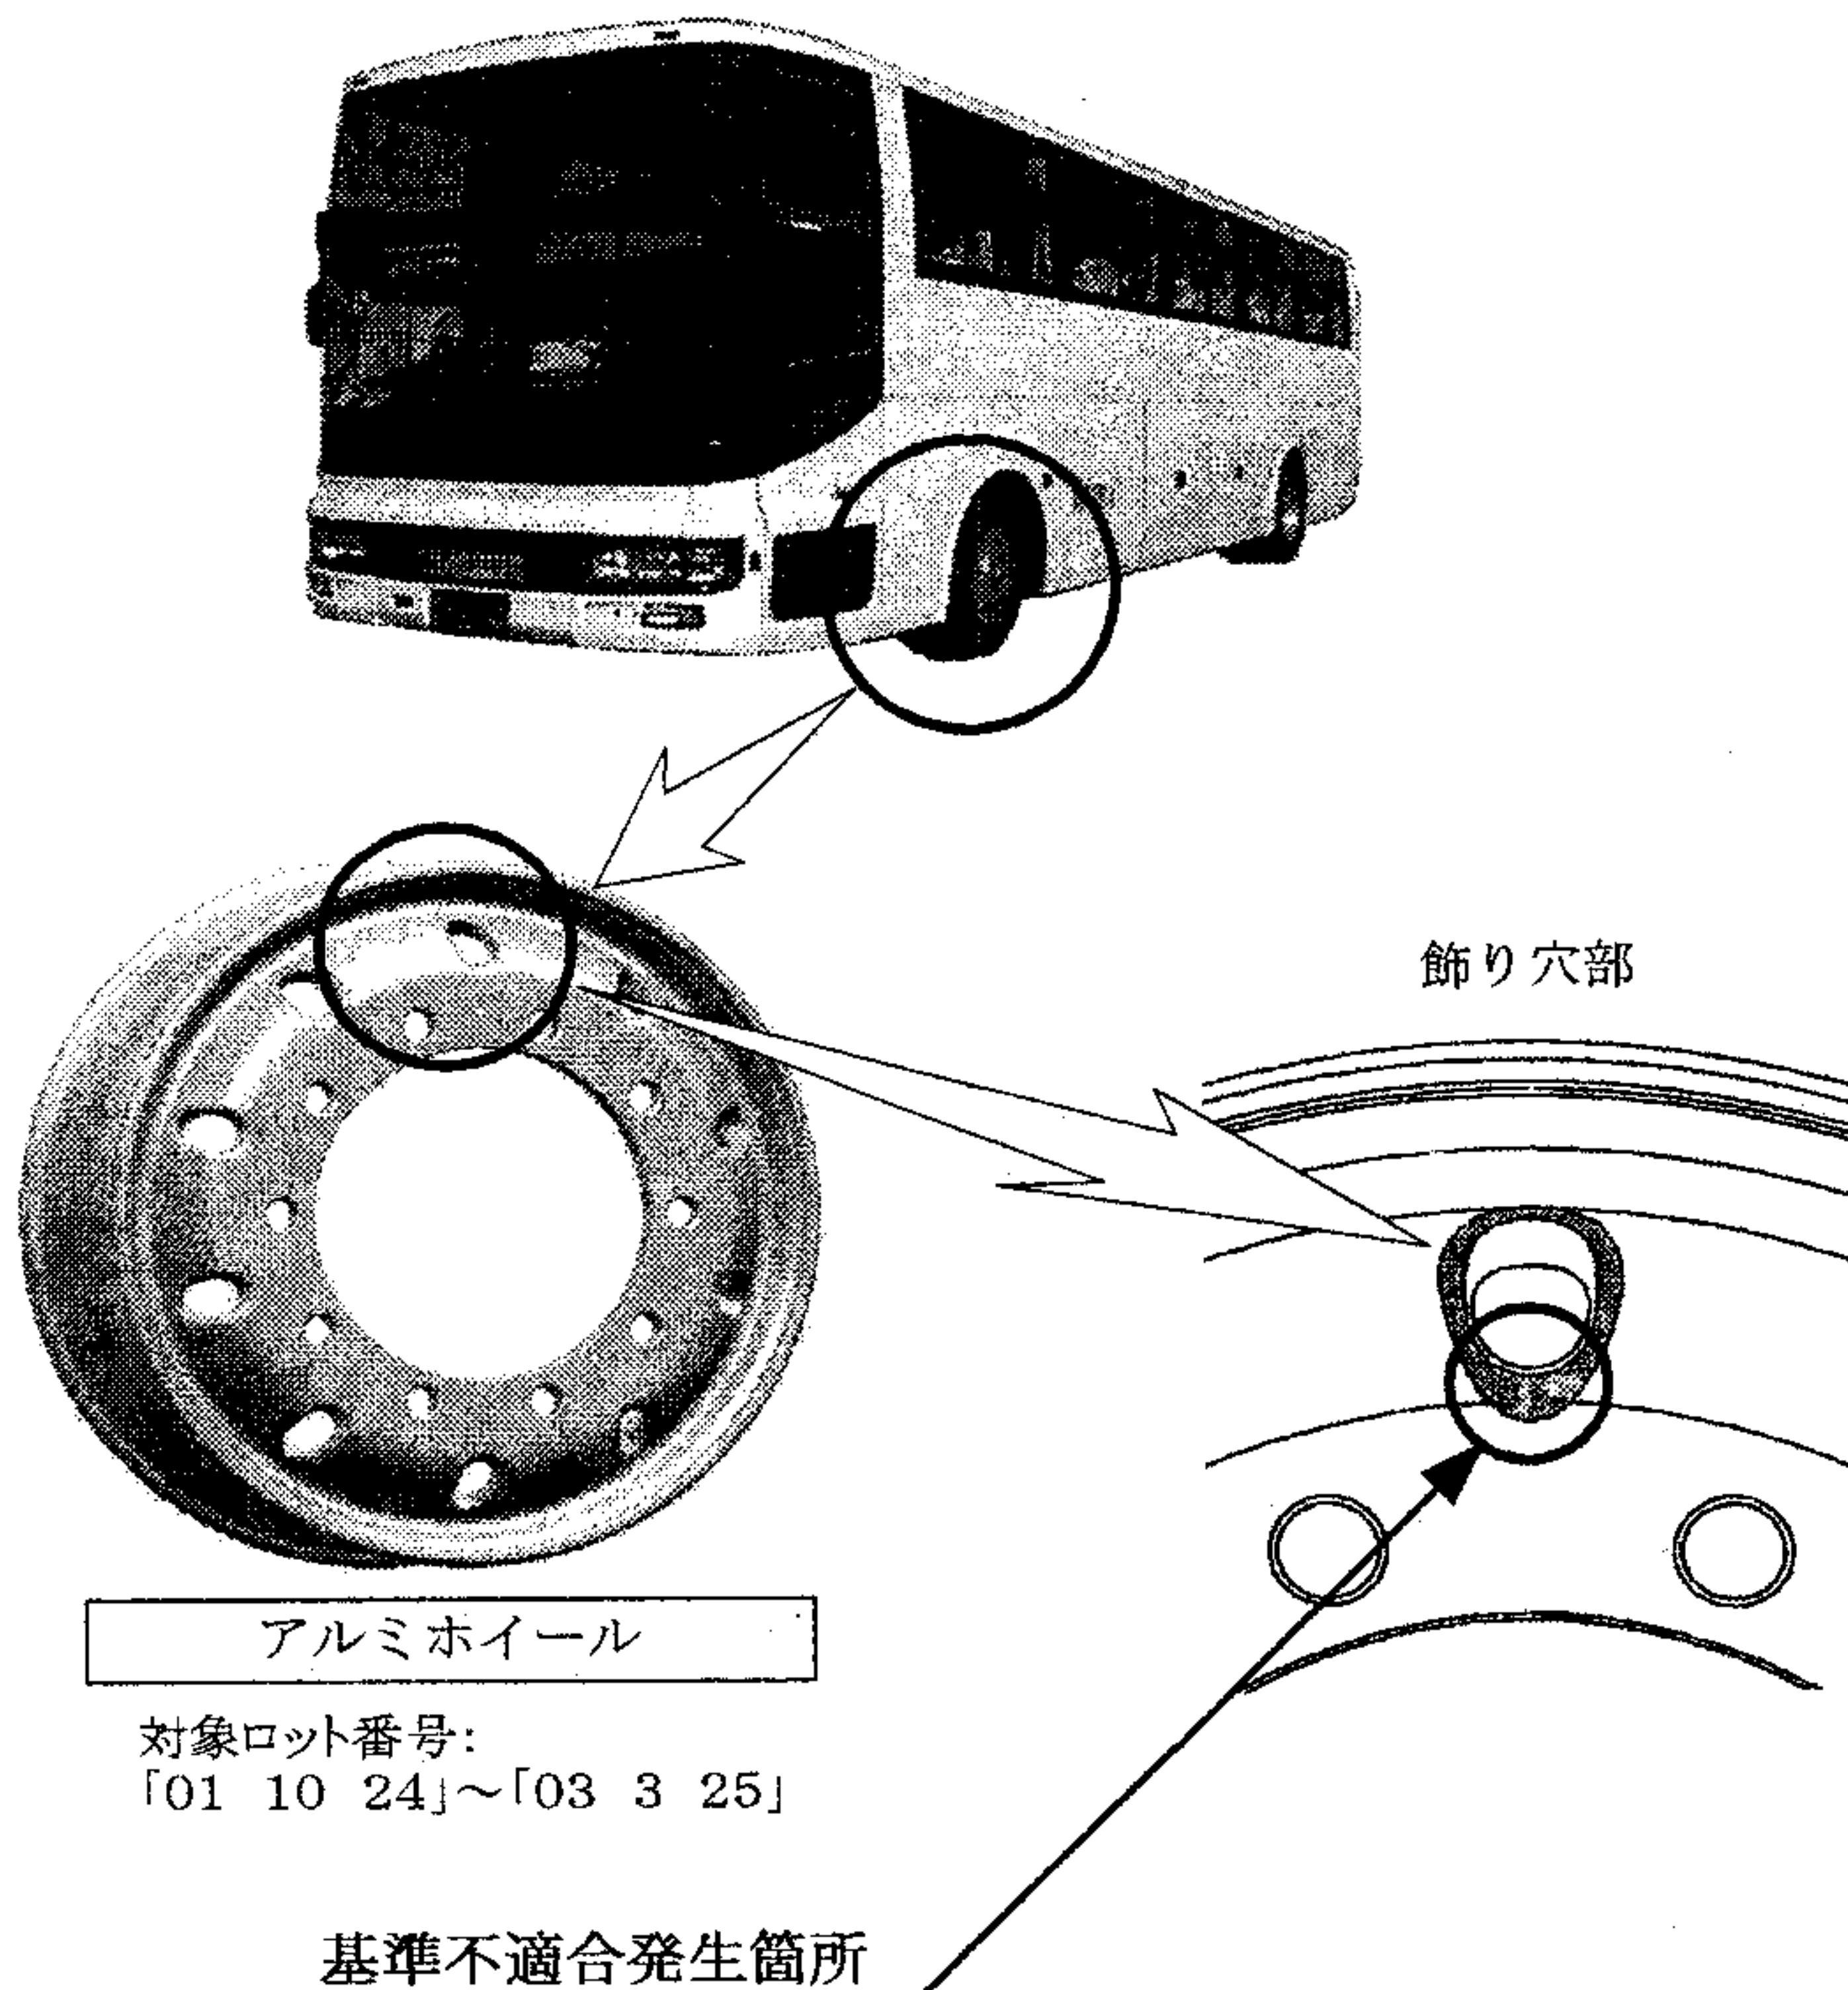

バス用アルミホイールの強度を部分強化する工程が不適切なため、当該ホイールの飾り穴部に引張応力が発生しているものがある。そのため、走行中に受ける負荷によりホイールが損傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、ディスクホイールのロット番号を確認し、対象のものはディスクホイールを対策品に交換する。

注： ☐ 内は交換部品を示す。

識別：スペアタイヤキャリア部に白色ペイントを塗布する。