


## 改善箇所説明図

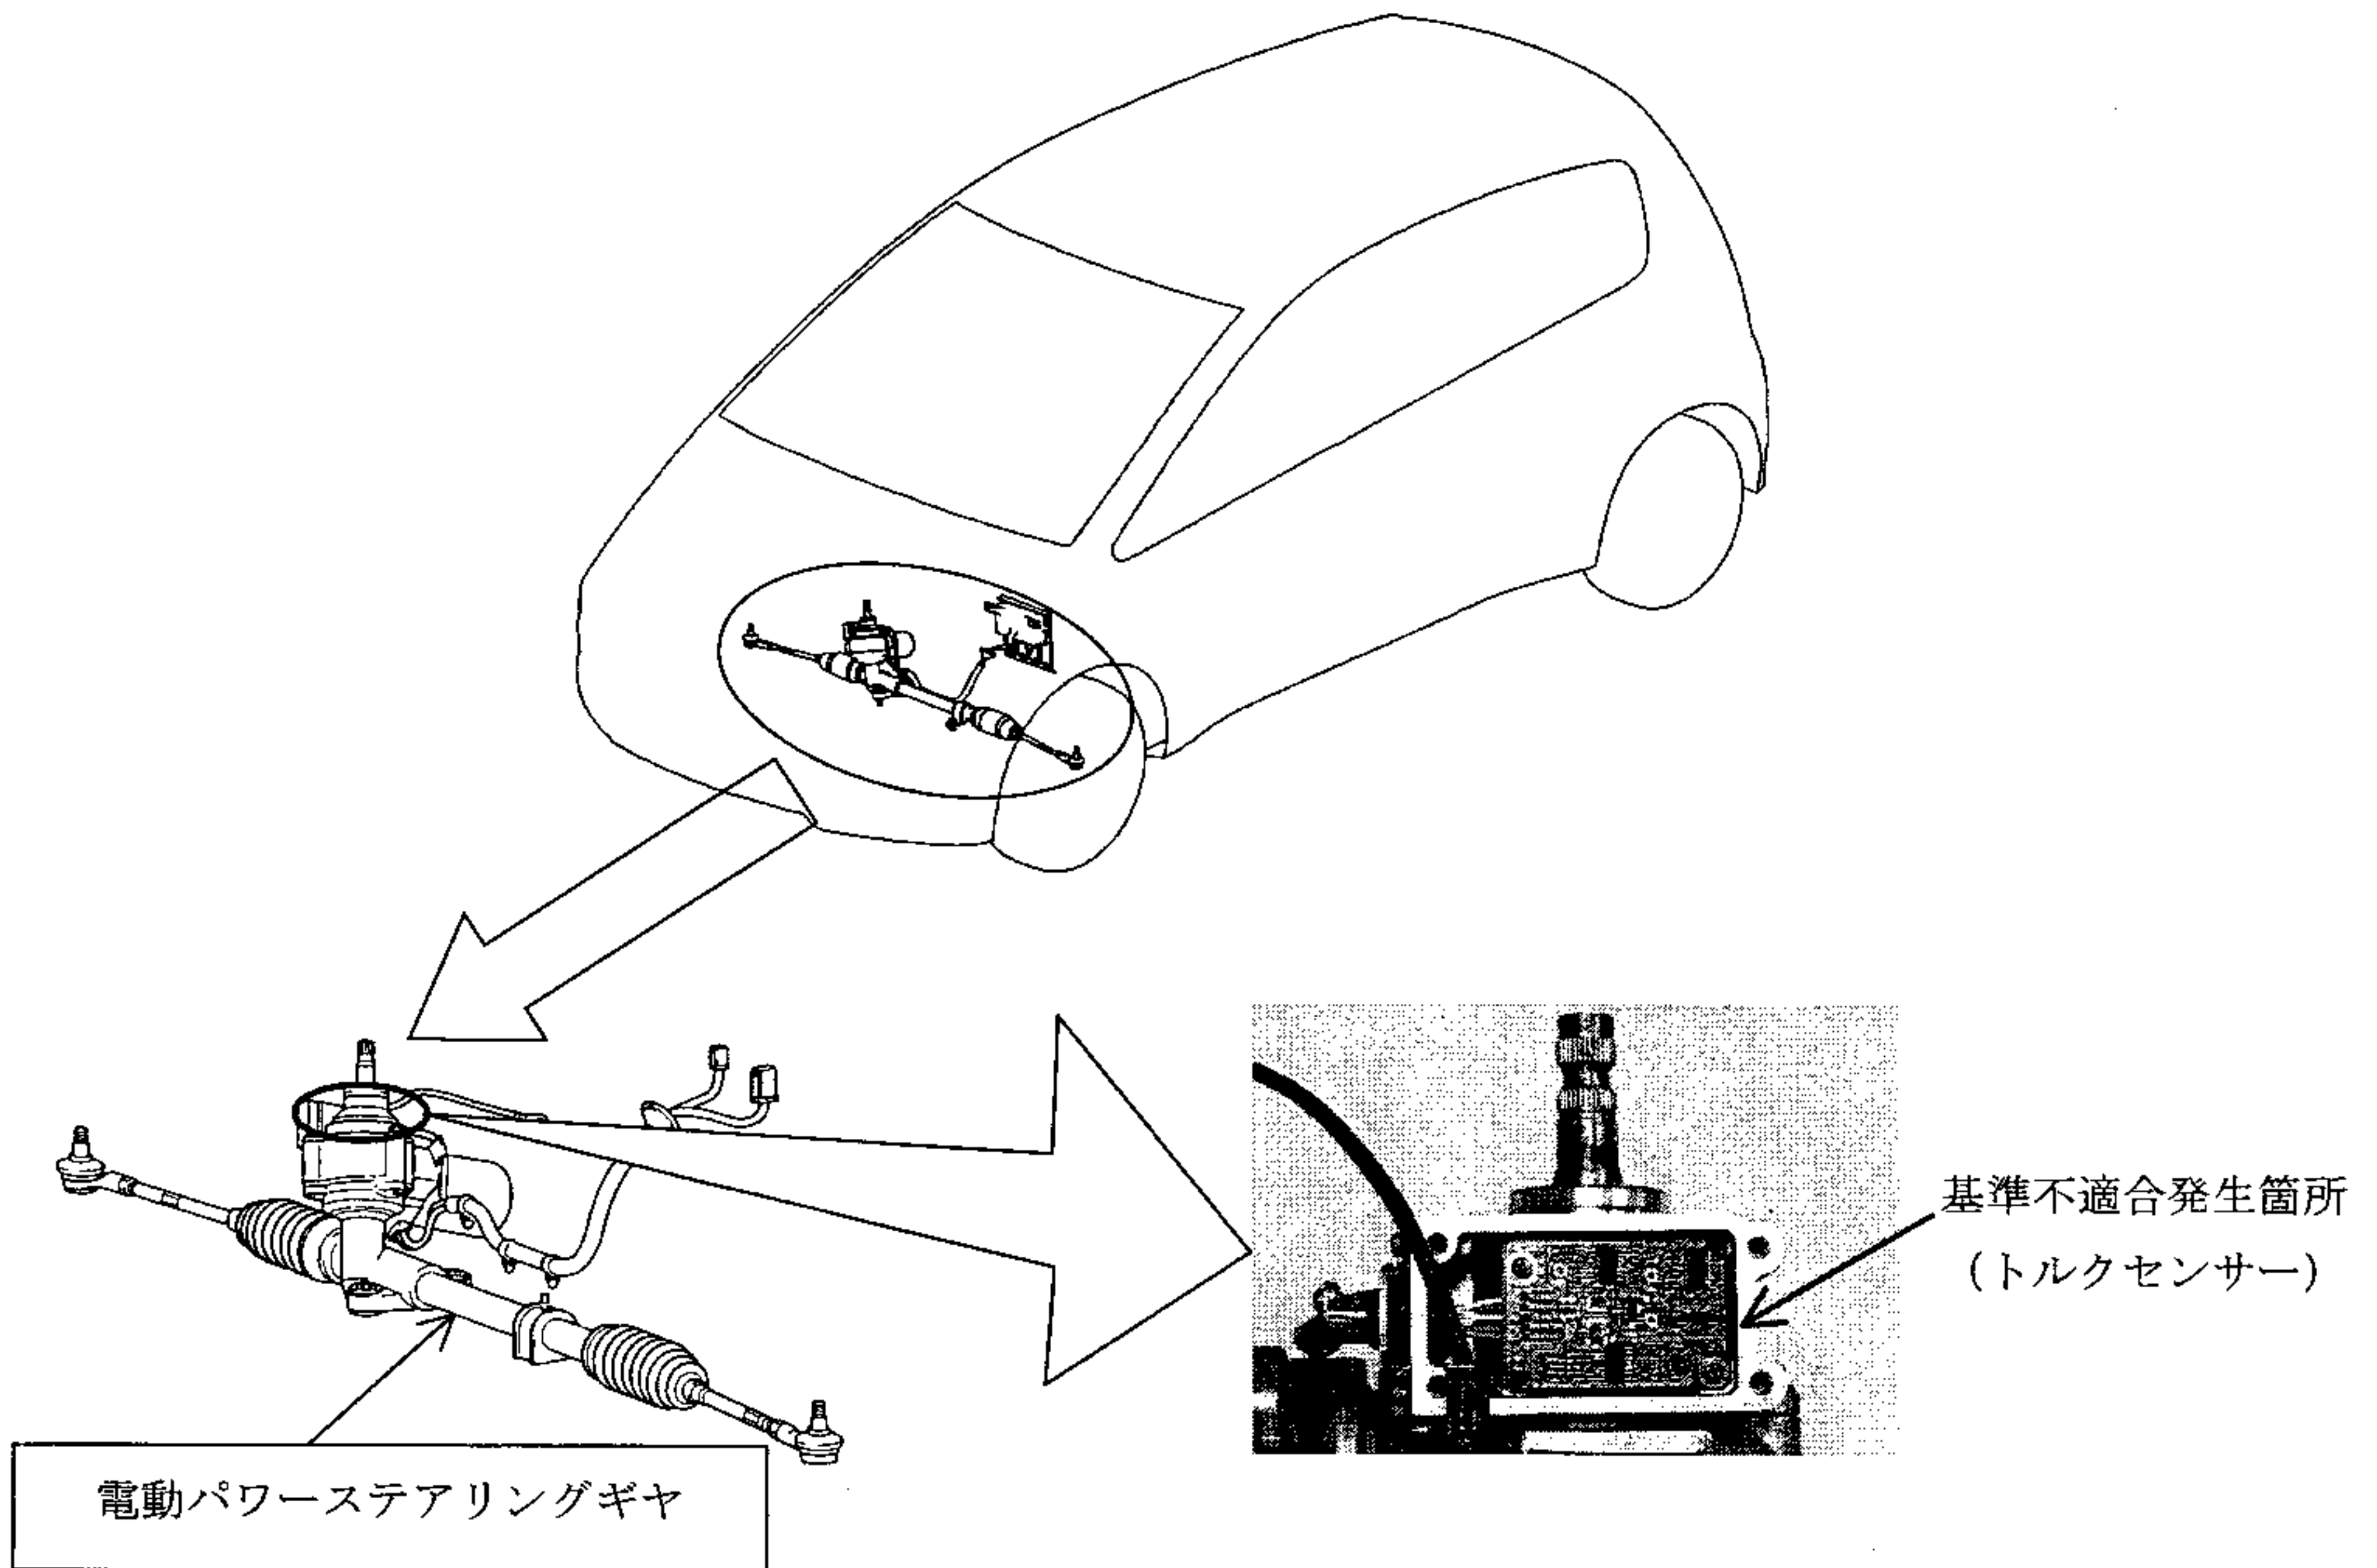

注)   は交換部品を示す

電動パワーステアリングのトルクセンサー基盤のメッキ工程が不適切なため、当該メッキ部が欠損し、基盤内部が導通不良となるものがある。そのため、ハンドルの操作力の左右差が発生するおそれがある。また、ハンドルの操作力が増大するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、電動パワーステアリングギヤ一式を良品と交換する。

識別：助手席フロントドアのローワーヒンジにあるドアヒンジ取付けボルト(下側)頭部に白色、または黄色のペイントを塗布する。