



改善箇所説明図

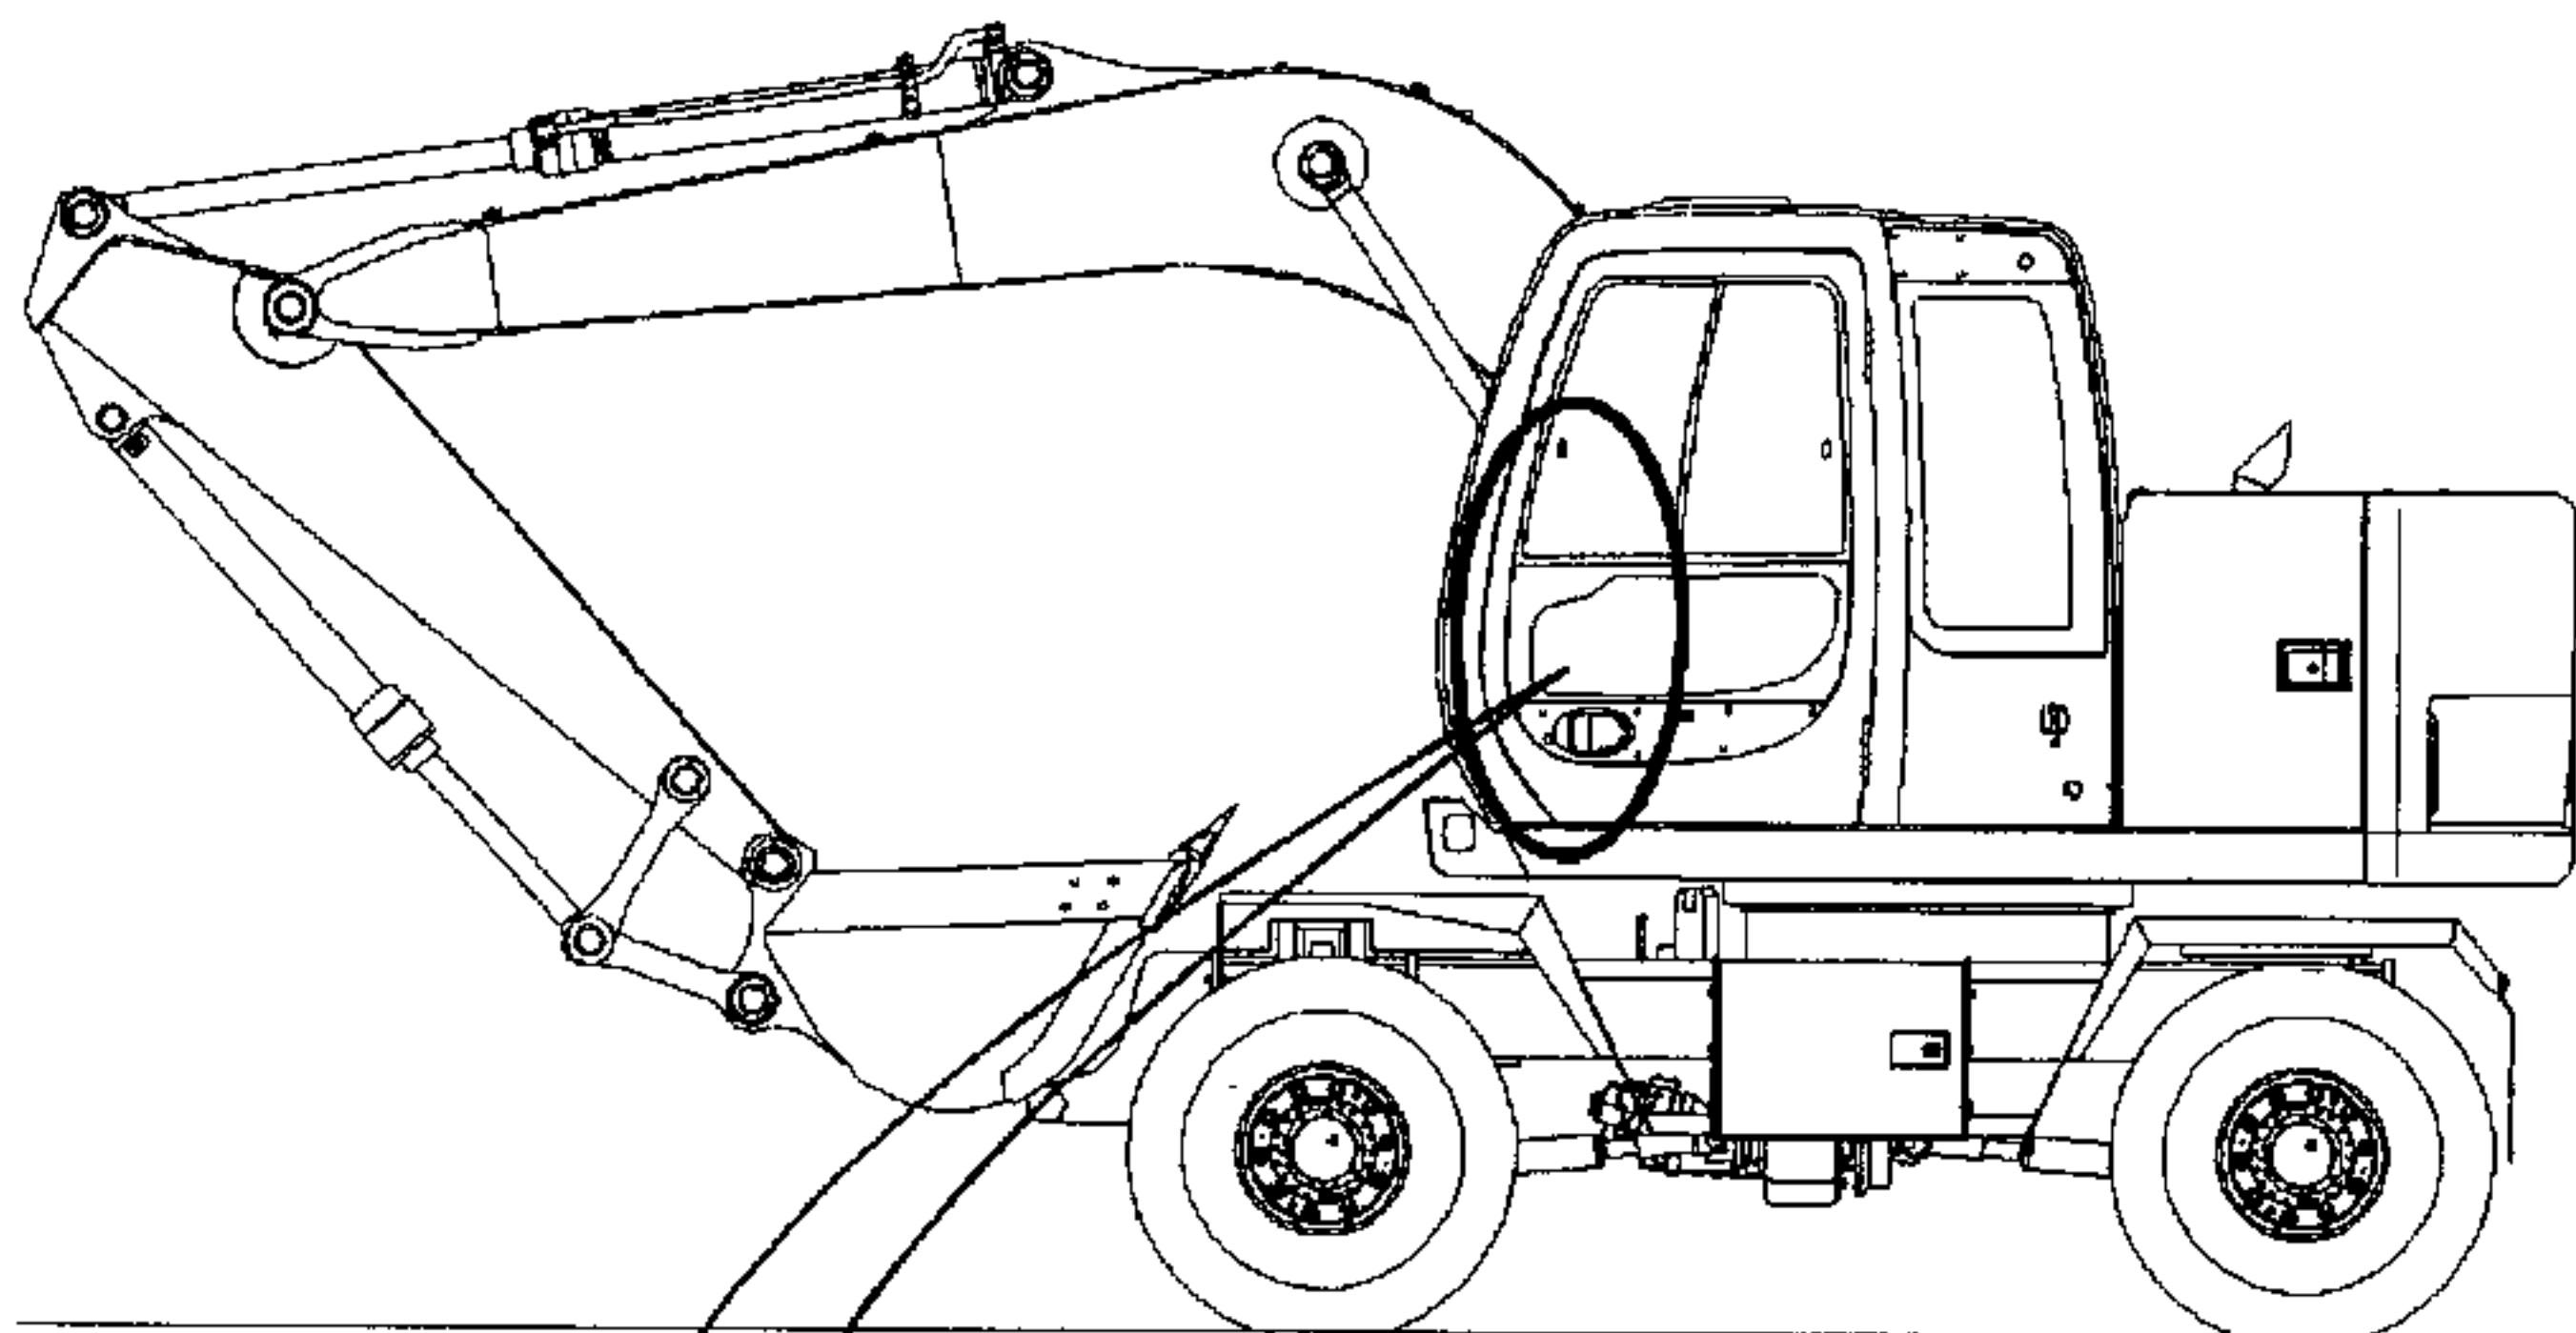


基準不適合発生箇所

かじ取りハンドルの角度を調整する装置（チルトハンドル）の締結ボルトの締め付けが不十分なため、そのままの状態で使用すると、当該ボルトが緩むものがある。そのため、当該ボルトがブラケットに干渉し、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。

ハンドル

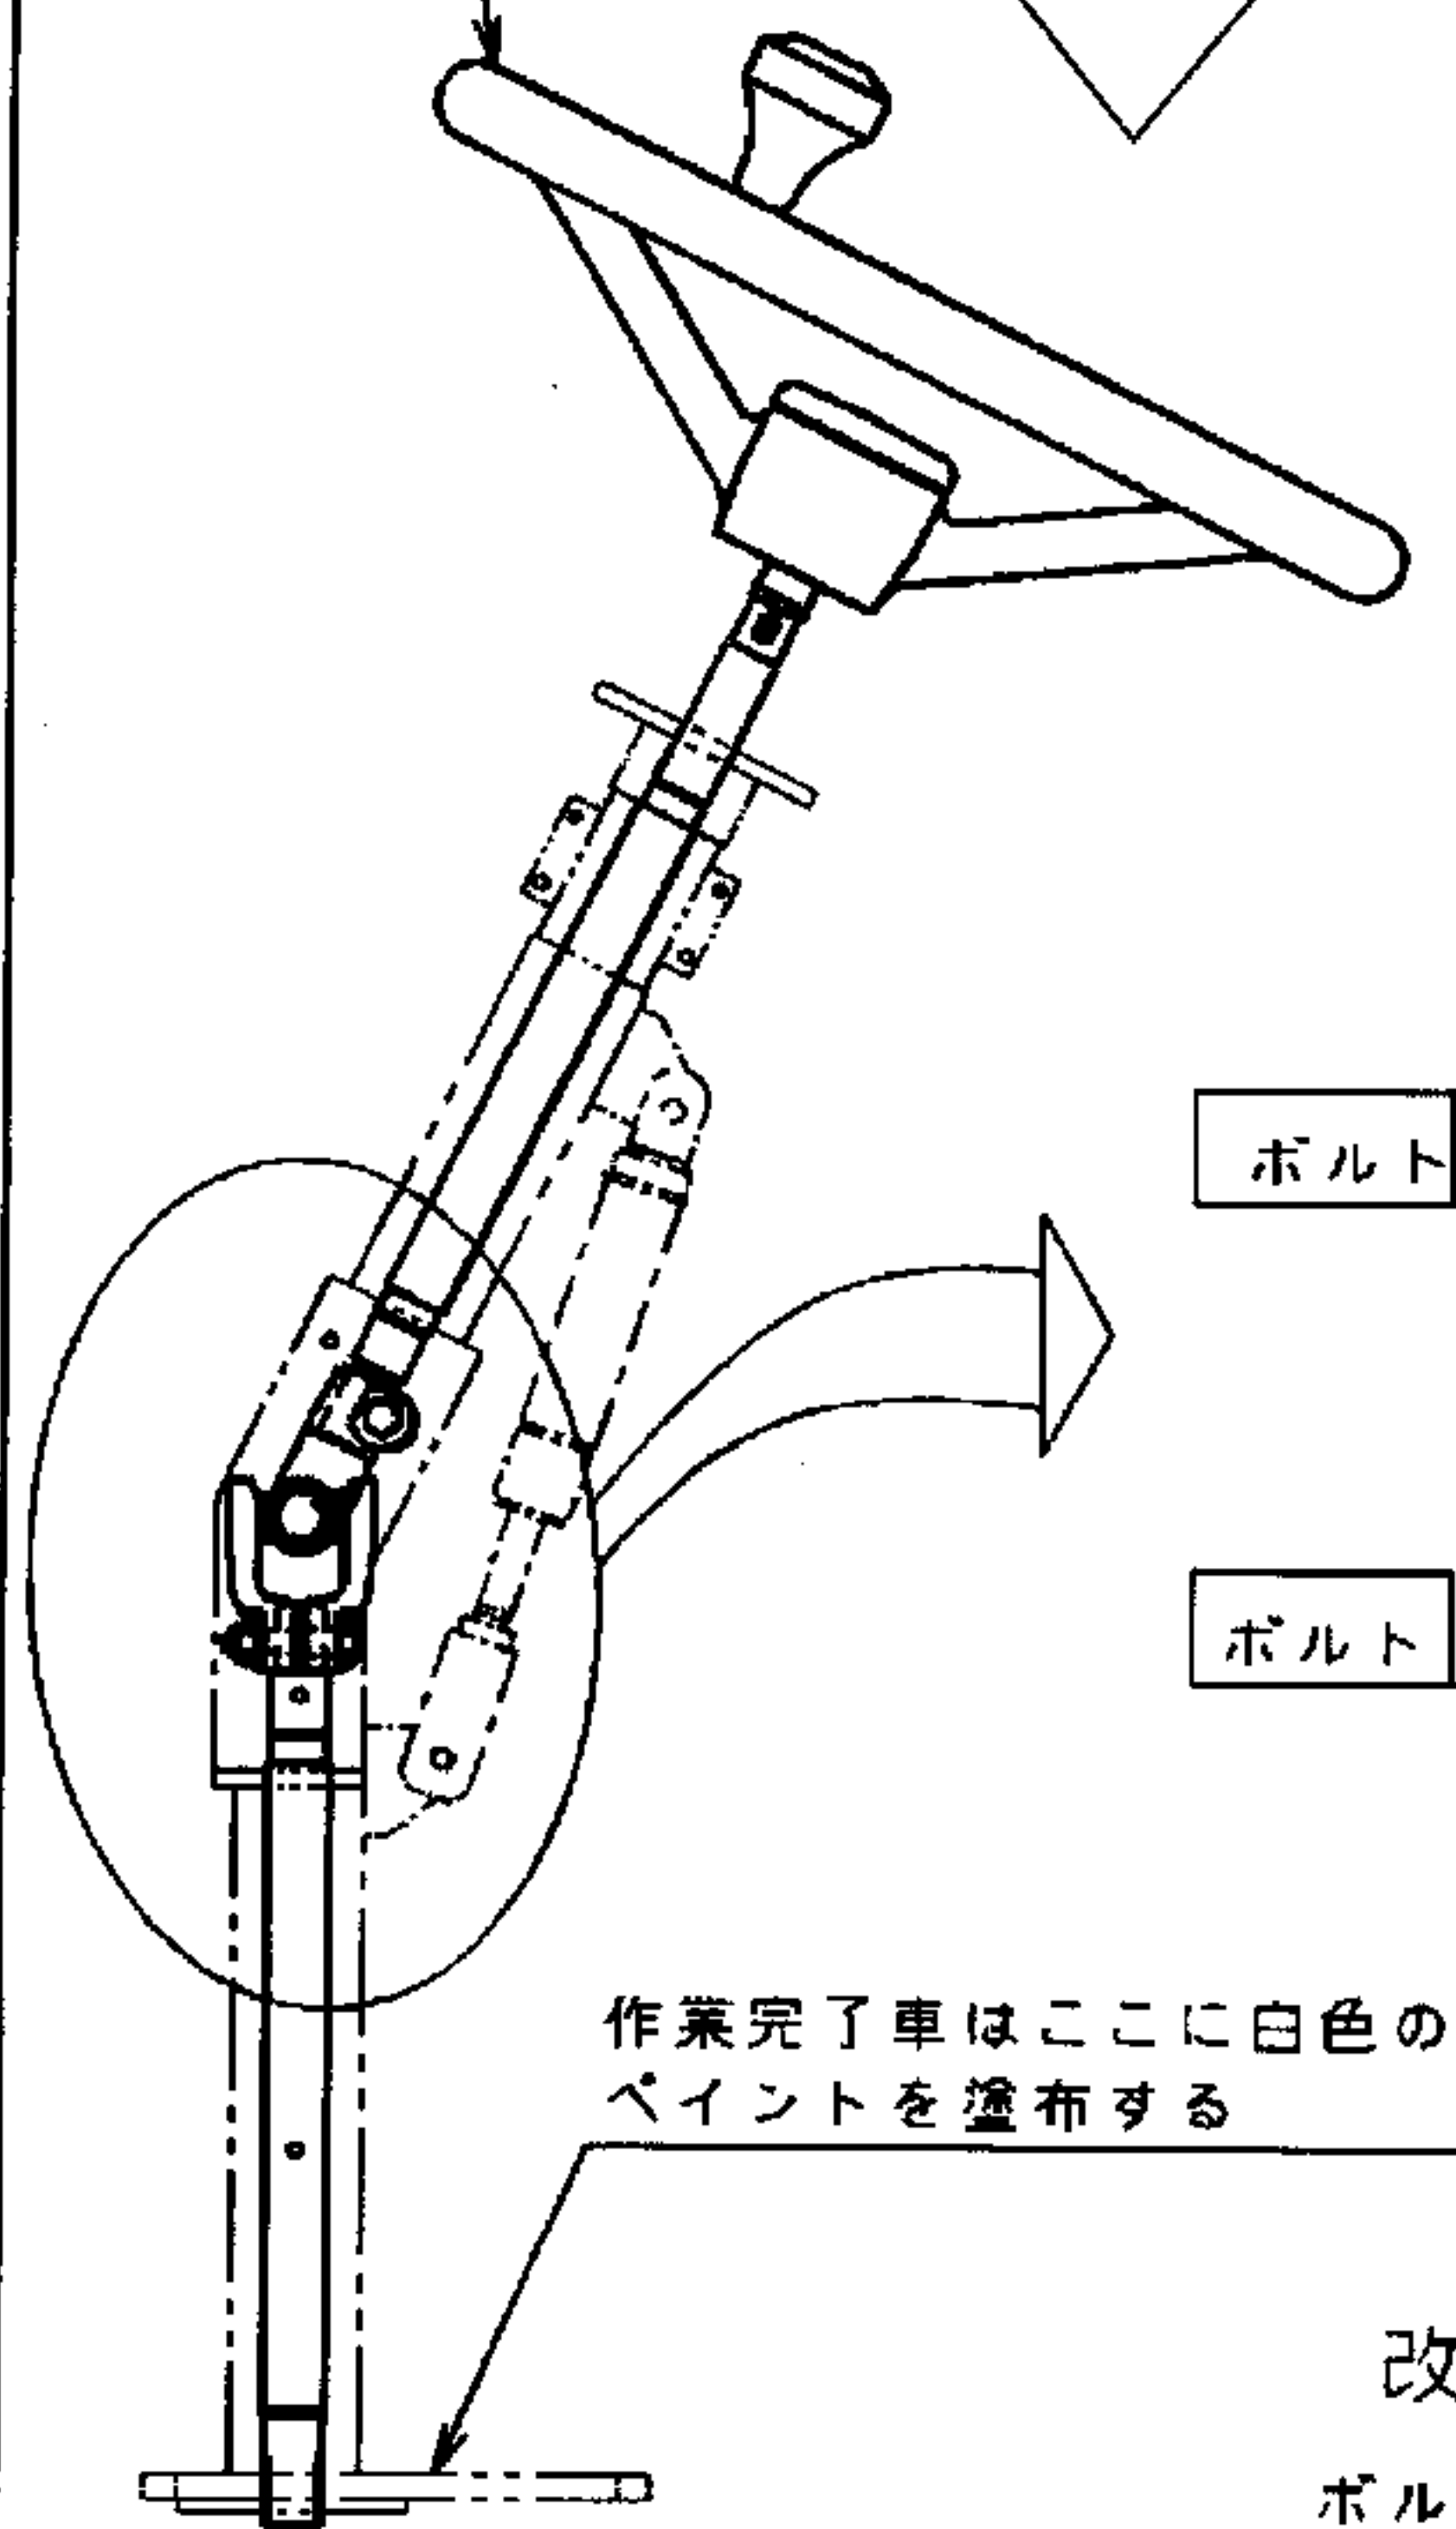

作業完了車はここに白色のペイントを塗布する

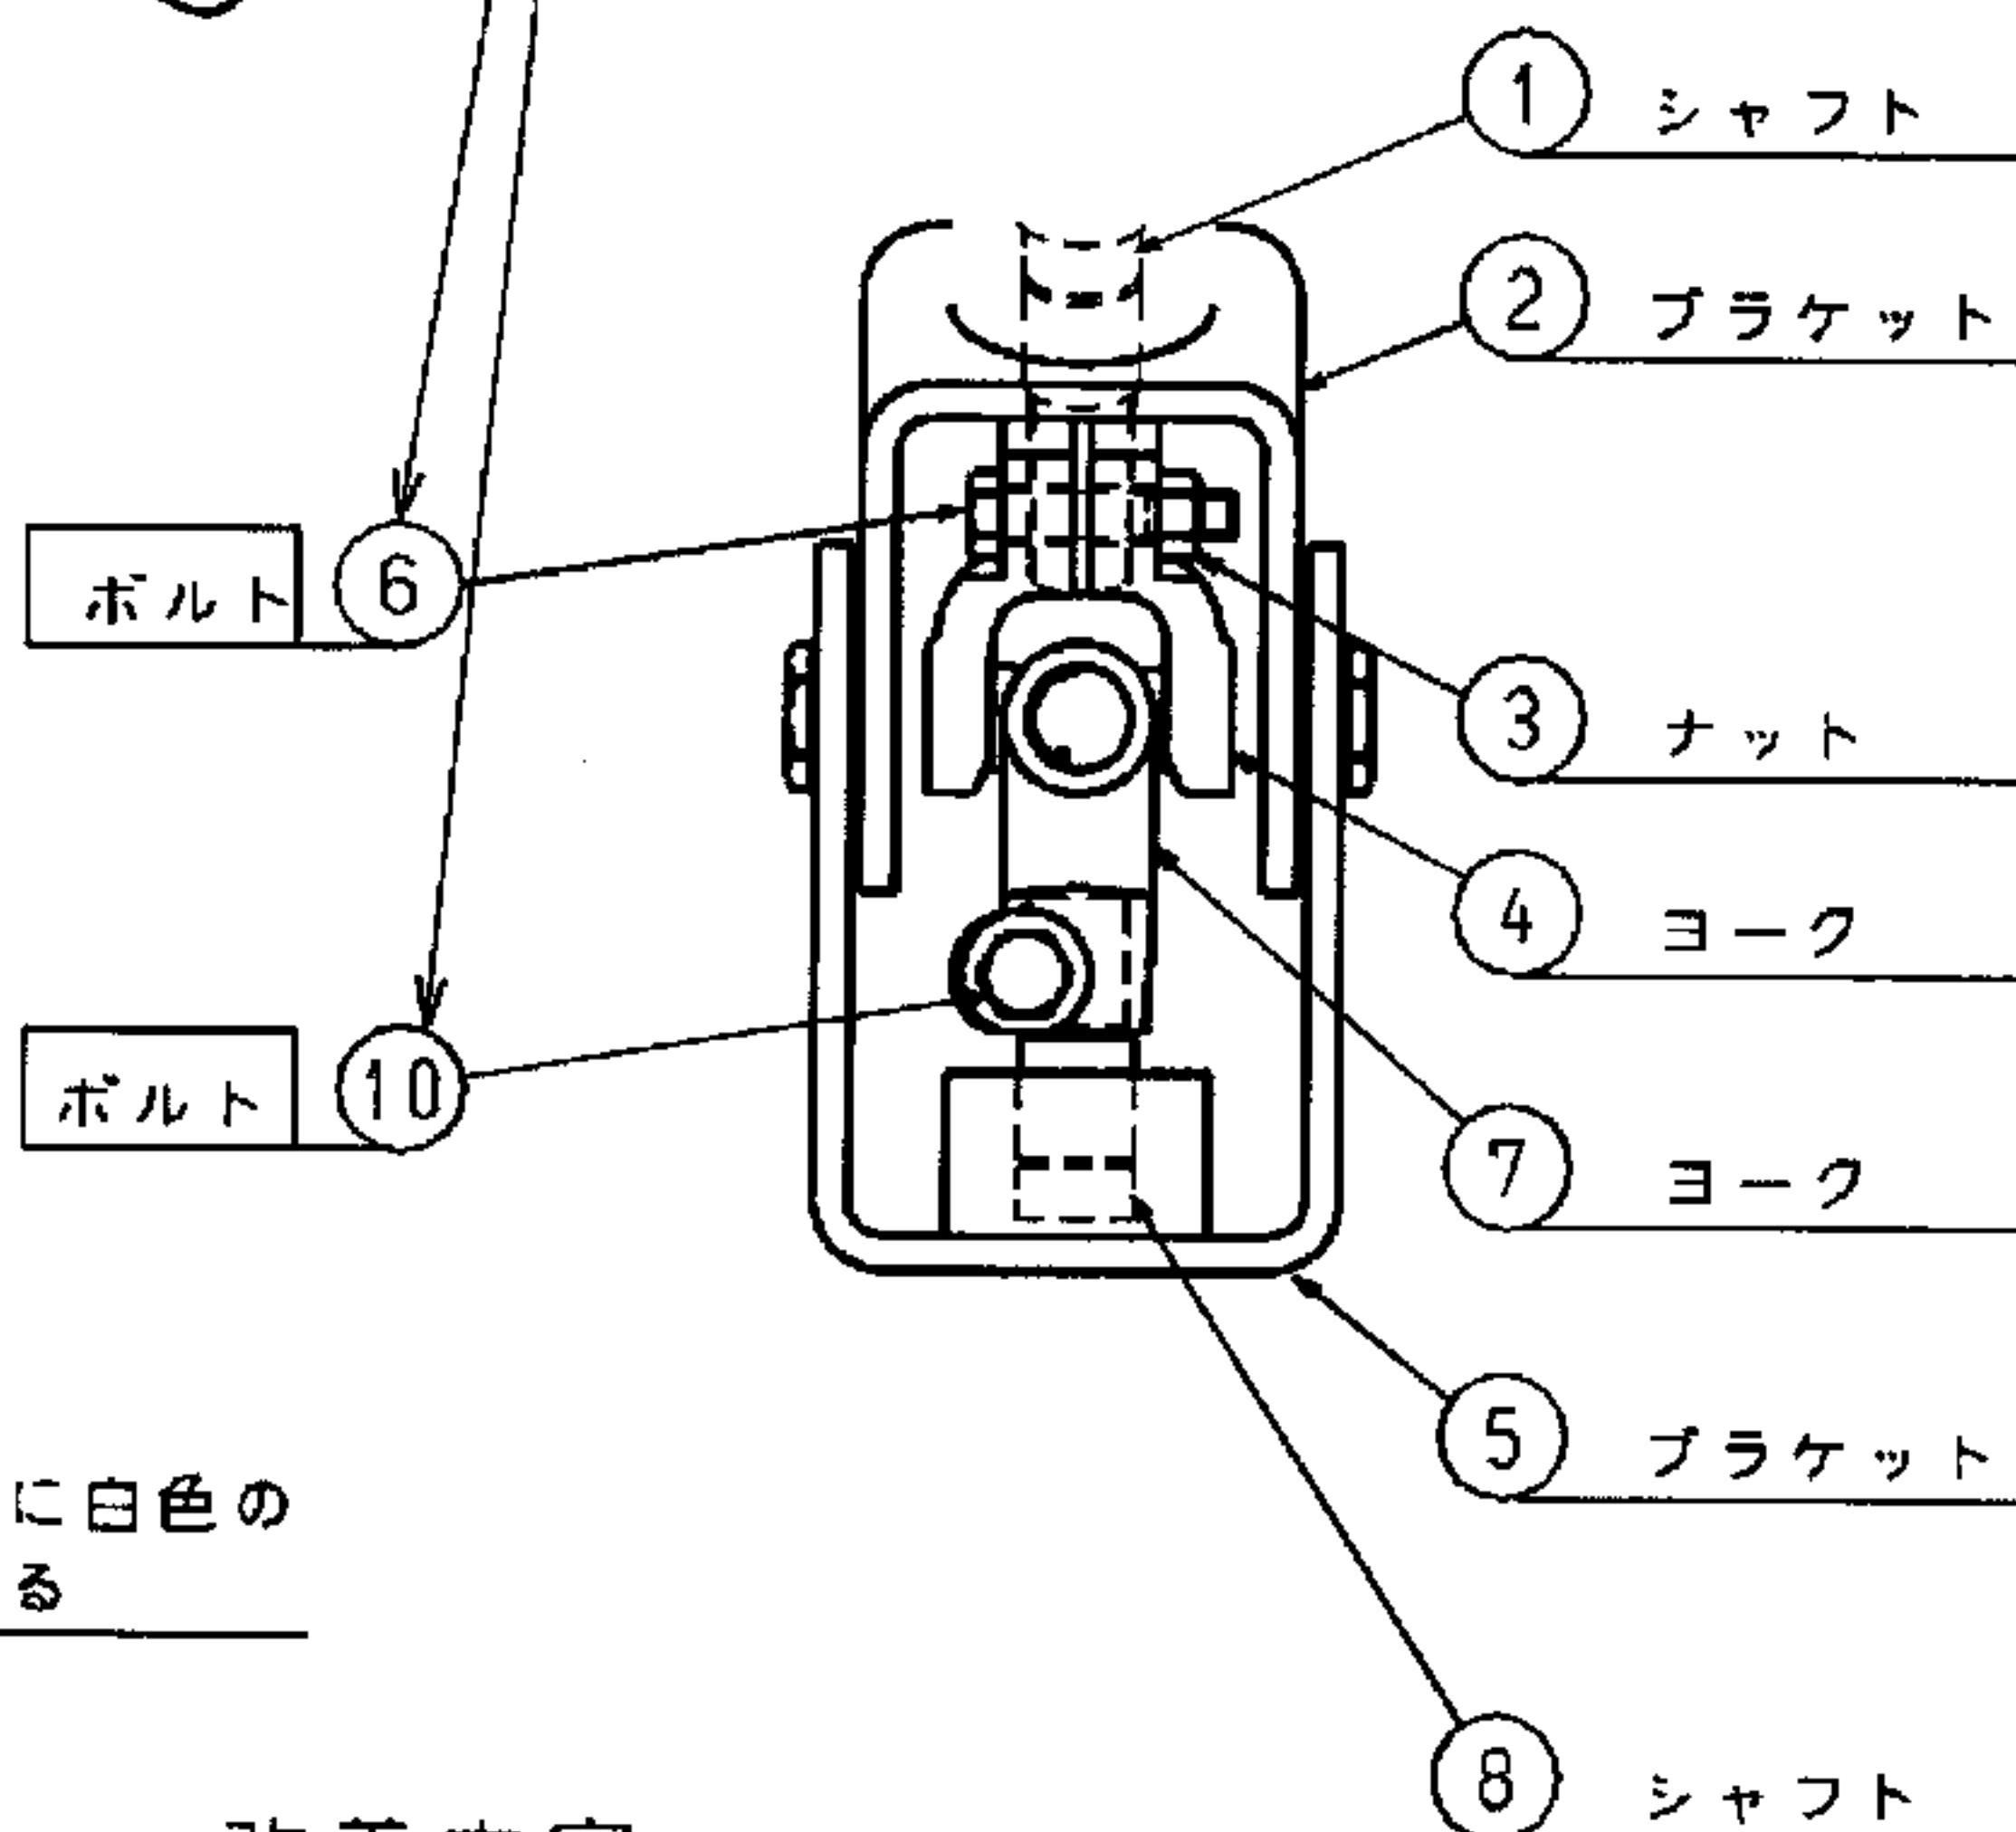

① シャフト

② ブラケット

③ ナット

④ ヨーク

⑦ ヨーク

⑤ ブラケット

⑧ シャフト

ボルト ⑥

ボルト ⑩

改善内容

ボルト⑥⑩ 正規トルクにてを増し締めする

注： は点検部品を示す