


改善箇所説明図

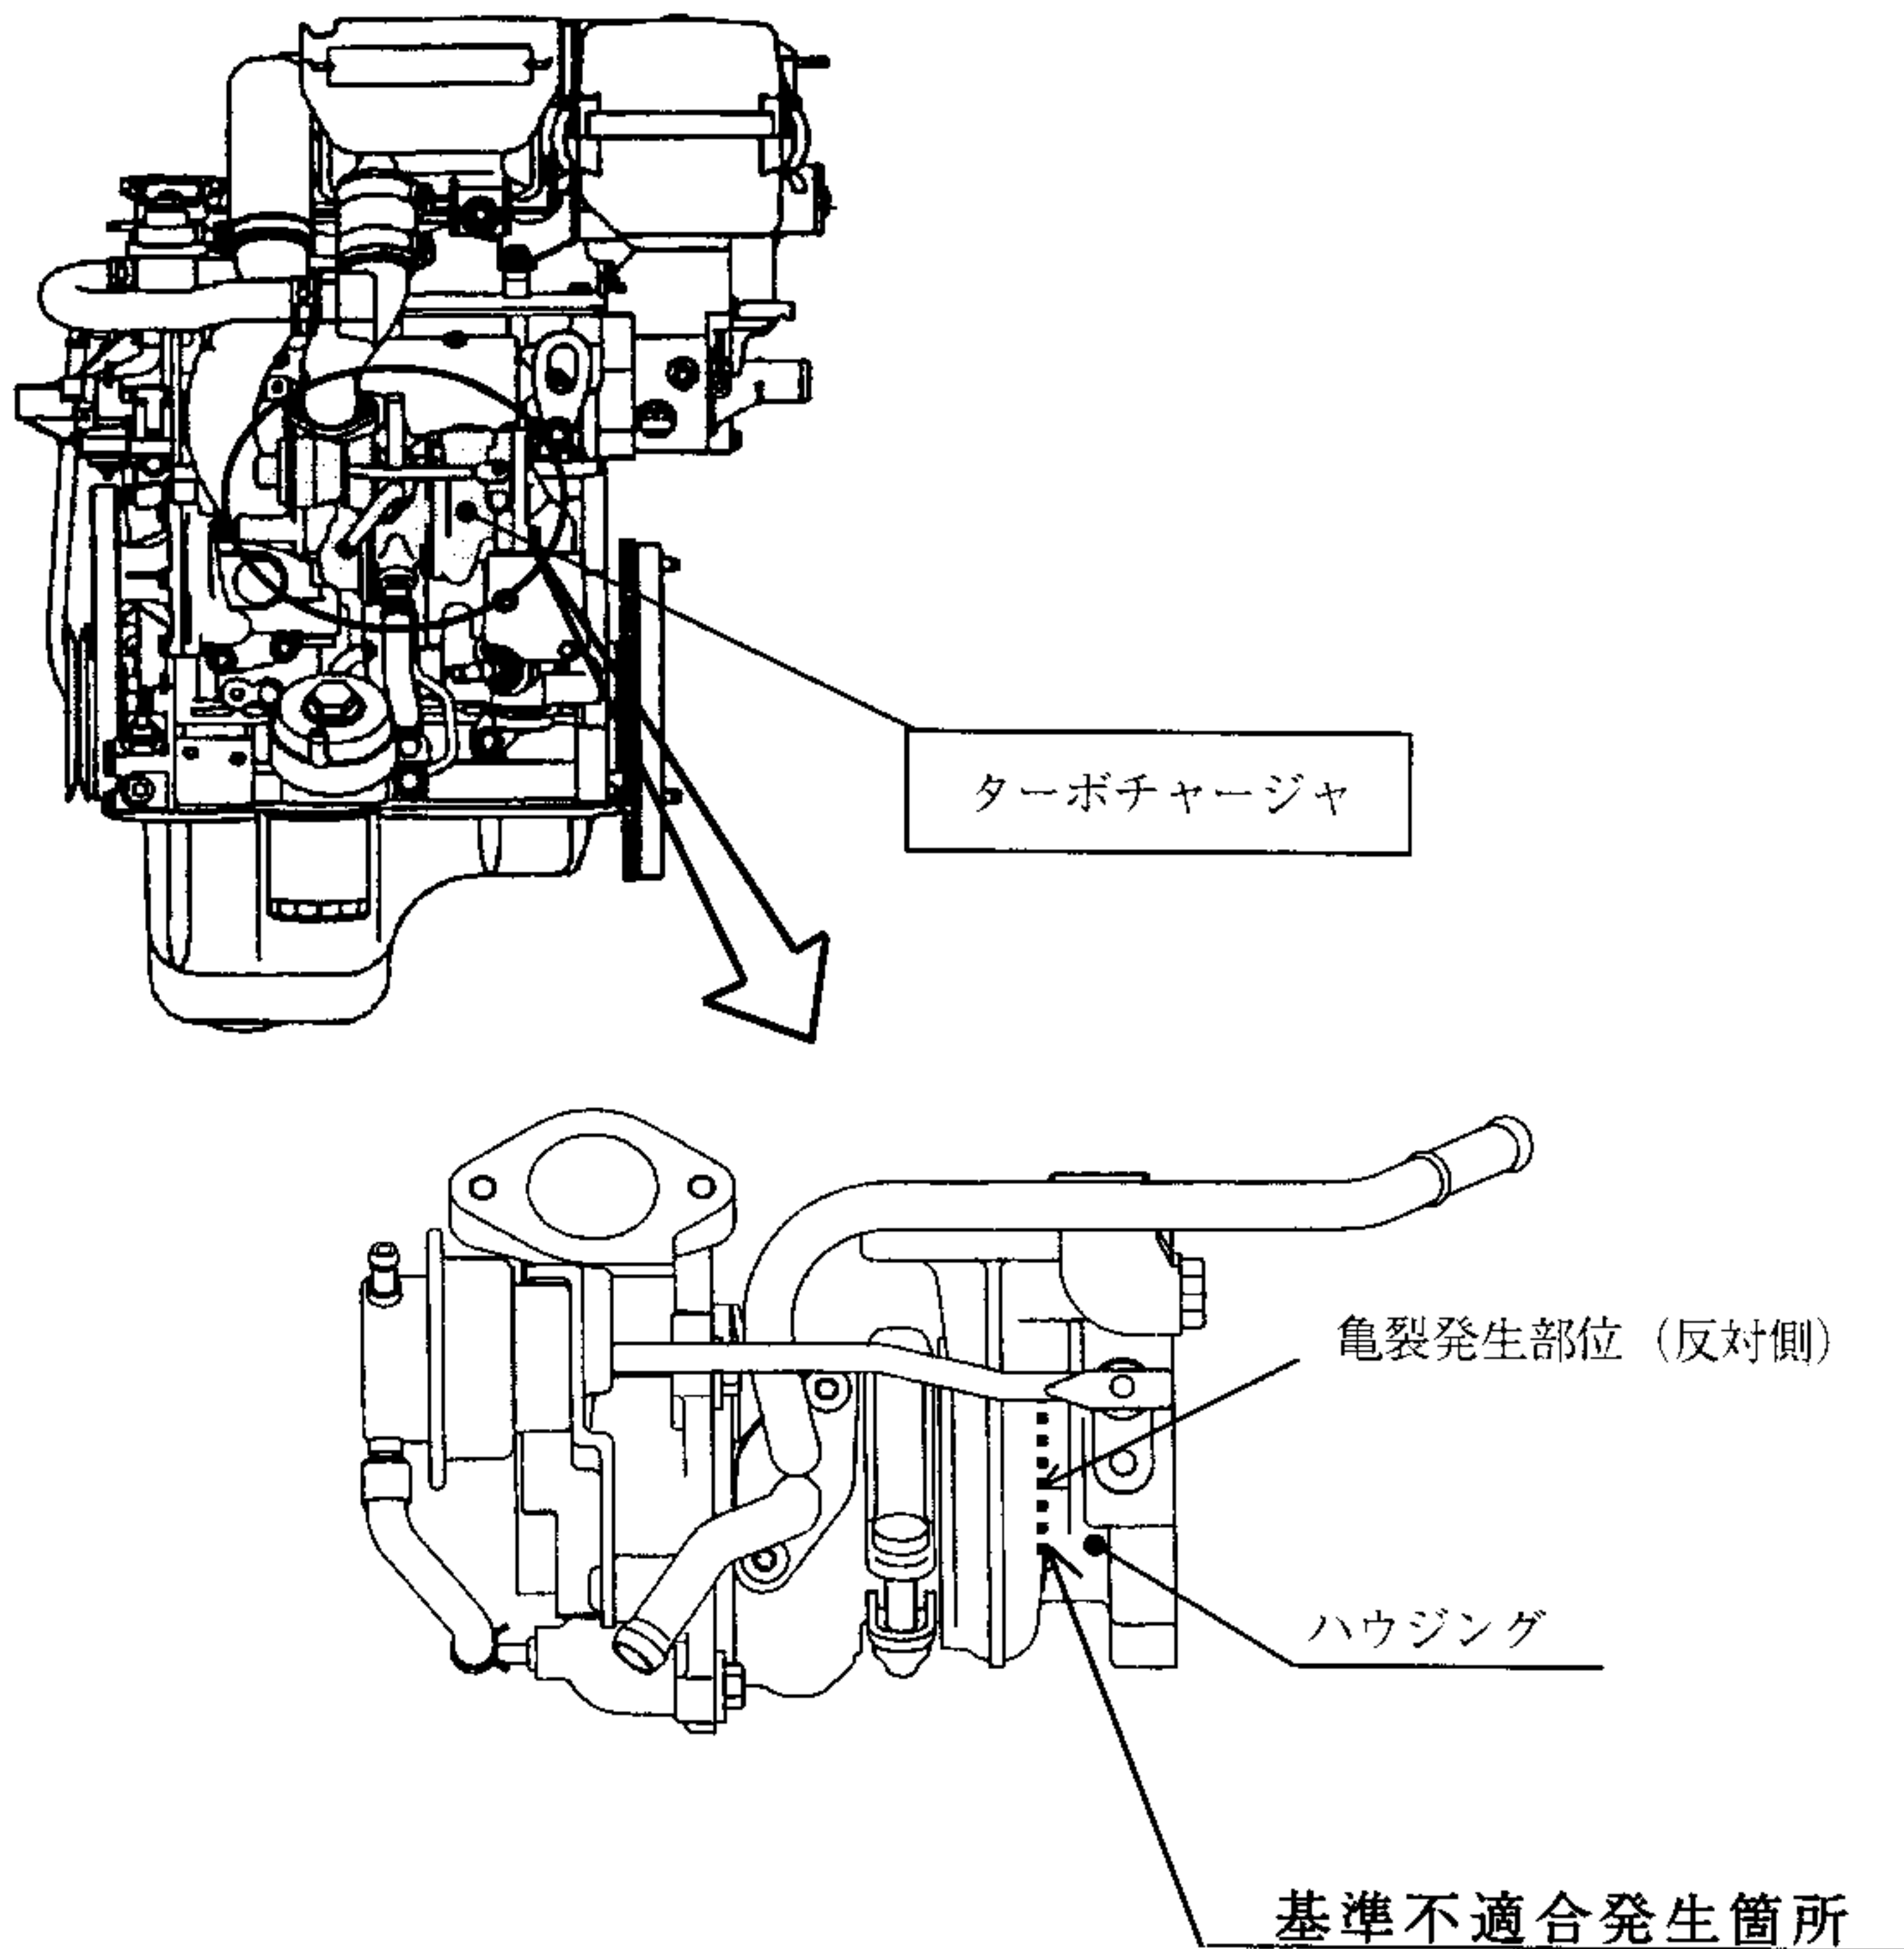

ターボチャージャの排気側ハウジングの製造時に型ずれが発生したため、当該ハウジングの肉厚が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると当該ハウジングに亀裂が入り、排気ガスが漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、ターボチャージャを点検し、該当するものは良品と交換する。

識別：IDプレートの下部に黒色のシールを貼付する。

注： は交換部品を示す。