


改善箇所説明図

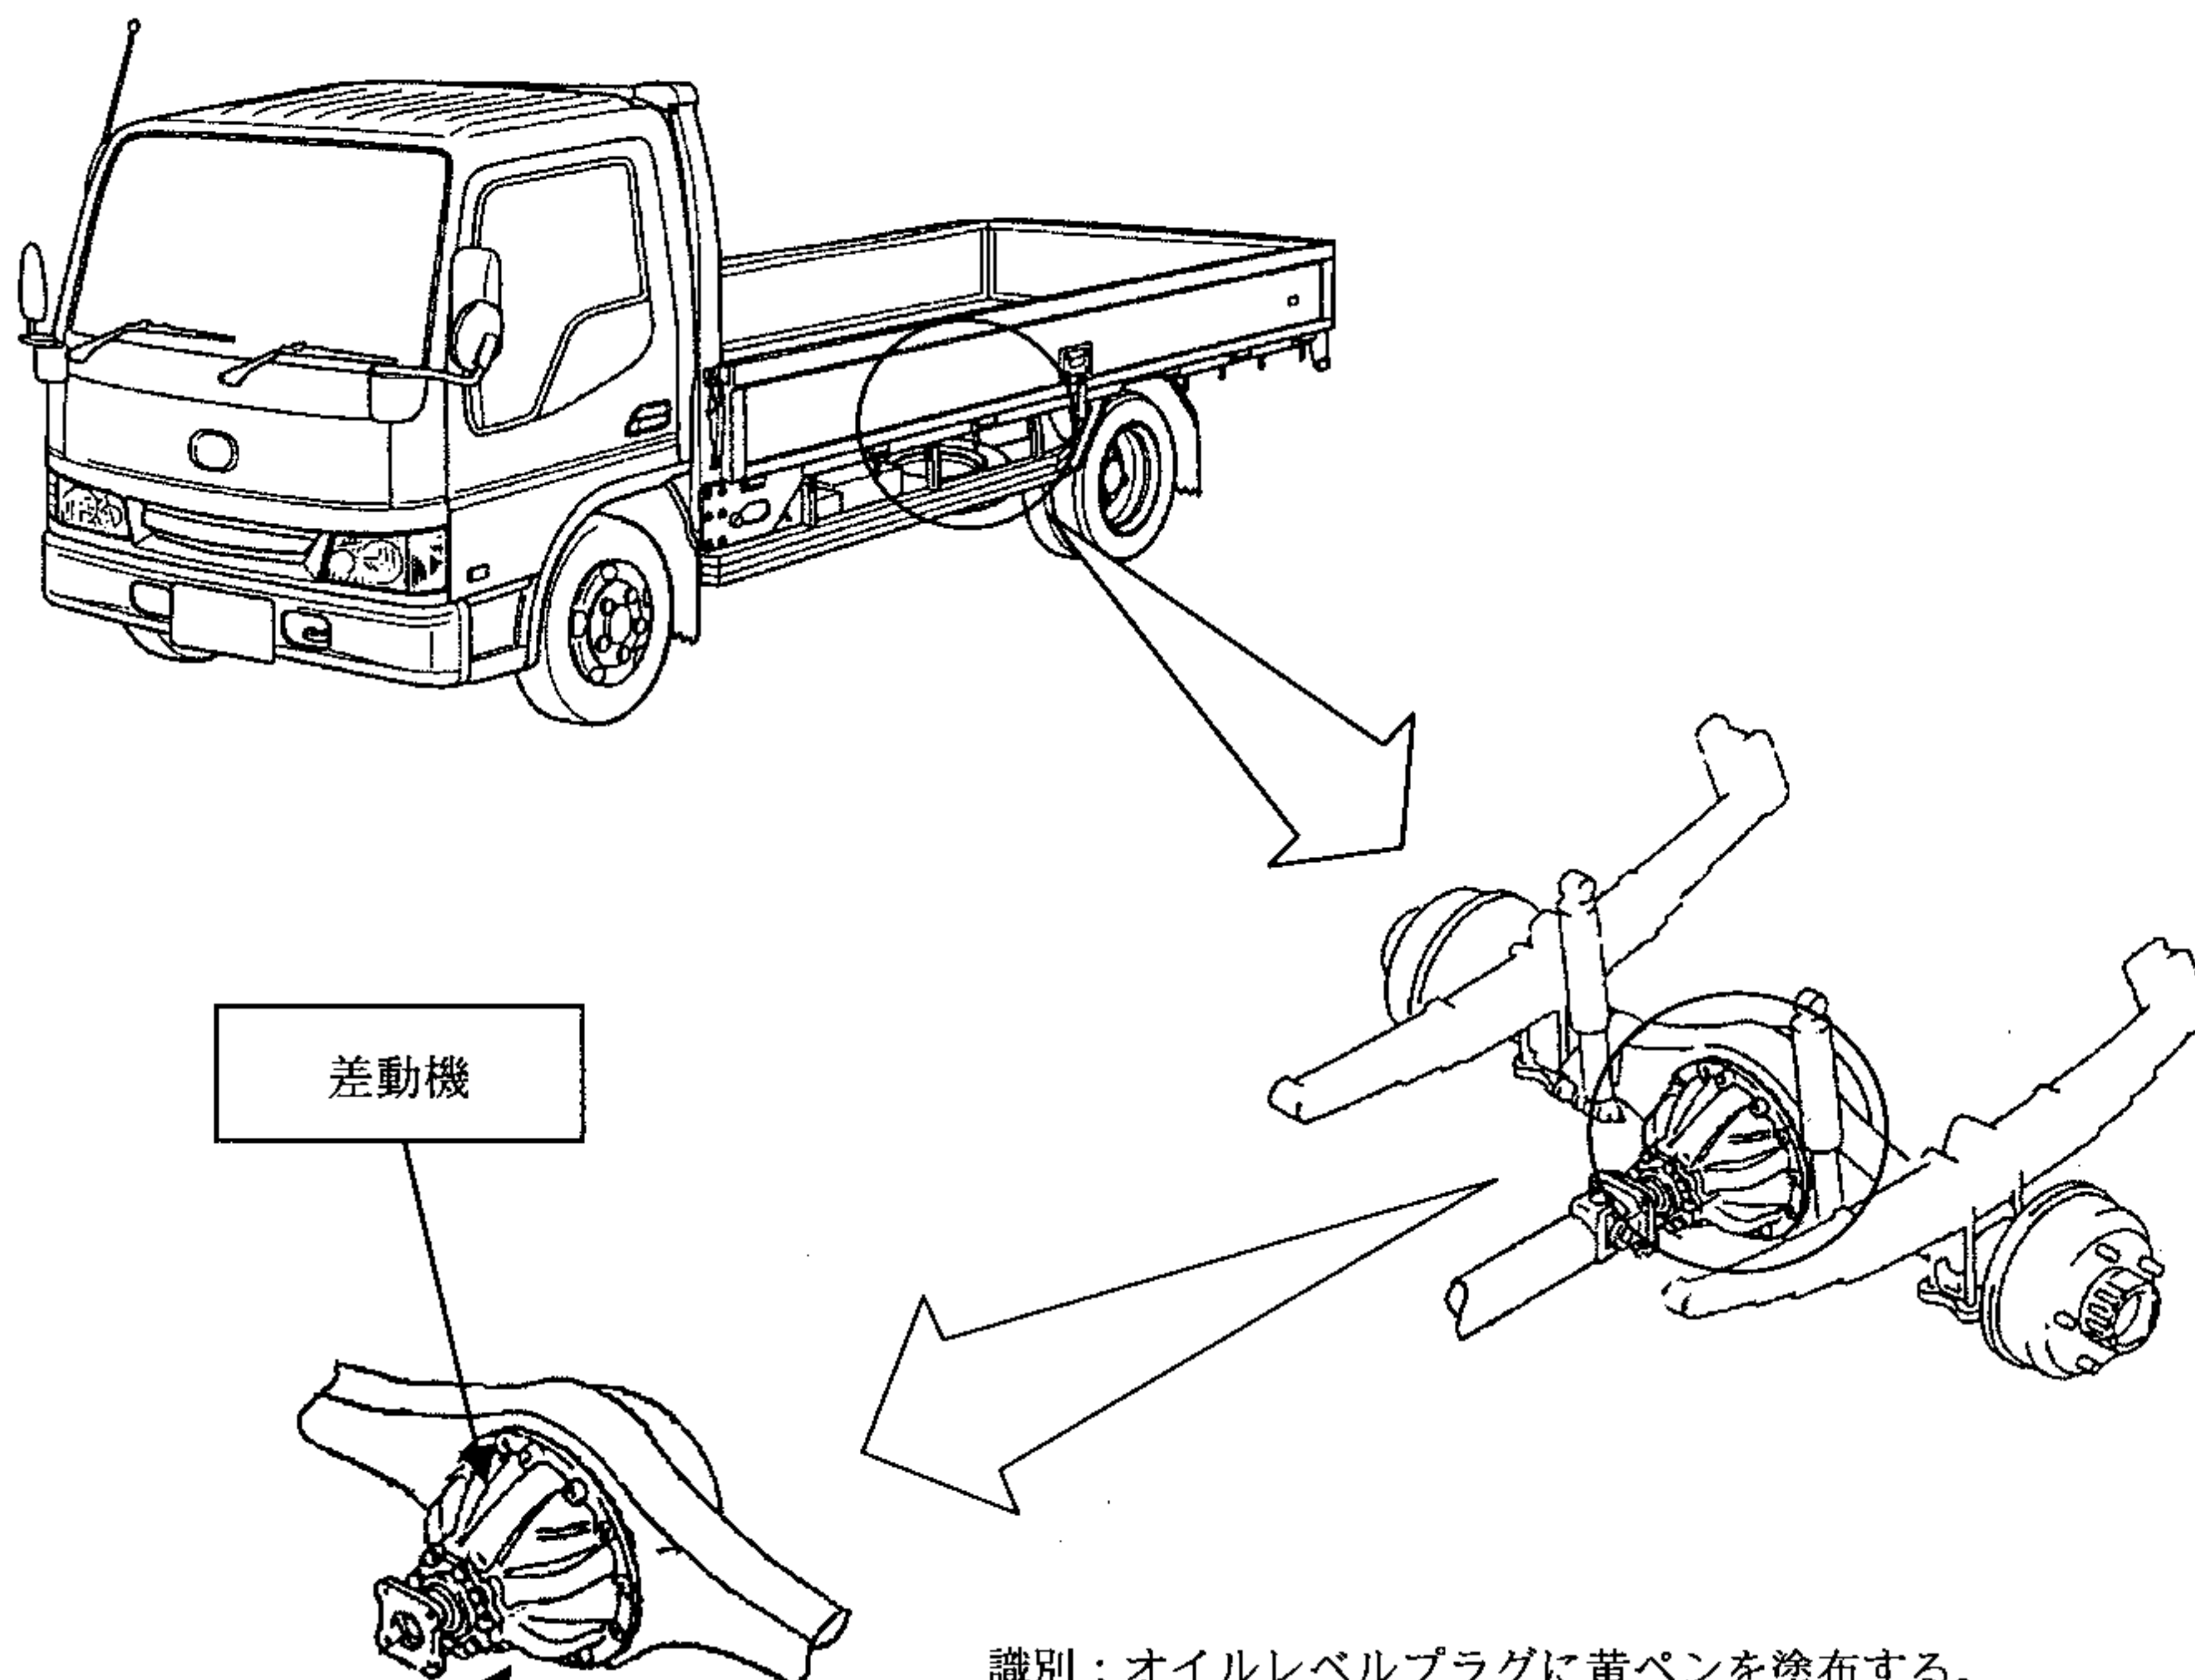

基準不適合発生箇所

差動機へのオイル注入量が不足しているものがあるため、差動機が潤滑不足になるものがある。そのため、当該差動機が焼き付いて、最悪の場合、走行中に車輪がロックし走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、オイル量を点検し、不足しているものは差動機を新品と交換しオイルを規定量注入する。

注) は交換部品を示す。