


改善箇所説明図

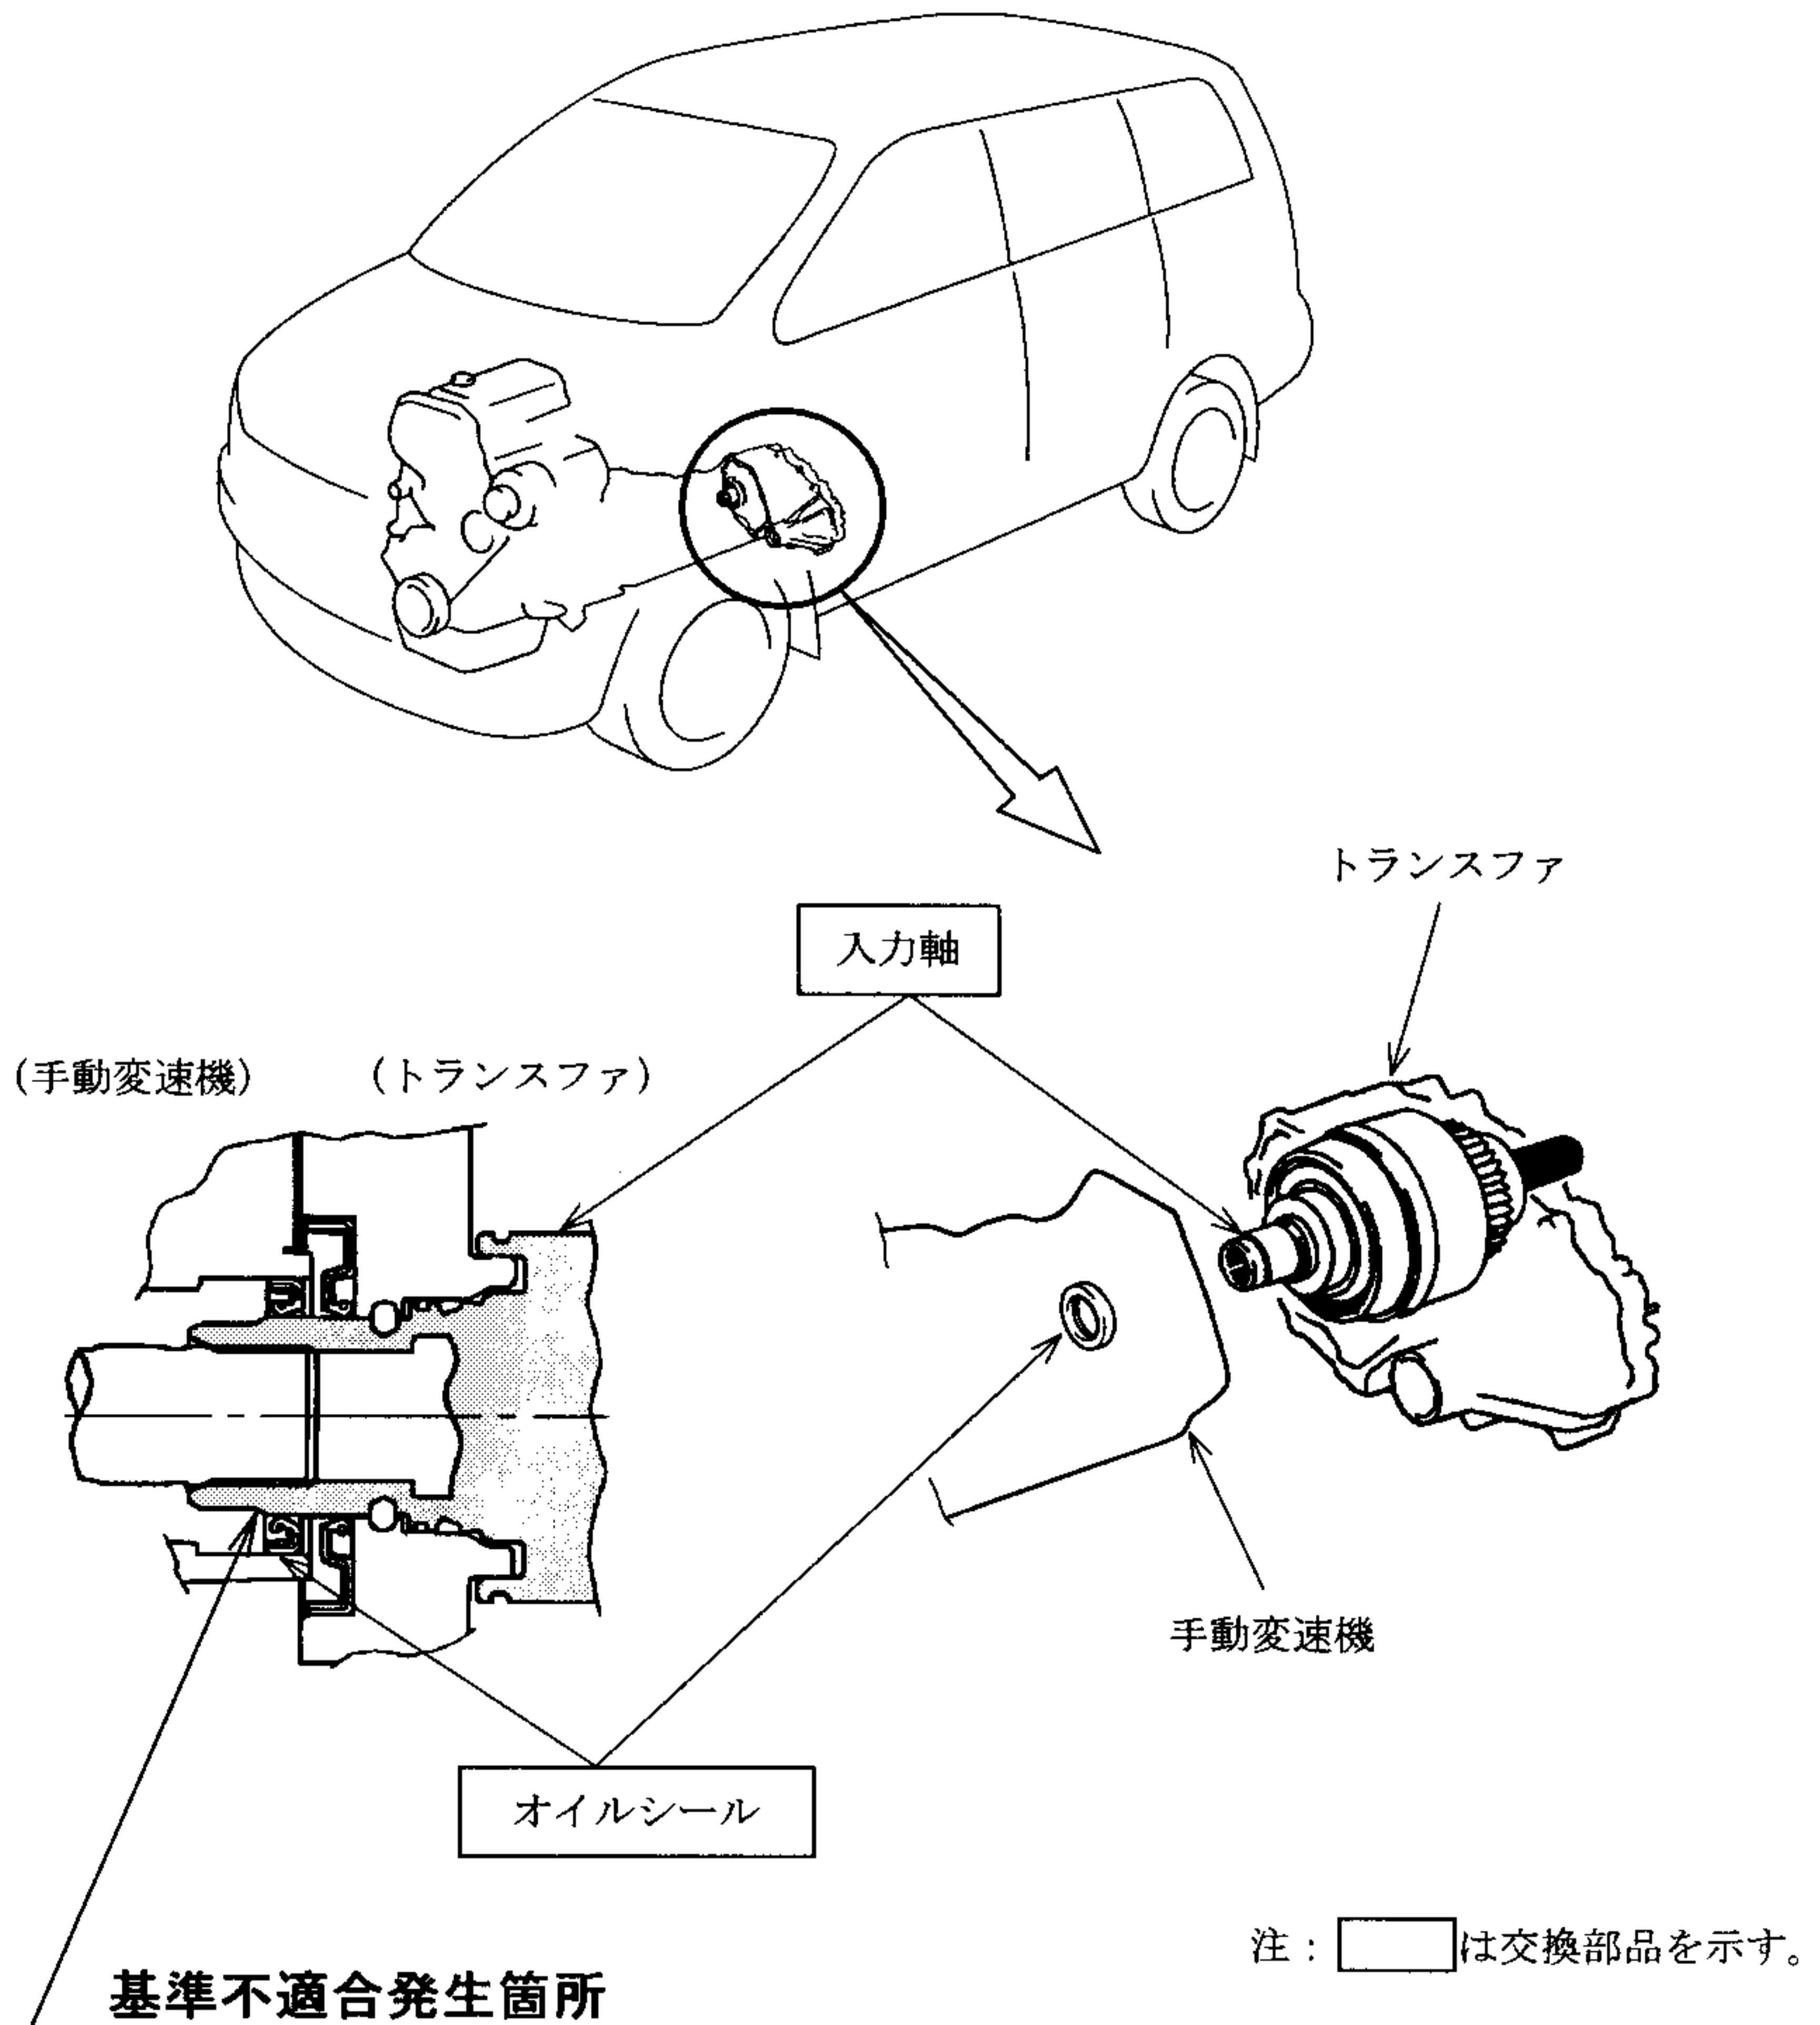

基準不適合発生箇所

四輪駆動車用トランスファ（副変速機）の入力軸の加工が不適切なため、接続している手動変速機のオイルシール部にシール不良が発生することがある。そのため、手動変速機から潤滑油が漏れ、そのまま使用を続けると、歯車が損傷して異音が発生し、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該トランスファの入力軸と手動変速機のオイルシールを良品と交換する。

識別：改善済車両にはエンジンルーム内の車台番号打刻位置の左側に黄色ペイントを塗布する。