



改善箇所説明図

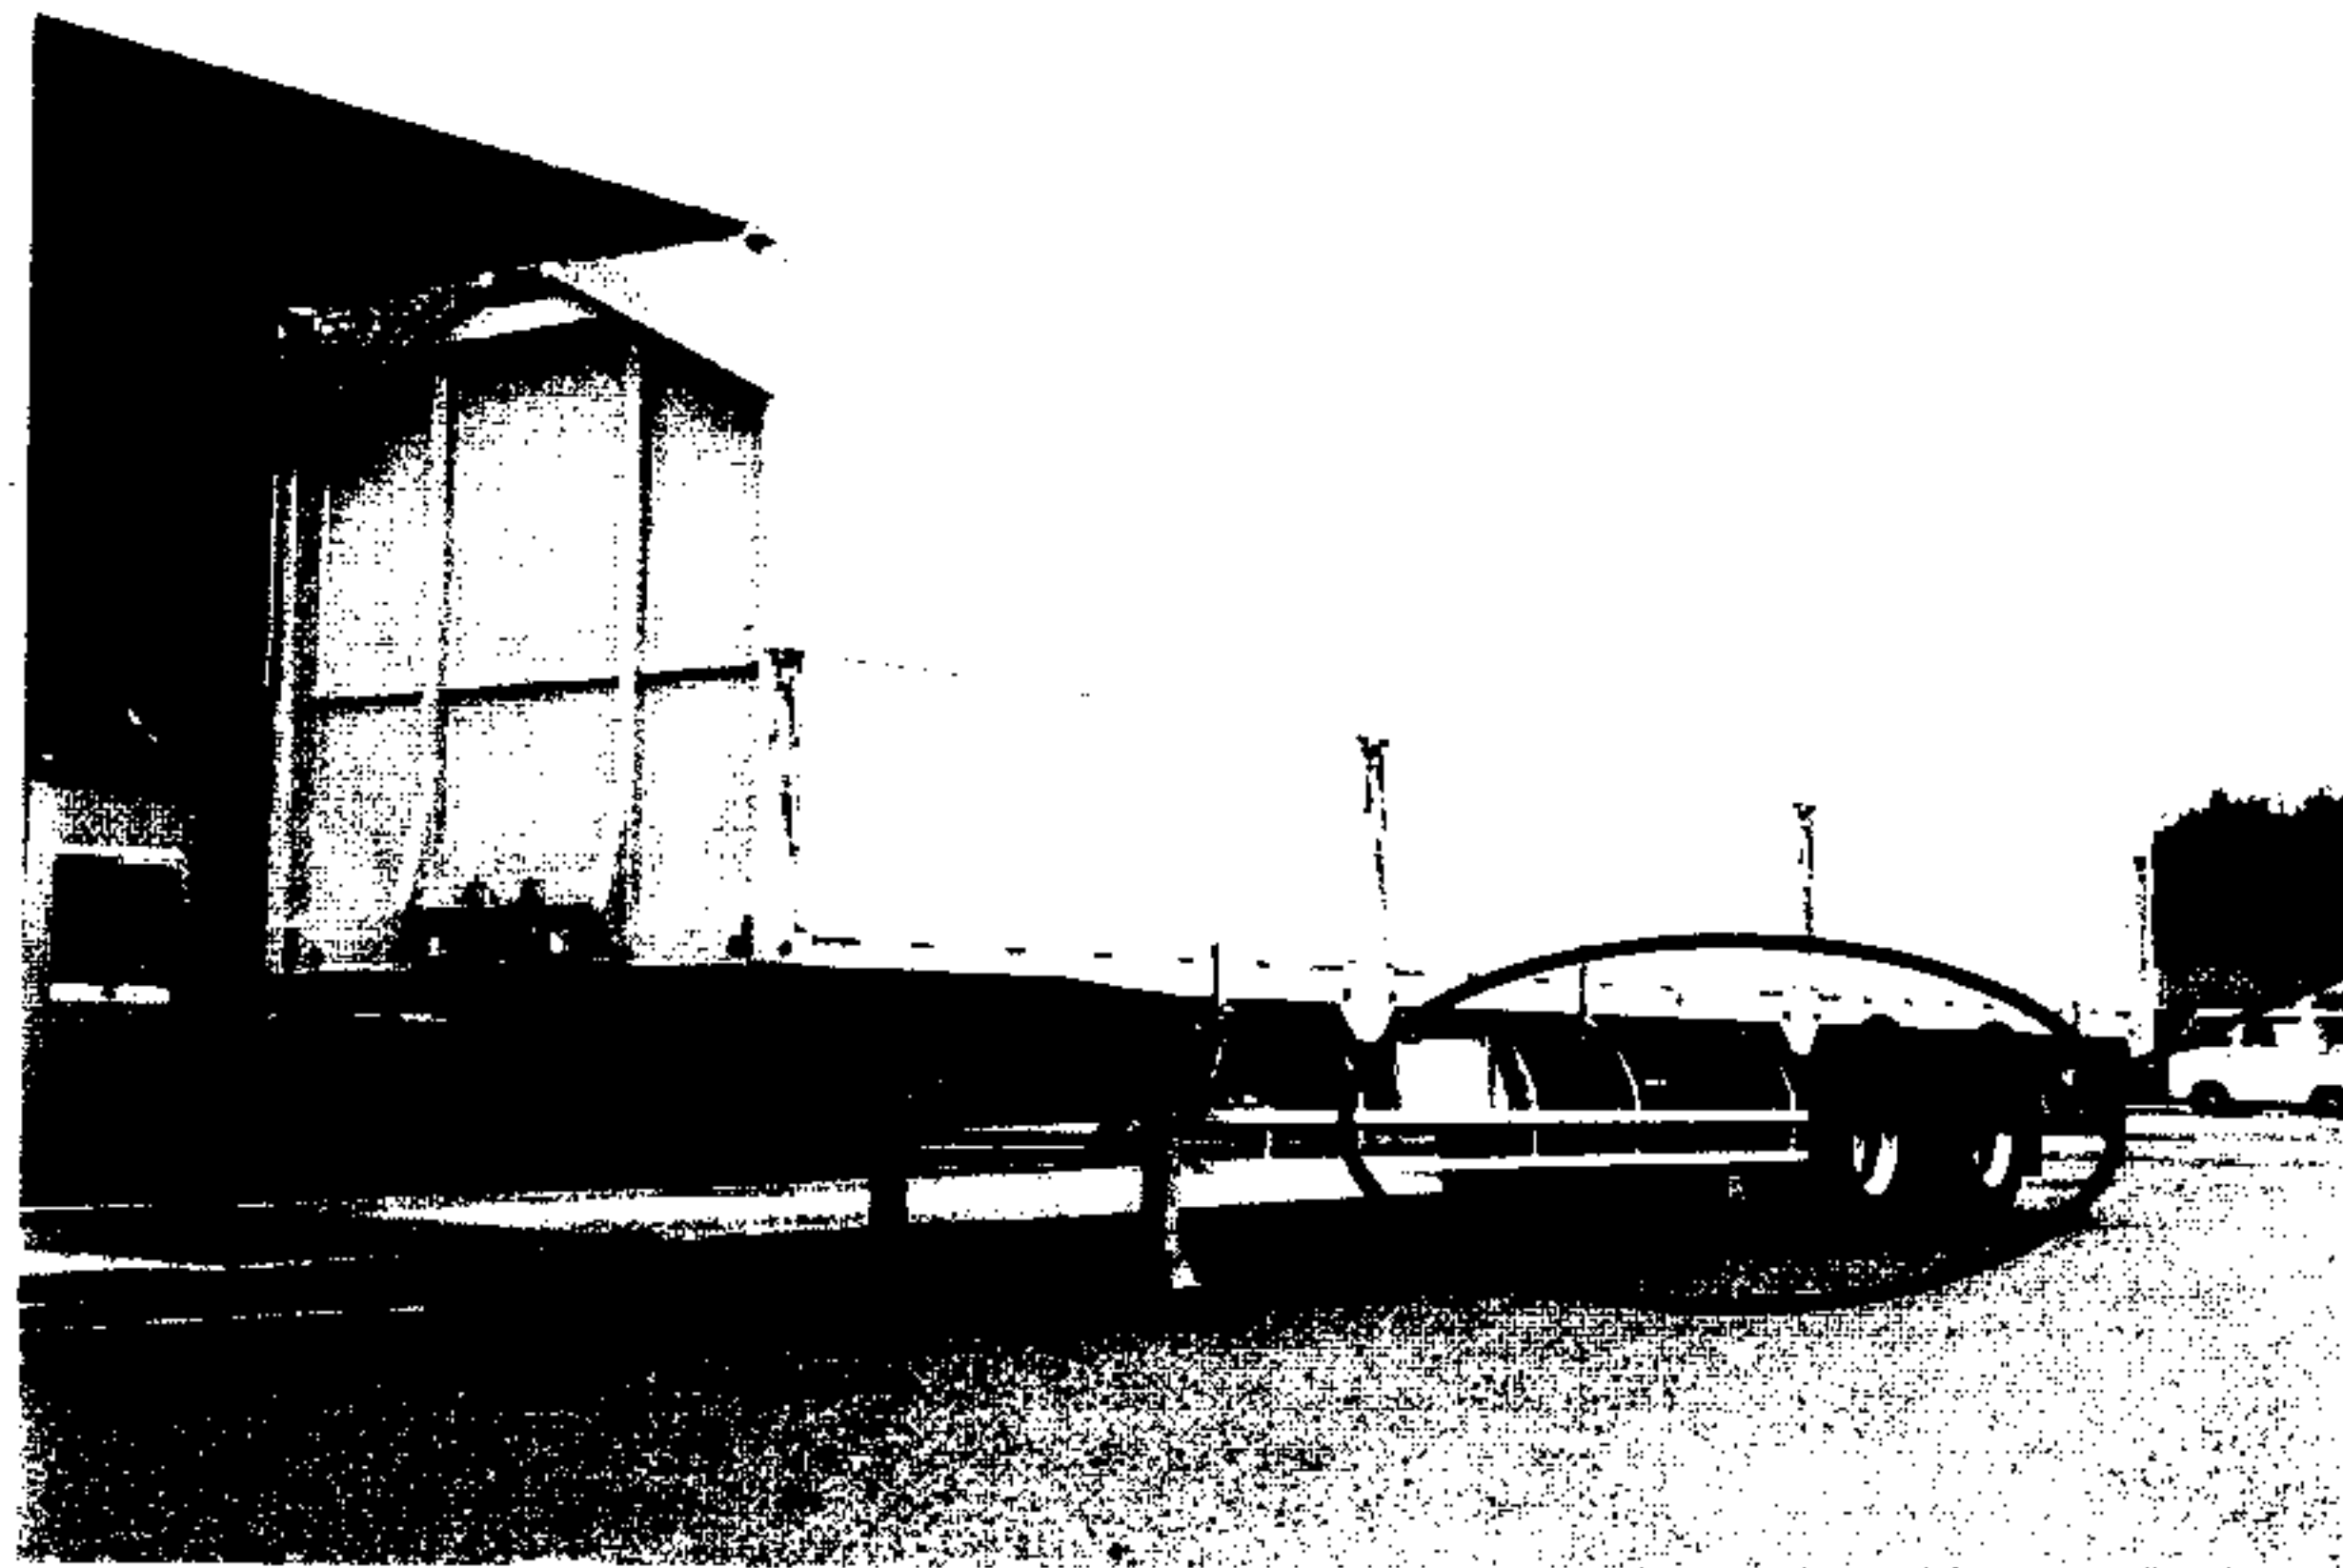

(前側より車軸部を見る)

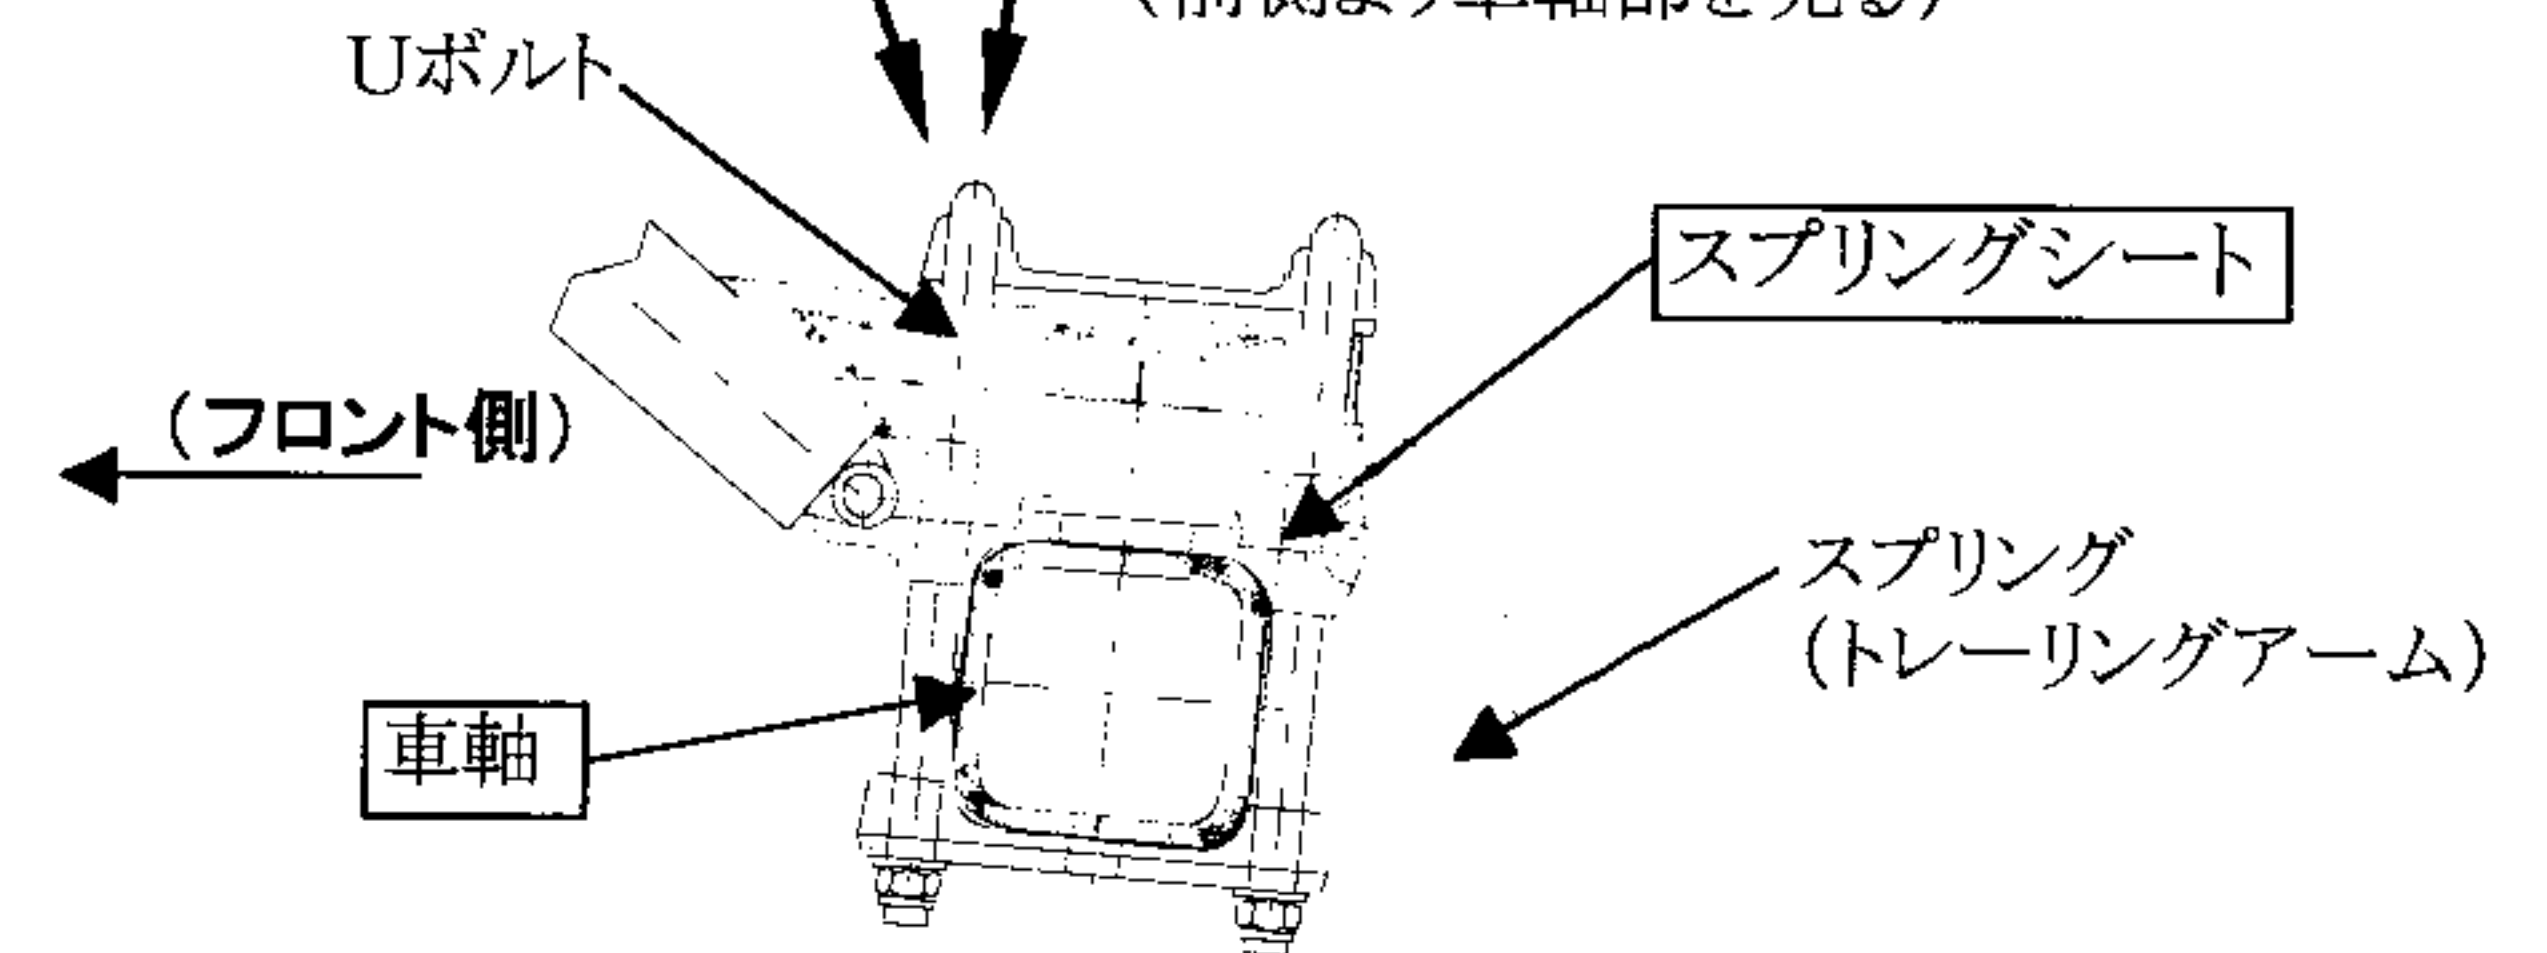

(車軸とトレーリングアームの結合部)

改善の内容

全車両、スプリングシートを対策品と交換する。また車軸を新品に交換する。

改善前	改善後
 スプリングシート	 スプリングシート

基準不適合発生箇所

注: は交換部品を示す。

エアサスペンション装着セミ・トレーラにおいて、スプリングシート(車軸の上に取付けられたスプリング用台座)の剛性が不足しているため、車軸の一部に過大な力がかかり、車軸に亀裂が入るものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該車軸が破損し、走行不能となるおそれがある。