


改善箇所説明図

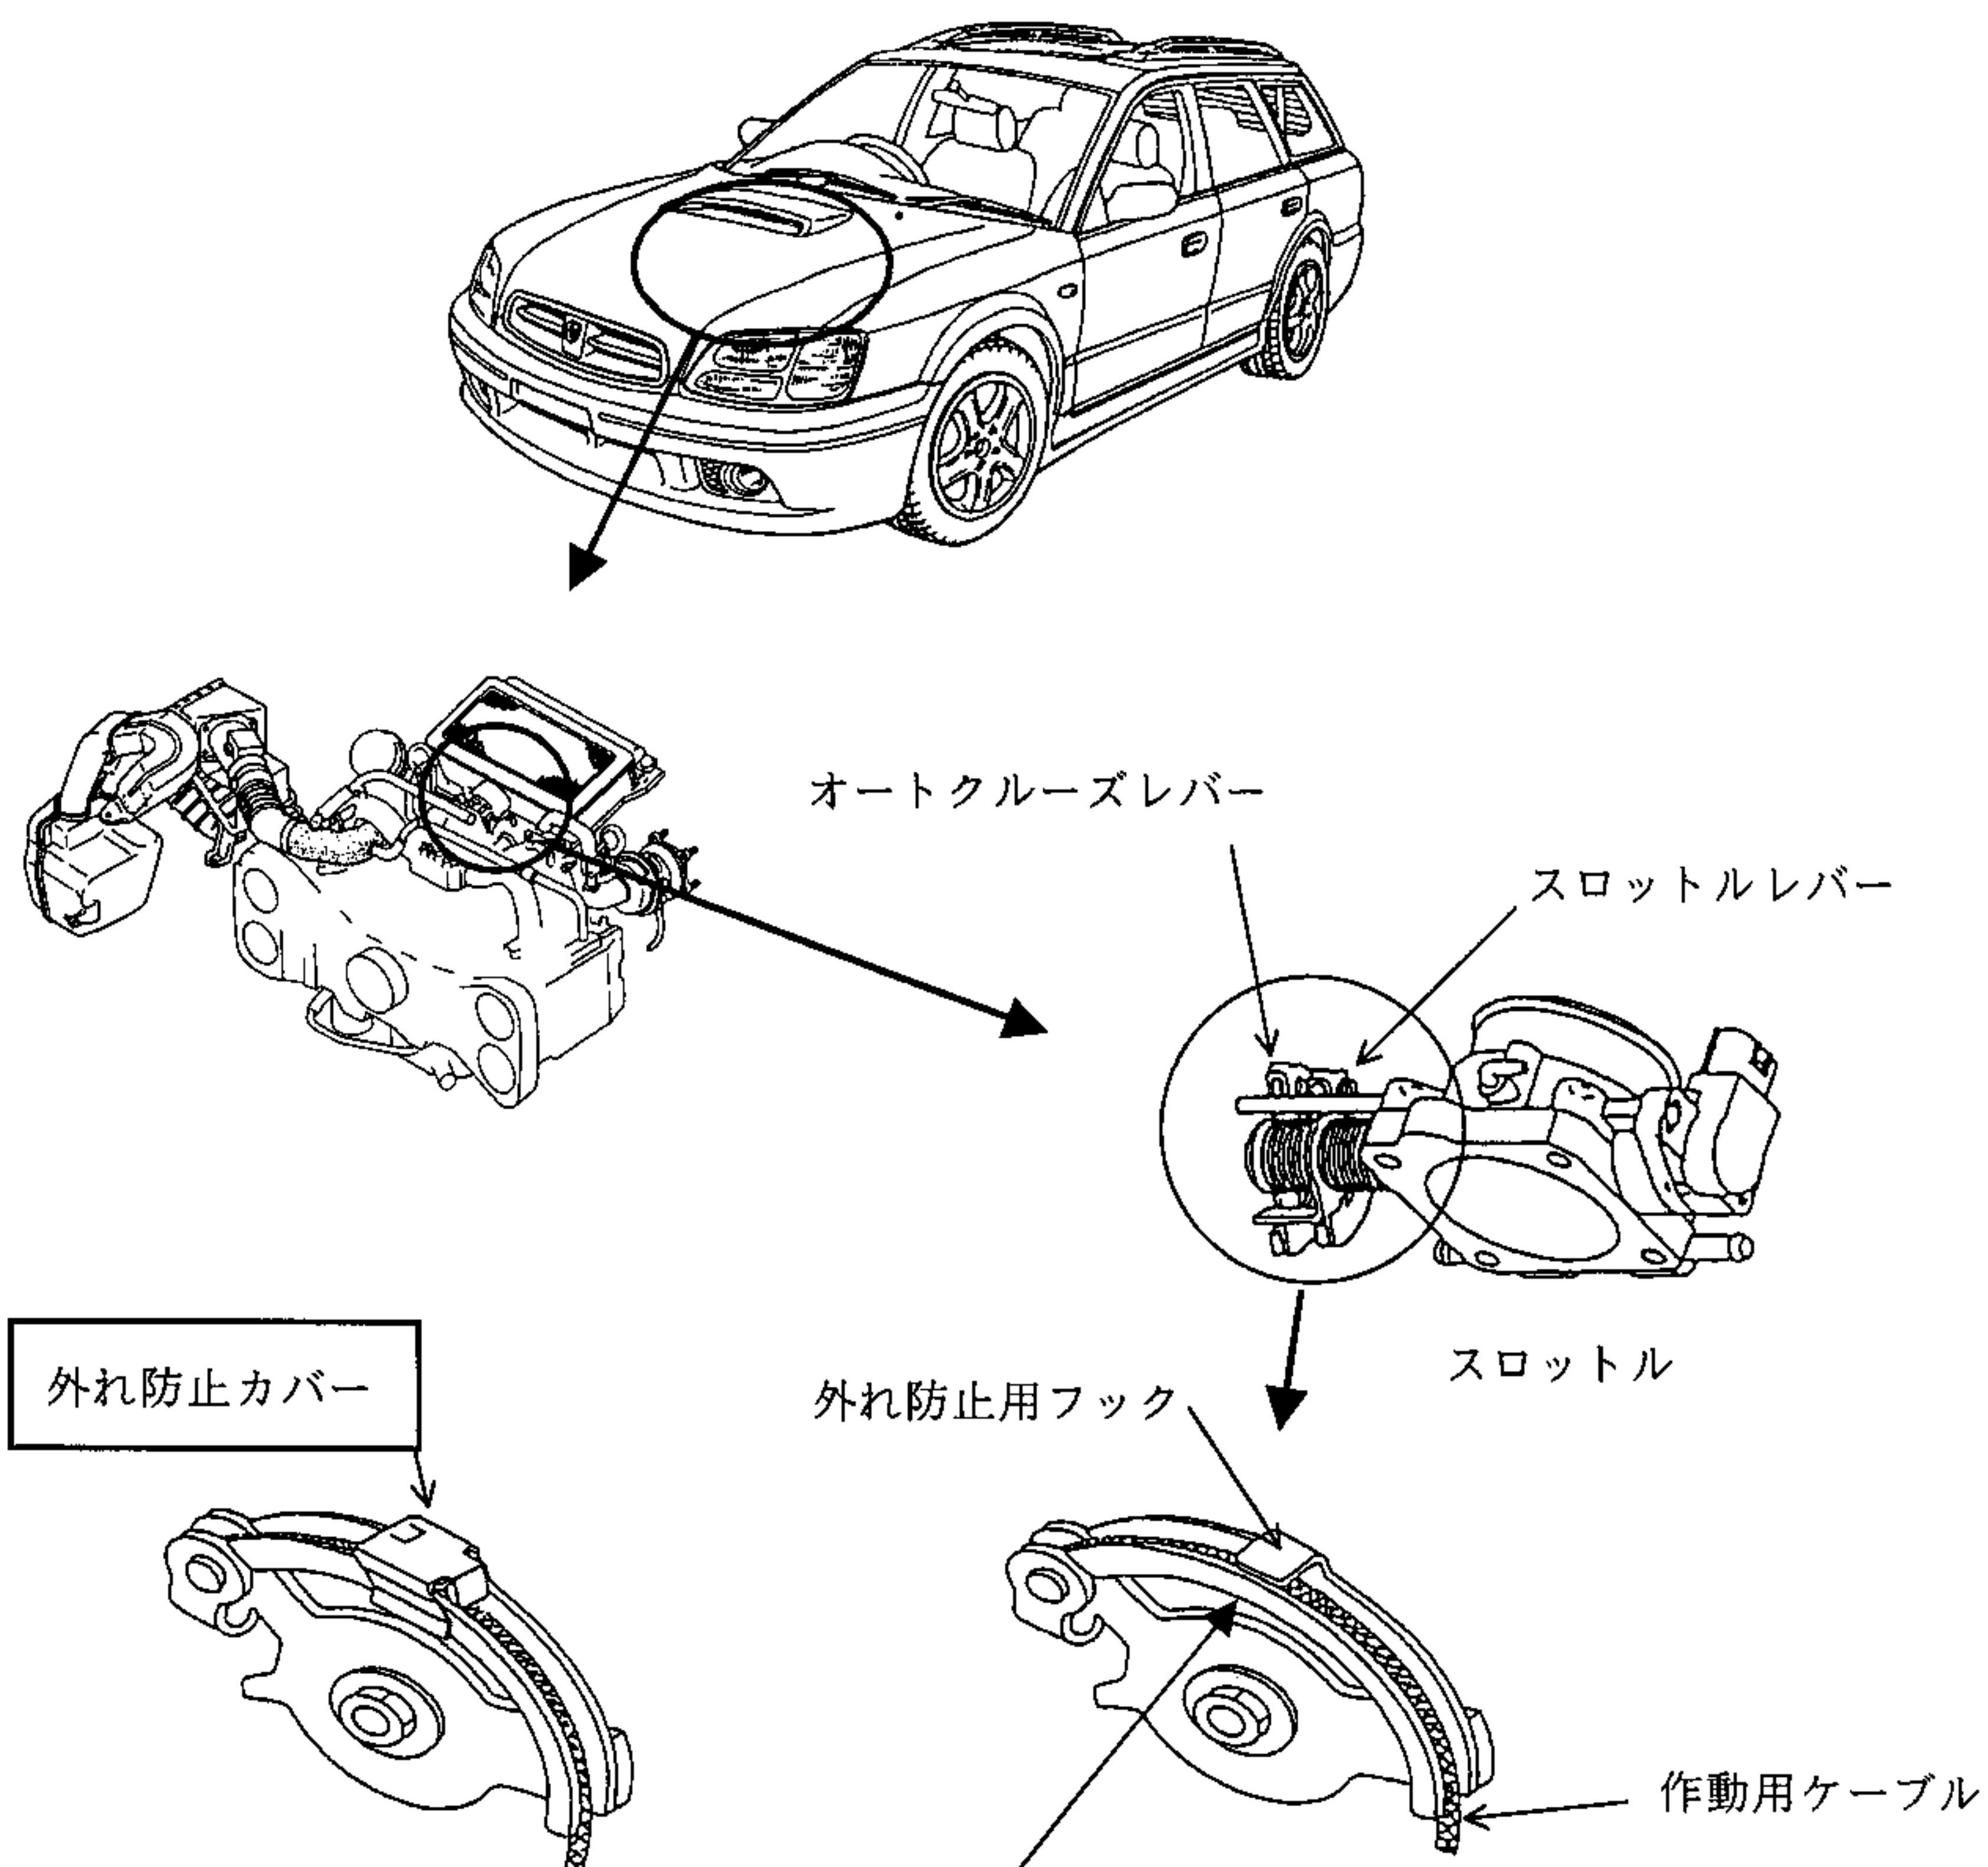

オートクルーズ装着車において、作動用ケーブルの外れ防止用フックに隙間があるため、アクセルペダルを踏み込んだ際に、オートクルーズレバーの溝から作動用ケーブルが外れることがある。そのため、外れた作動用ケーブルが当該フックに乗り上げた場合、アクセルペダルを戻してもエンジン回転が下がらなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、当該フックに外れ防止カバーを追加する。

は追加部品を示す。