


改善箇所説明図

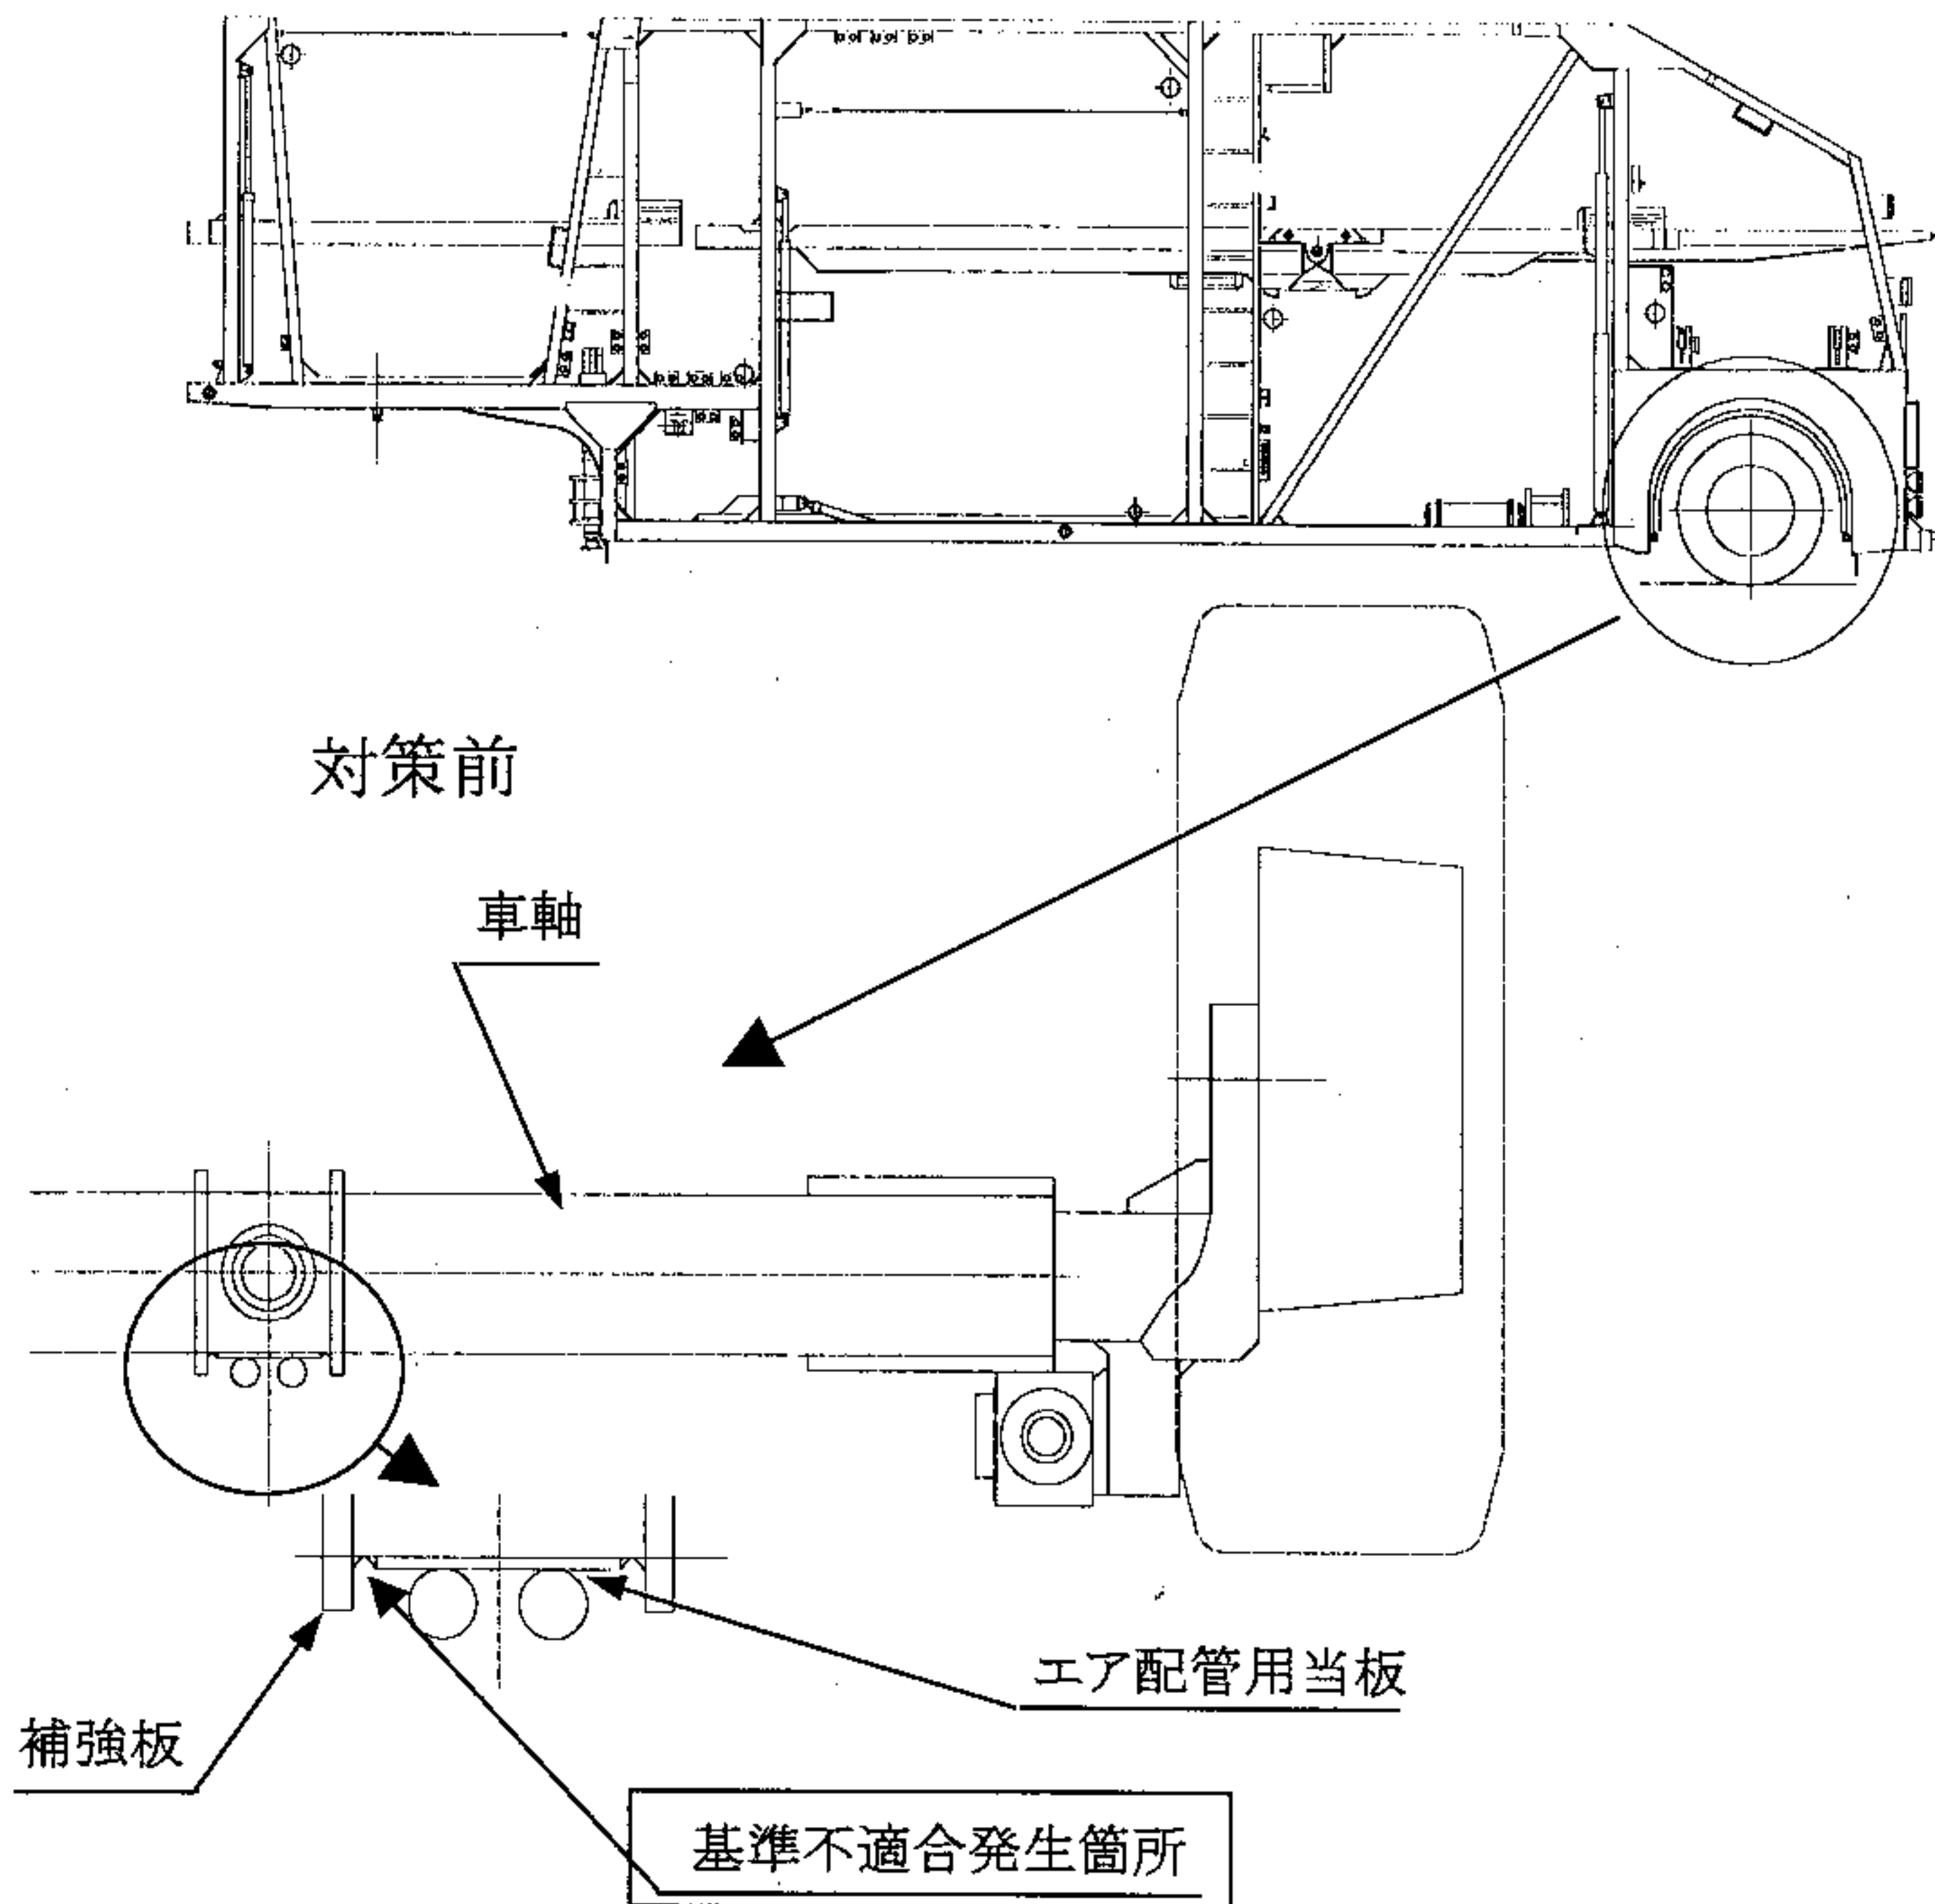


走行装置において、車軸の補強板とエア配管用当板の溶接が不適切なため、当該溶接部に亀裂が入るものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合車軸が折れ曲がり、走行不能となるおそれがある。

対策後

改善の内容

全車両、車軸の亀裂を点検し、亀裂のあるものは補修を行う。
また、全車両、補強板及びエア配管用当板を対策品と交換する。

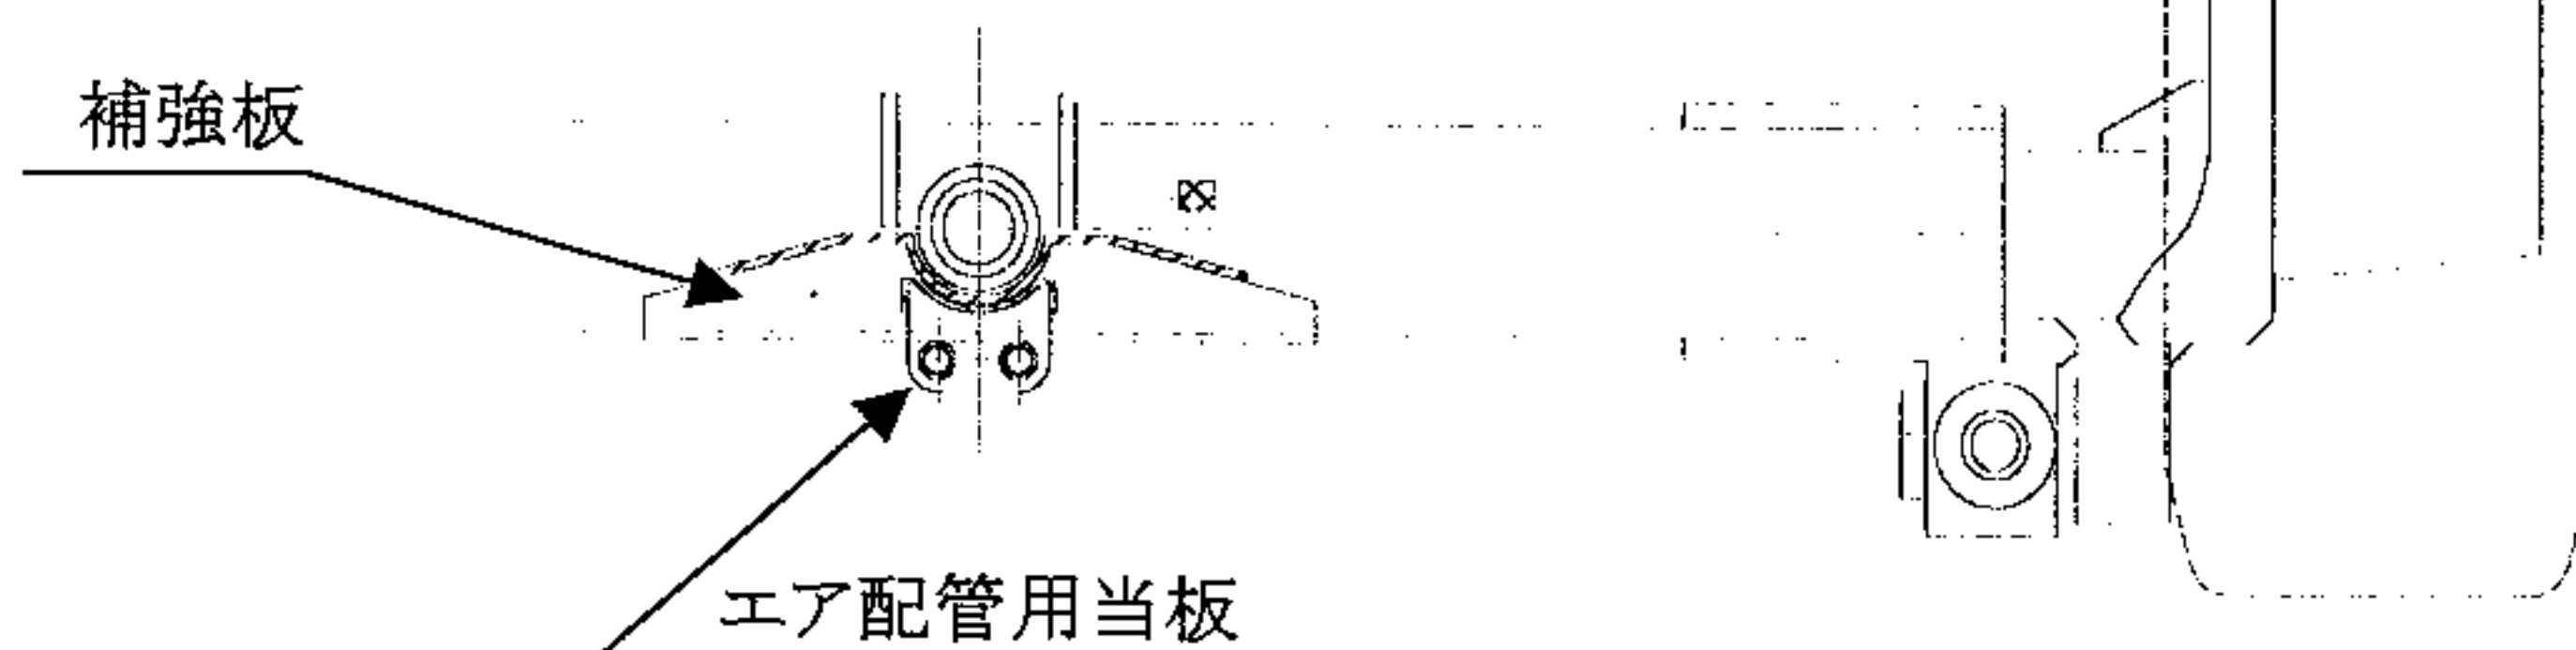

識別： 改善実施済車両には、車軸の後面に黄色のペイントを塗る。