


改善箇所説明図①

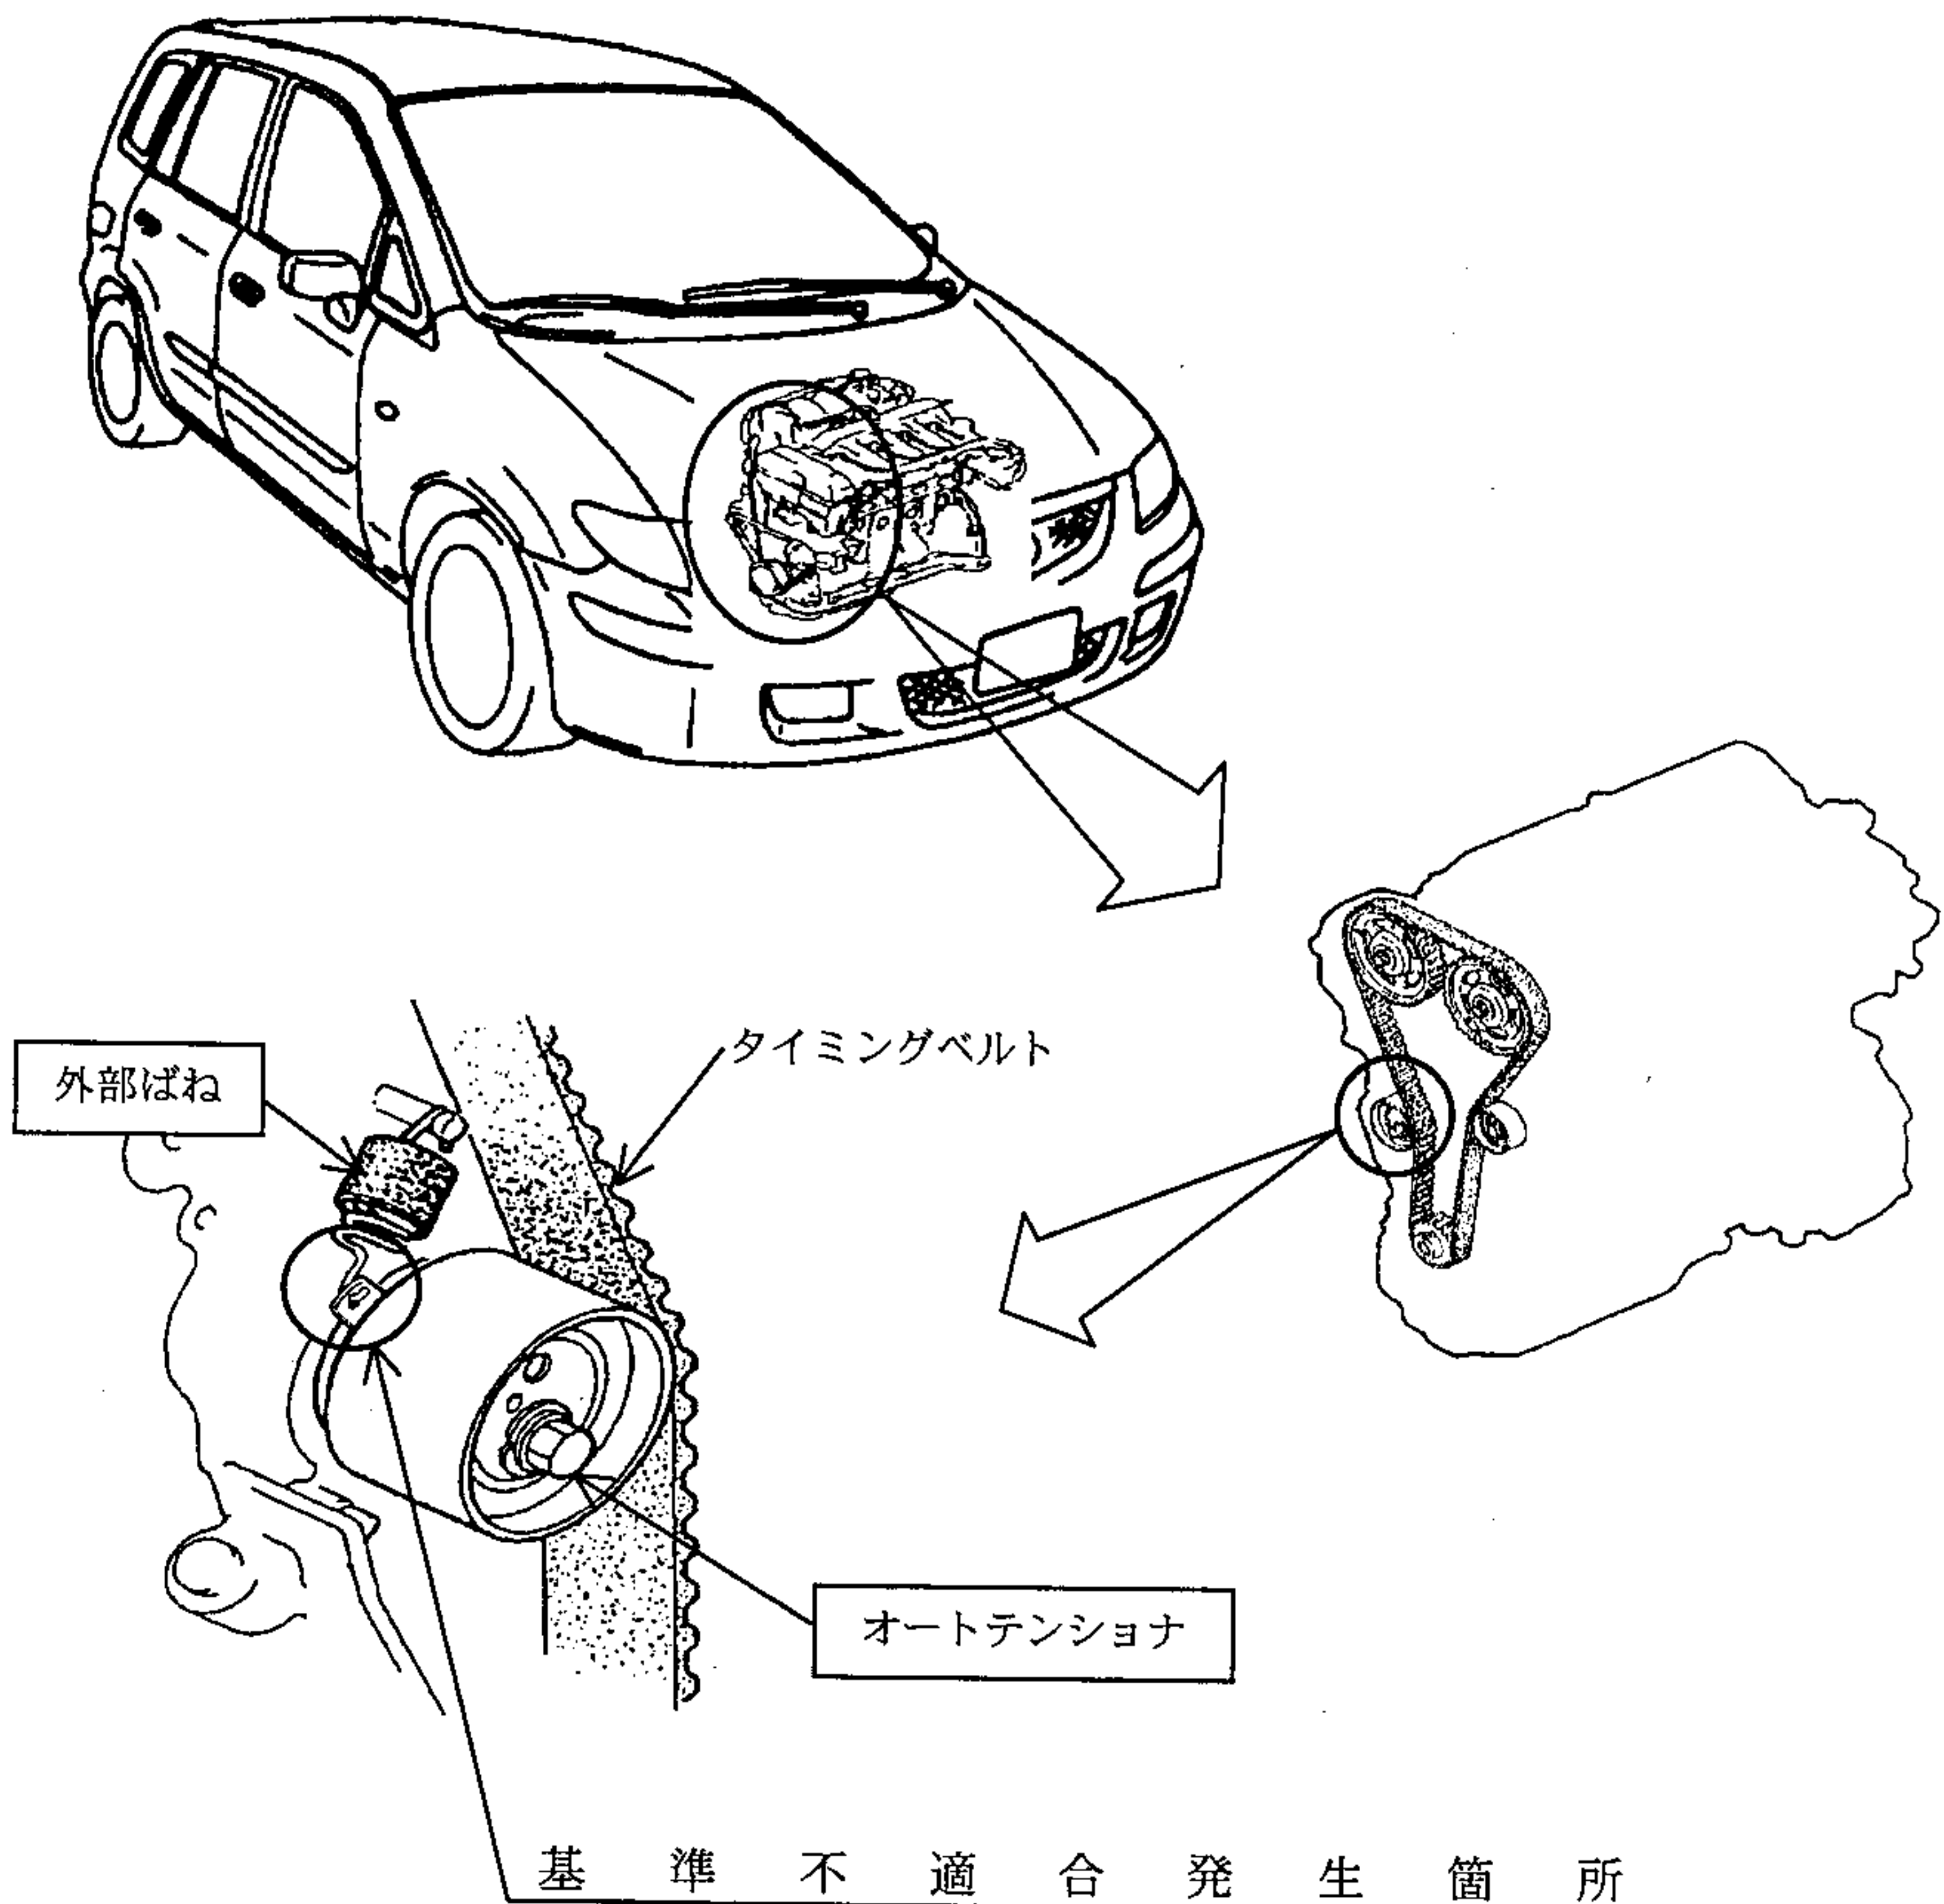

基準不適合発生箇所

原動機において、タイミングベルトの張力を維持する部品（オートテンショナ）に振動吸収性能が不十分なものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該オートテンショナの外部ばねが折損してタイミングベルトが緩んで異音が発生し、最悪の場合、折損した外部ばねの破片がタイミングベルトに噛み込み、原動機が停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該オートテンショナを確認し、該当するものは対策品と交換する。

識別：右エンジンマウントに白色ペイントを塗布する。

注：□ は、交換部品を示す。