



改善箇所説明図

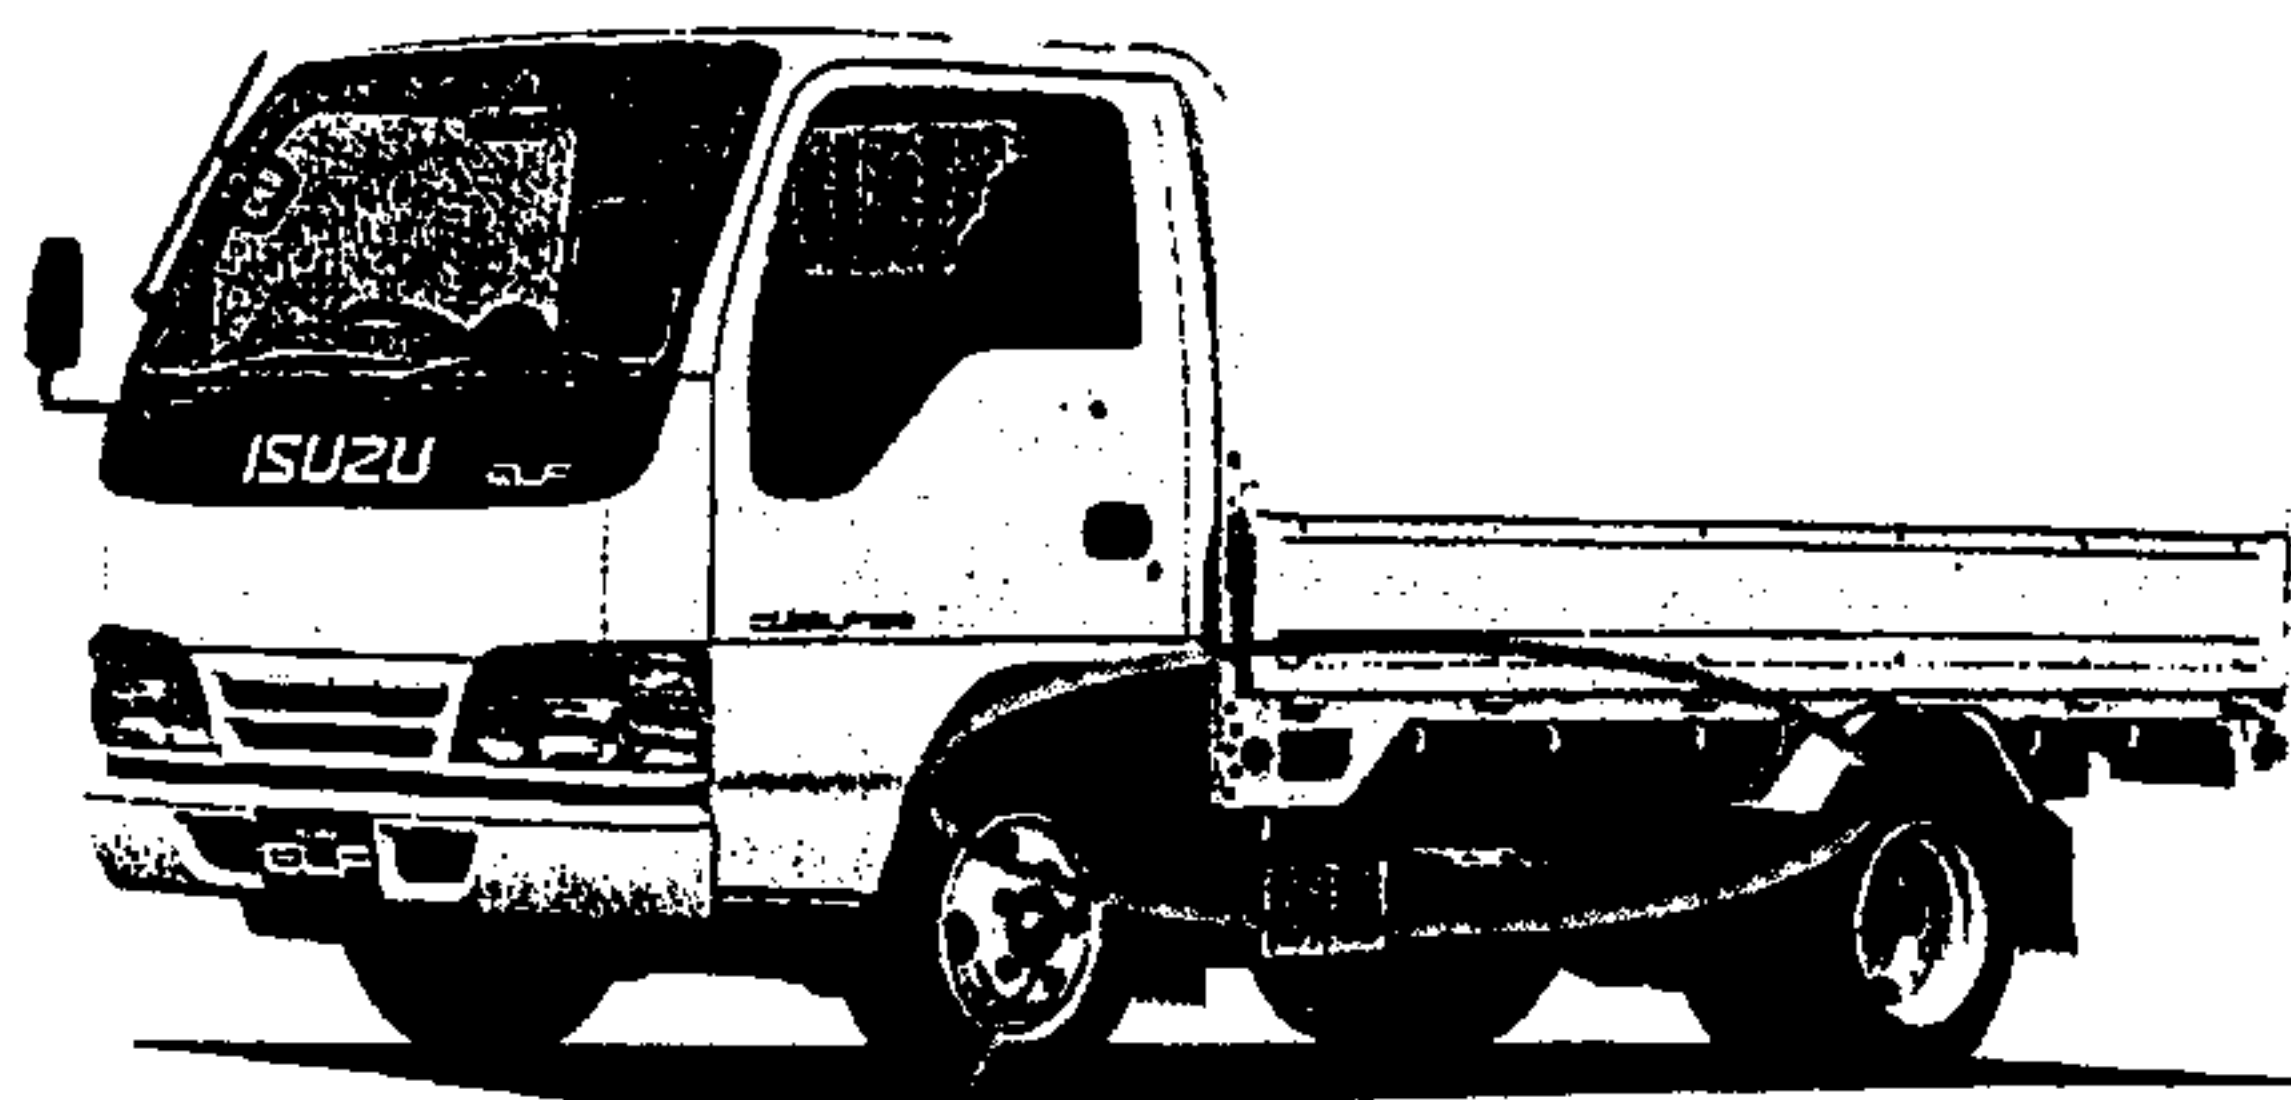

排気管(フロント)

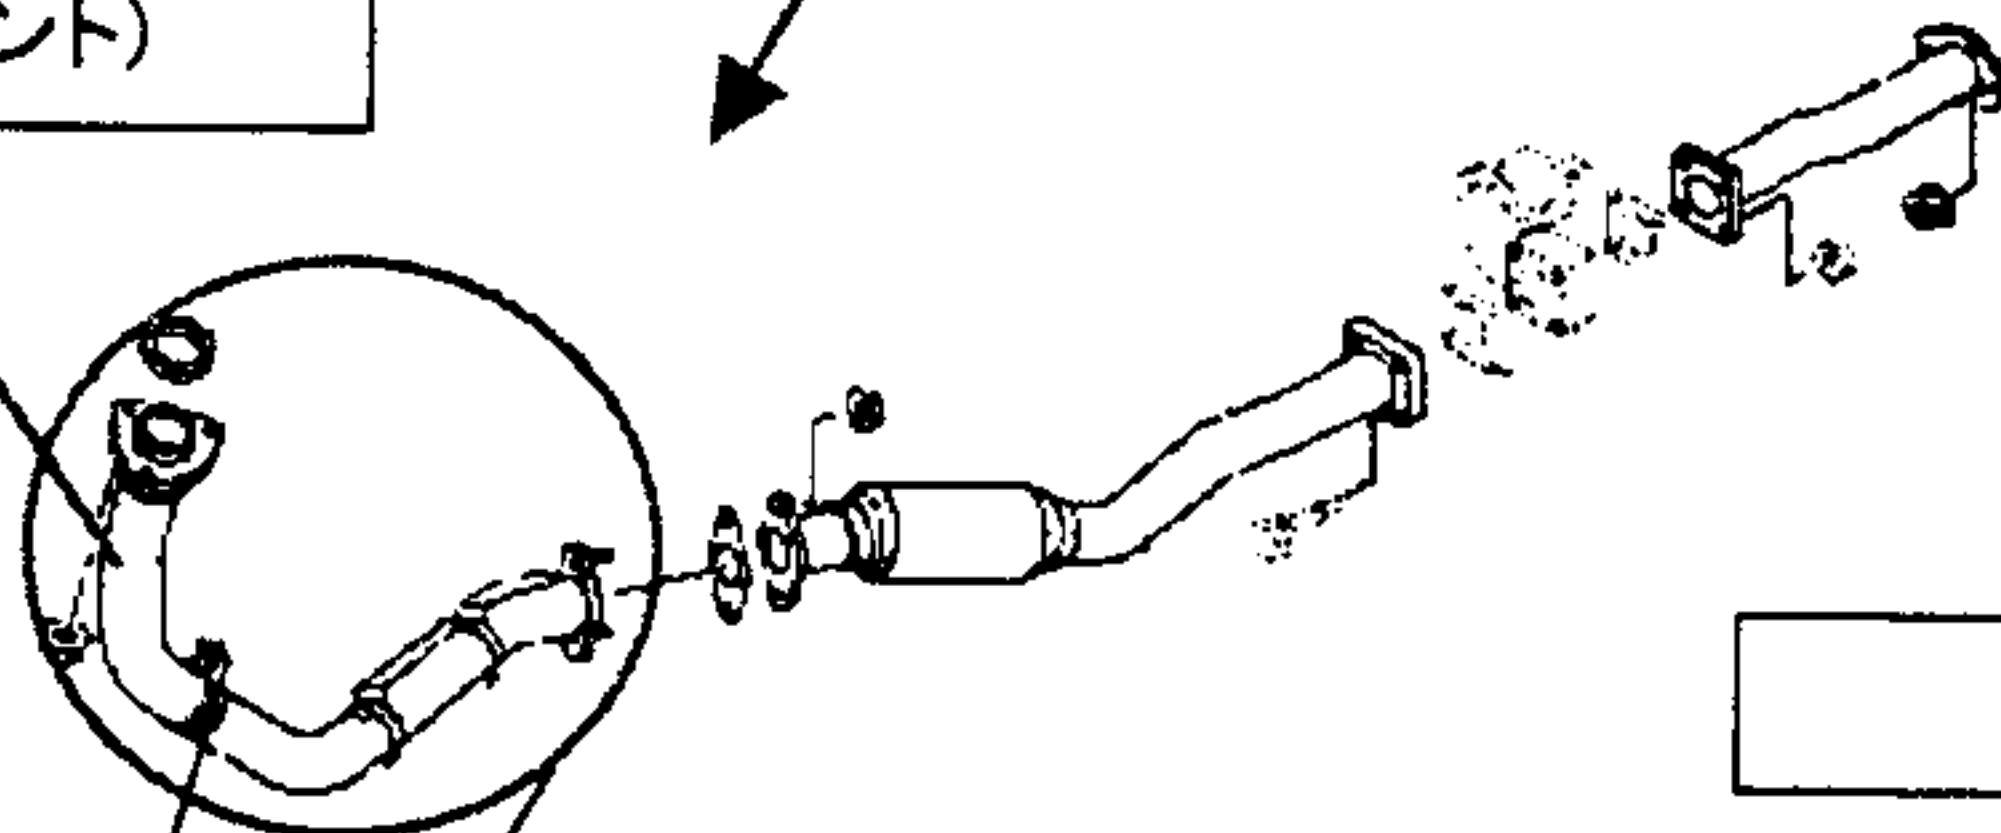

不具合発生箇所

は交換部品を示す。

交換修理用の排気管において、標準より肉厚の薄い管を使用して製造したため、排気管の強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、排気管が損傷し、騒音が増大するおそれがある。

改善の内容：装着されている排気管を確認し、該当するものは良品と交換する。

クランプ端面

リコール対象の識別方法

固定クランプの形状を確認し、クランプ端面が凸形状のものが対象となる。

識別：点検及び交換作業実施済車の右ストラットバー側面に黄色ペイントを塗布する。