


改善箇所説明図

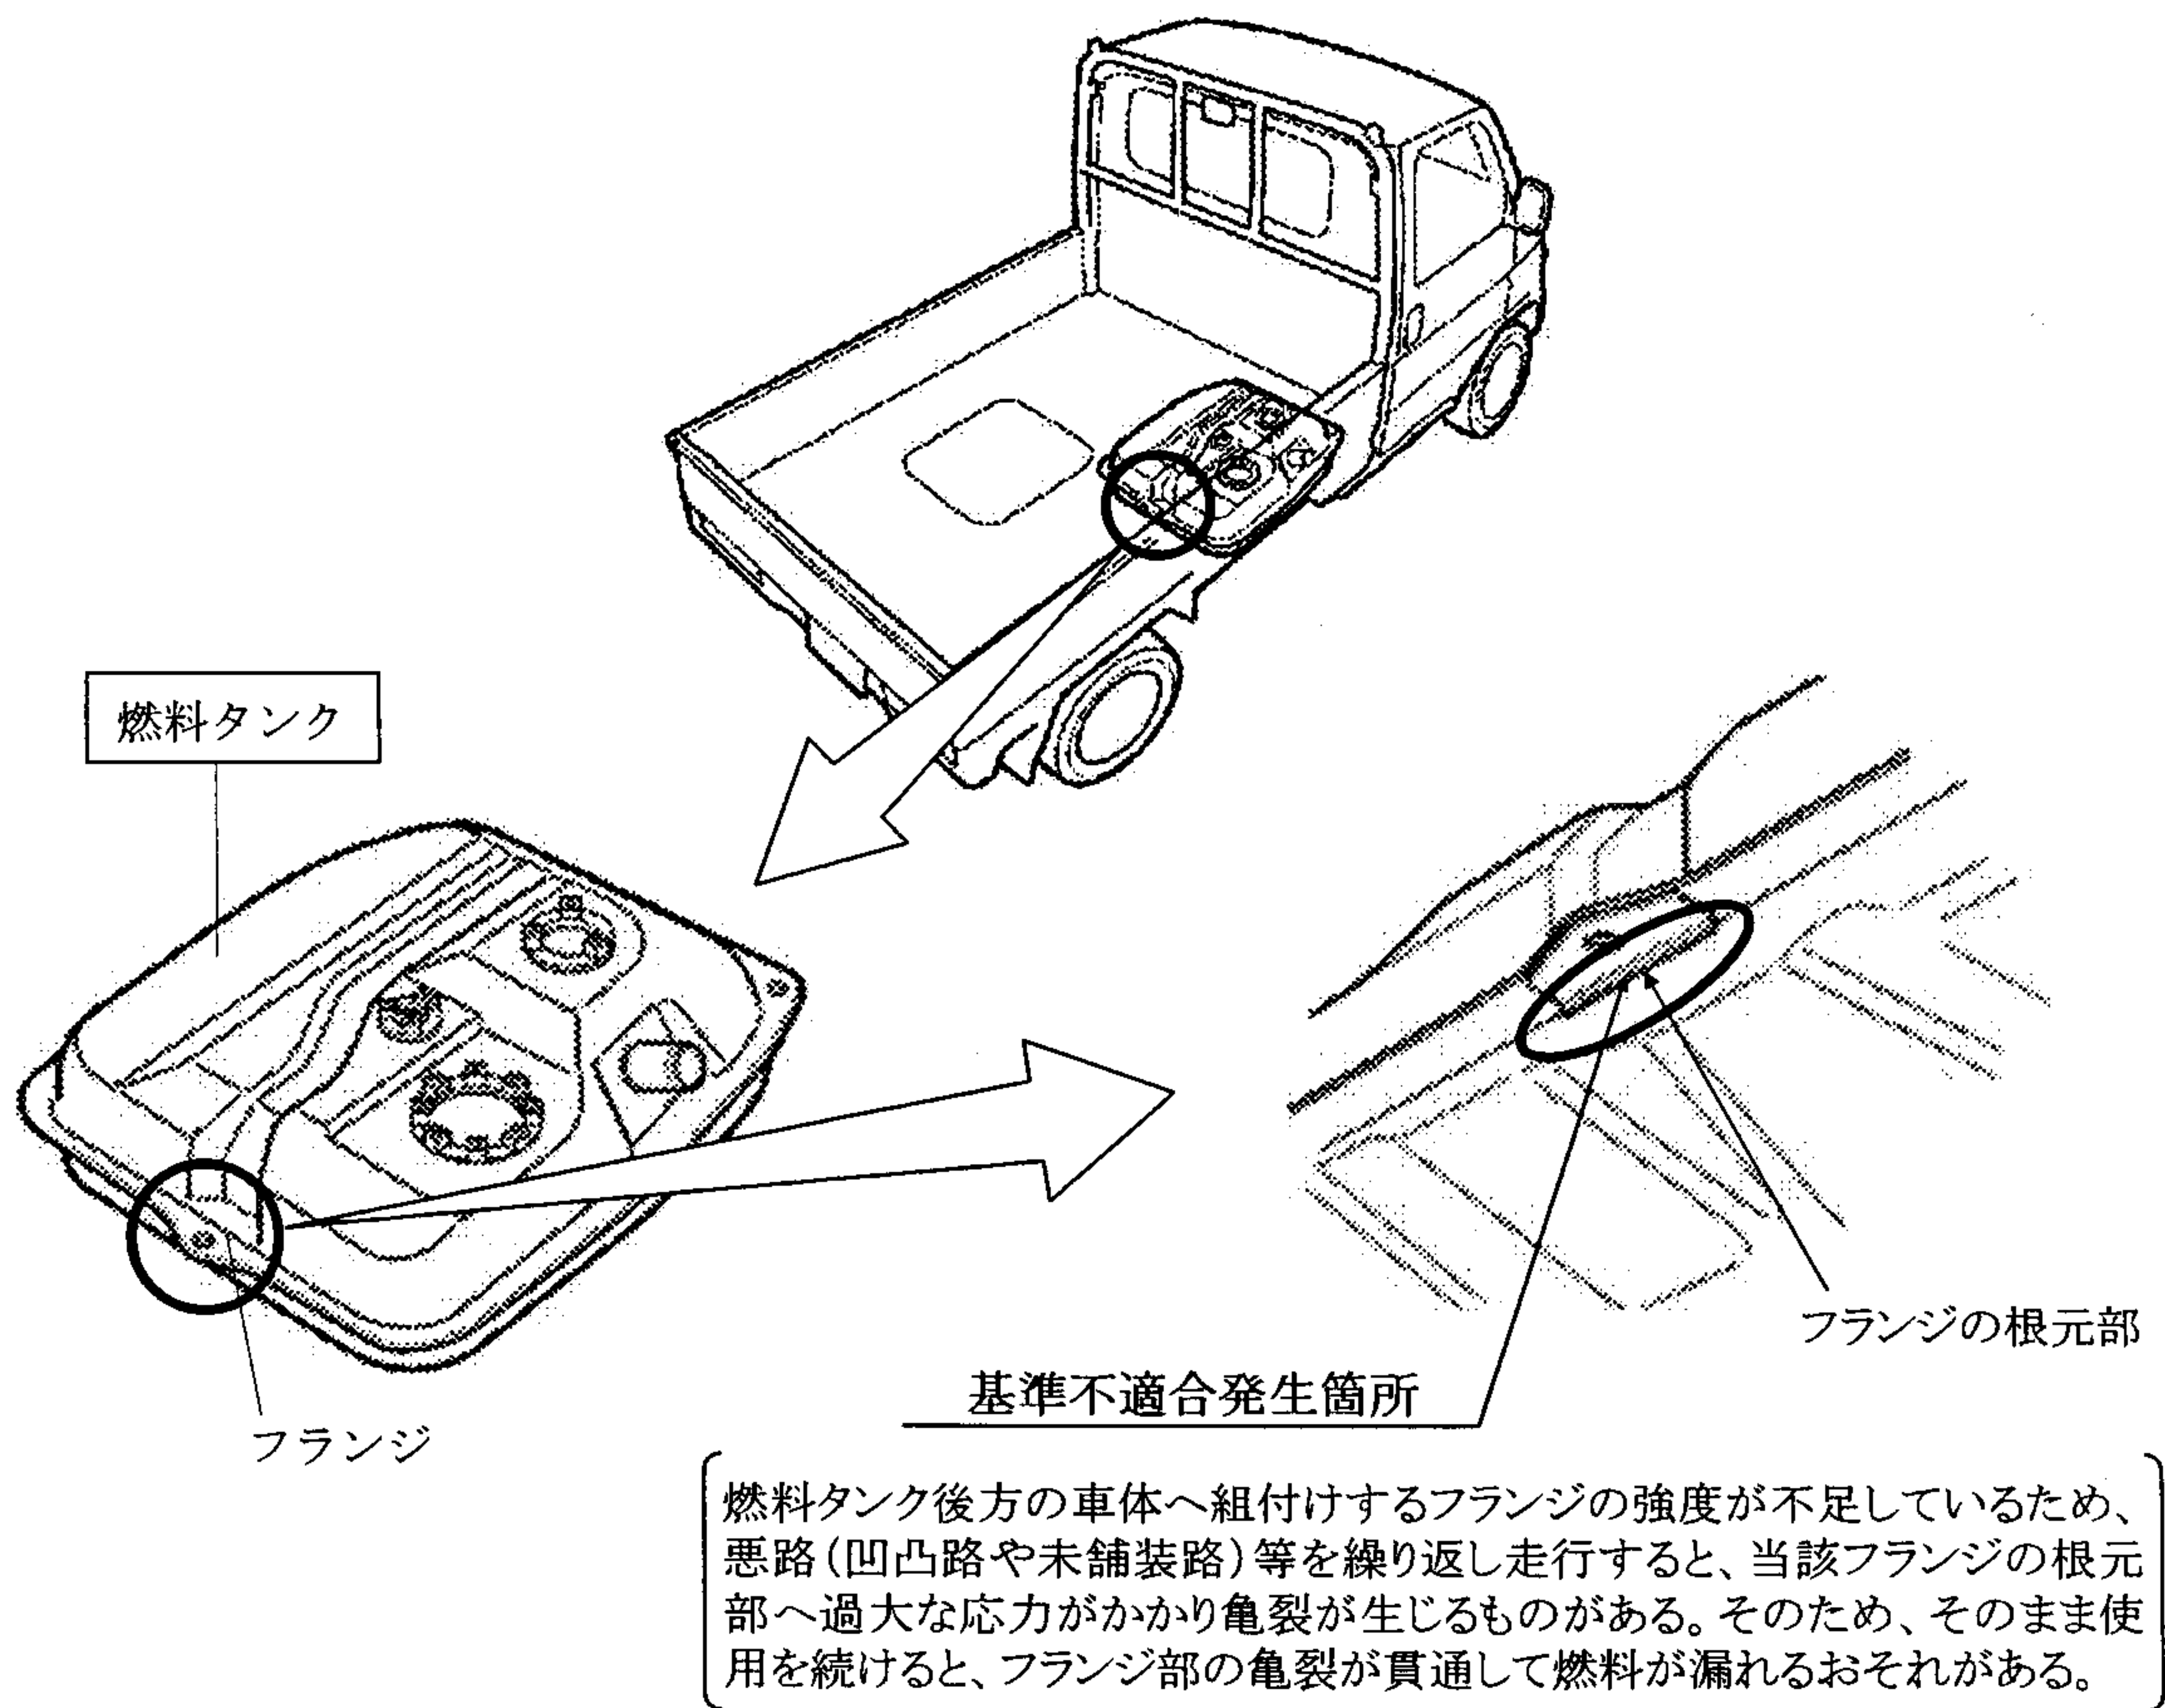

改善の内容

全車両、燃料タンクを点検し、燃料が漏れている場合は、対策品の燃料タンクに交換する。
 なお、燃料が漏れていない場合は、フランジ部に補強ブラケットを追加で取付ける。

改善前	改善後
フランジ スポット溶接痕 50mm	(燃料が漏れている場合) 70mm 対策品の燃料タンクに交換する
	(燃料が漏れていない場合) 追加で取付ける 補強ブラケット

注： は交換部品及び、追加部品を示す。

識別：燃料タンク後方取付け部のボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。