
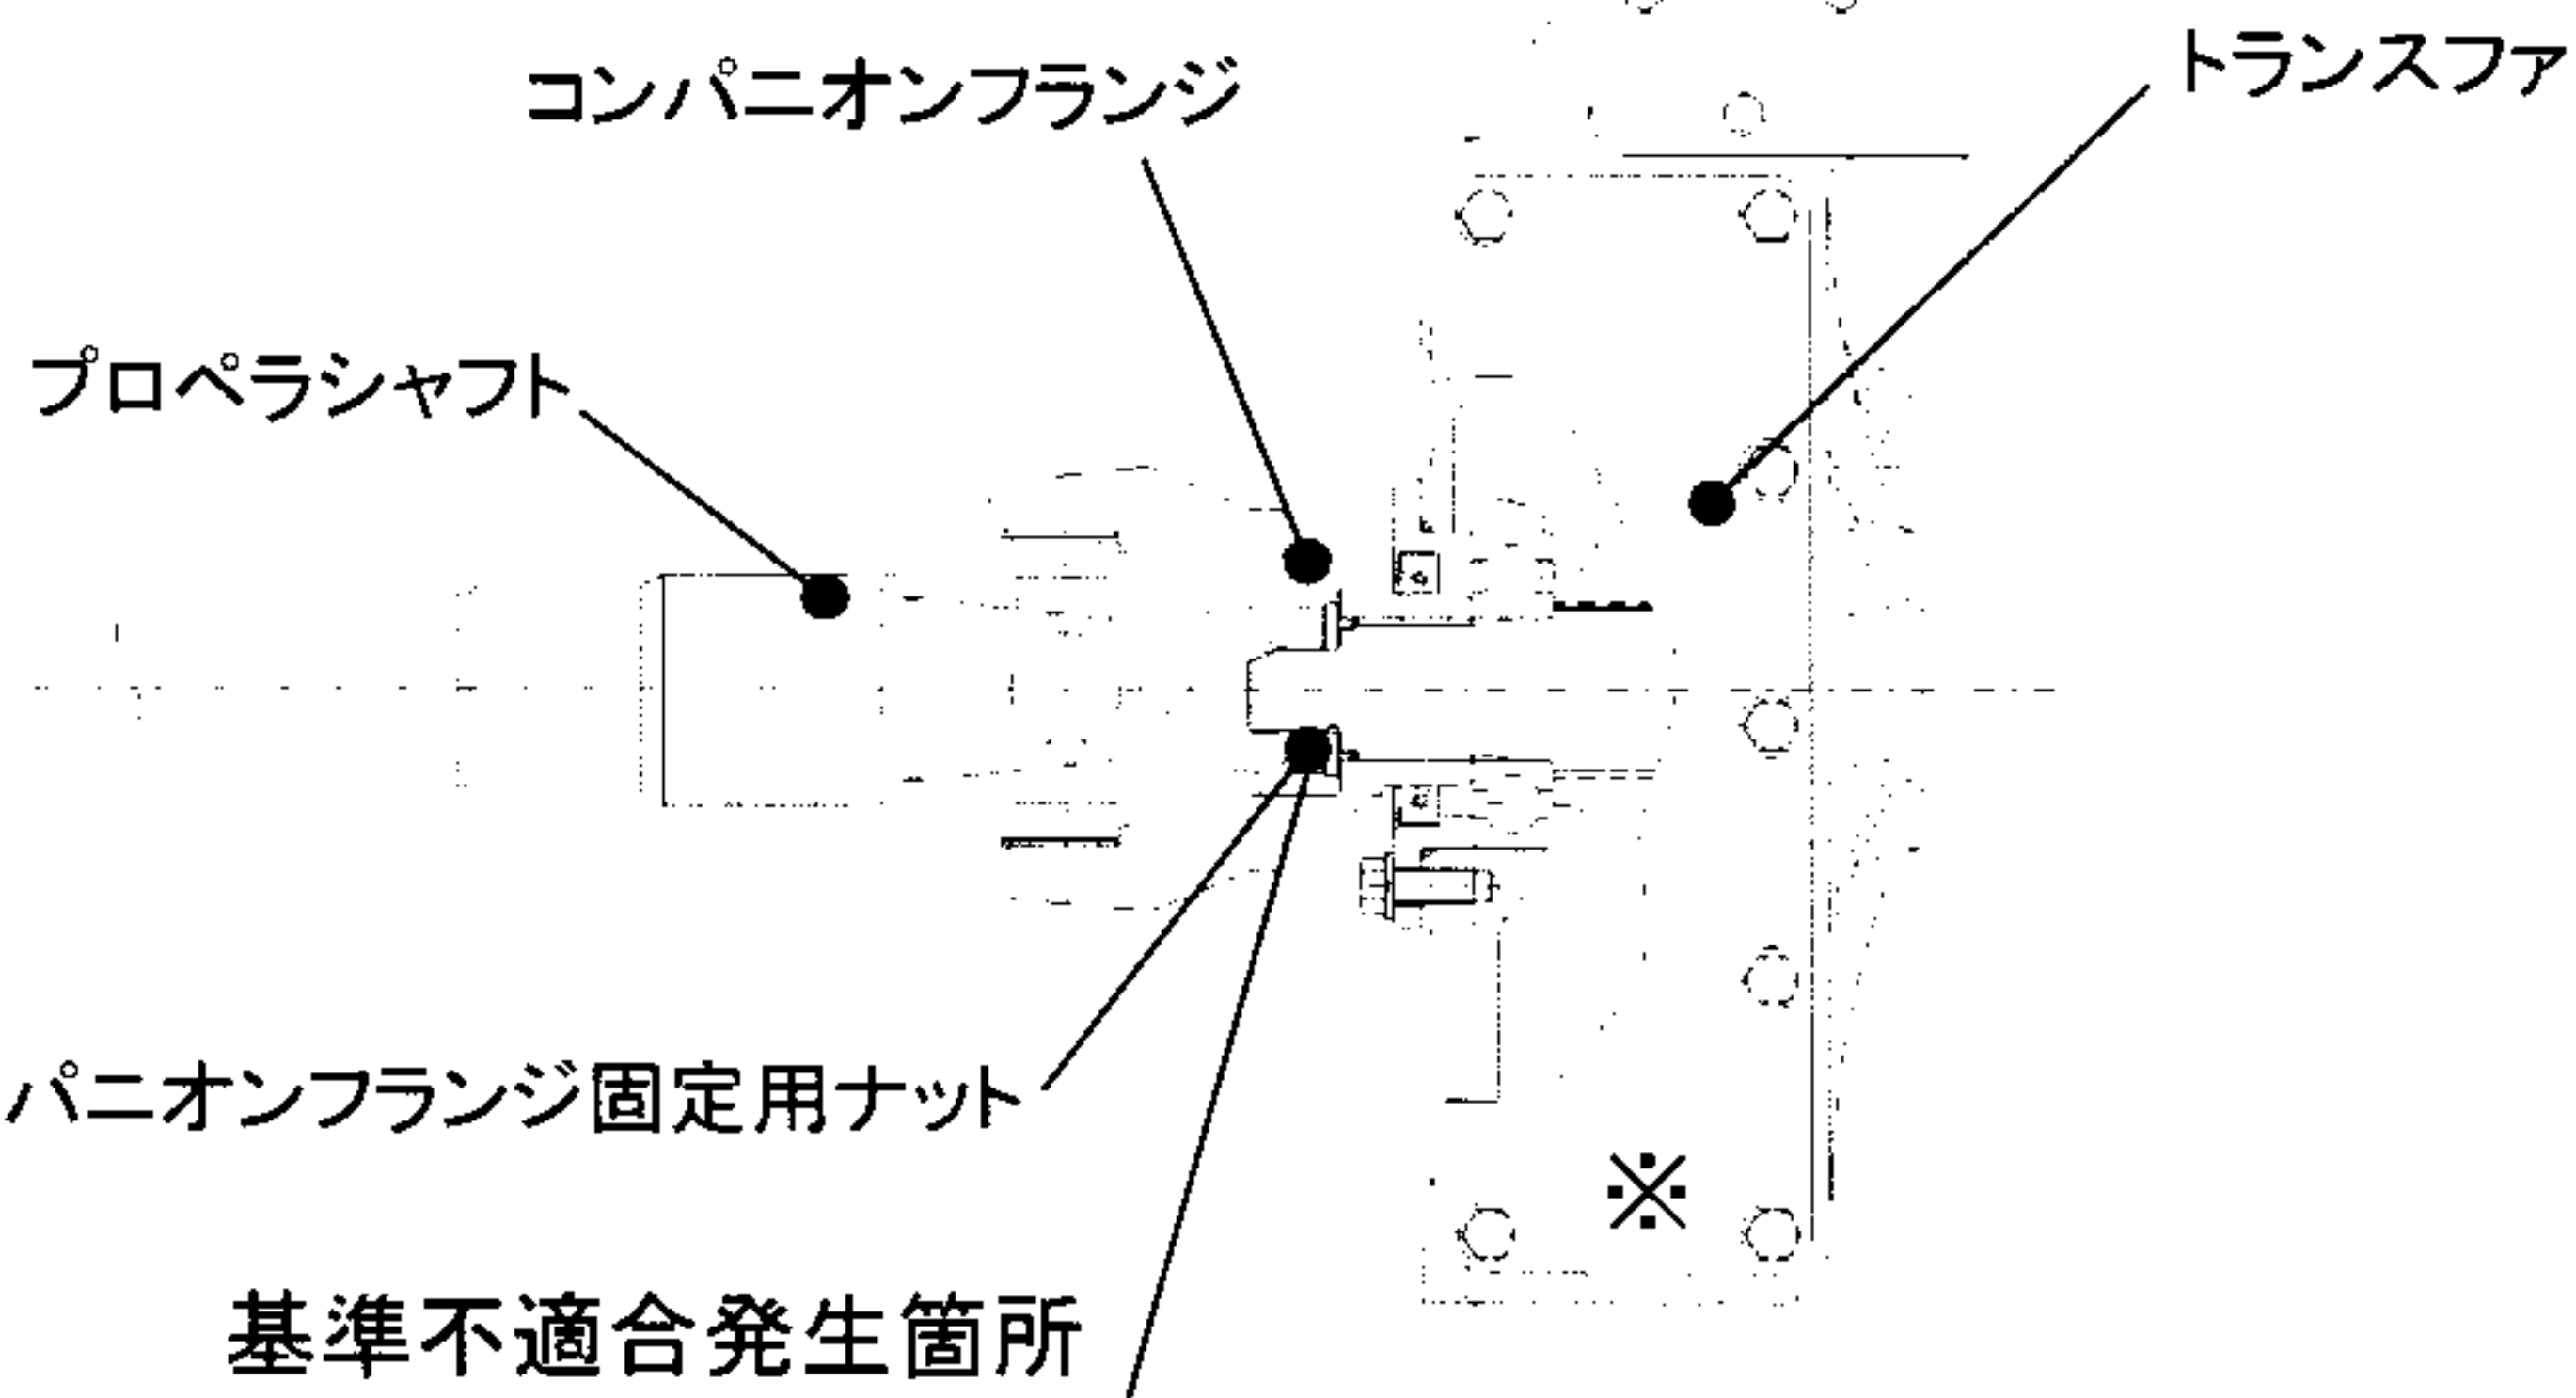


改善箇所説明図

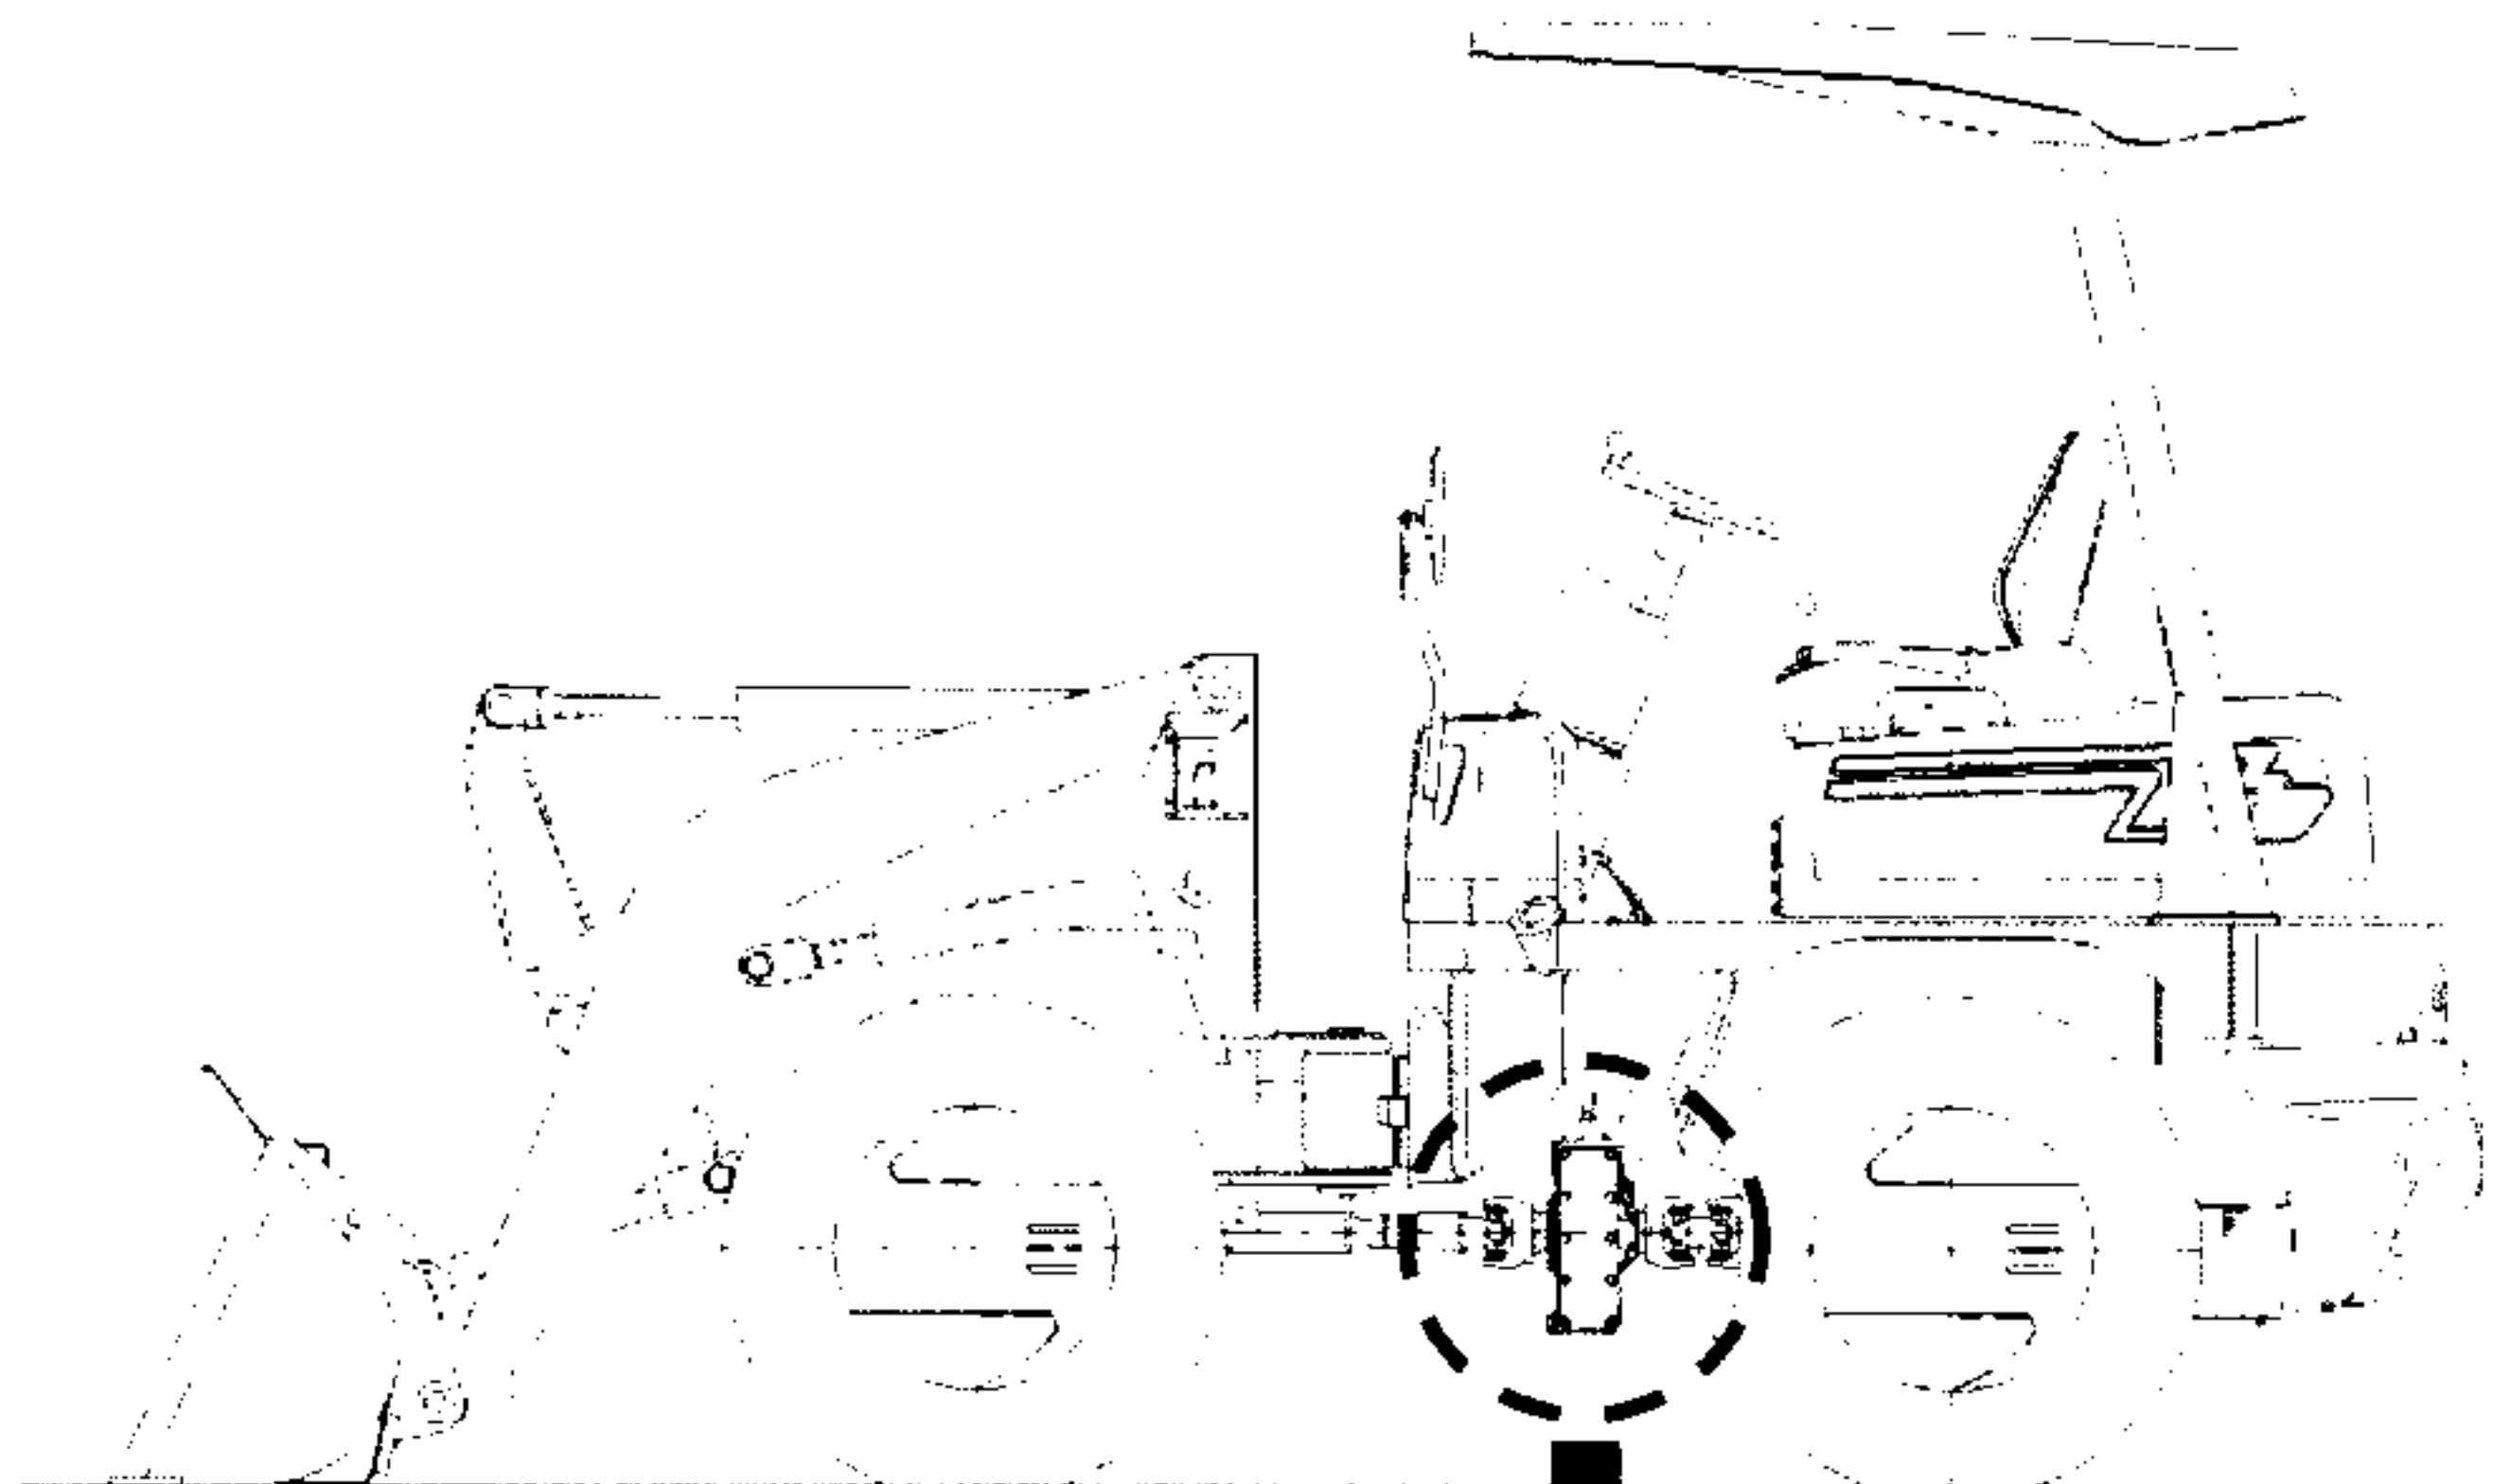

基準不適合発生箇所

トランスファのコンパニオンフランジを固定するナットの力
シメを行っていないものがあるため、走行中に当該ナット
がゆるみ、最悪の場合、当該ナットが外れ、プロペラシャ
フトが脱落するおそれがある。

改善内容

全車両を分解点検し、カシメがされていないものについては、締付けトルクを確認し
カシメを行う。

識別

トランスファ左側側面に、白ペイントを塗布する。(上図※印)