



改善箇所説明図

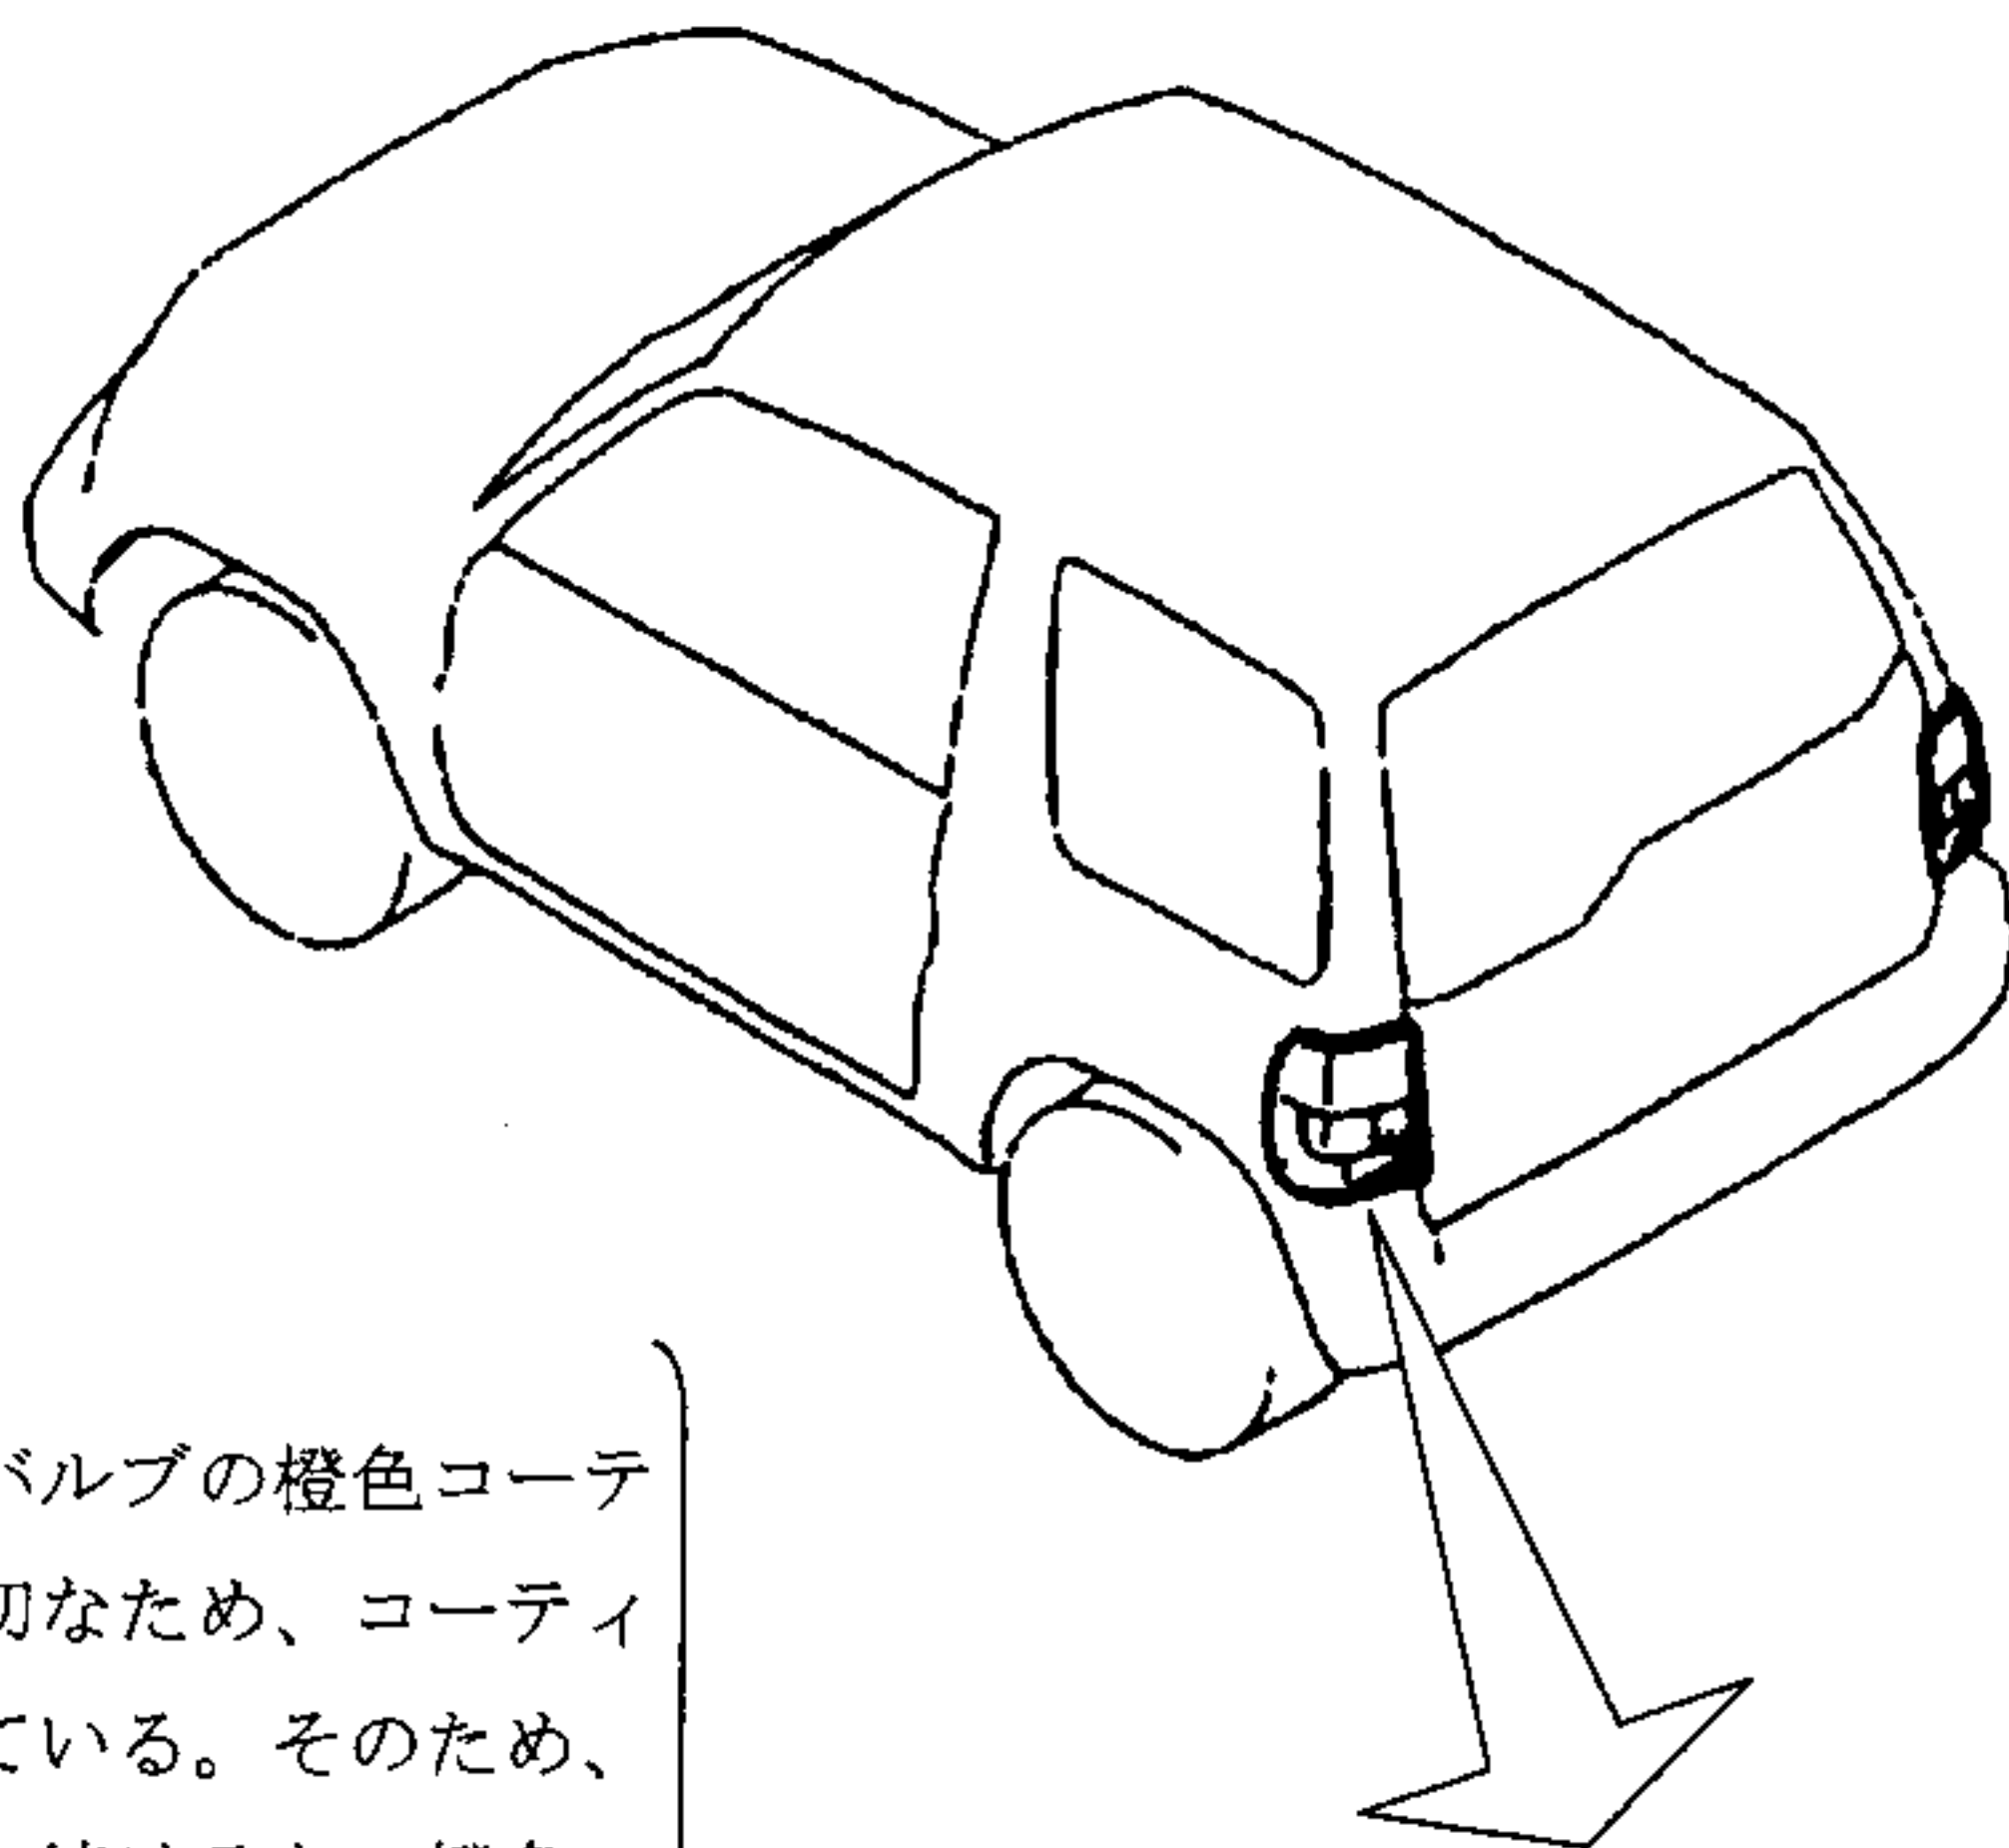


方向指示器において、バルブの橙色コーティング塗装材料が不適切なため、コーティング塗装寿命が不足している。そのため、そのままの状態で使用を続けると、橙色コーティング塗装が剥離し、灯光色が白色となるおそれがある。

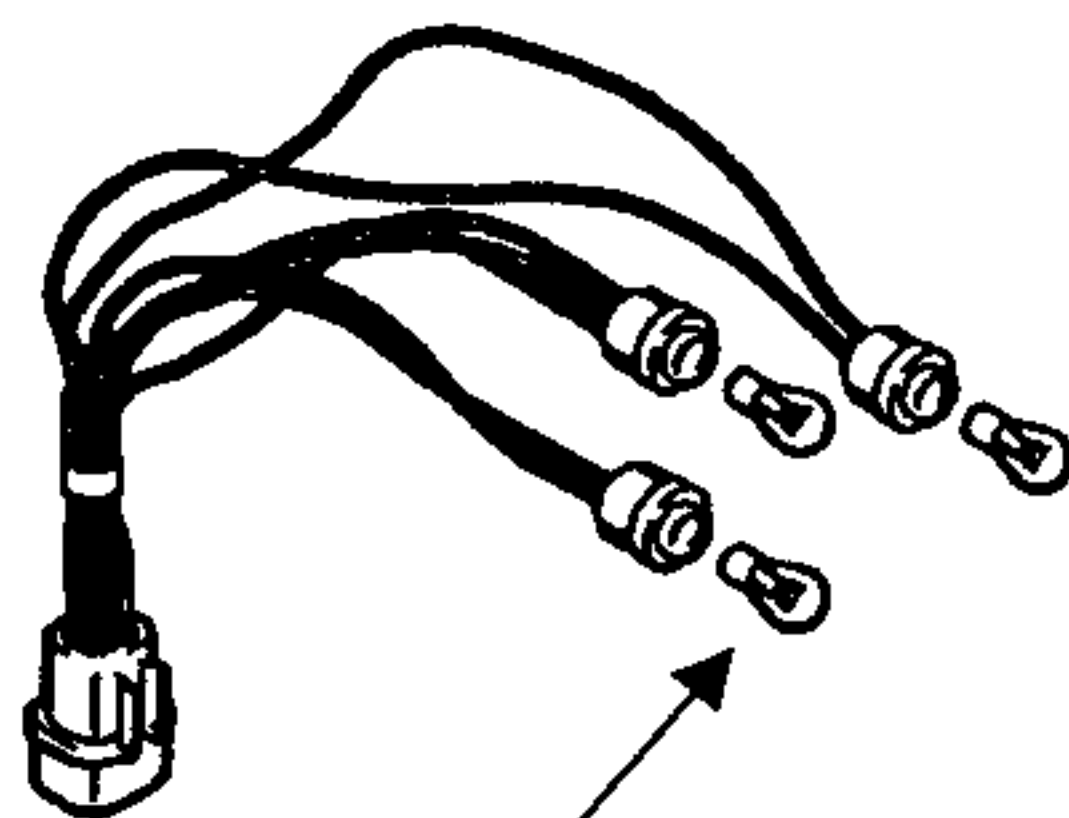

基準不適合発生箇所

バルブ

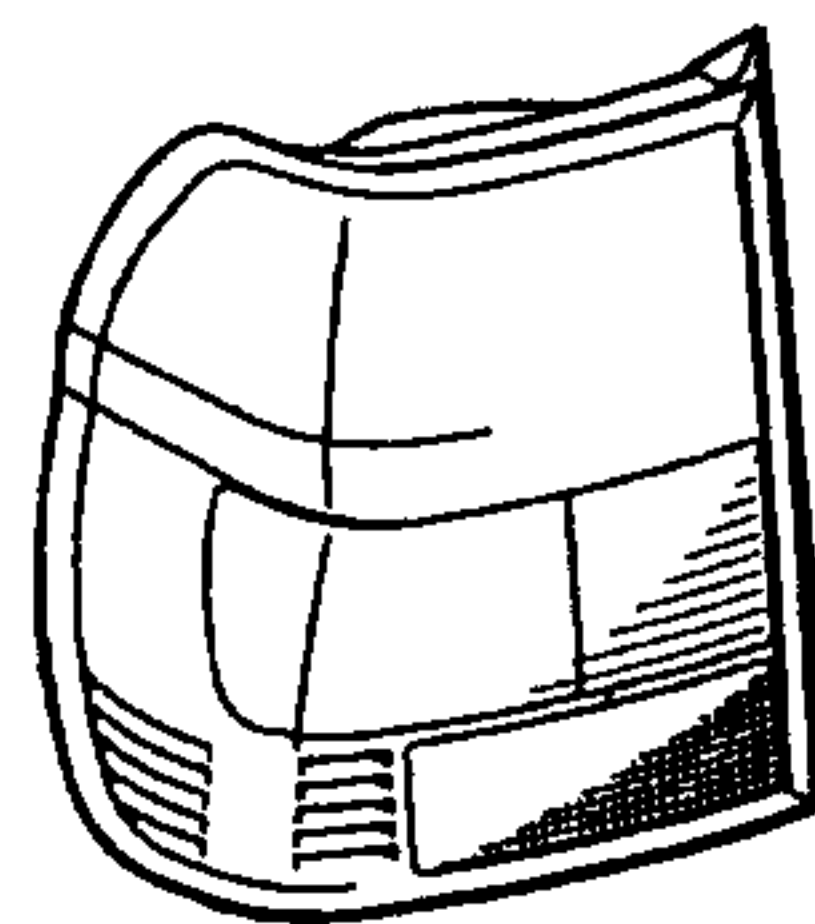

方向指示器

改善の内容

全車両、バルブを対策品に交換する。

注：図中の 内は交換部品を示す。

識別：助手席ドアローヒンジピン上部に白色または黄色ペイントを塗布する。