


改善箇所説明図

1. 構造概要

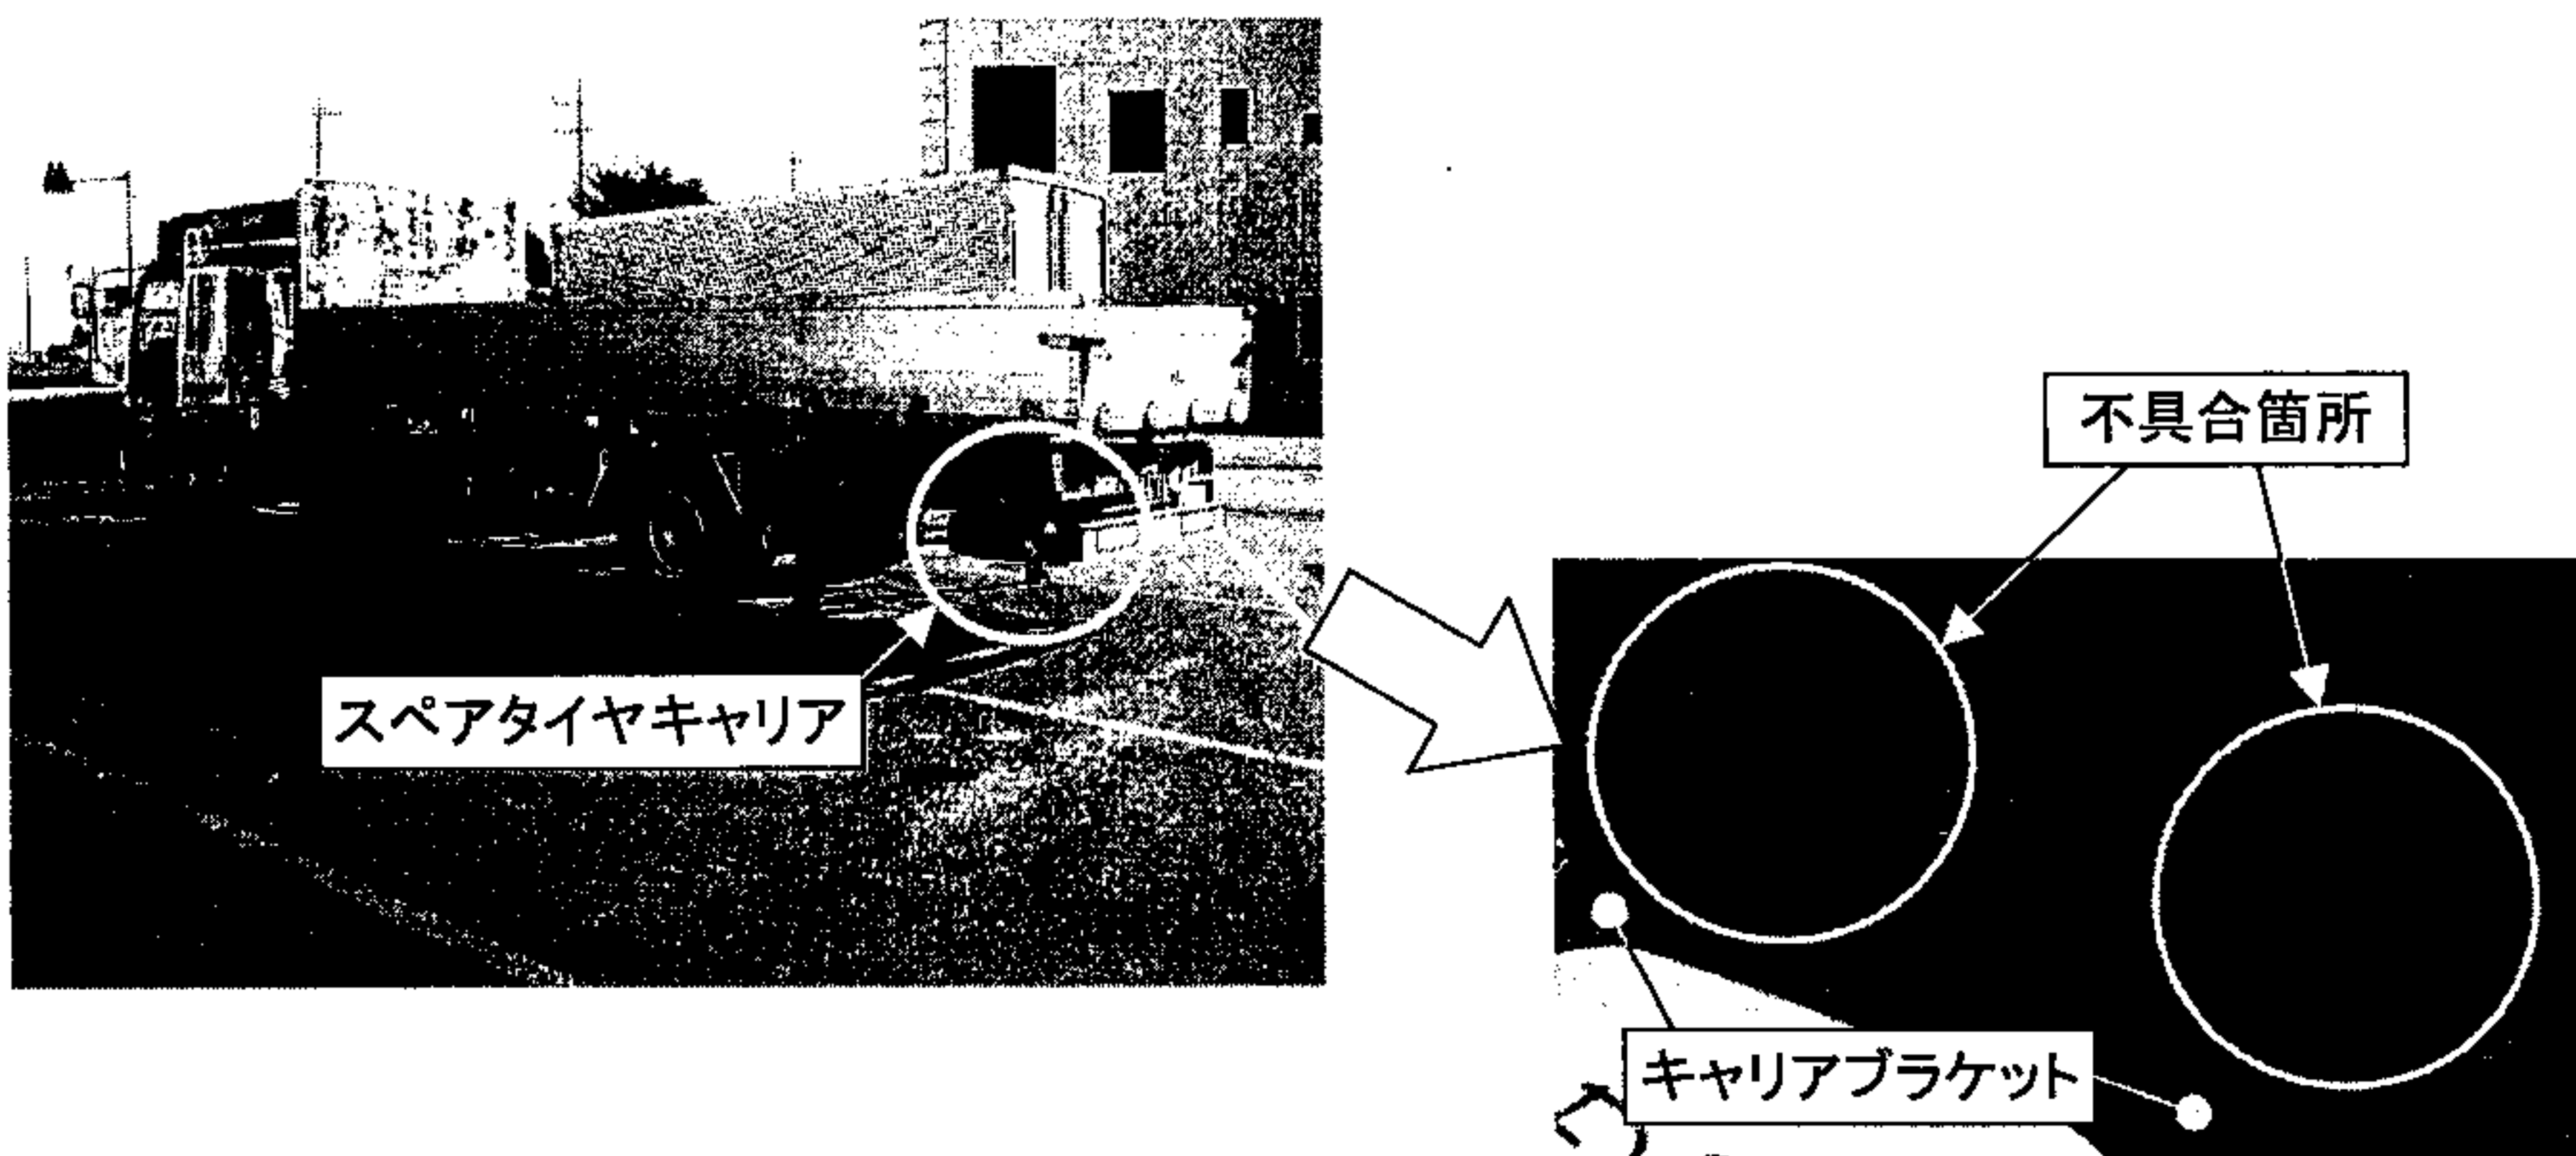

不具合内容

スペアタイヤキャリアブラケットを移設した際の取付け方法が不適切なため、走行中の振動により当該ブラケットに亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該ブラケットが折損してスペアタイヤとともに脱落し、他の交通の安全を妨げるおそれがある。

改善内容

当該ブラケットを対策品と交換し、ボルト・ナットにて固定する。

2. 対策内容

