


改 善 箇 所 説 明 図

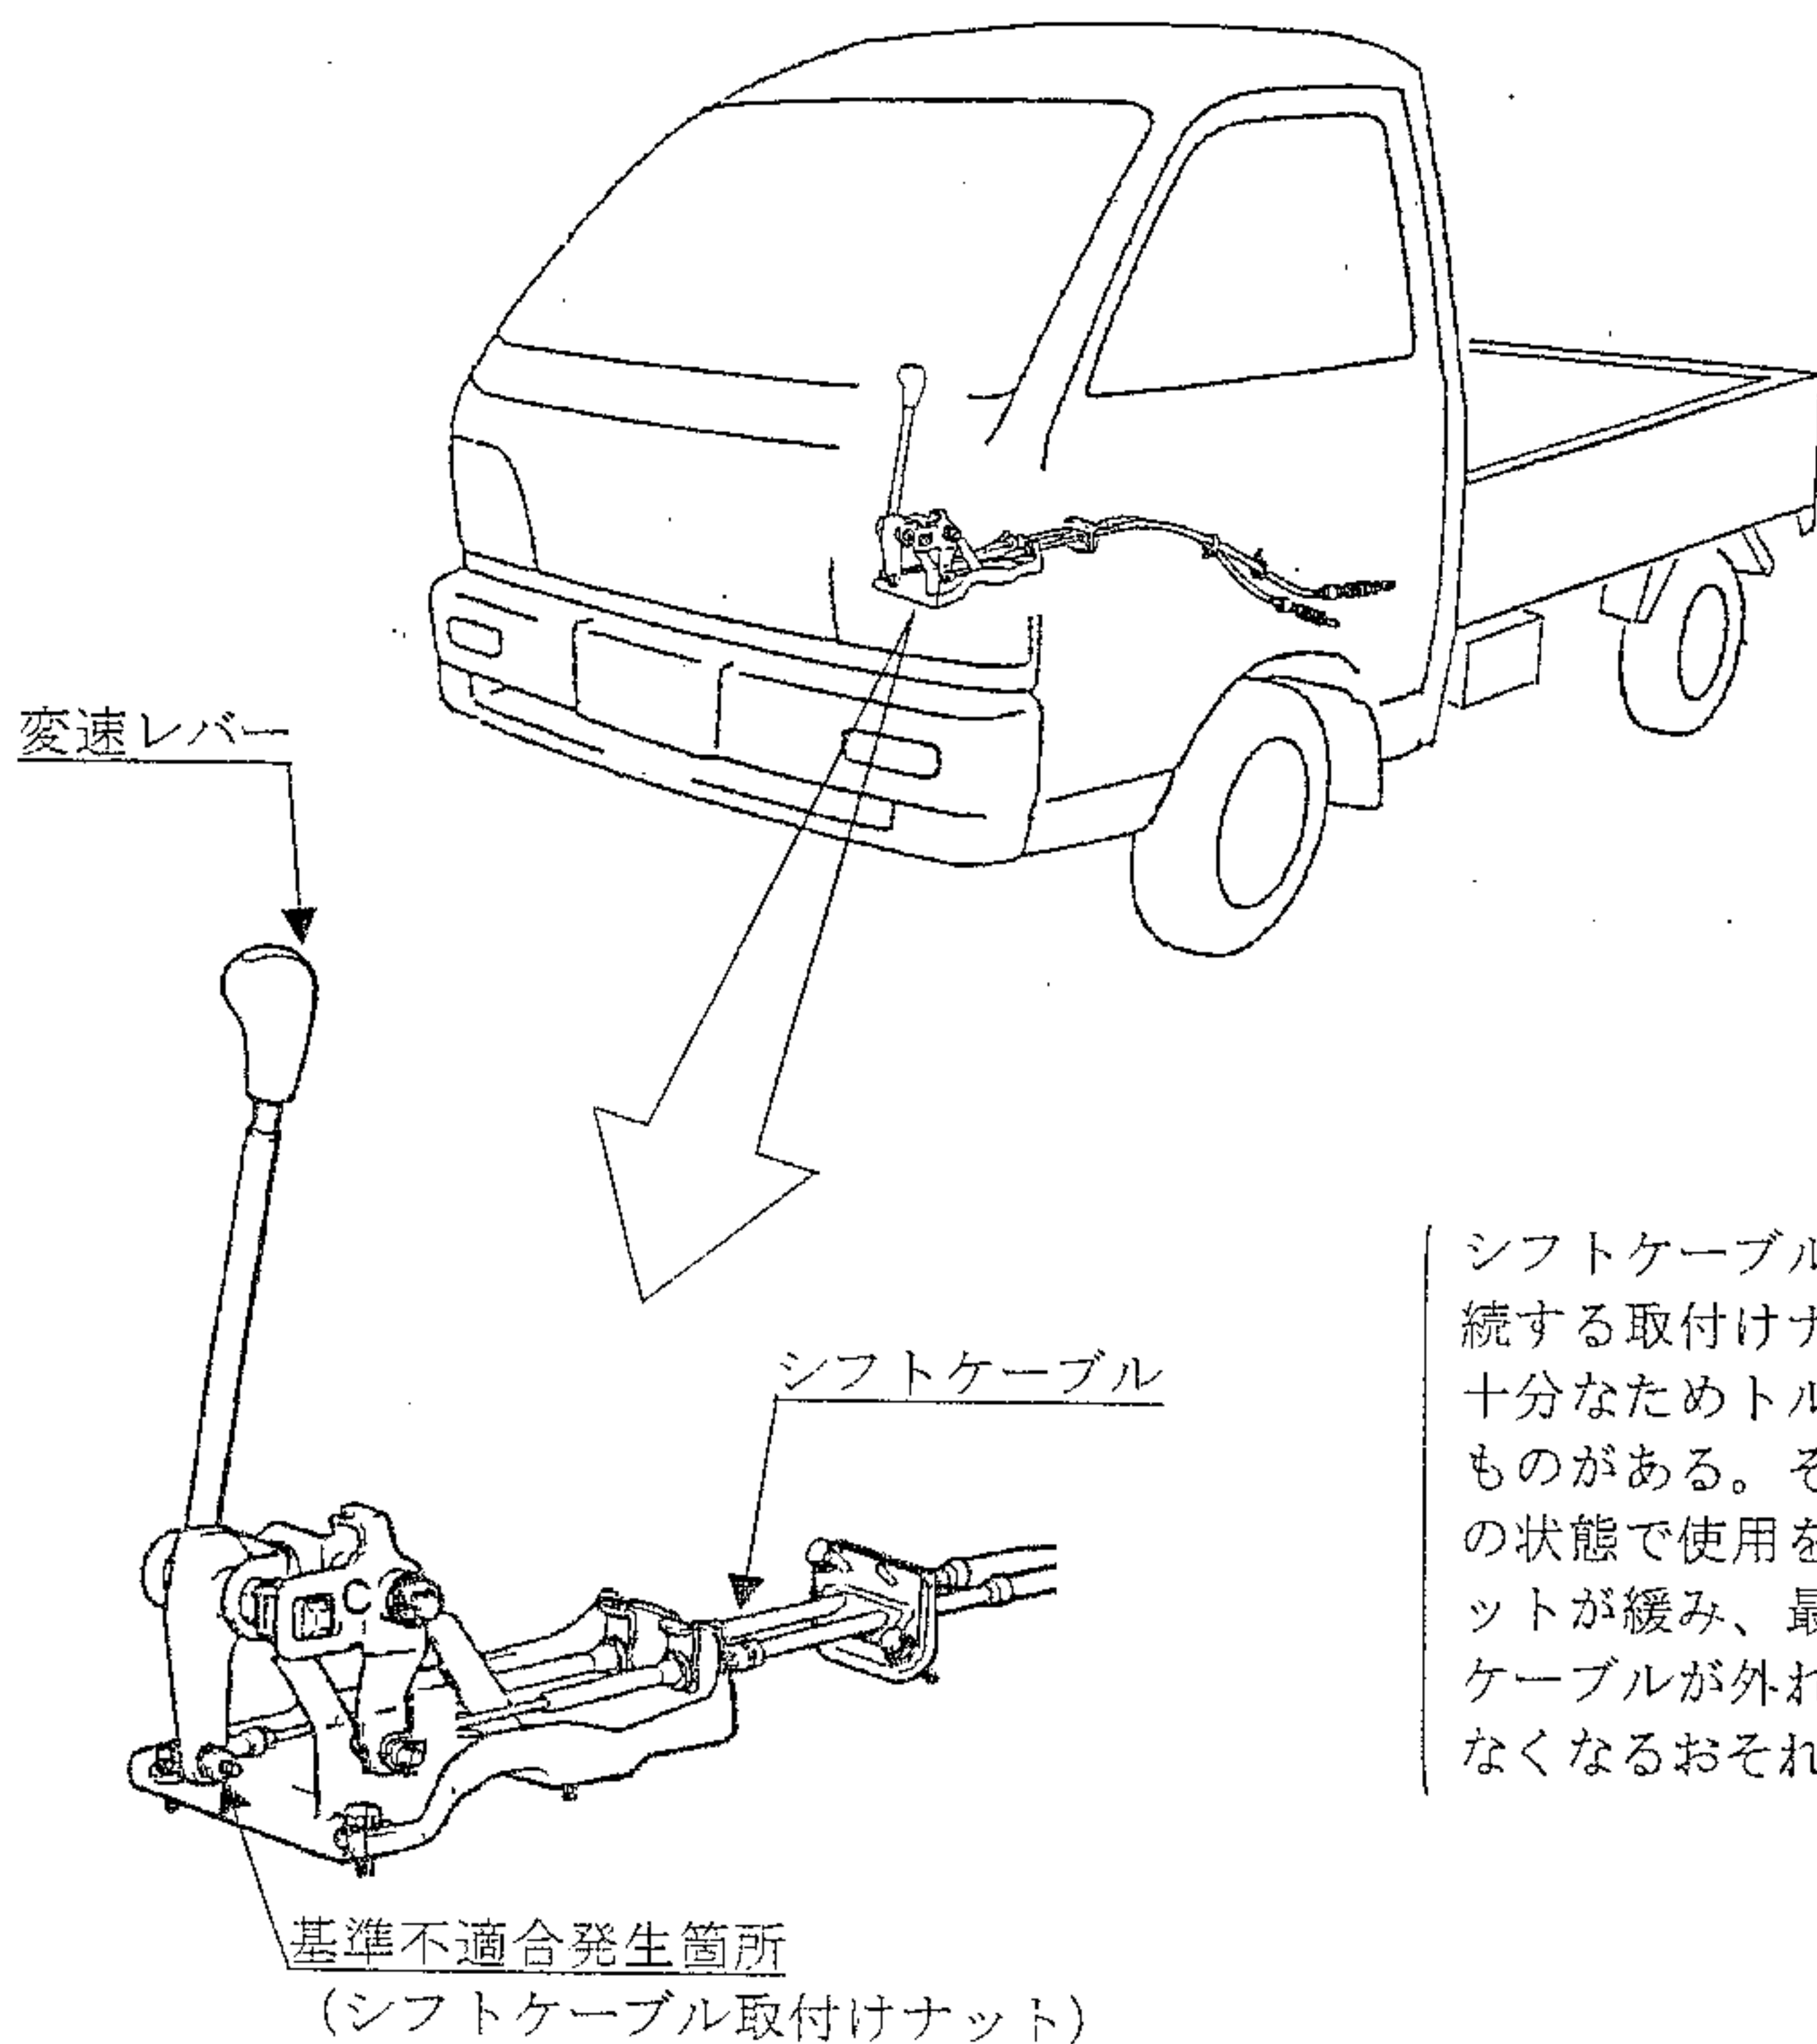

シフトケーブルを変速レバーに接続する取付けナットの締付けが不十分なためトルクが不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ナットが緩み、最悪の場合、シフトケーブルが外れシフト操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、シフトケーブル取付けナットの締付け状態を点検し、緩みのあるものは正規トルクで締付ける。

別：運転席ドアのアップーヒンジボデー側にある取付ボルト頭部に白色または黄色のペイントを塗布する。