


② 改善箇所説明図

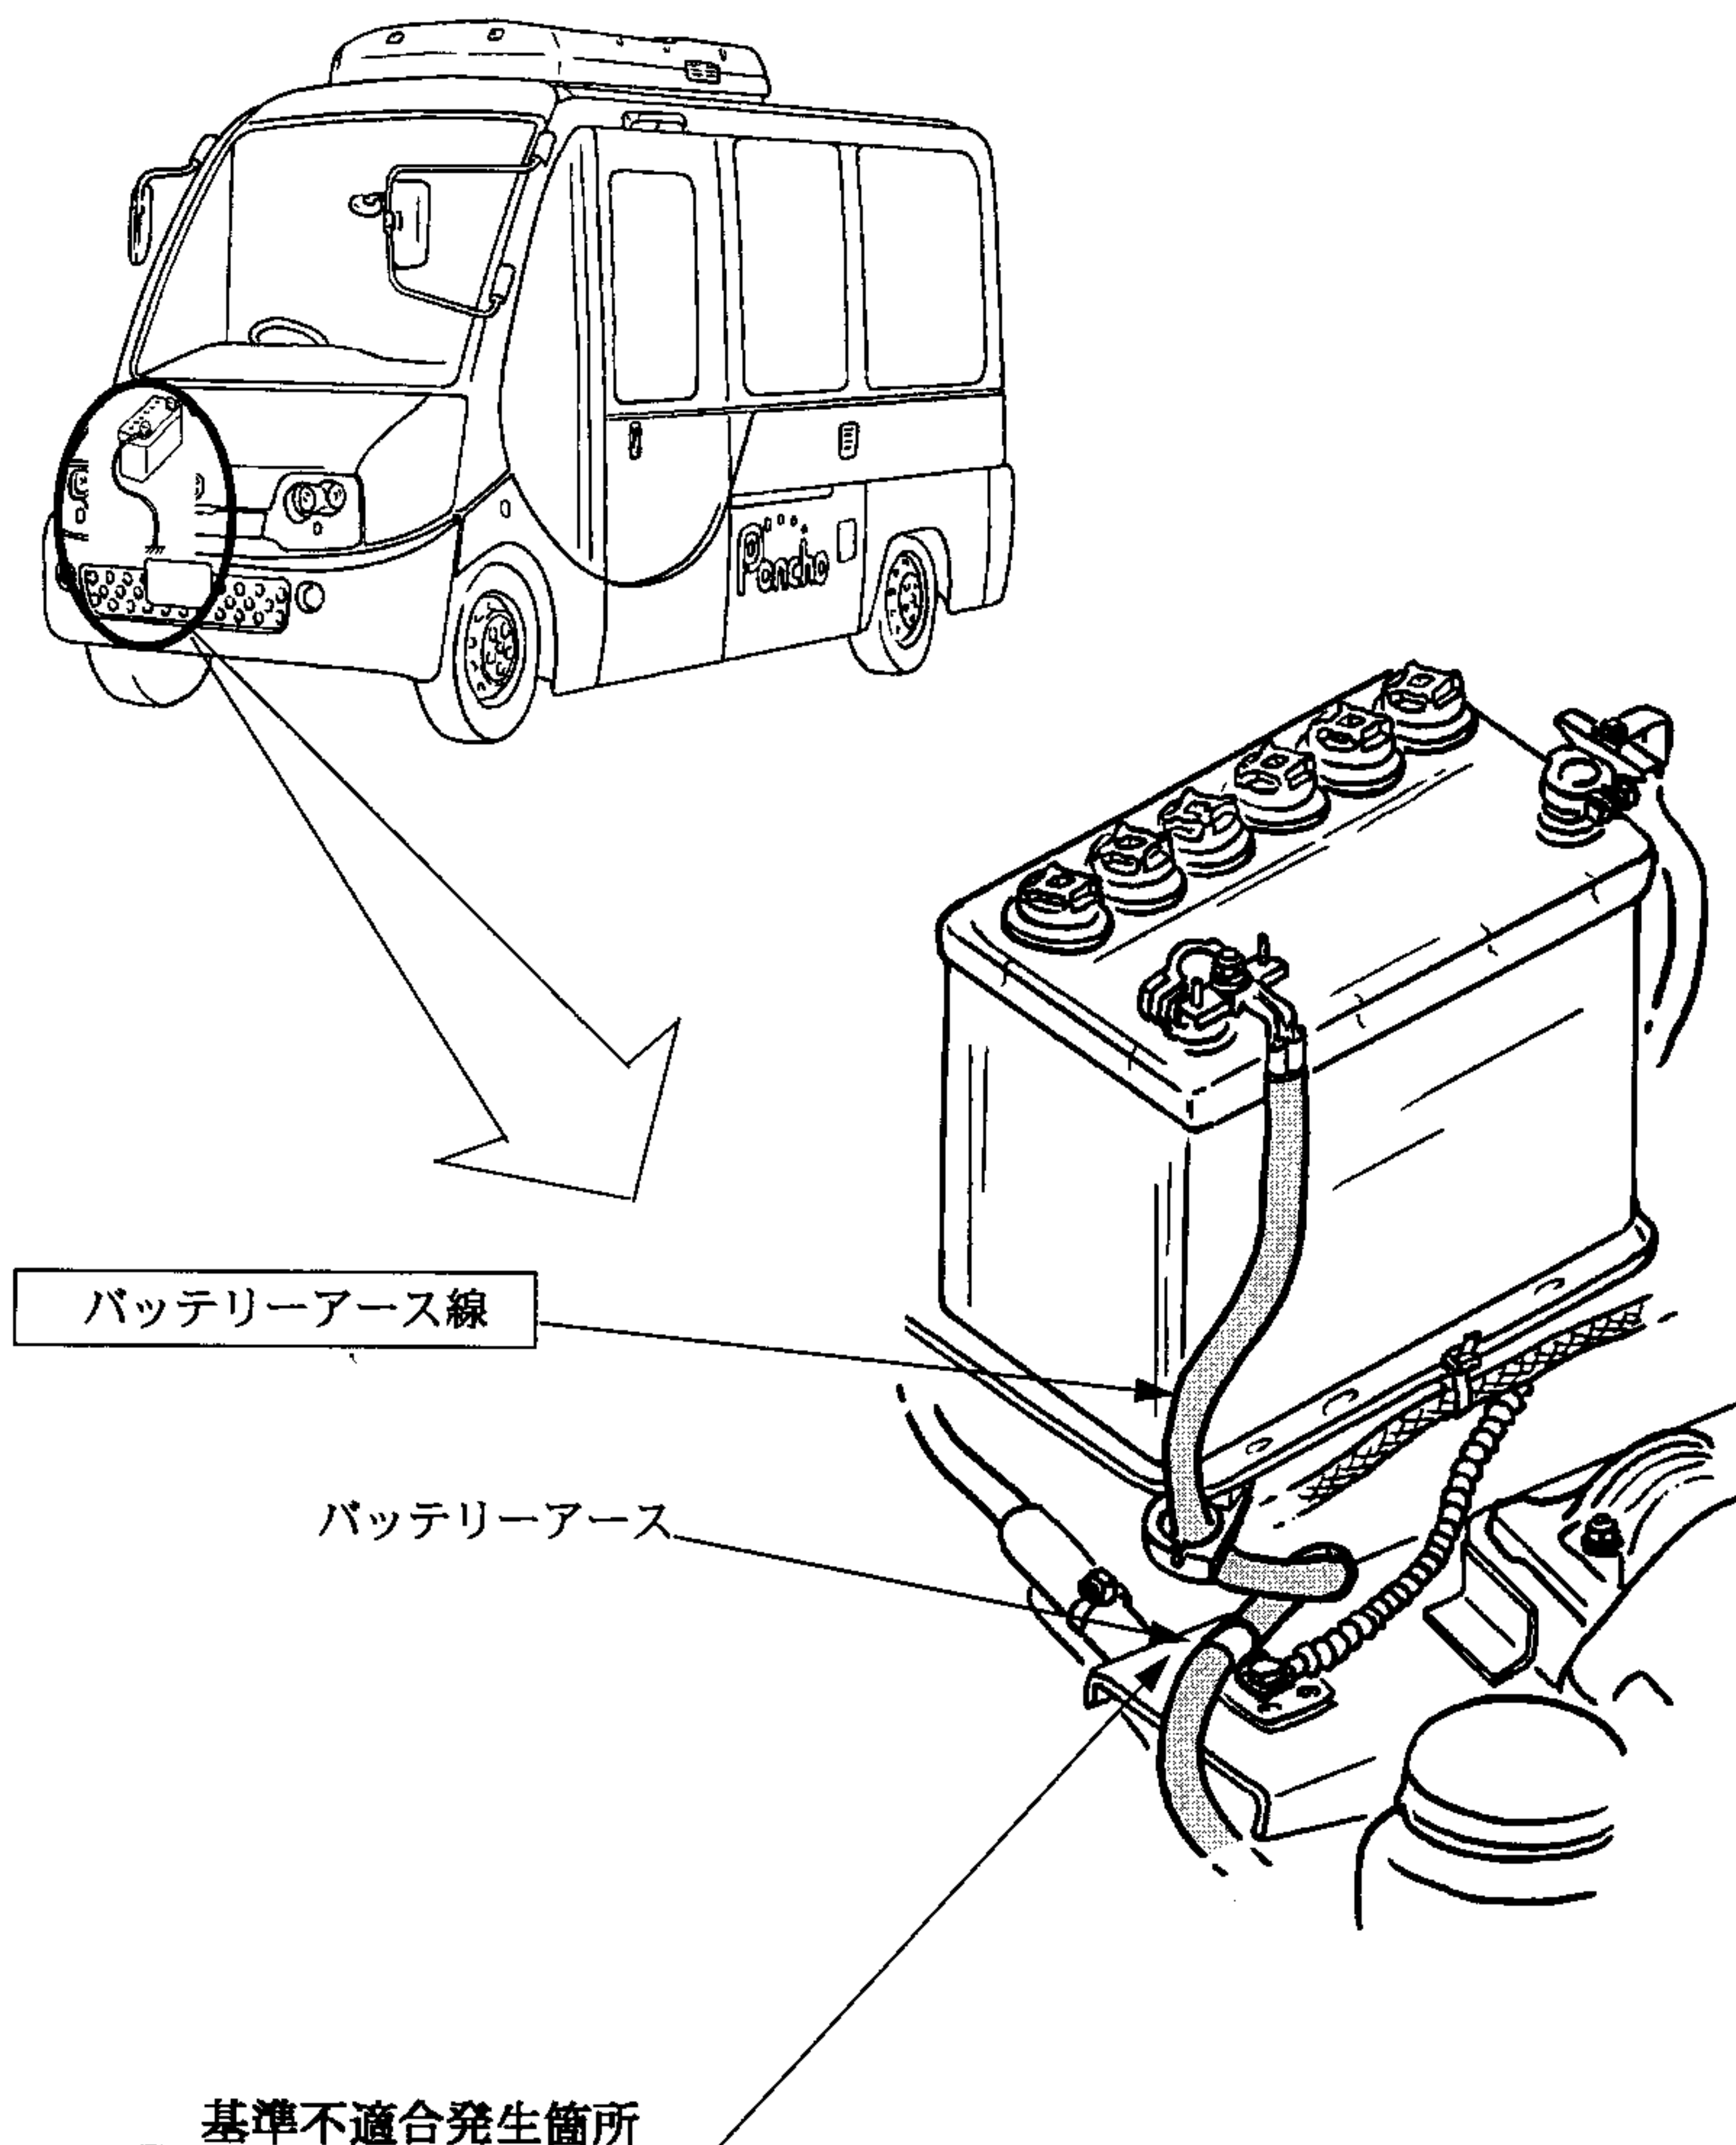

電気装置のバッテリーアース線の取り付け方法が不適切なため、バッテリーの充電が行われず、バッテリー上がりになるものがある。そのため、走行中にエンジンコンピュータが停止し、エンストするおそれがある。

注； は新設部品を示す。

改善の内容

全車両、バッテリーアース線を新設し追加する。

識別； ボデーメーカーネームプレートの左側取り付けビス頭部に黄色ペイントを塗布する。