


## 改善箇所説明図

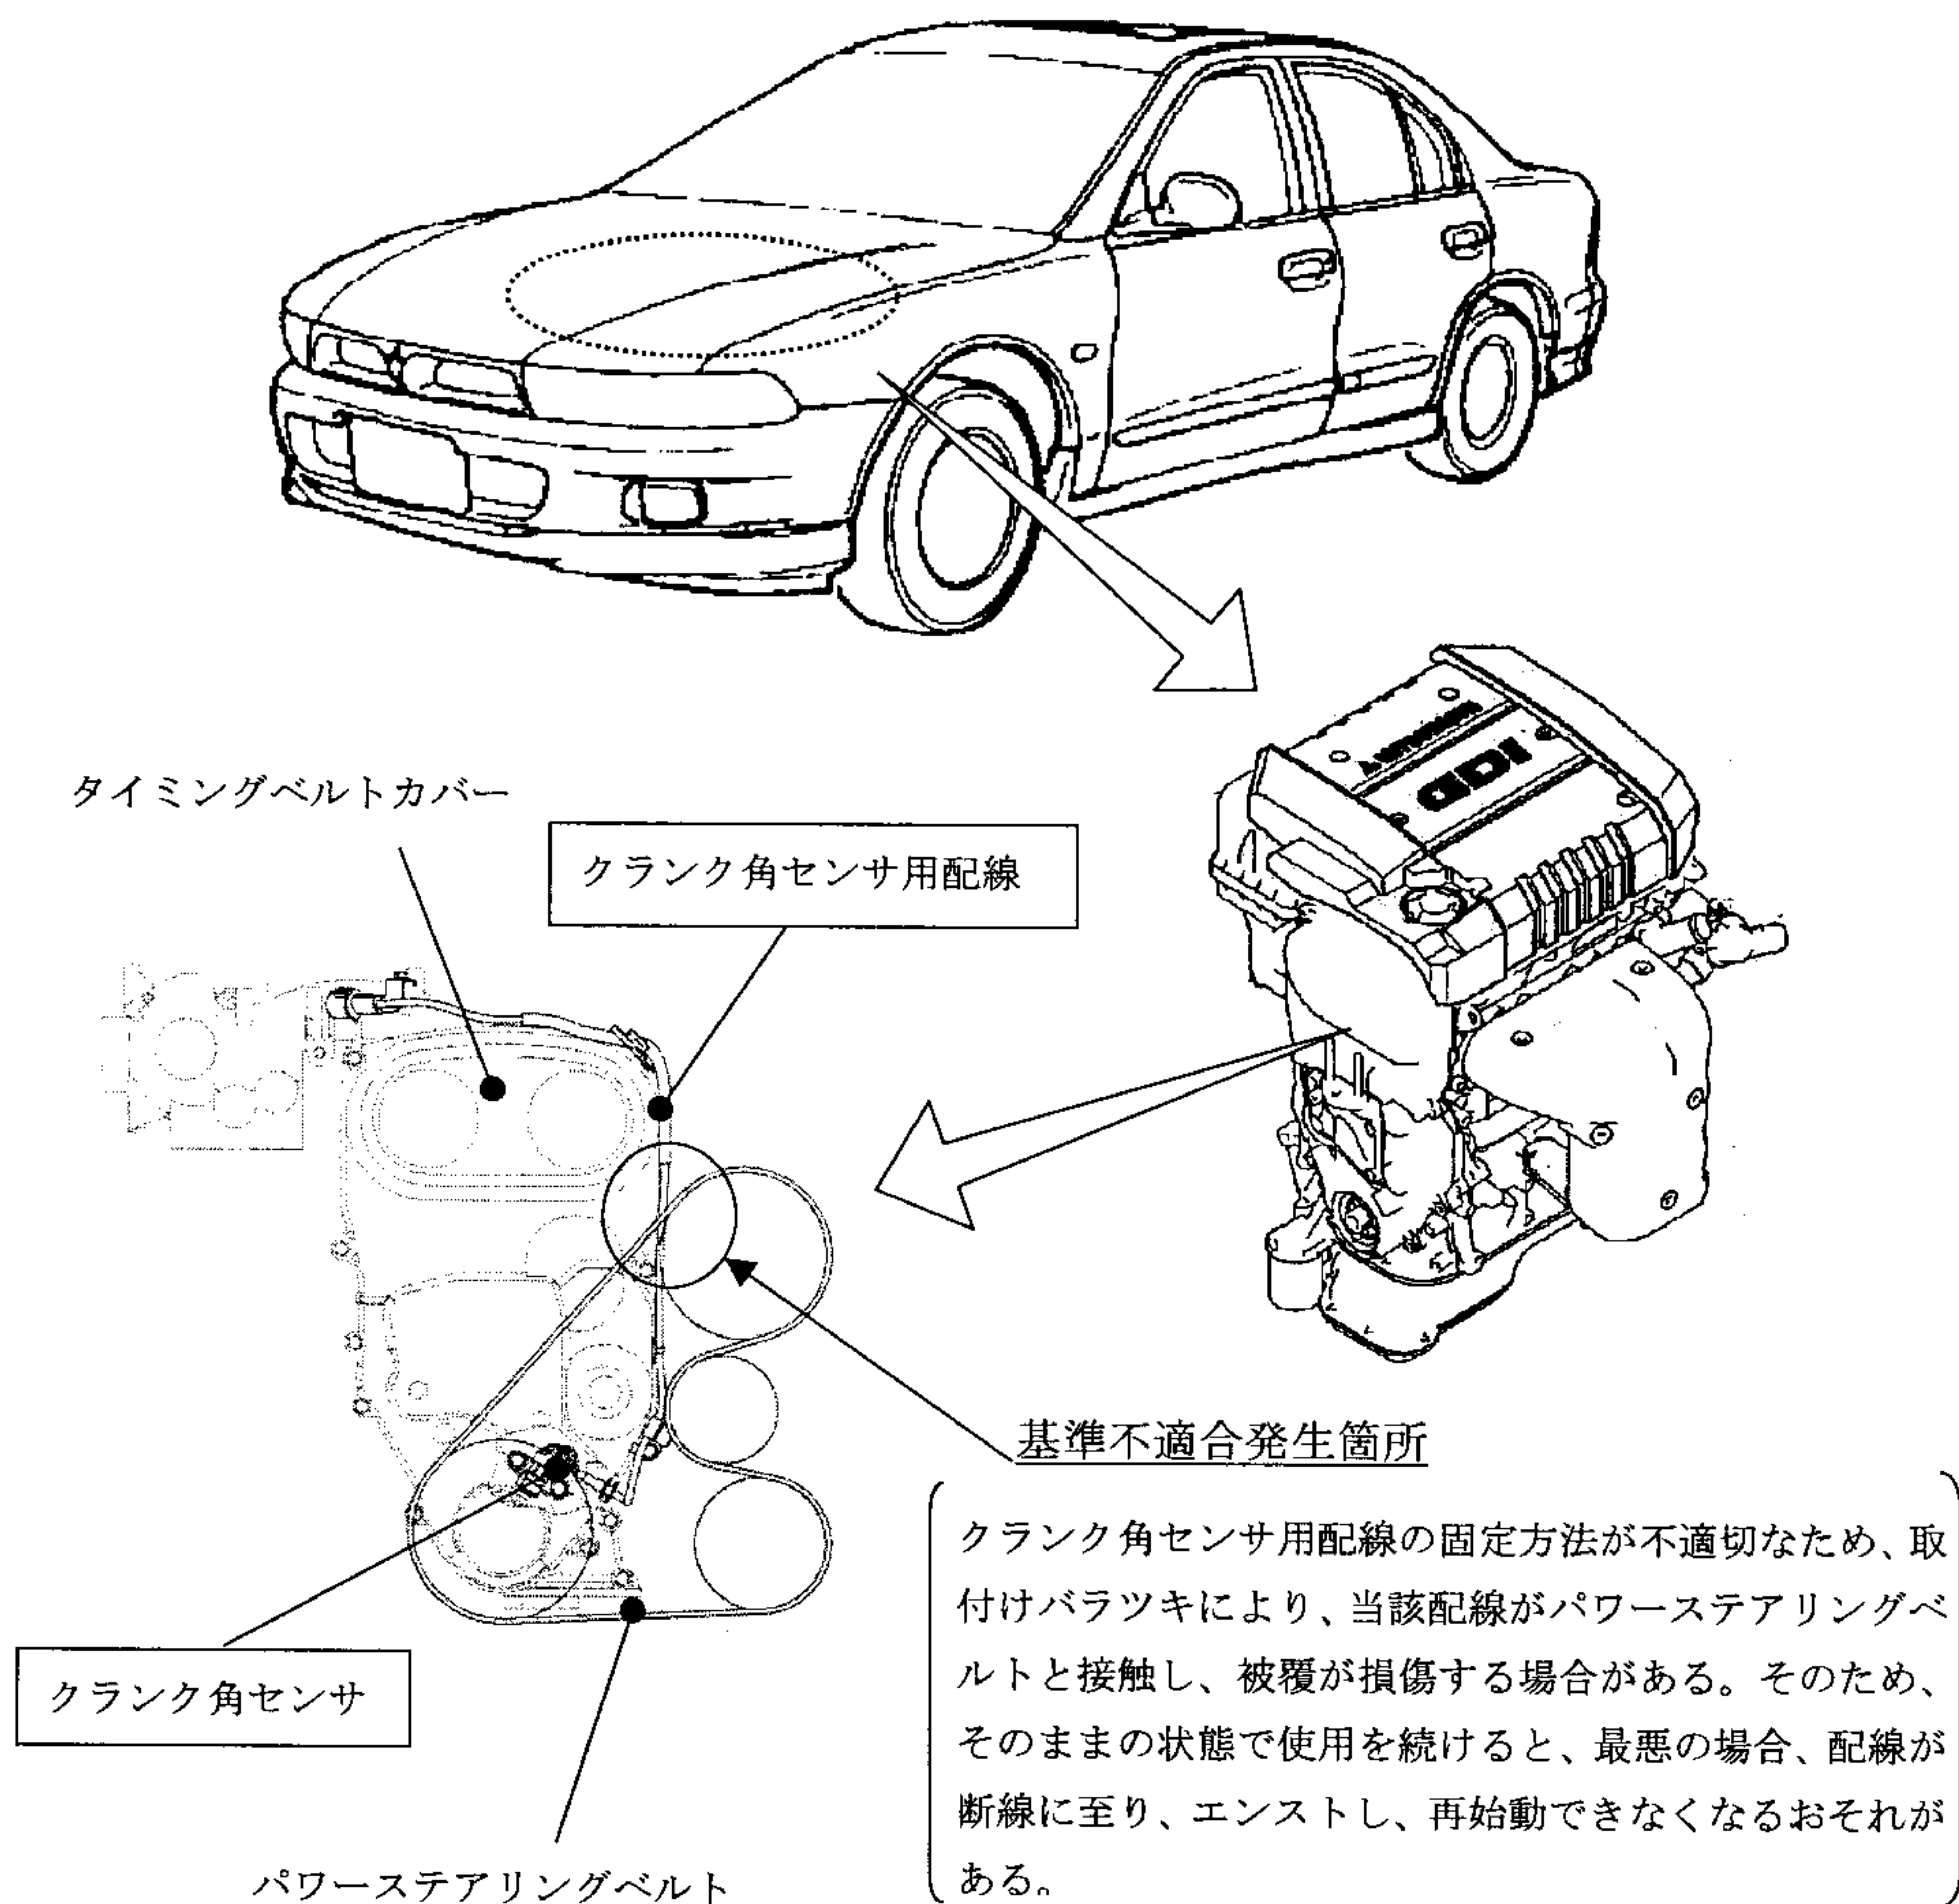

### 改善の内容

全車両、クランク角センサ用配線をクリップでタイミングベルトカバーに固定する。なお、クランク角センサ用配線を点検し、損傷している場合には、修正可能なものは修正し、修正不可能なものは新品と交換する。

注：図中の  内は交換部品を示す。

識別：右側フードヒンジの上側取付けボルト頭部に白色または黄色のペイントを塗布する。