



改善箇所説明図

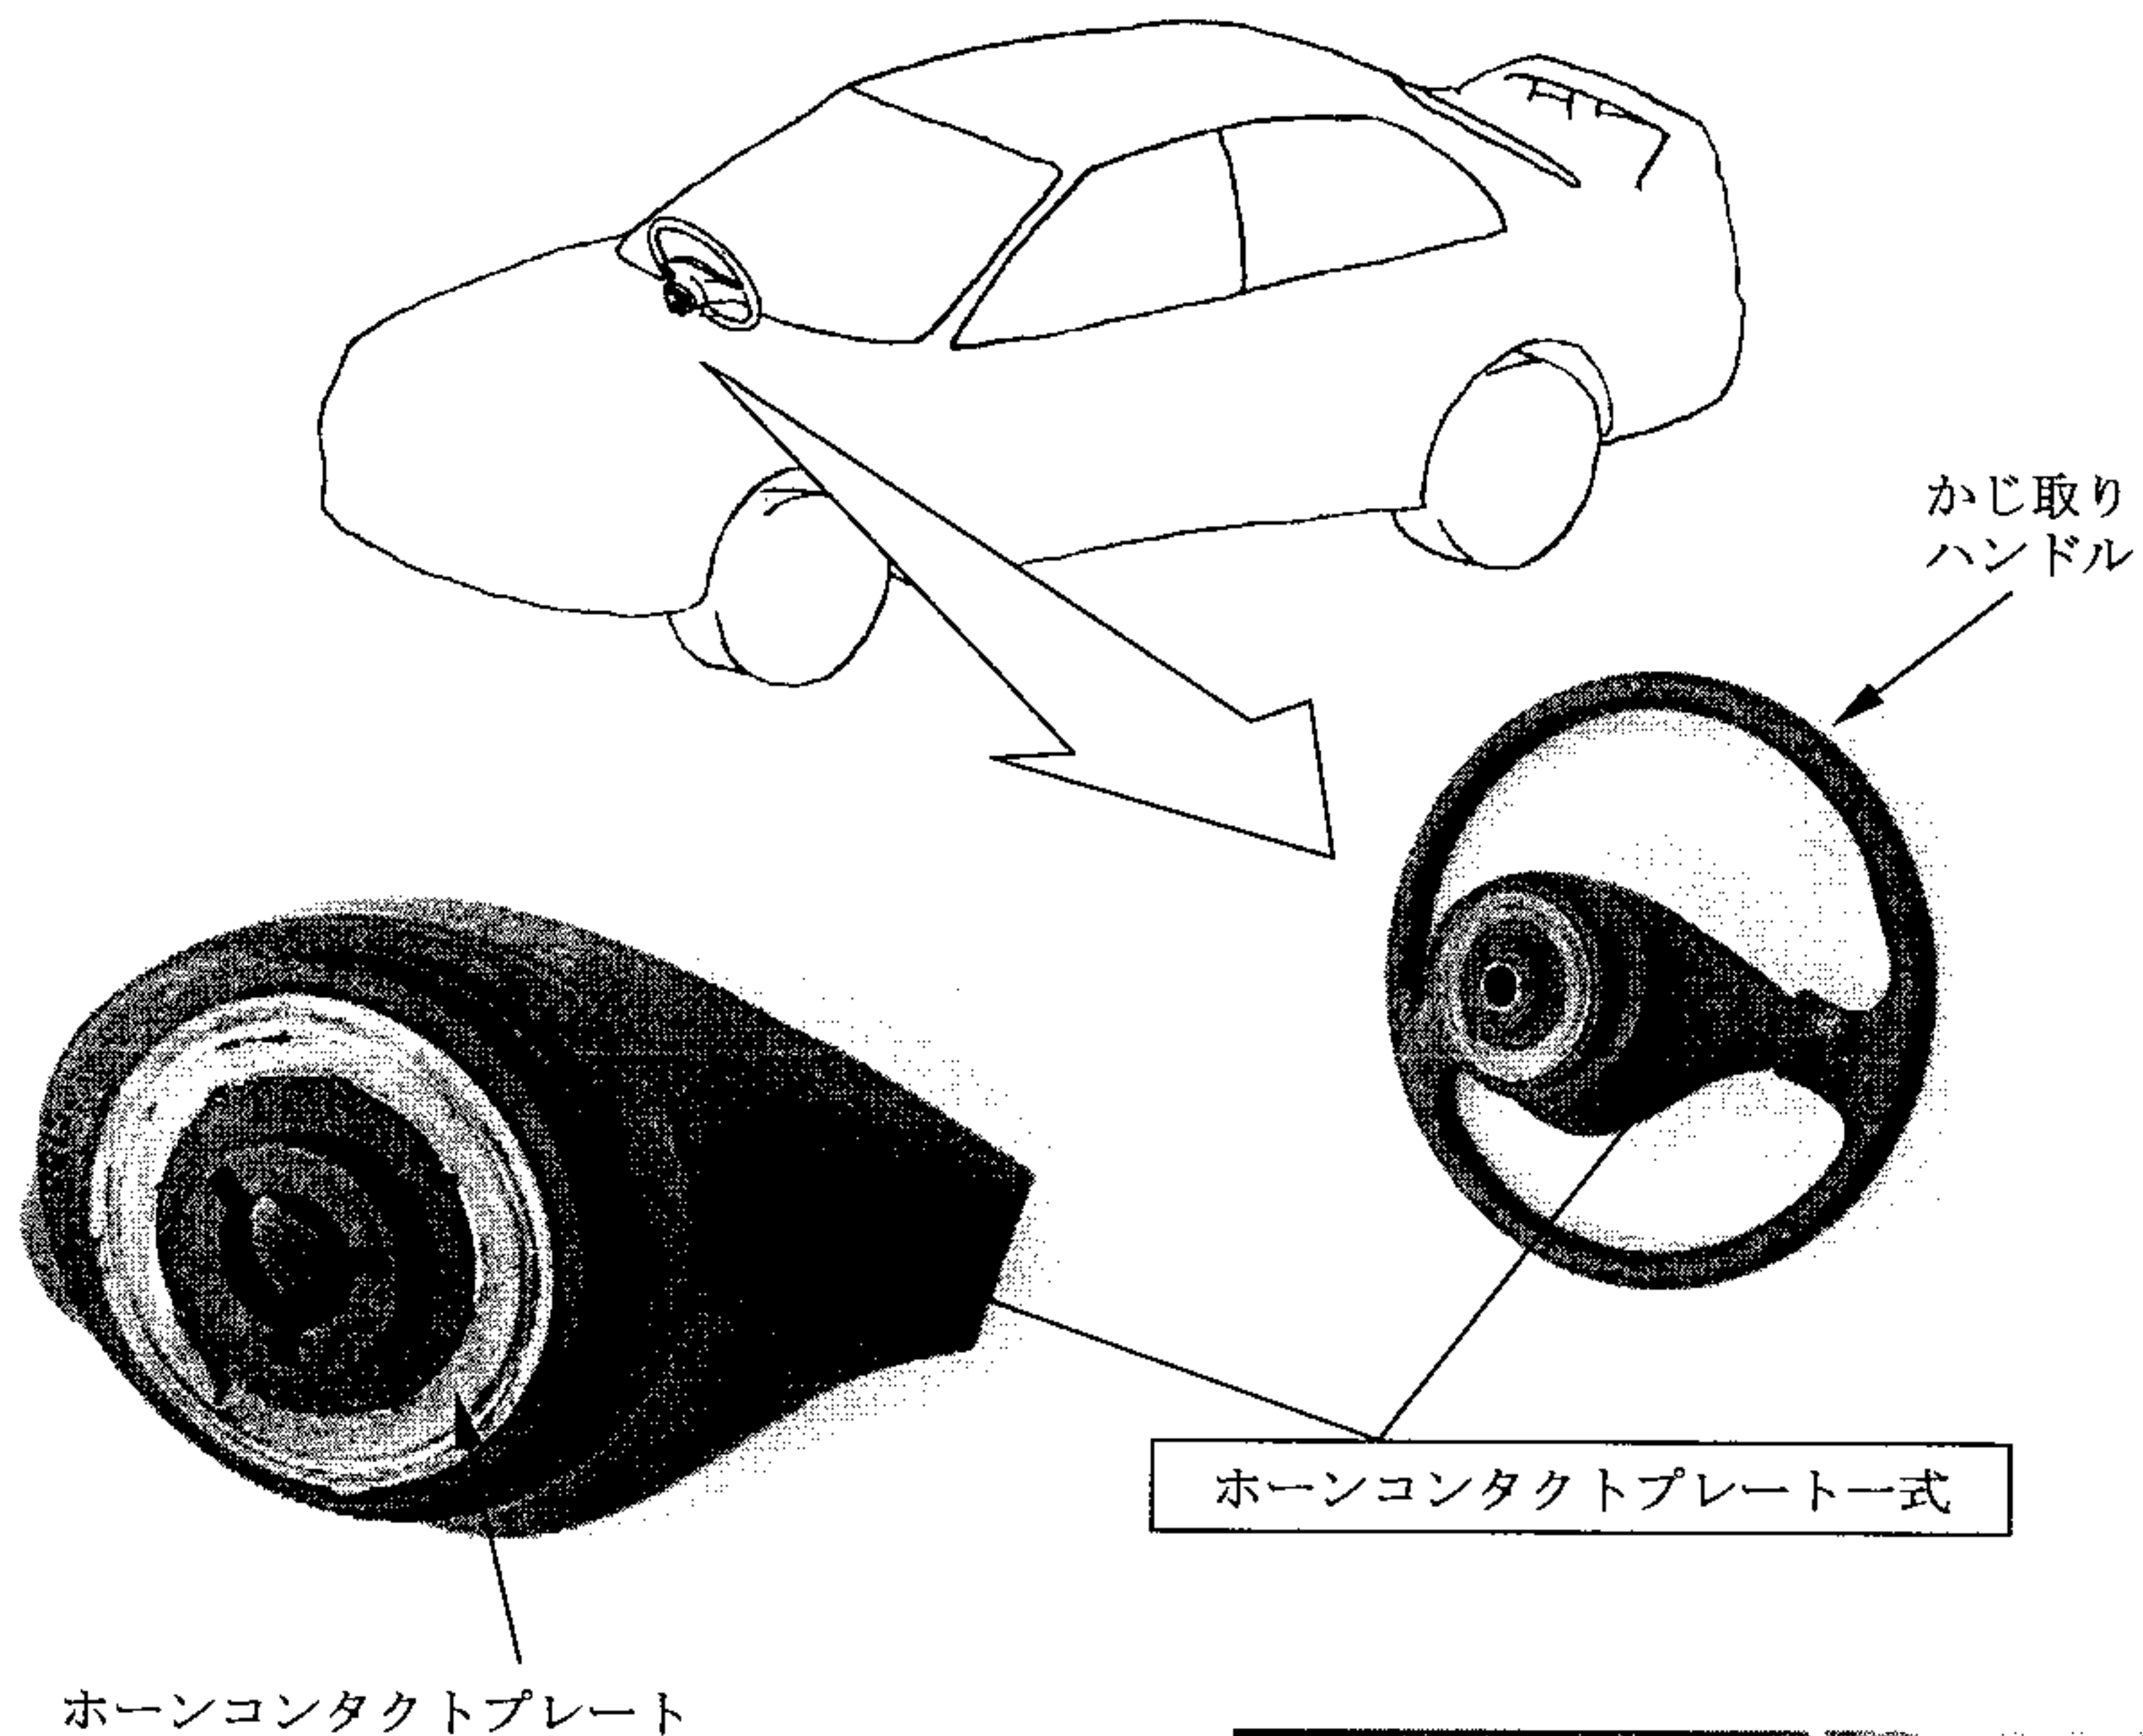

基準不適合発生箇所

かじ取りハンドルに取り付けられているホーンコンタクトプレートの固定が不十分なものがあり、ハンドル操作や走行時の振動によりホーンコンタクトプレートが外れることがある。そのため、最悪の場合、ホーンスイッチを操作しても、警音器が鳴らなくなるおそれがある。

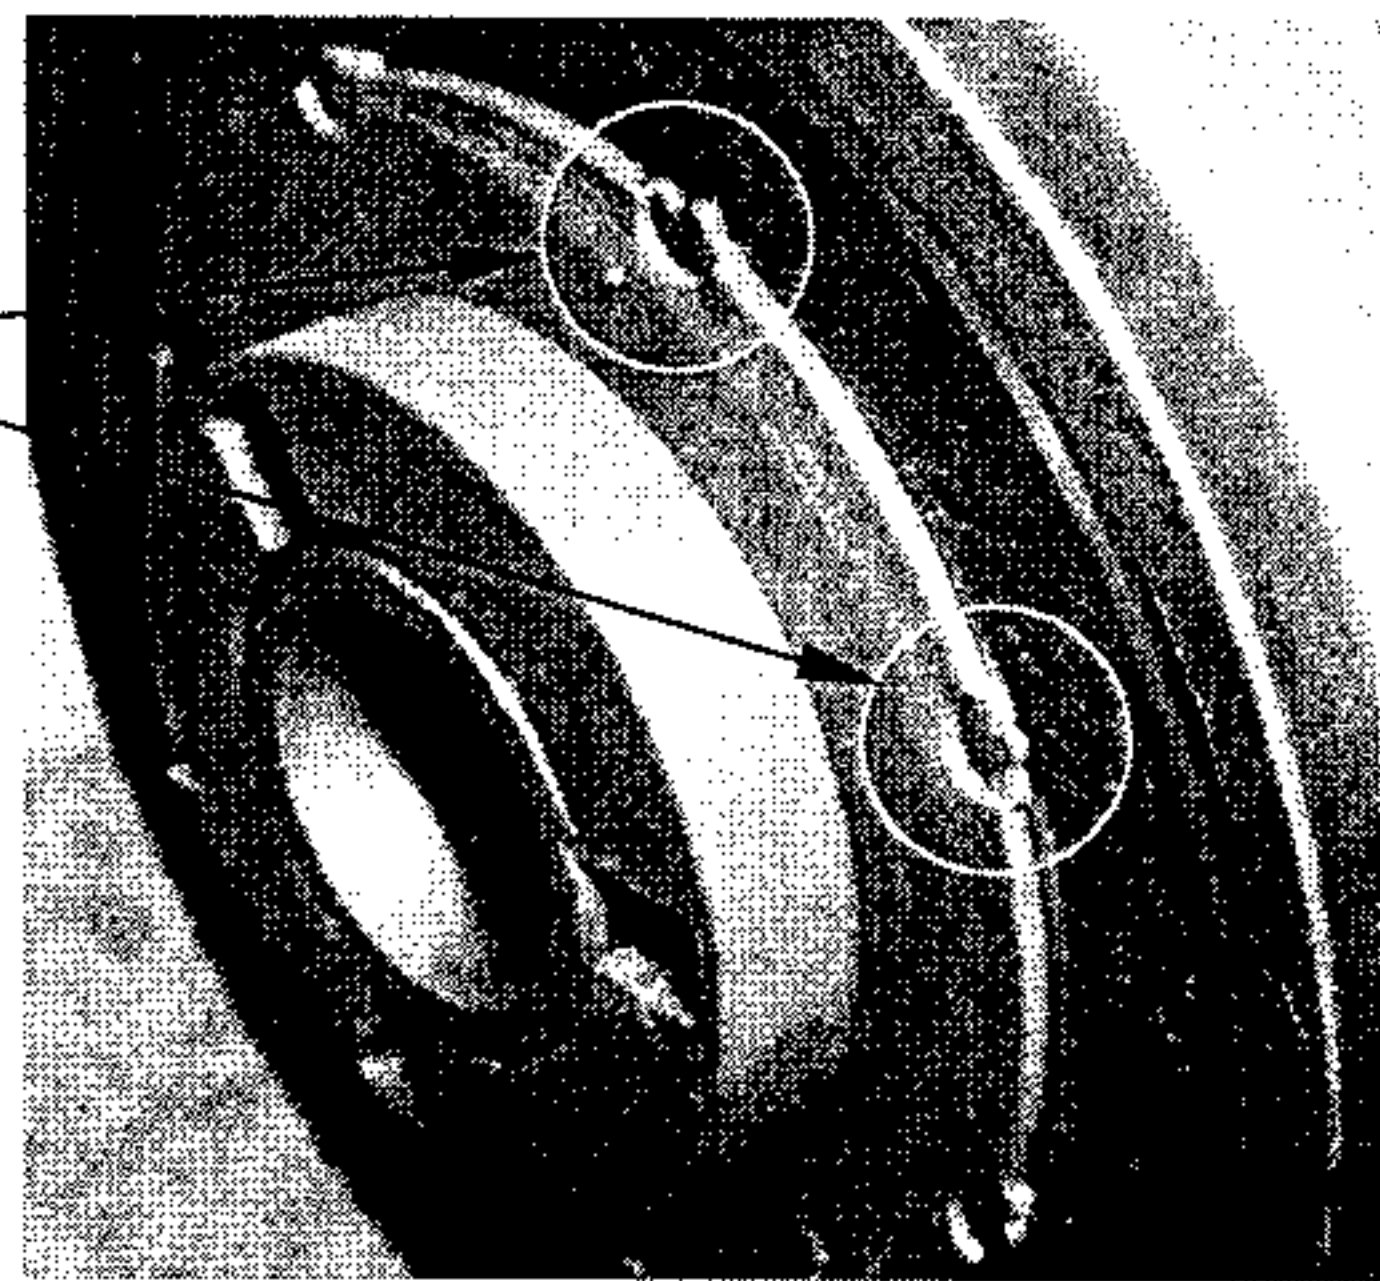

改善の内容

全車両、ホーンコンタクトプレート一式を良品と交換する。

注： ☐ は交換部品を示す。

識別：助手席ドアのロアーヒンジにあるドア取付ボルト（下側）頭部に白色または黄色のペイントを塗布する。