


改善箇所説明図

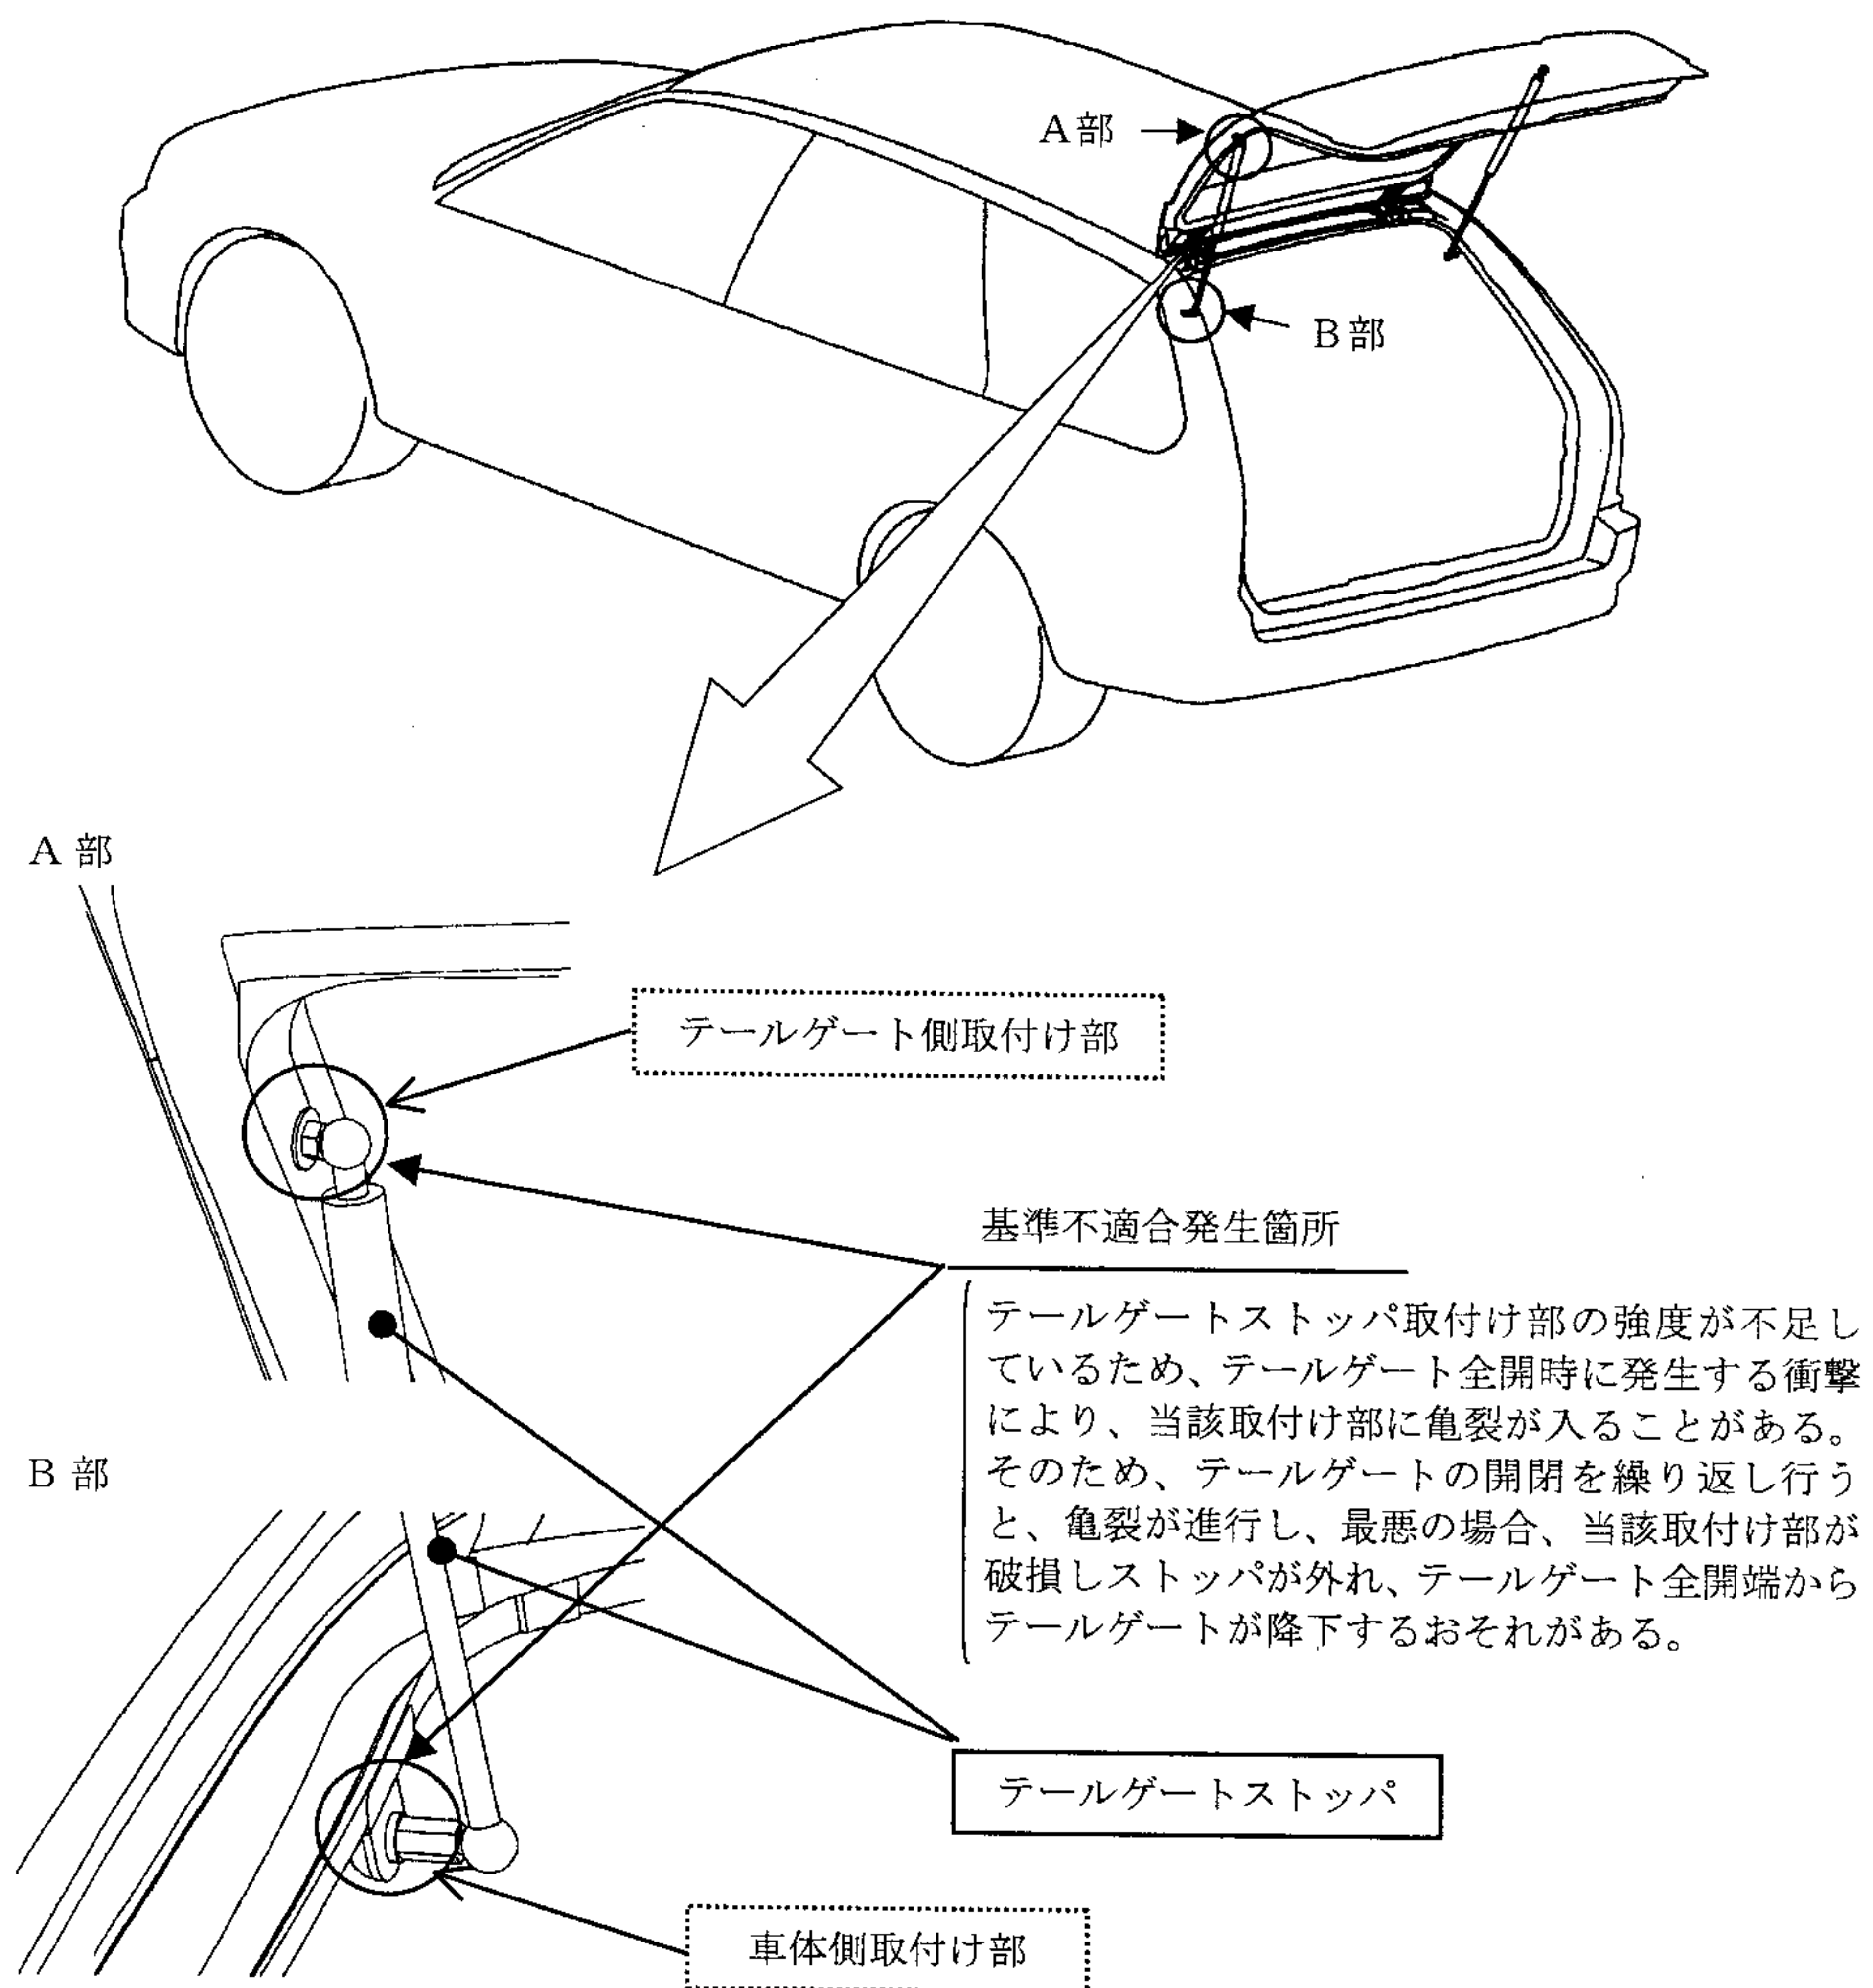

改善の内容

全車両、テールゲートストッパ取付け部を点検し、当該取付け部に亀裂がある場合には、補強を行う。なお、テールゲートストッパを点検し、テールゲート全開時に発生する衝撃を緩和した対策品が未装着のものは、対策品に交換する。(対策品の供給に時間を要することから、全使用者に不具合内容の周知及び使用上の注意喚起を行い、後日、改善作業を実施する)

注： 内は交換部品を、 内は補強箇所を示す。

識別：助手席ドアのローワーヒンジピン上部に白色または黄色のペイントを塗布する。