


改善箇所説明図

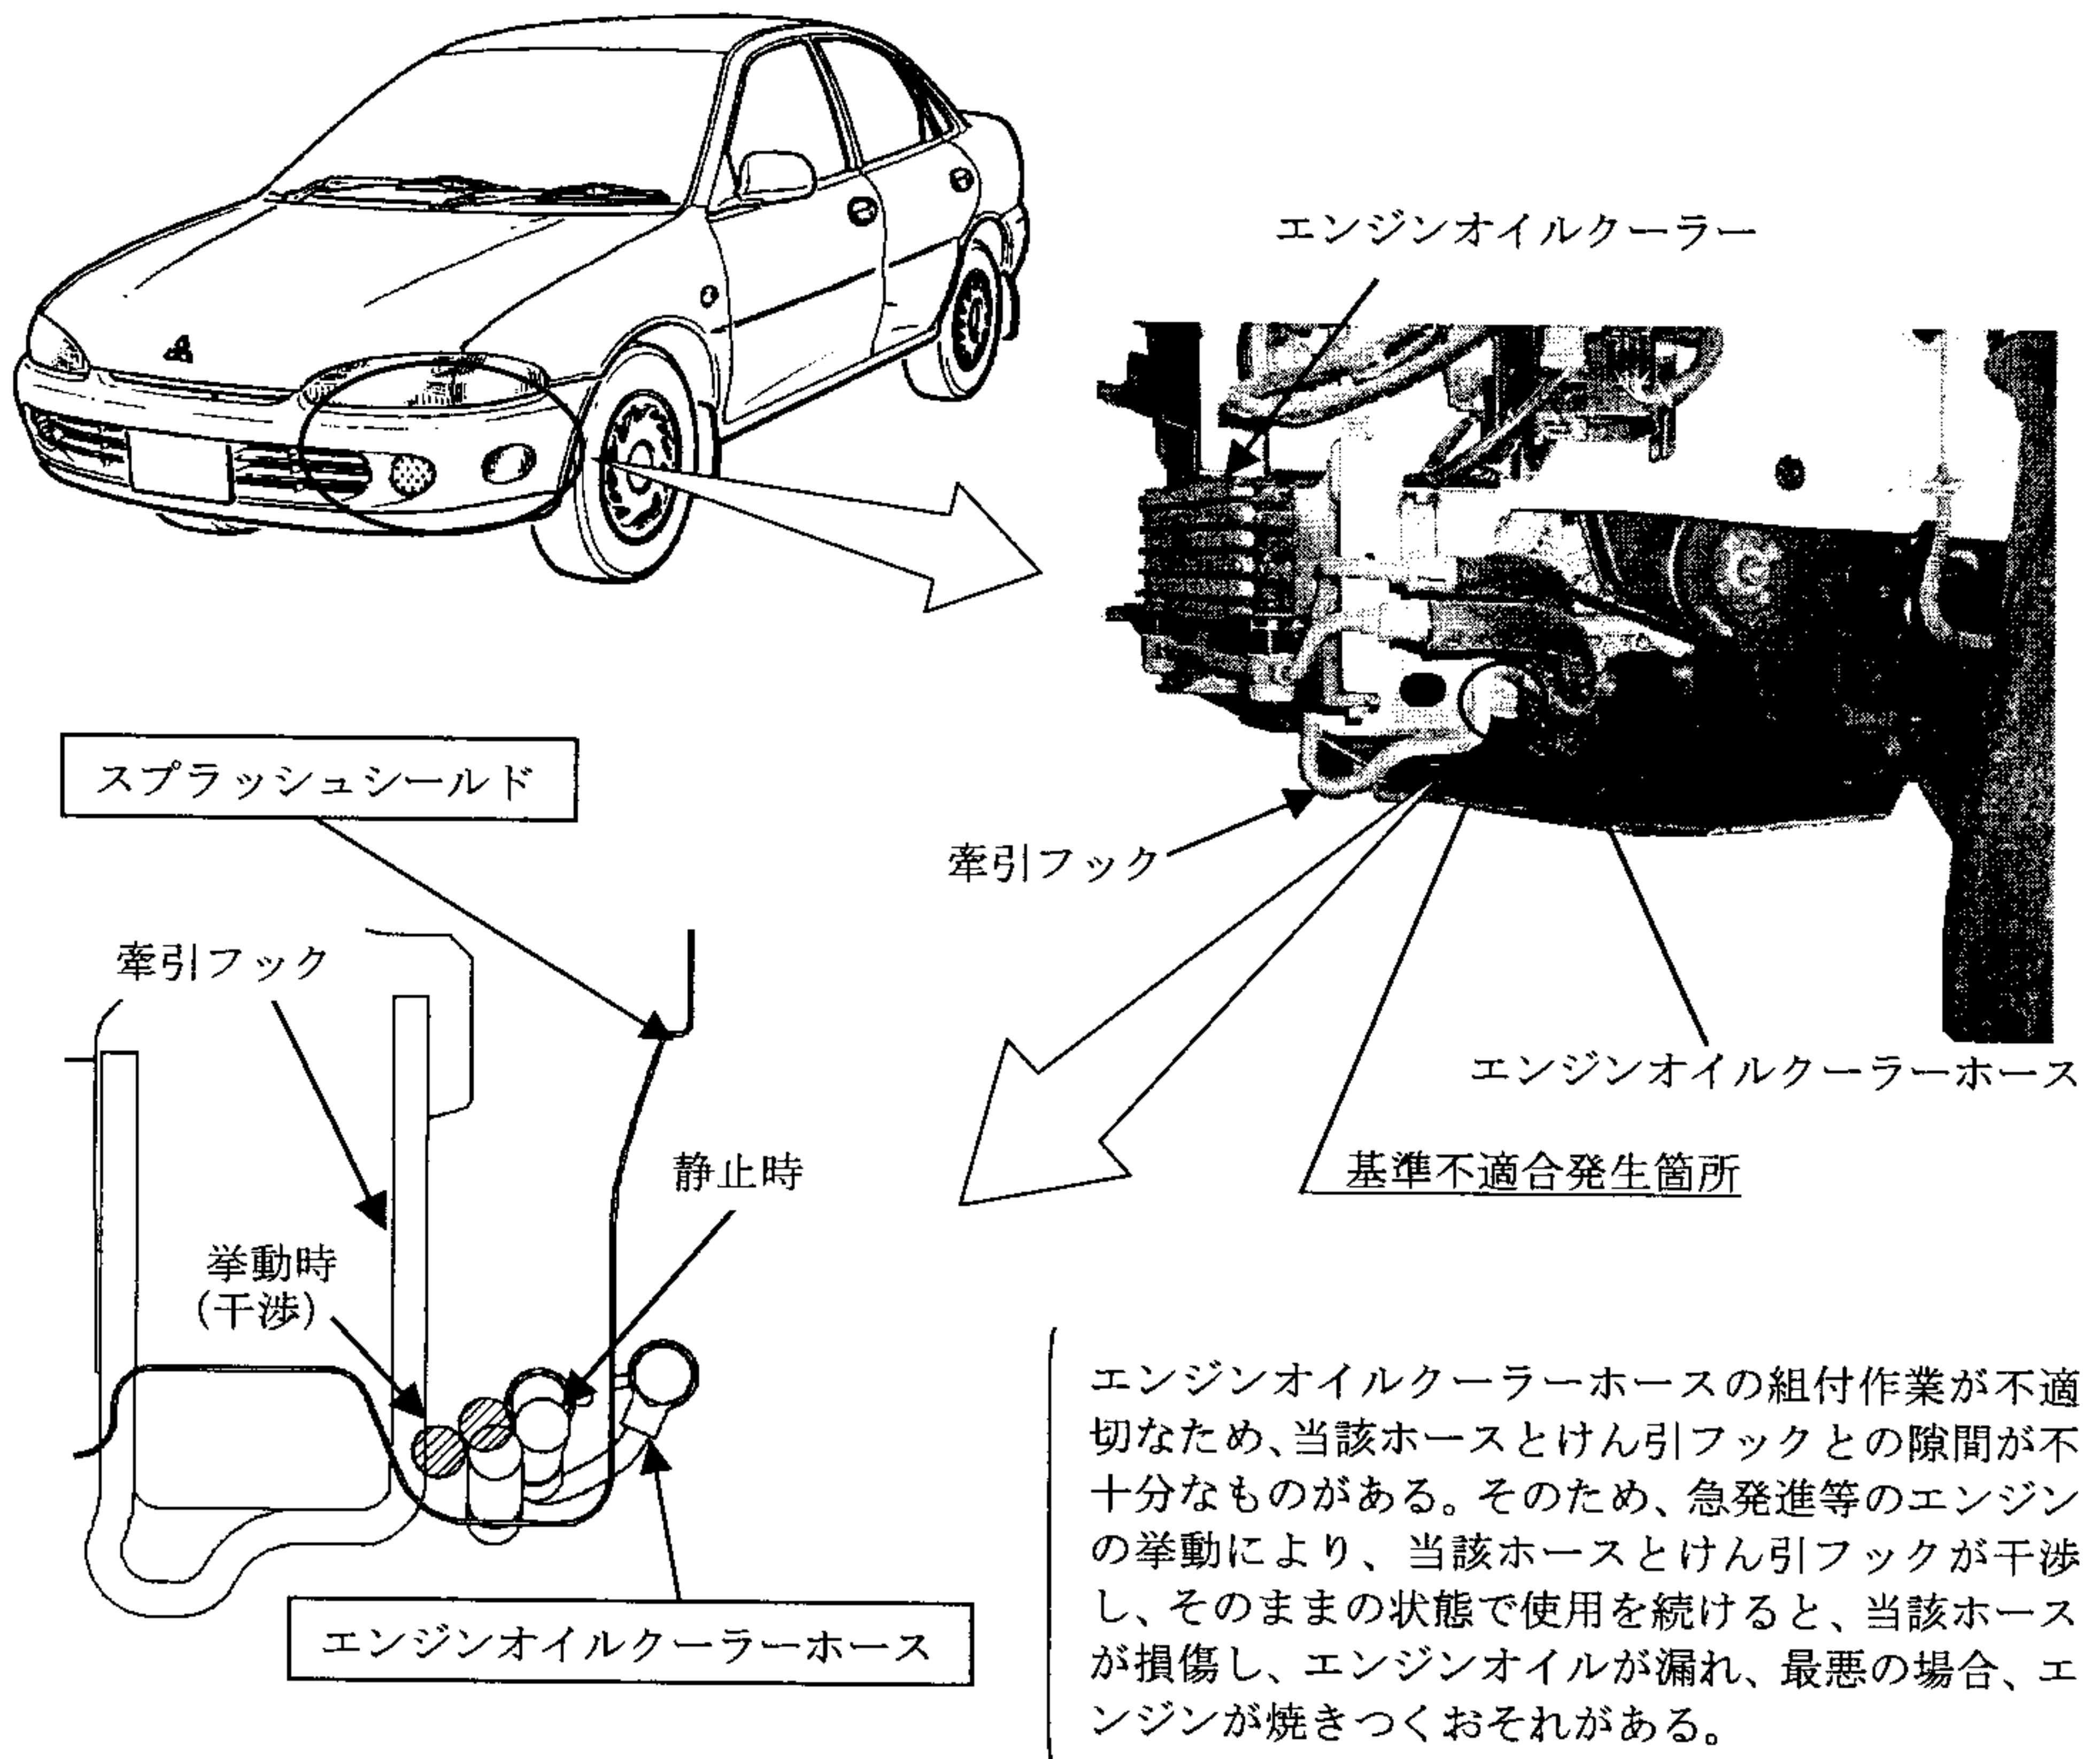

改善の内容

全車両、エンジンオイルクーラーホースを点検し、牽引フックとエンジンオイルクーラーホースの隙間が不十分なもの、および当該ホースに干渉痕のあるものは、エンジンオイルクーラーホースとスプラッシュシールドを対策品と交換する。

注： 内は交換部品を示す。

識別: 助手席ドアのローアヒンジにあるドア取付ボルト(上側)頭部に白色または黄色のペイントを塗布する。