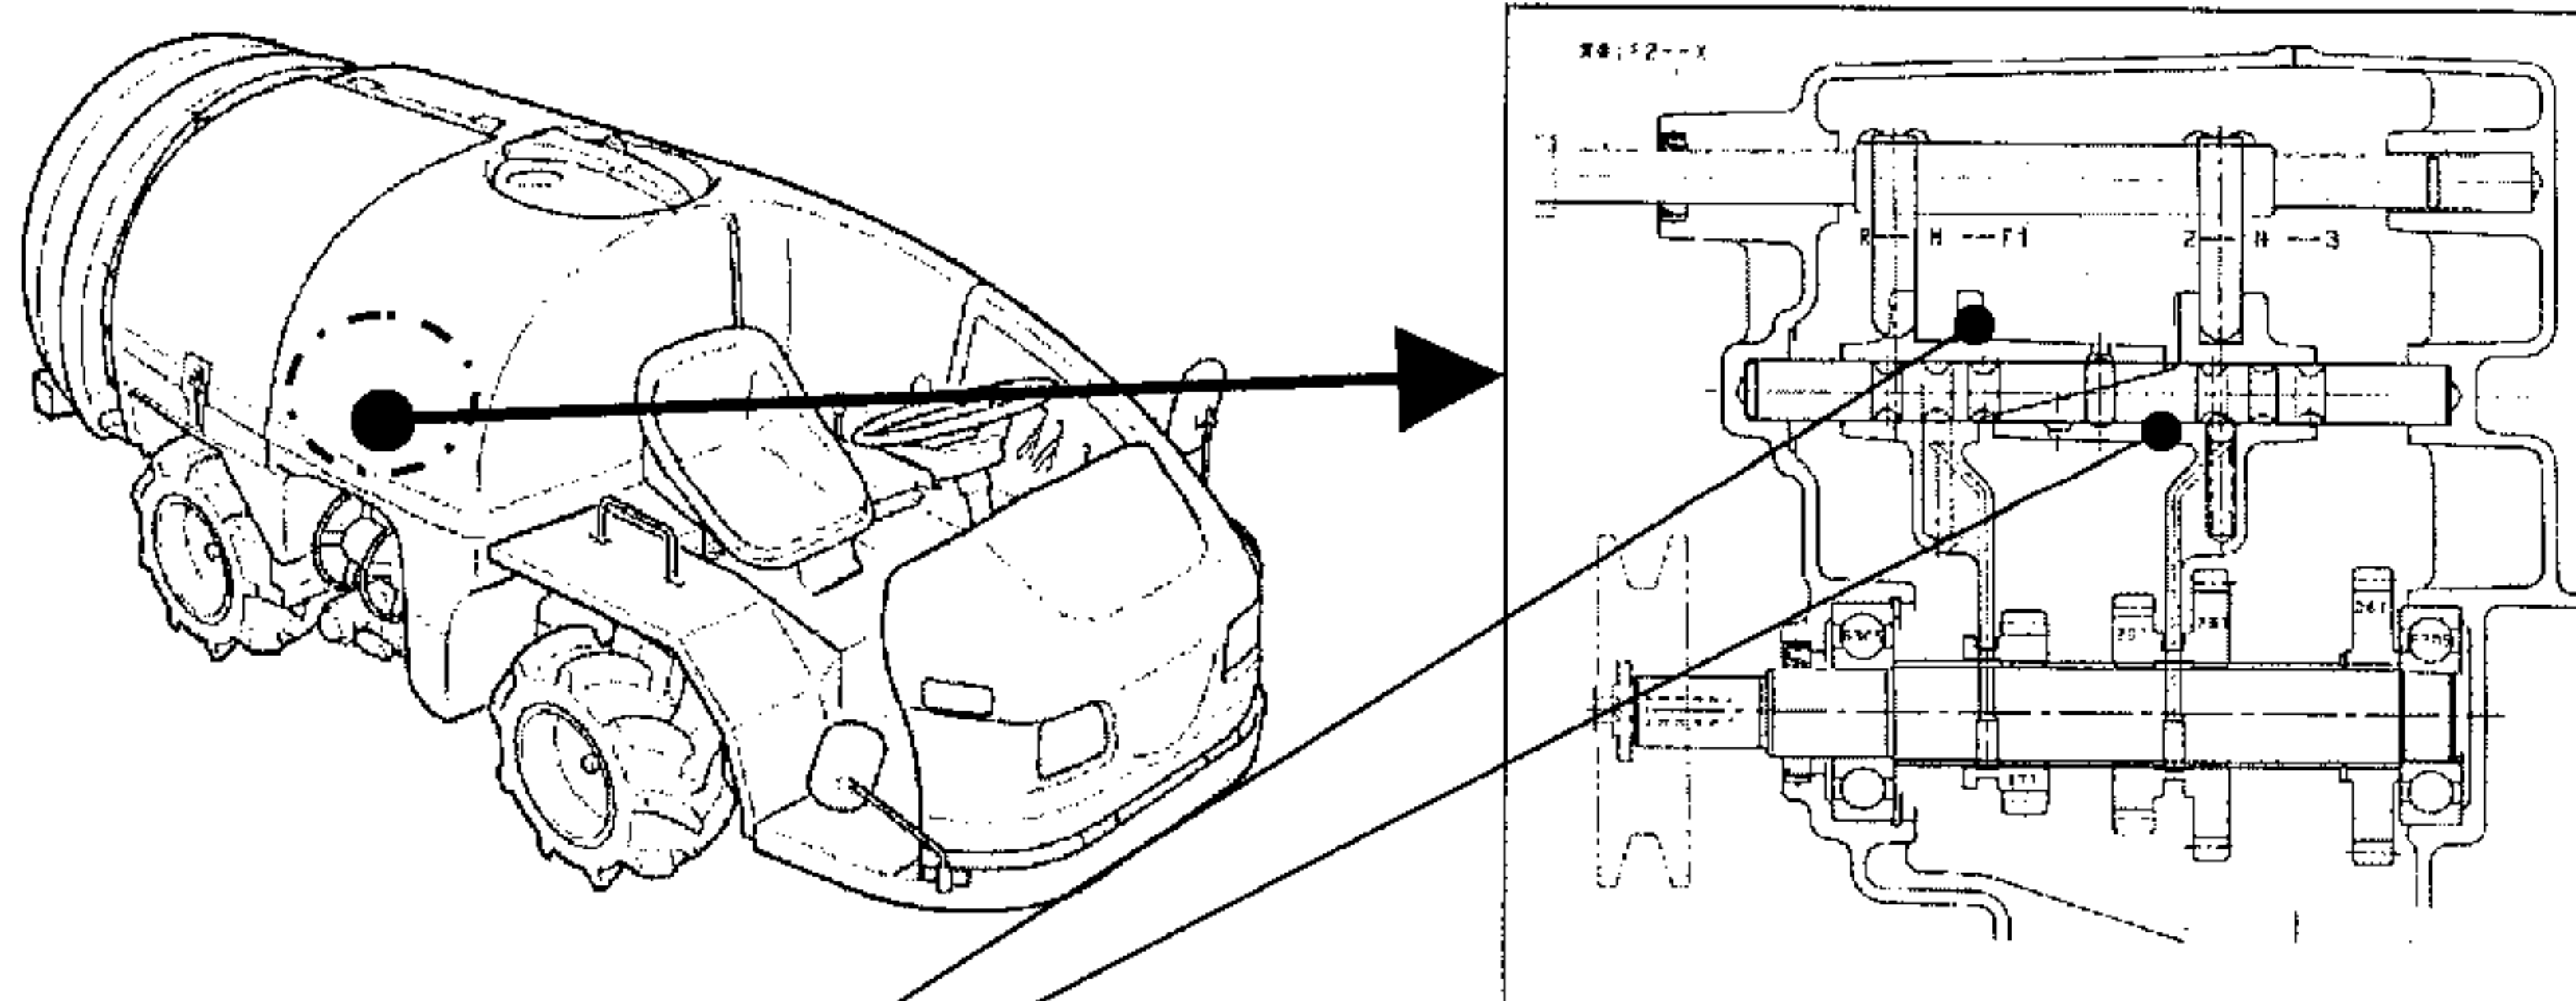


改善箇所説明図



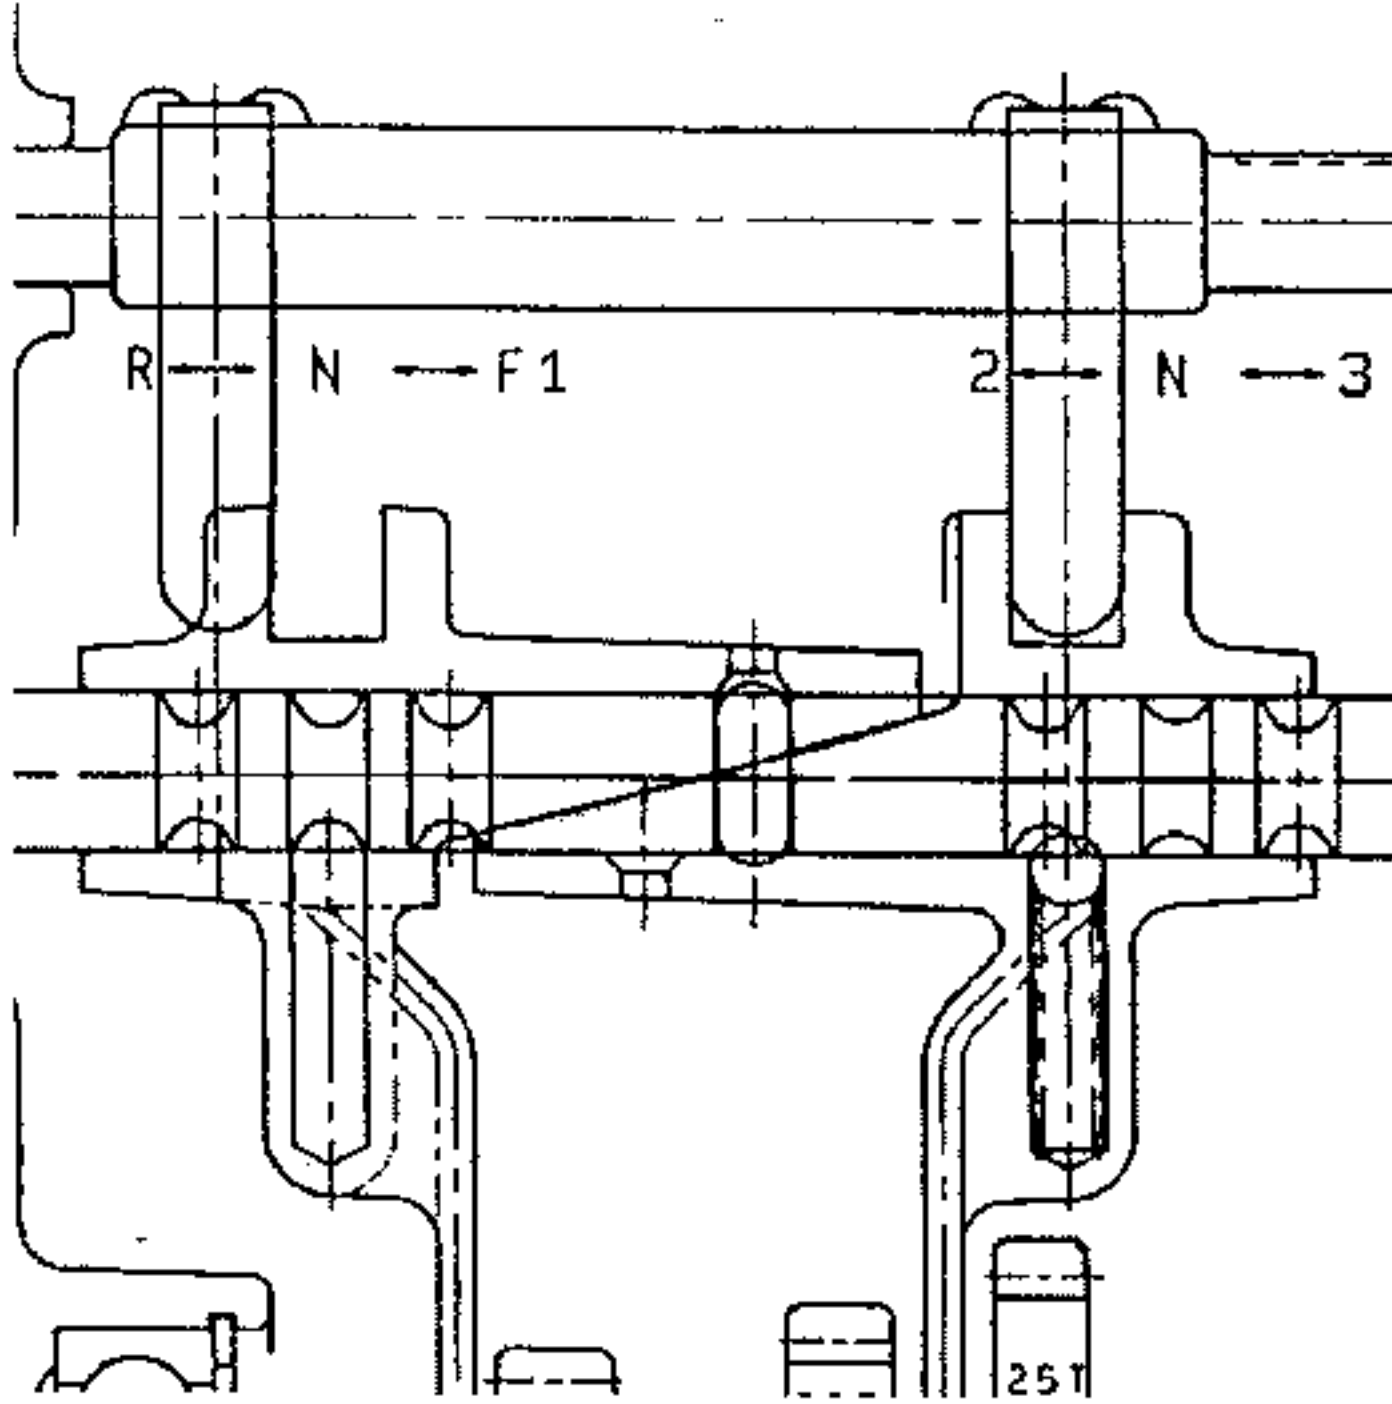
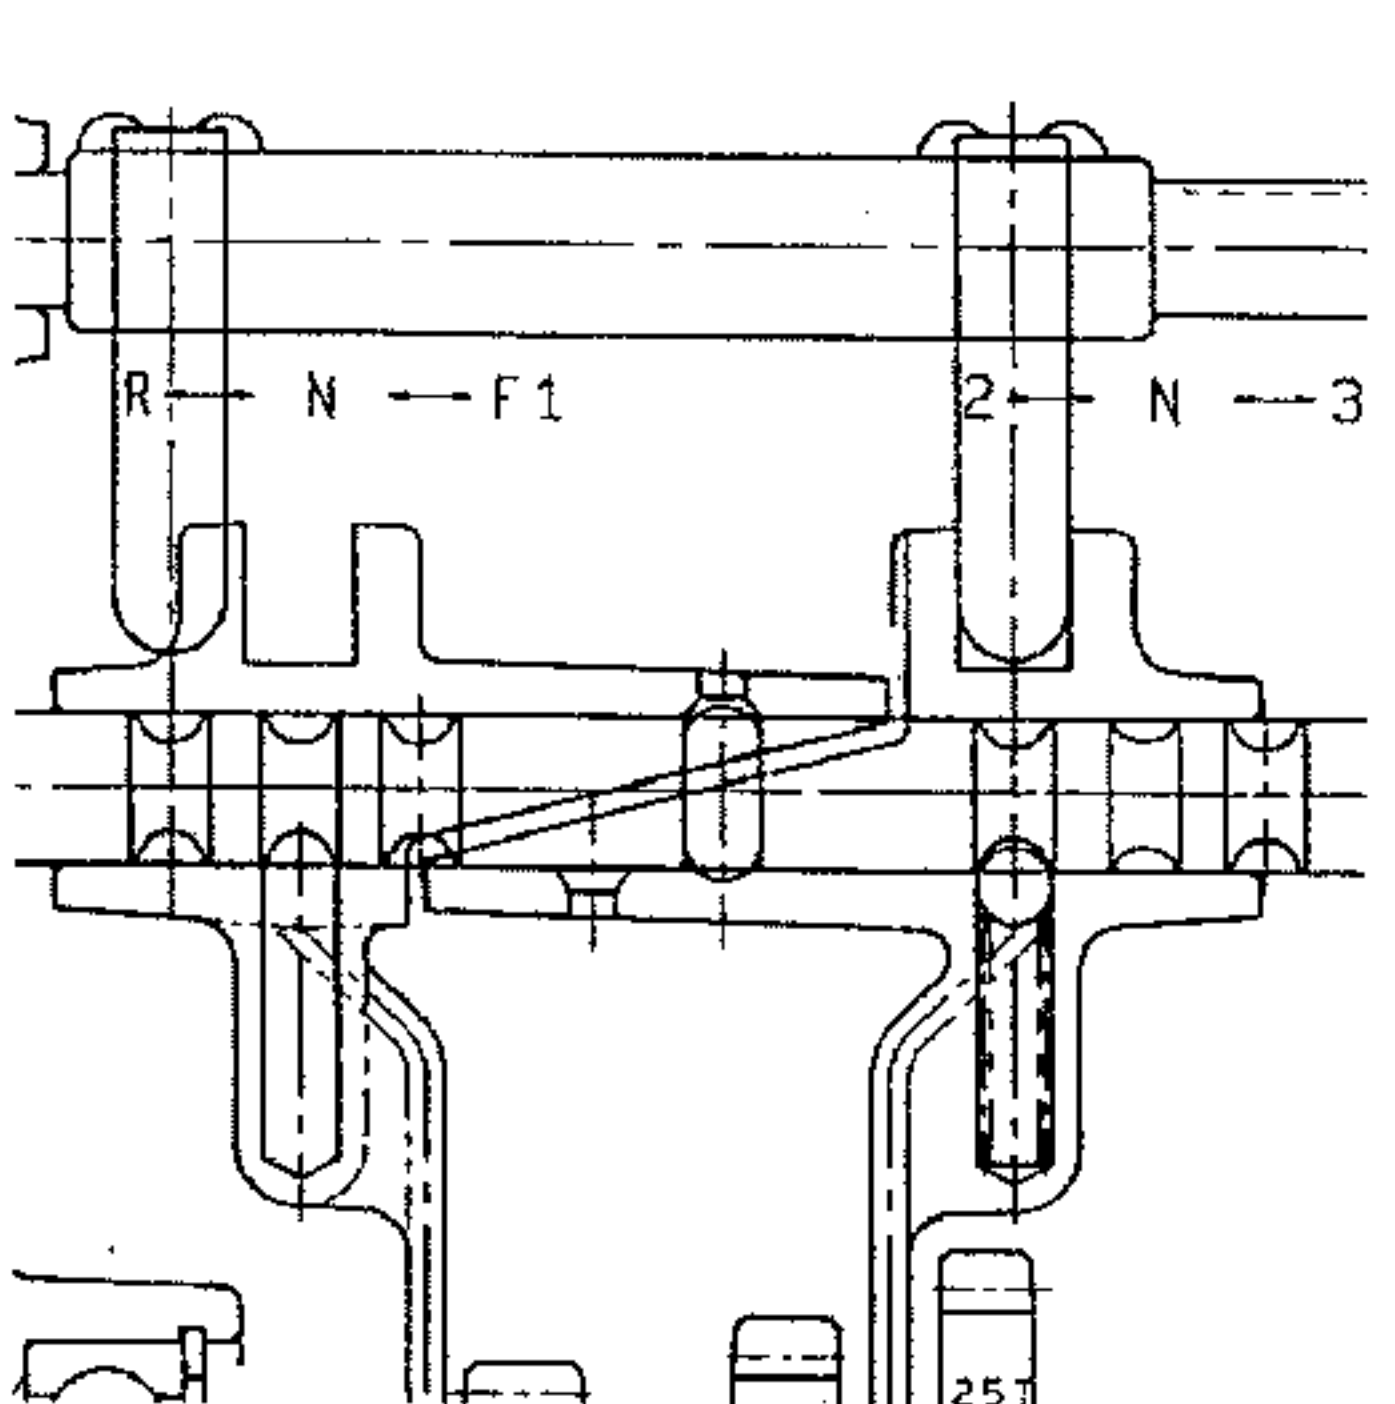
走行用ミッション

基準不適合発生箇所 シフトフォーク

シフトフォークの加工が不適切なため、シフトレバーが2速の位置に十分に保持されないものがある。そのため、シフトレバーを2速の位置に操作しているにもかかわらず、走行中にシフトレバーが中立の位置となるおそれがある。

改善の内容

全車両、シフトフォークを良品と交換する。

改善前	改善後
	 良品のシフト フォークに交換

注： は交換部品を示す。

識別：走行ミッションのオイル注入口付近に白色ペイントを塗布する。