


改善箇所説明図

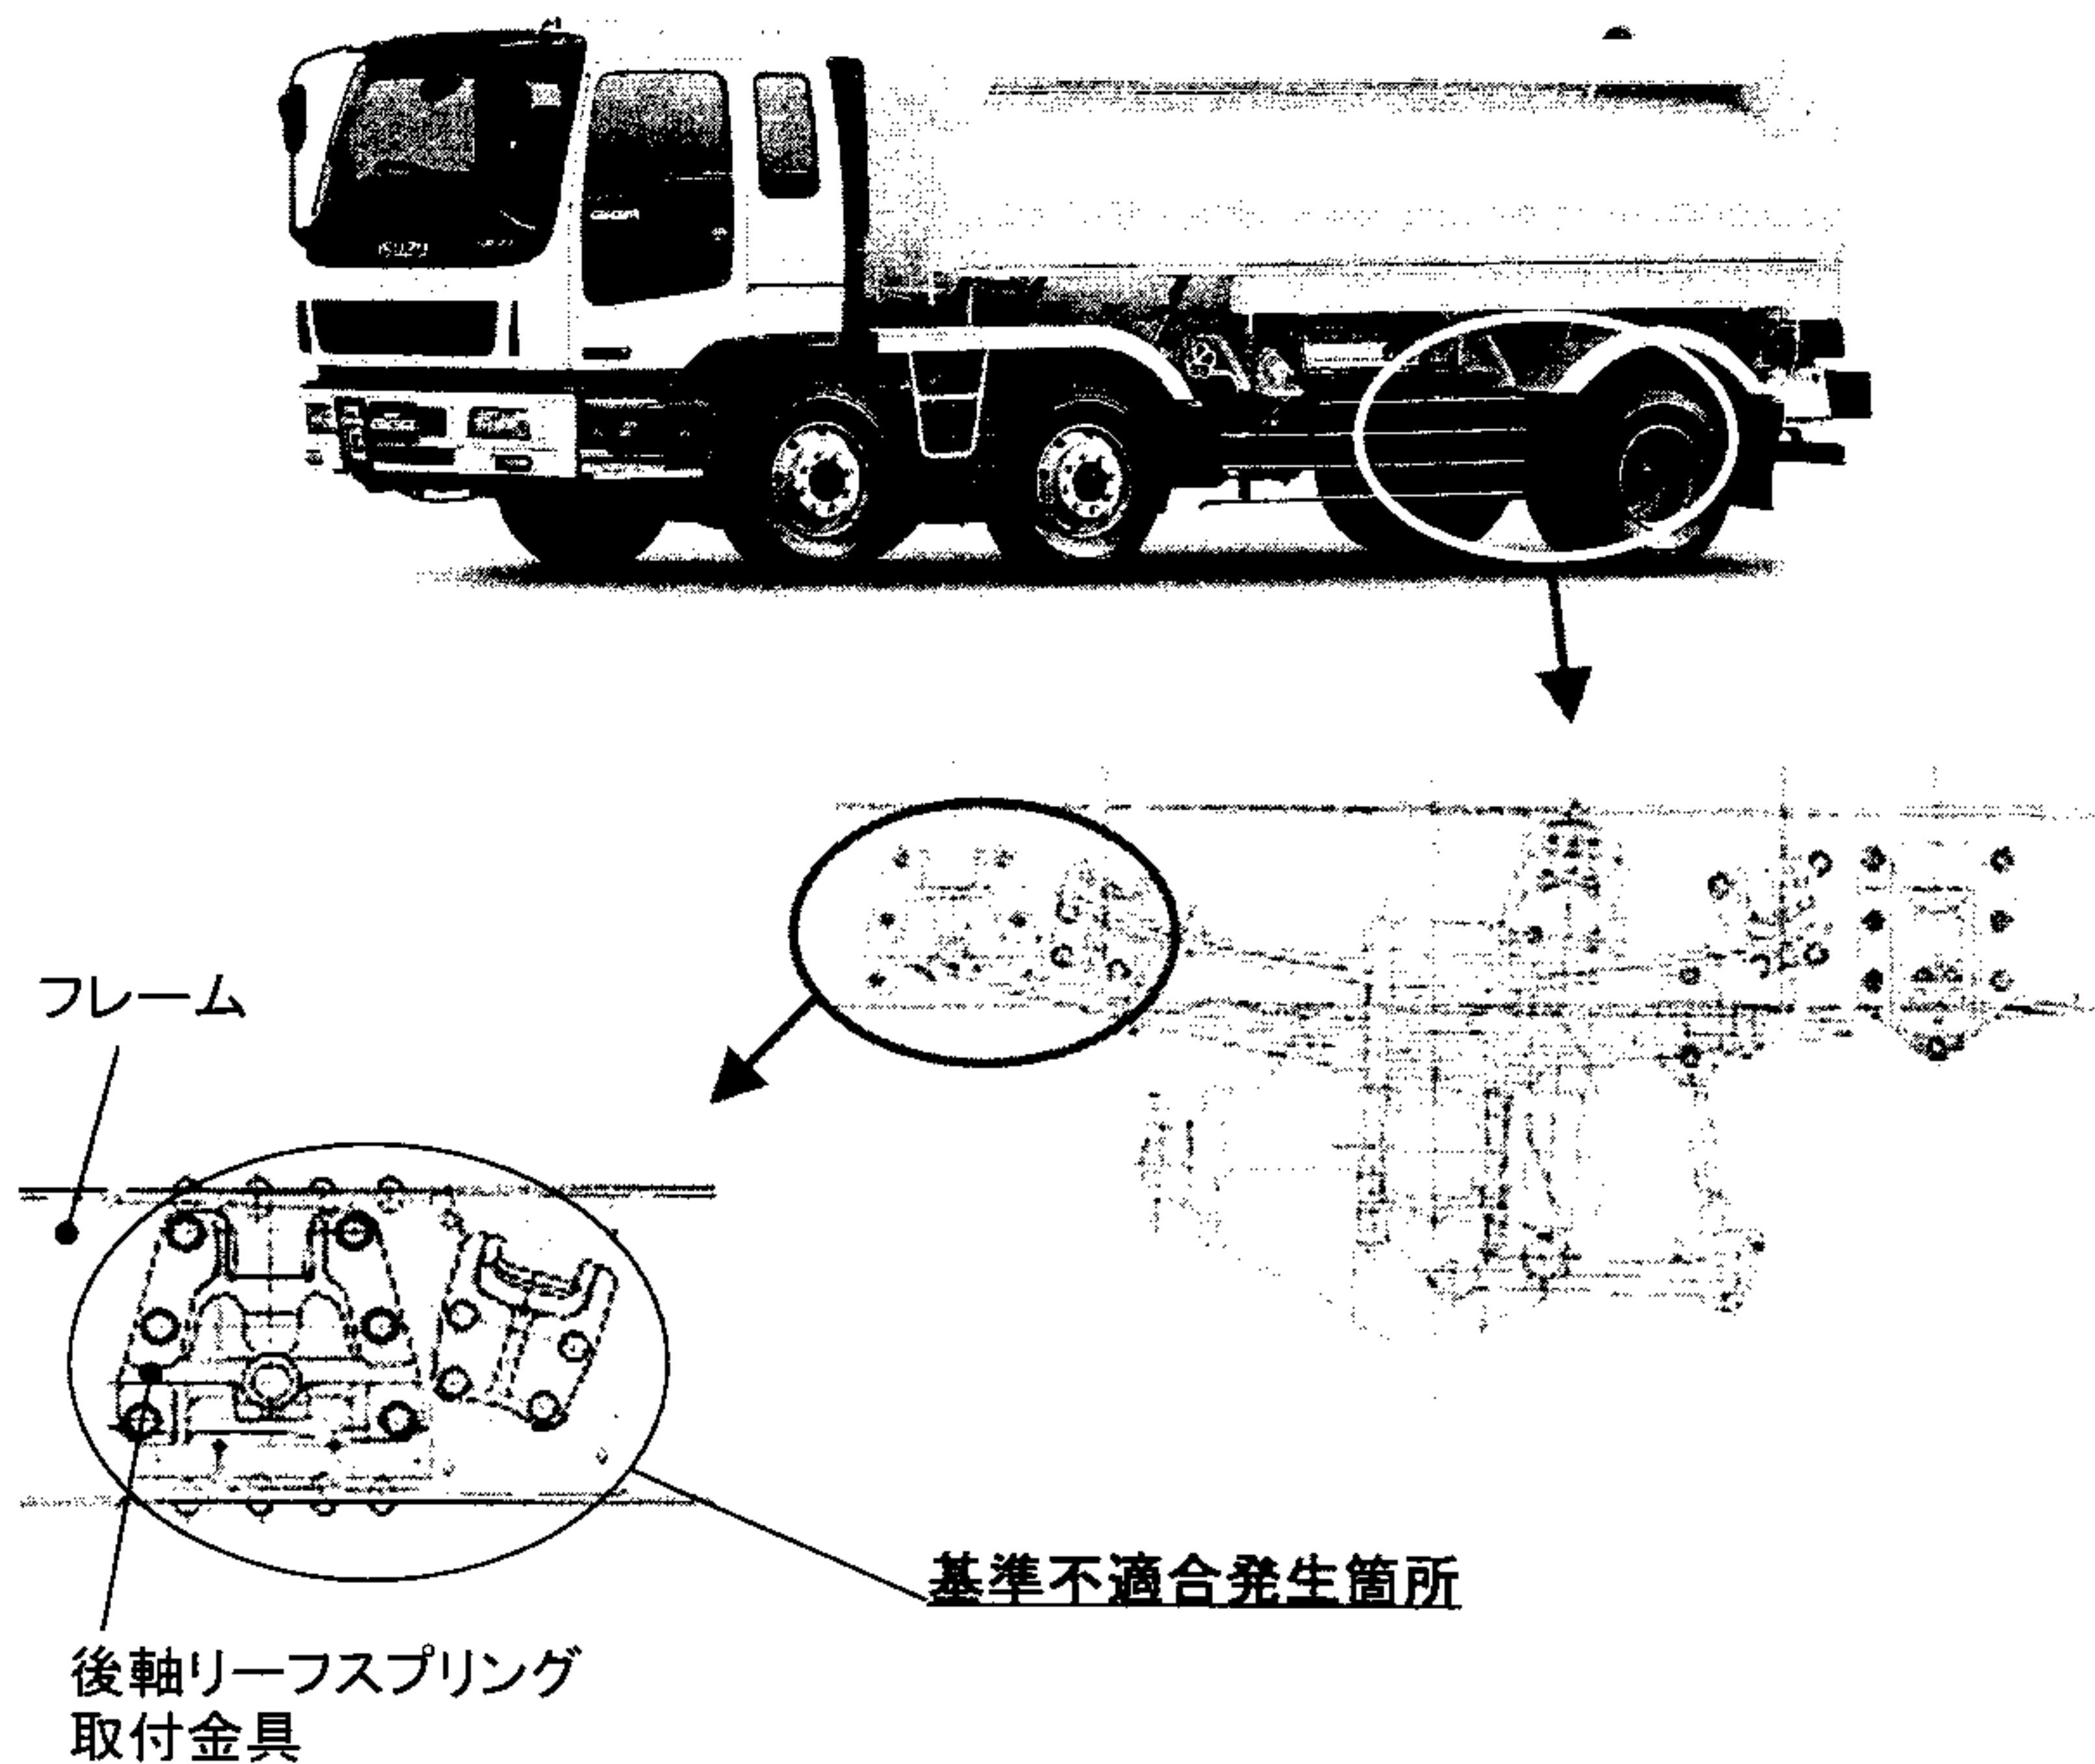

後軸リーフスプリングの取付金具を組付けているフレームの強度が不足しているため、当該取付金具を組付けているフレームの穴部に亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行して、走行安定性が損われるおそれがある。

改善の内容：全車両、補強板を追加する。なお、亀裂があるものは補修する。

識別：後軸リーフスプリング取付金具前側に白色ペイントを塗布する。