


改善箇所説明図

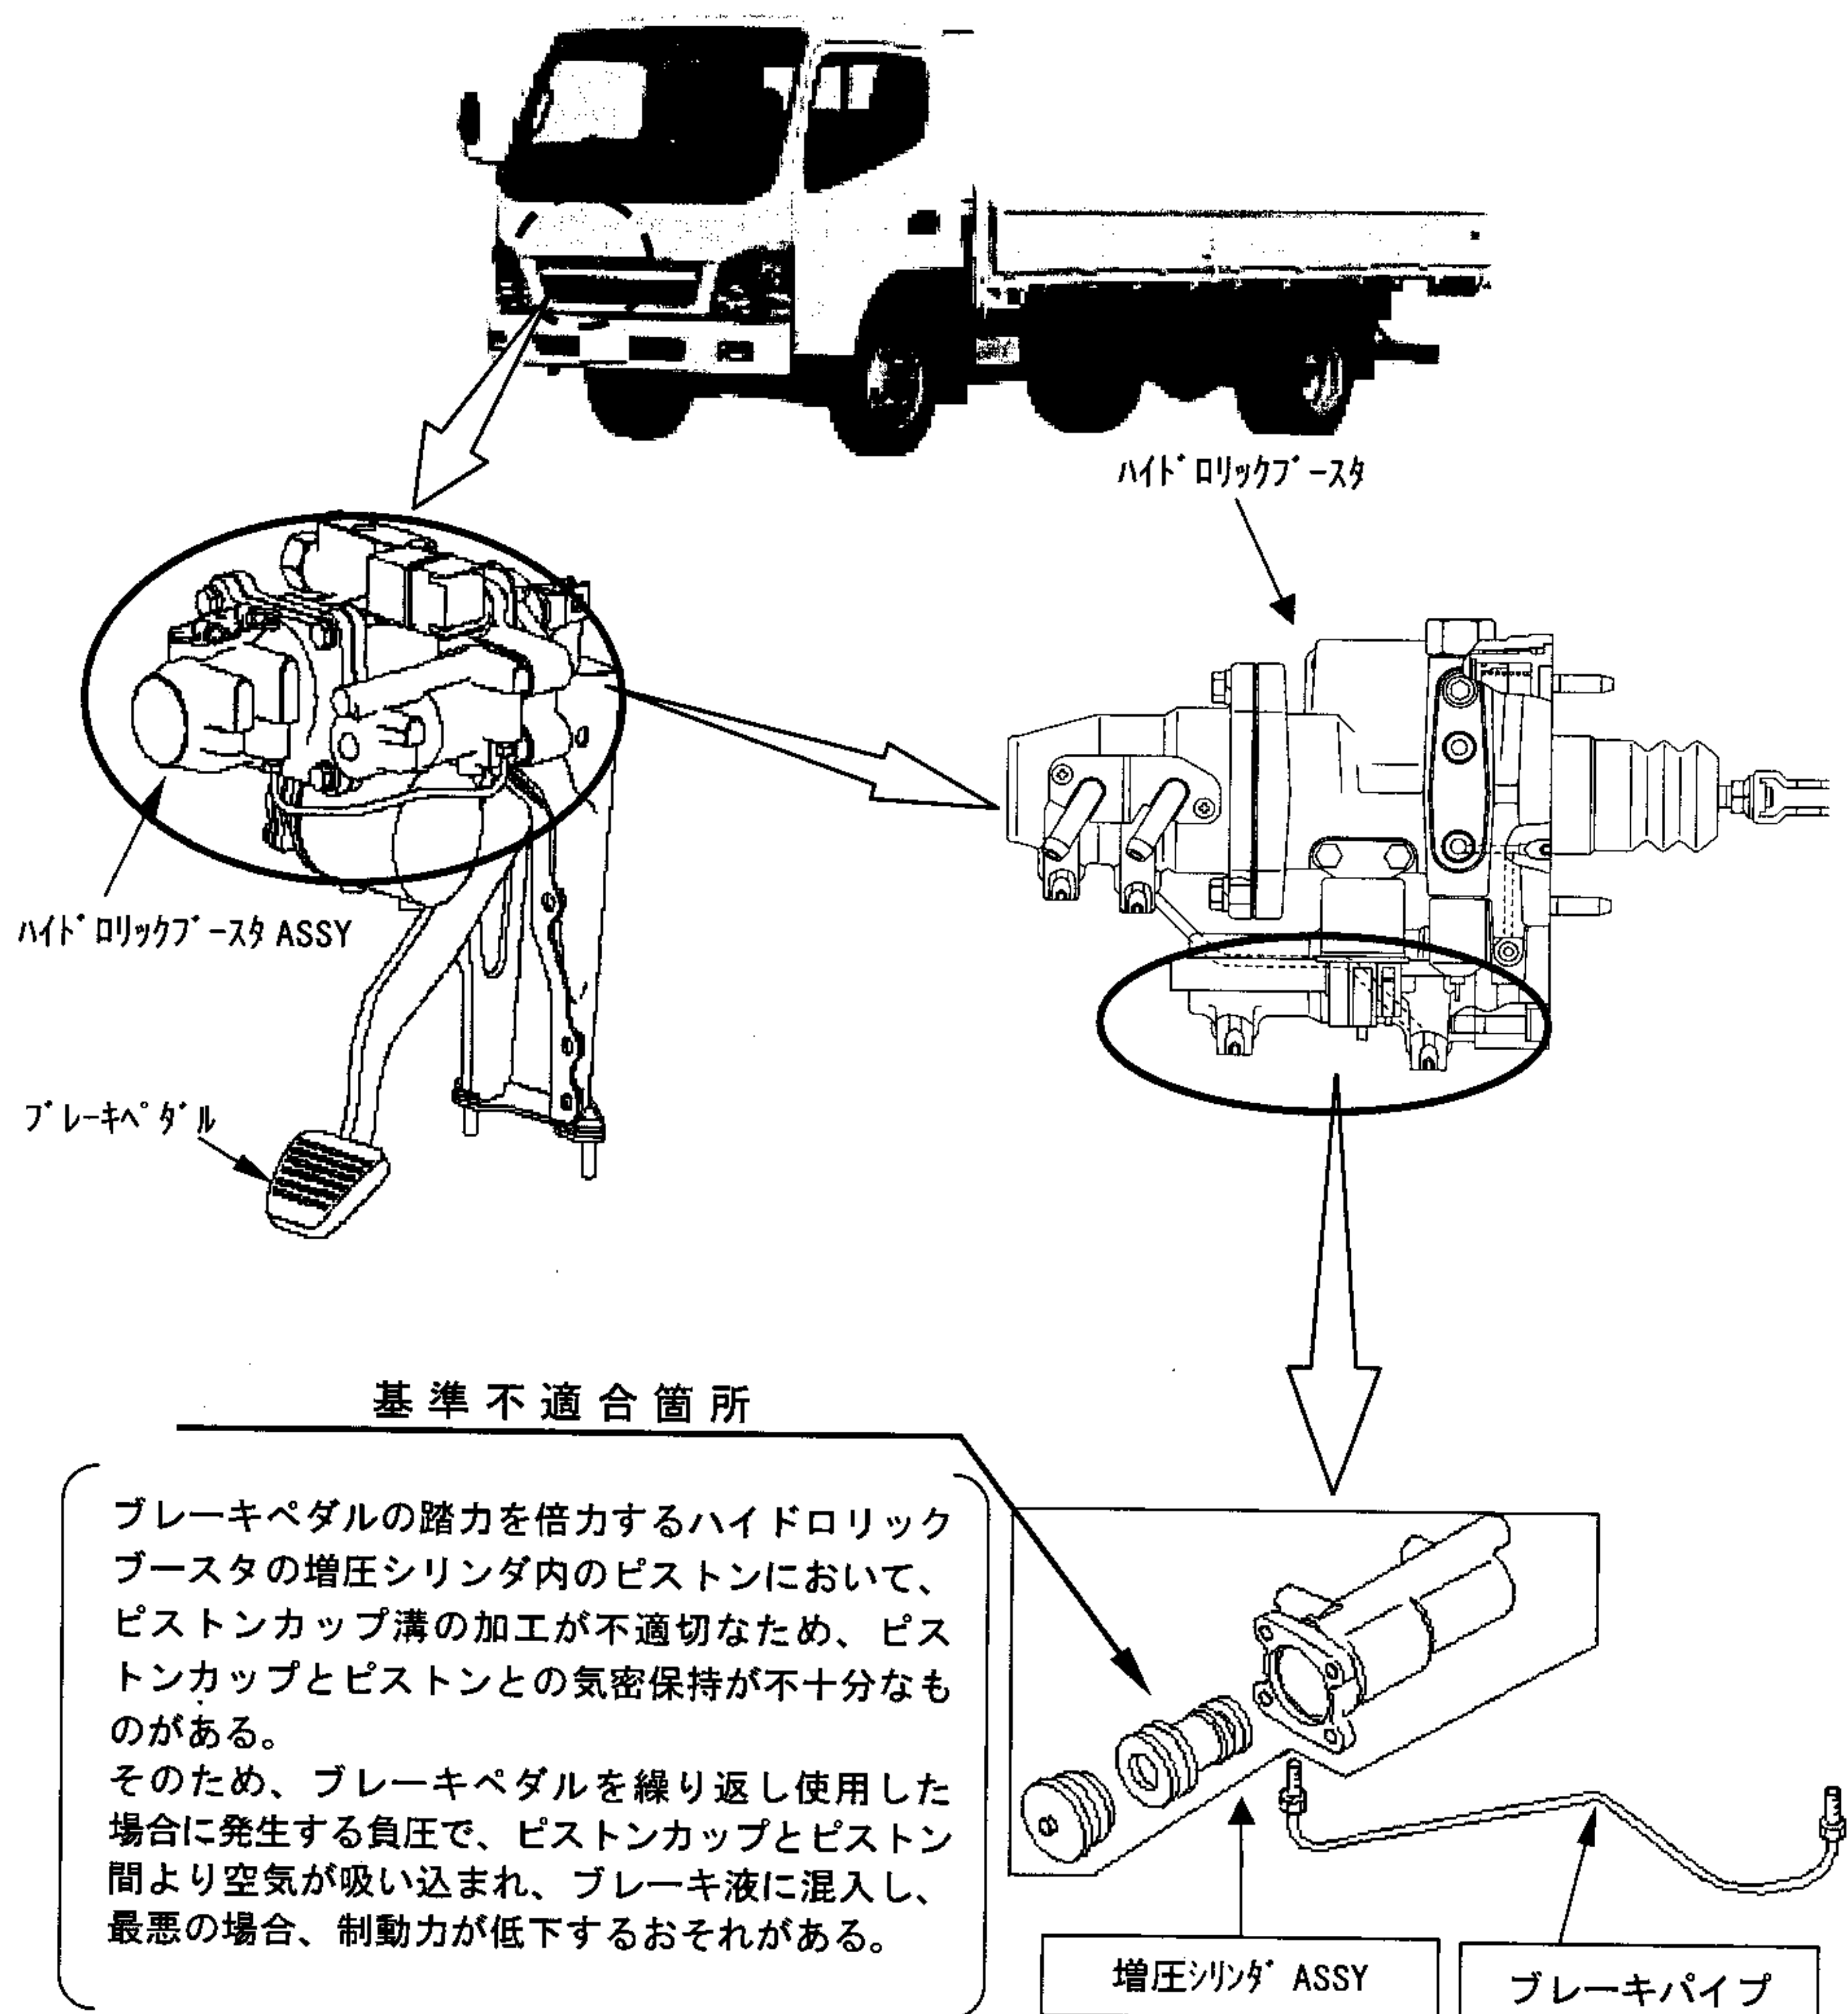

改善の内容

全車両、増圧シリンダを対策品と交換すると共に、ブレーキパイプを新品と交換する。

なお、対策品の全数供給に時間を要することから、当面の暫定措置としてブレーキペダルを踏んだ時のペダルと床板との隙間を確認し、規定値以下のものは対策品と交換し、問題ない車両は後日対策品と交換する。

注：□は、交換部品を示します。

識別：作業完了車には、助手席側リヤドアピラー스트ライカ付近に「LT-07」の文字が記載されたシールを貼付ける。 暫定対策：水色、恒久対策：白色