


[改善箇所説明図]

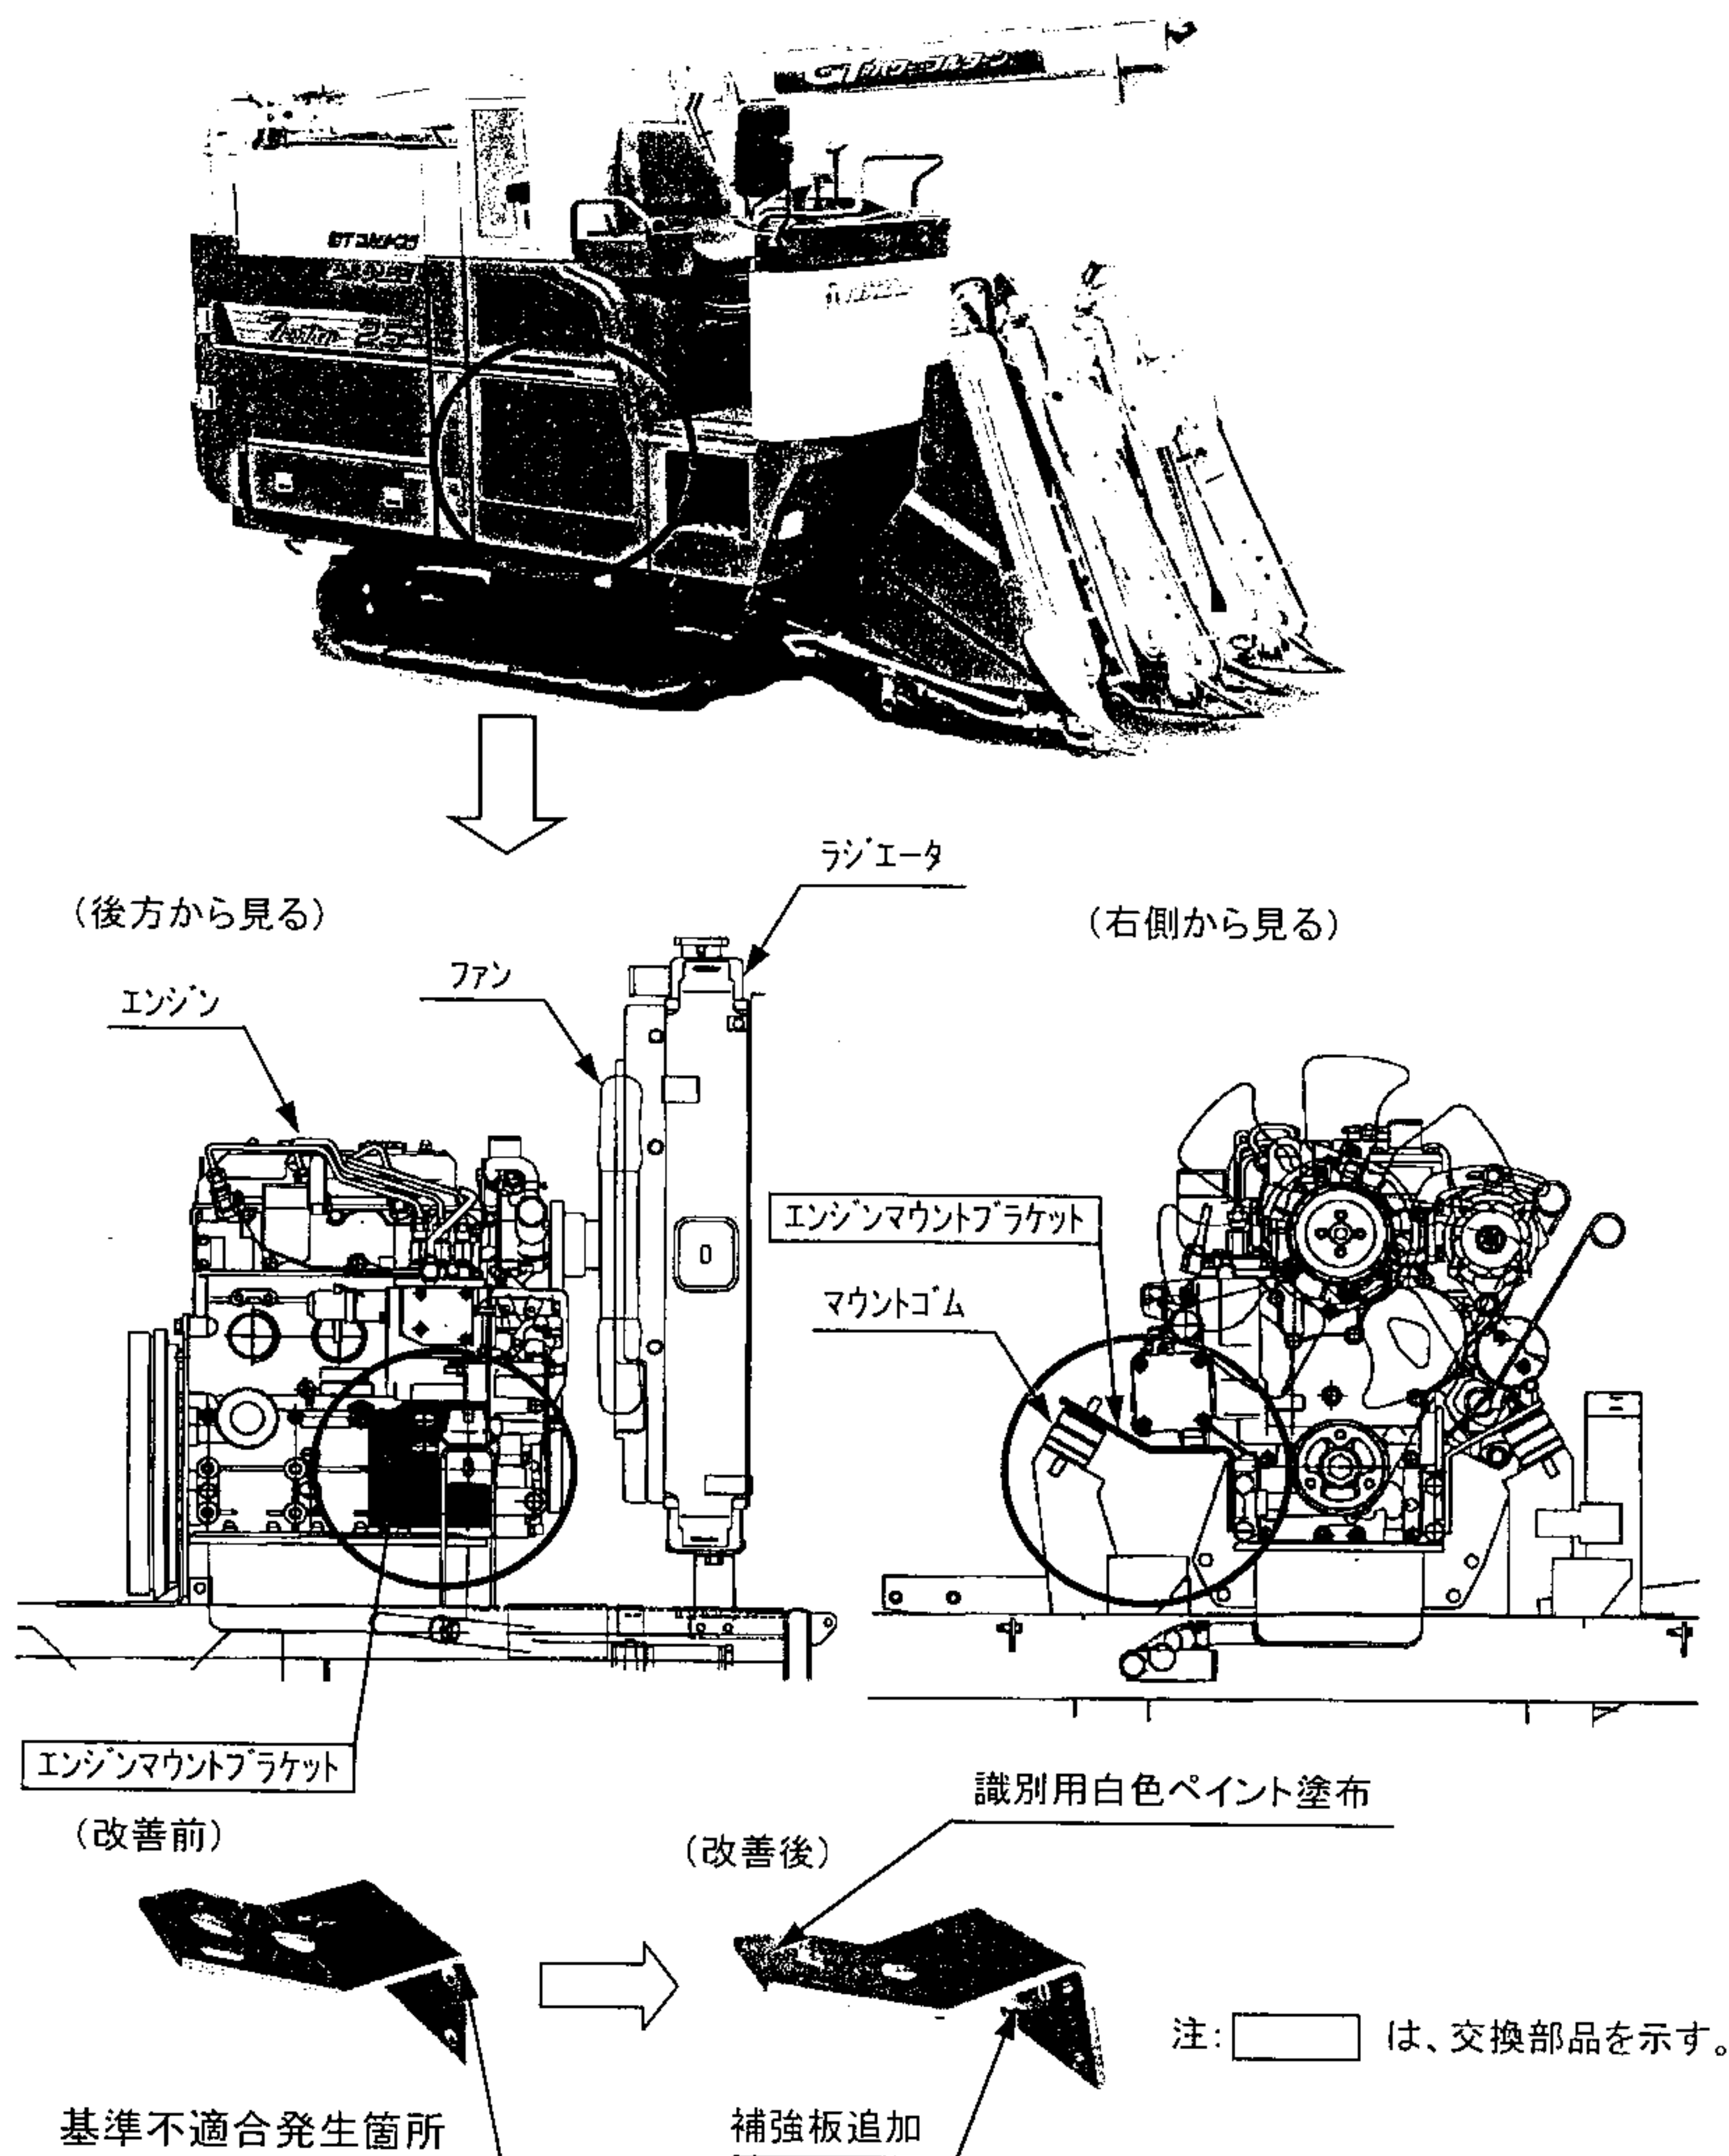

エンジンマウントブラケットのプレス成型が不適切なため、ブラケットに微細な亀裂が発生したものが
あり、エンジンからの振動等により亀裂が進行することがある。そのために、そのまま使用を続
けると、ブラケットが破損し、最悪の場合、エンジンが傾き、ファンとラジエータが干渉して破損し、
走行できなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、エンジンマウントブラケットを対策品に交換する。

識別

エンジンマウントブラケット上面に白色ペイントを塗布する。