


改善箇所説明図

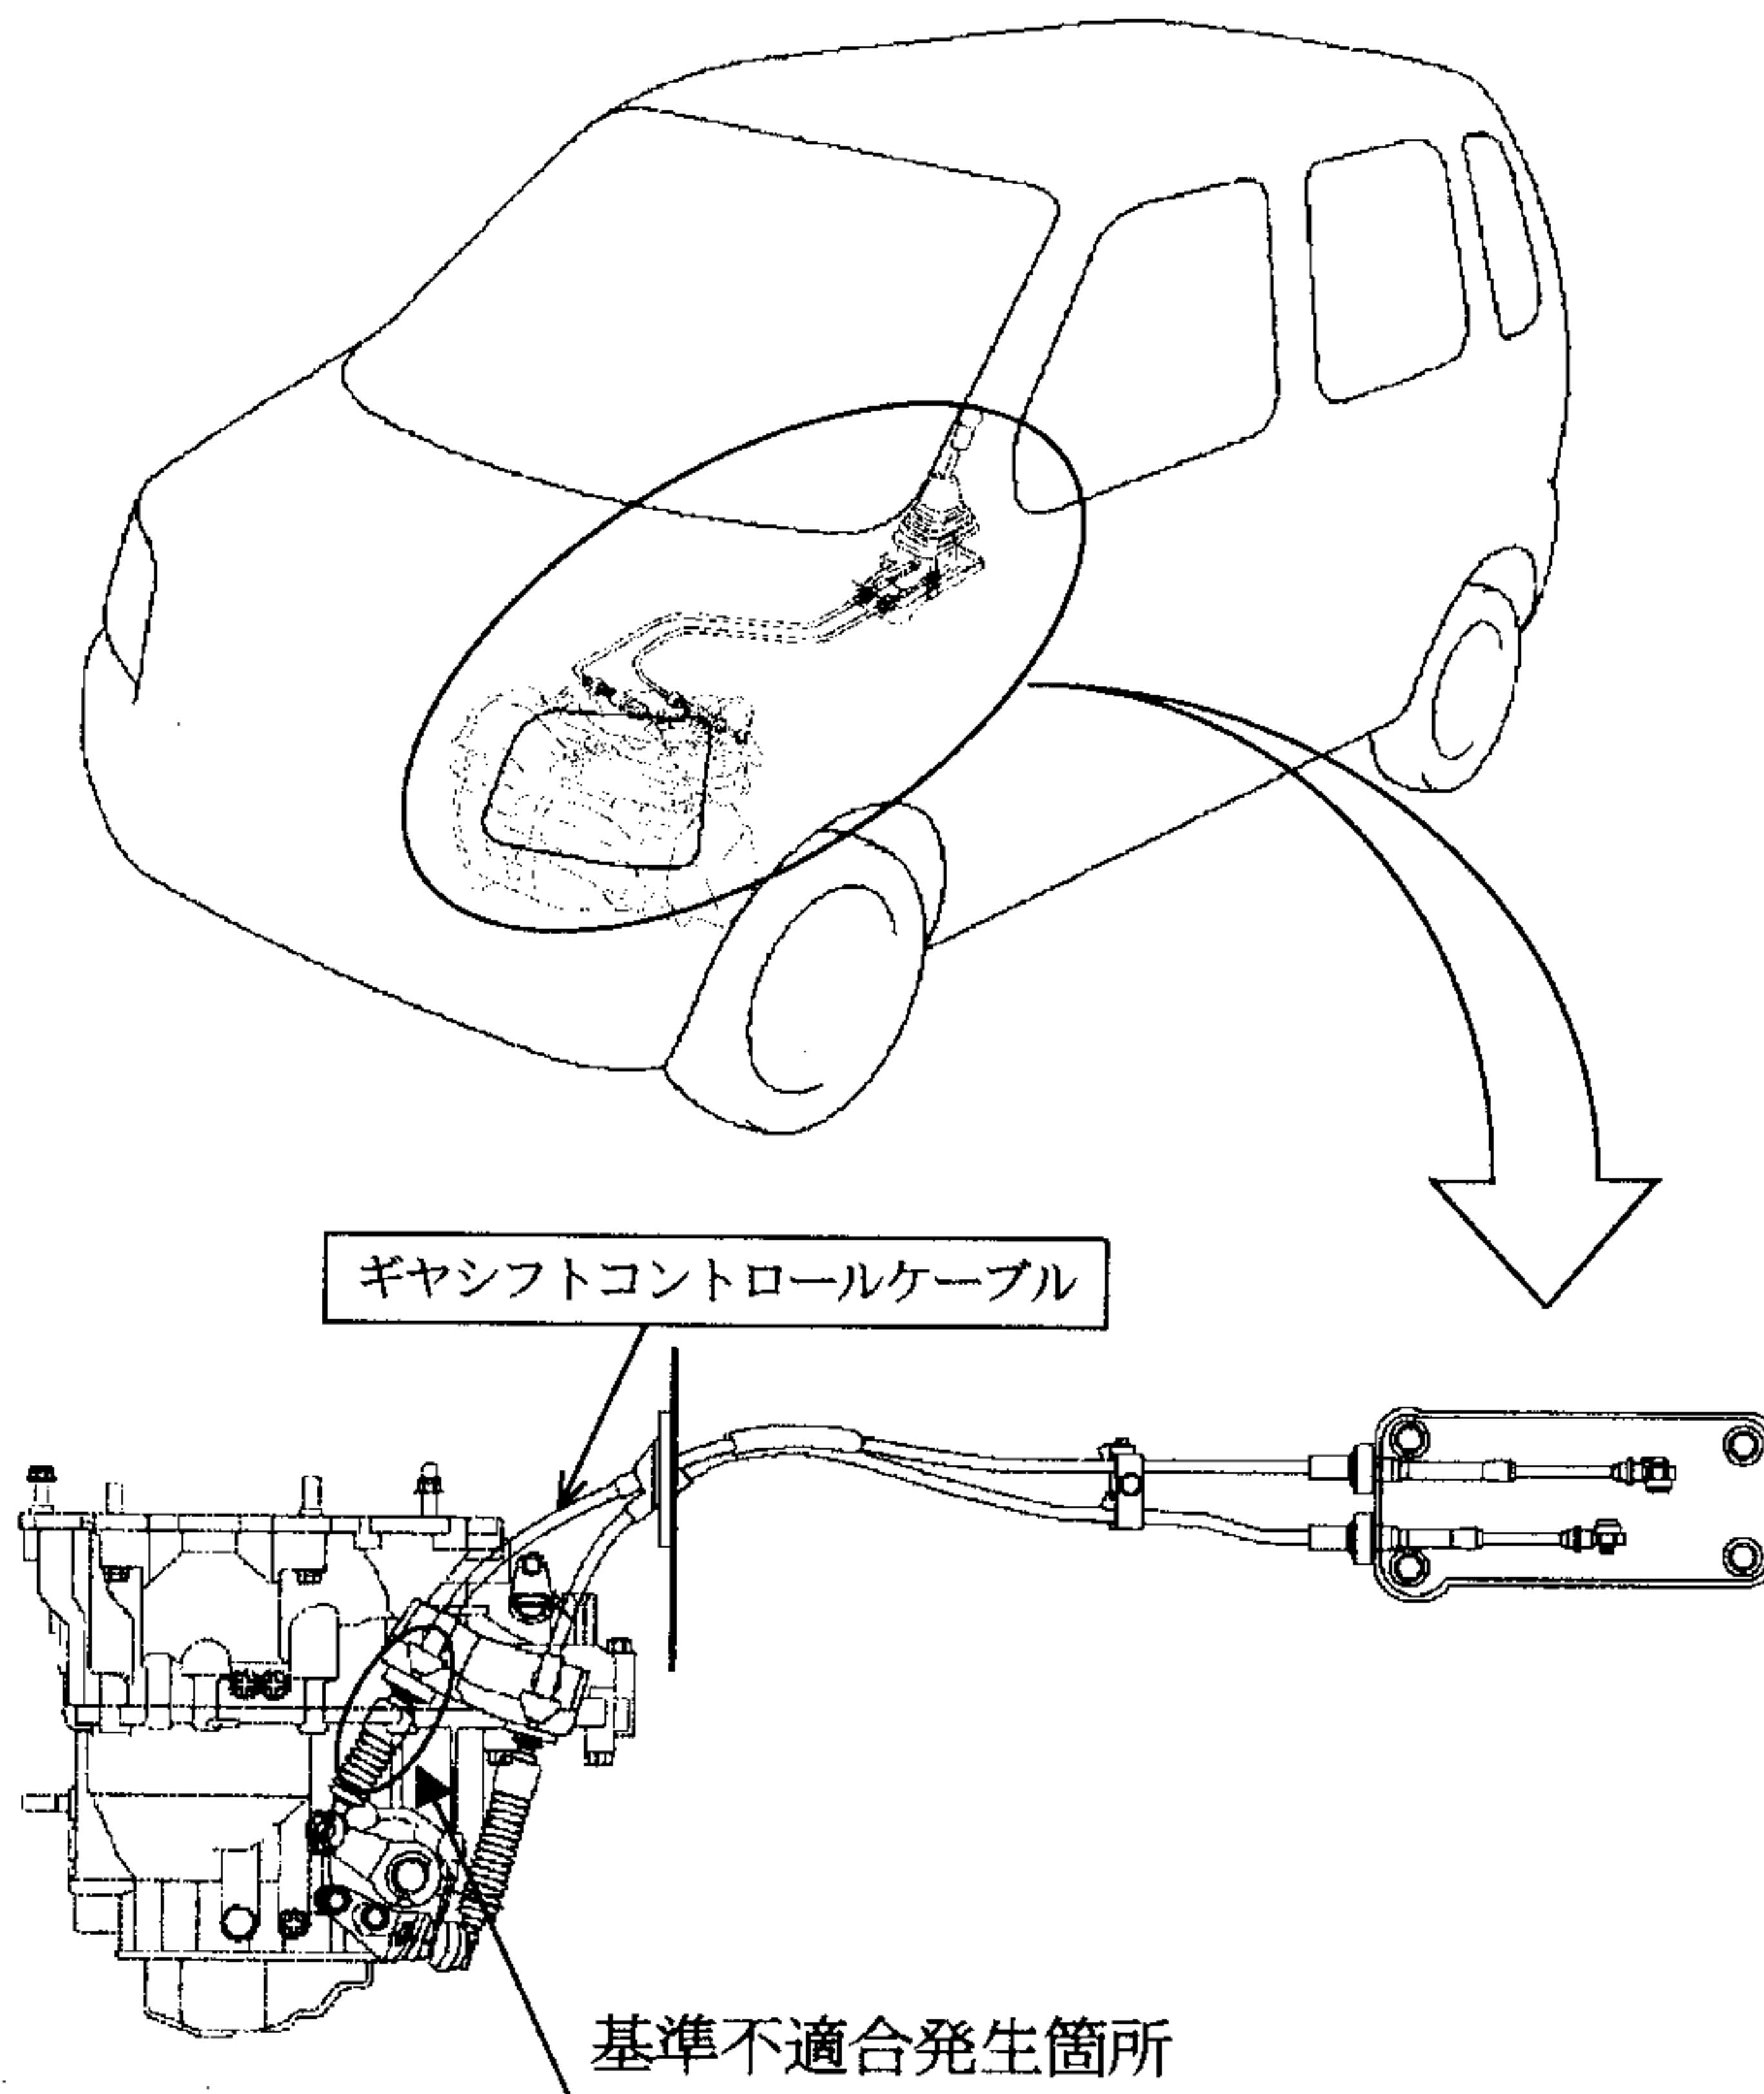

手動変速機付車のギヤシフトコントロールケーブルのインナーケーブルの強度が不足しているため、急激なギヤシフト操作を行なうと、当該インナーケーブルが変形することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該インナーケーブルが折損し、シフト操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ギヤシフトコントロールケーブルを対策品と交換する。

識別：ID プレートの下部に桃色のシールを貼付する。

注：□は交換部品を示す。