


④ 改善箇所説明図

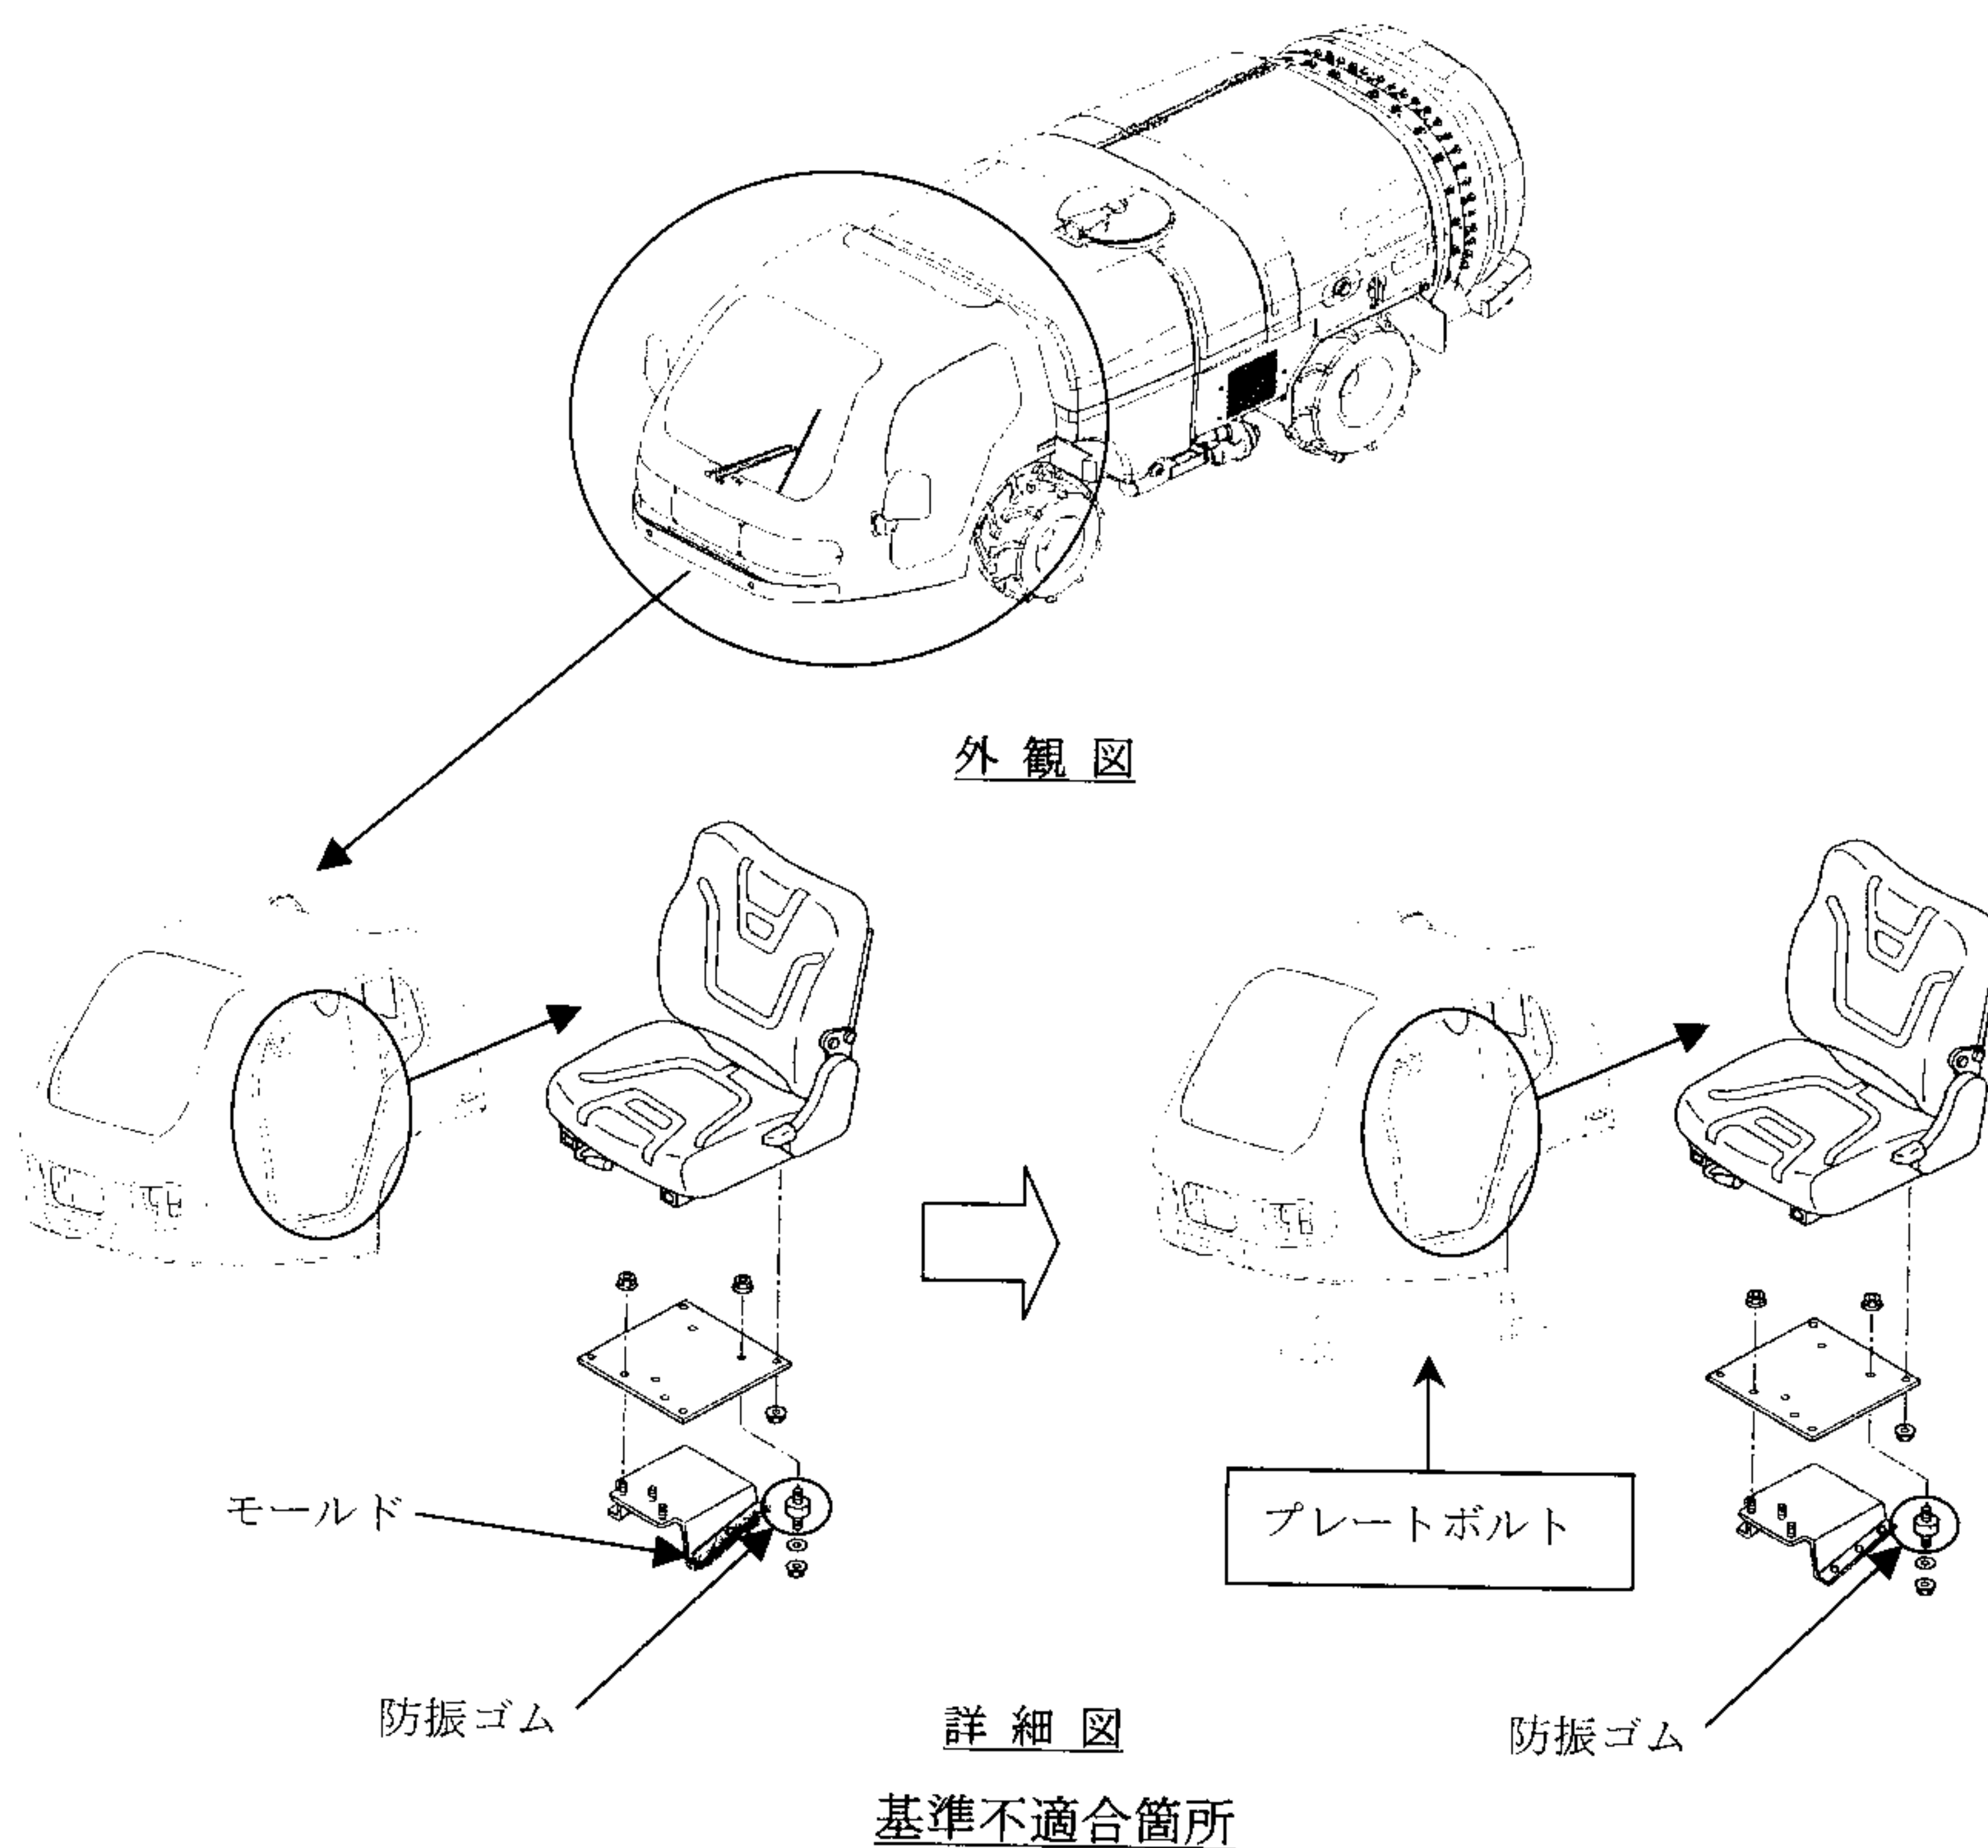

乗車装置において、座席をキャビンに固定しているブラケットのモールドが不十分なため、当該モールドが剥れるものがある。そのため、座席が後ろに傾くおそれがある。

改善の内容

全車両、対策品（プレートボルト）を追加し、ブラケットをナットで固定する。