


改善箇所説明図

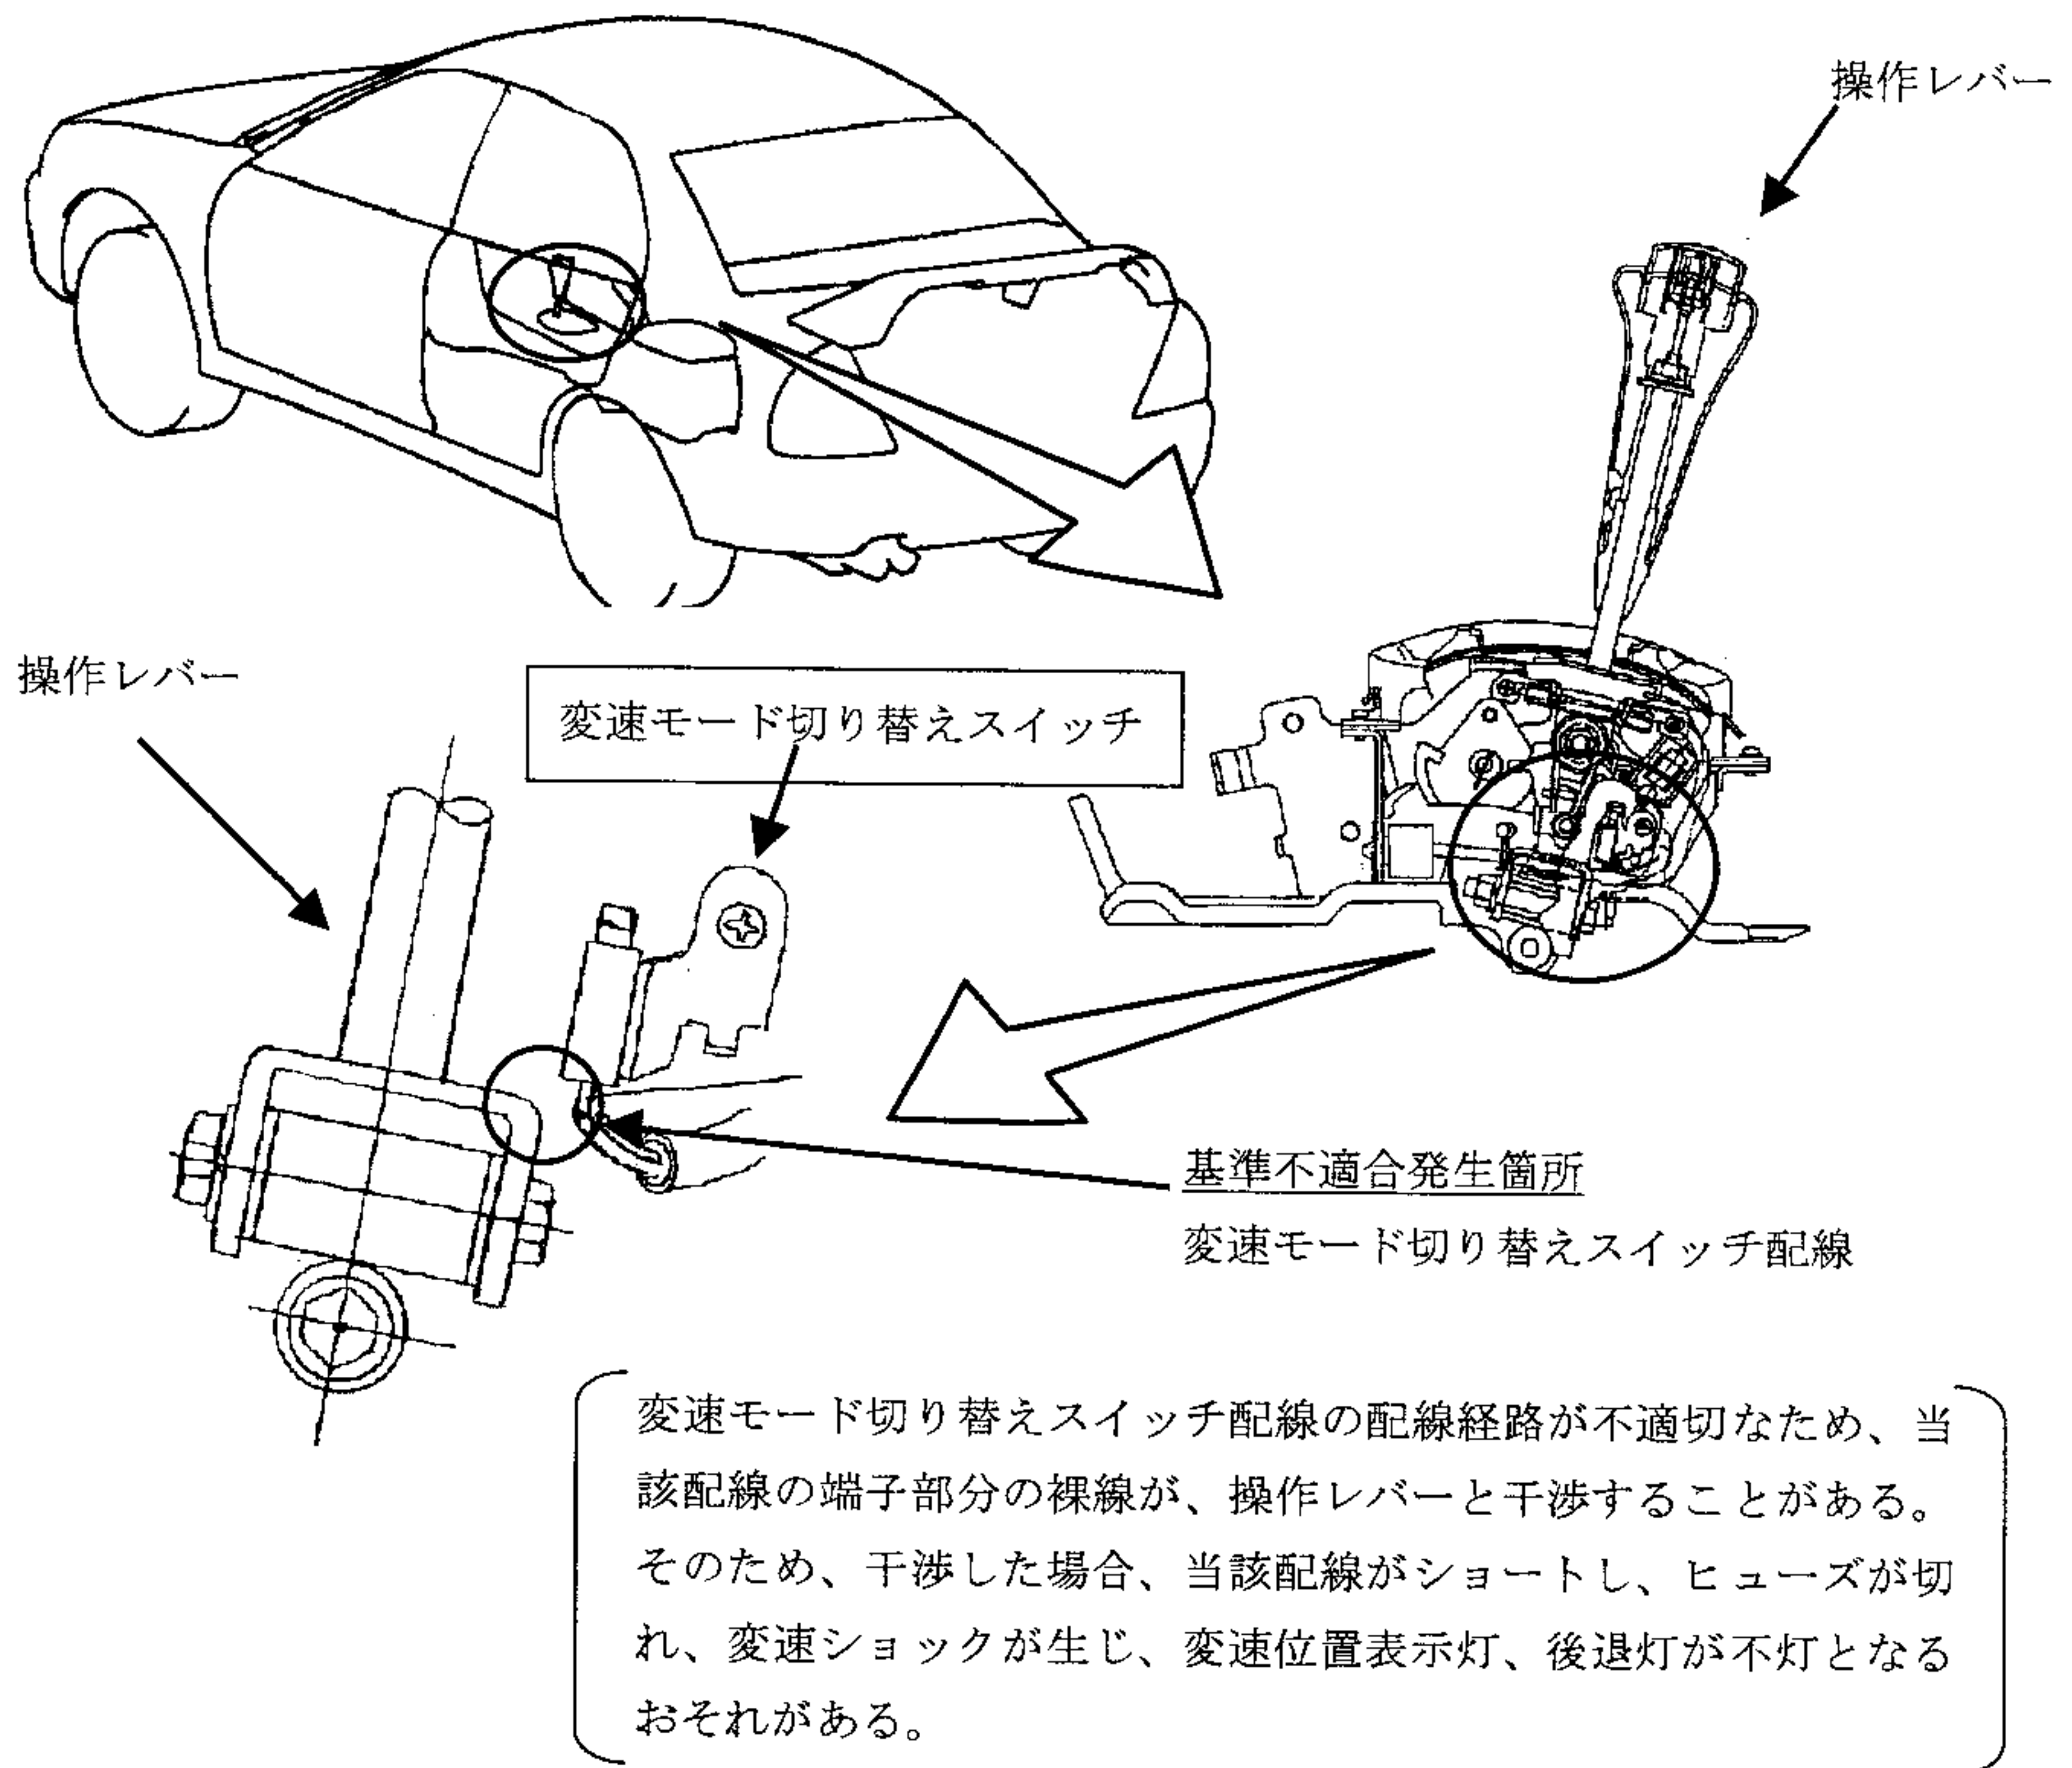

改善の内容

全車両、当該配線と操作レバーの隙間を点検し、隙間が不足している車両については、端子部の方向を変え、隙間を確保する。なお、配線が損傷している場合には、変速モード切り替えスイッチ一式を対策品と交換する。

注：図中の 内は交換部品を示す。

識別：助手席ドアのローアーヒンジにあるドア取り付けボルト（下側）頭部に白色または黄色のペイントを塗布する。