


改善箇所説明図

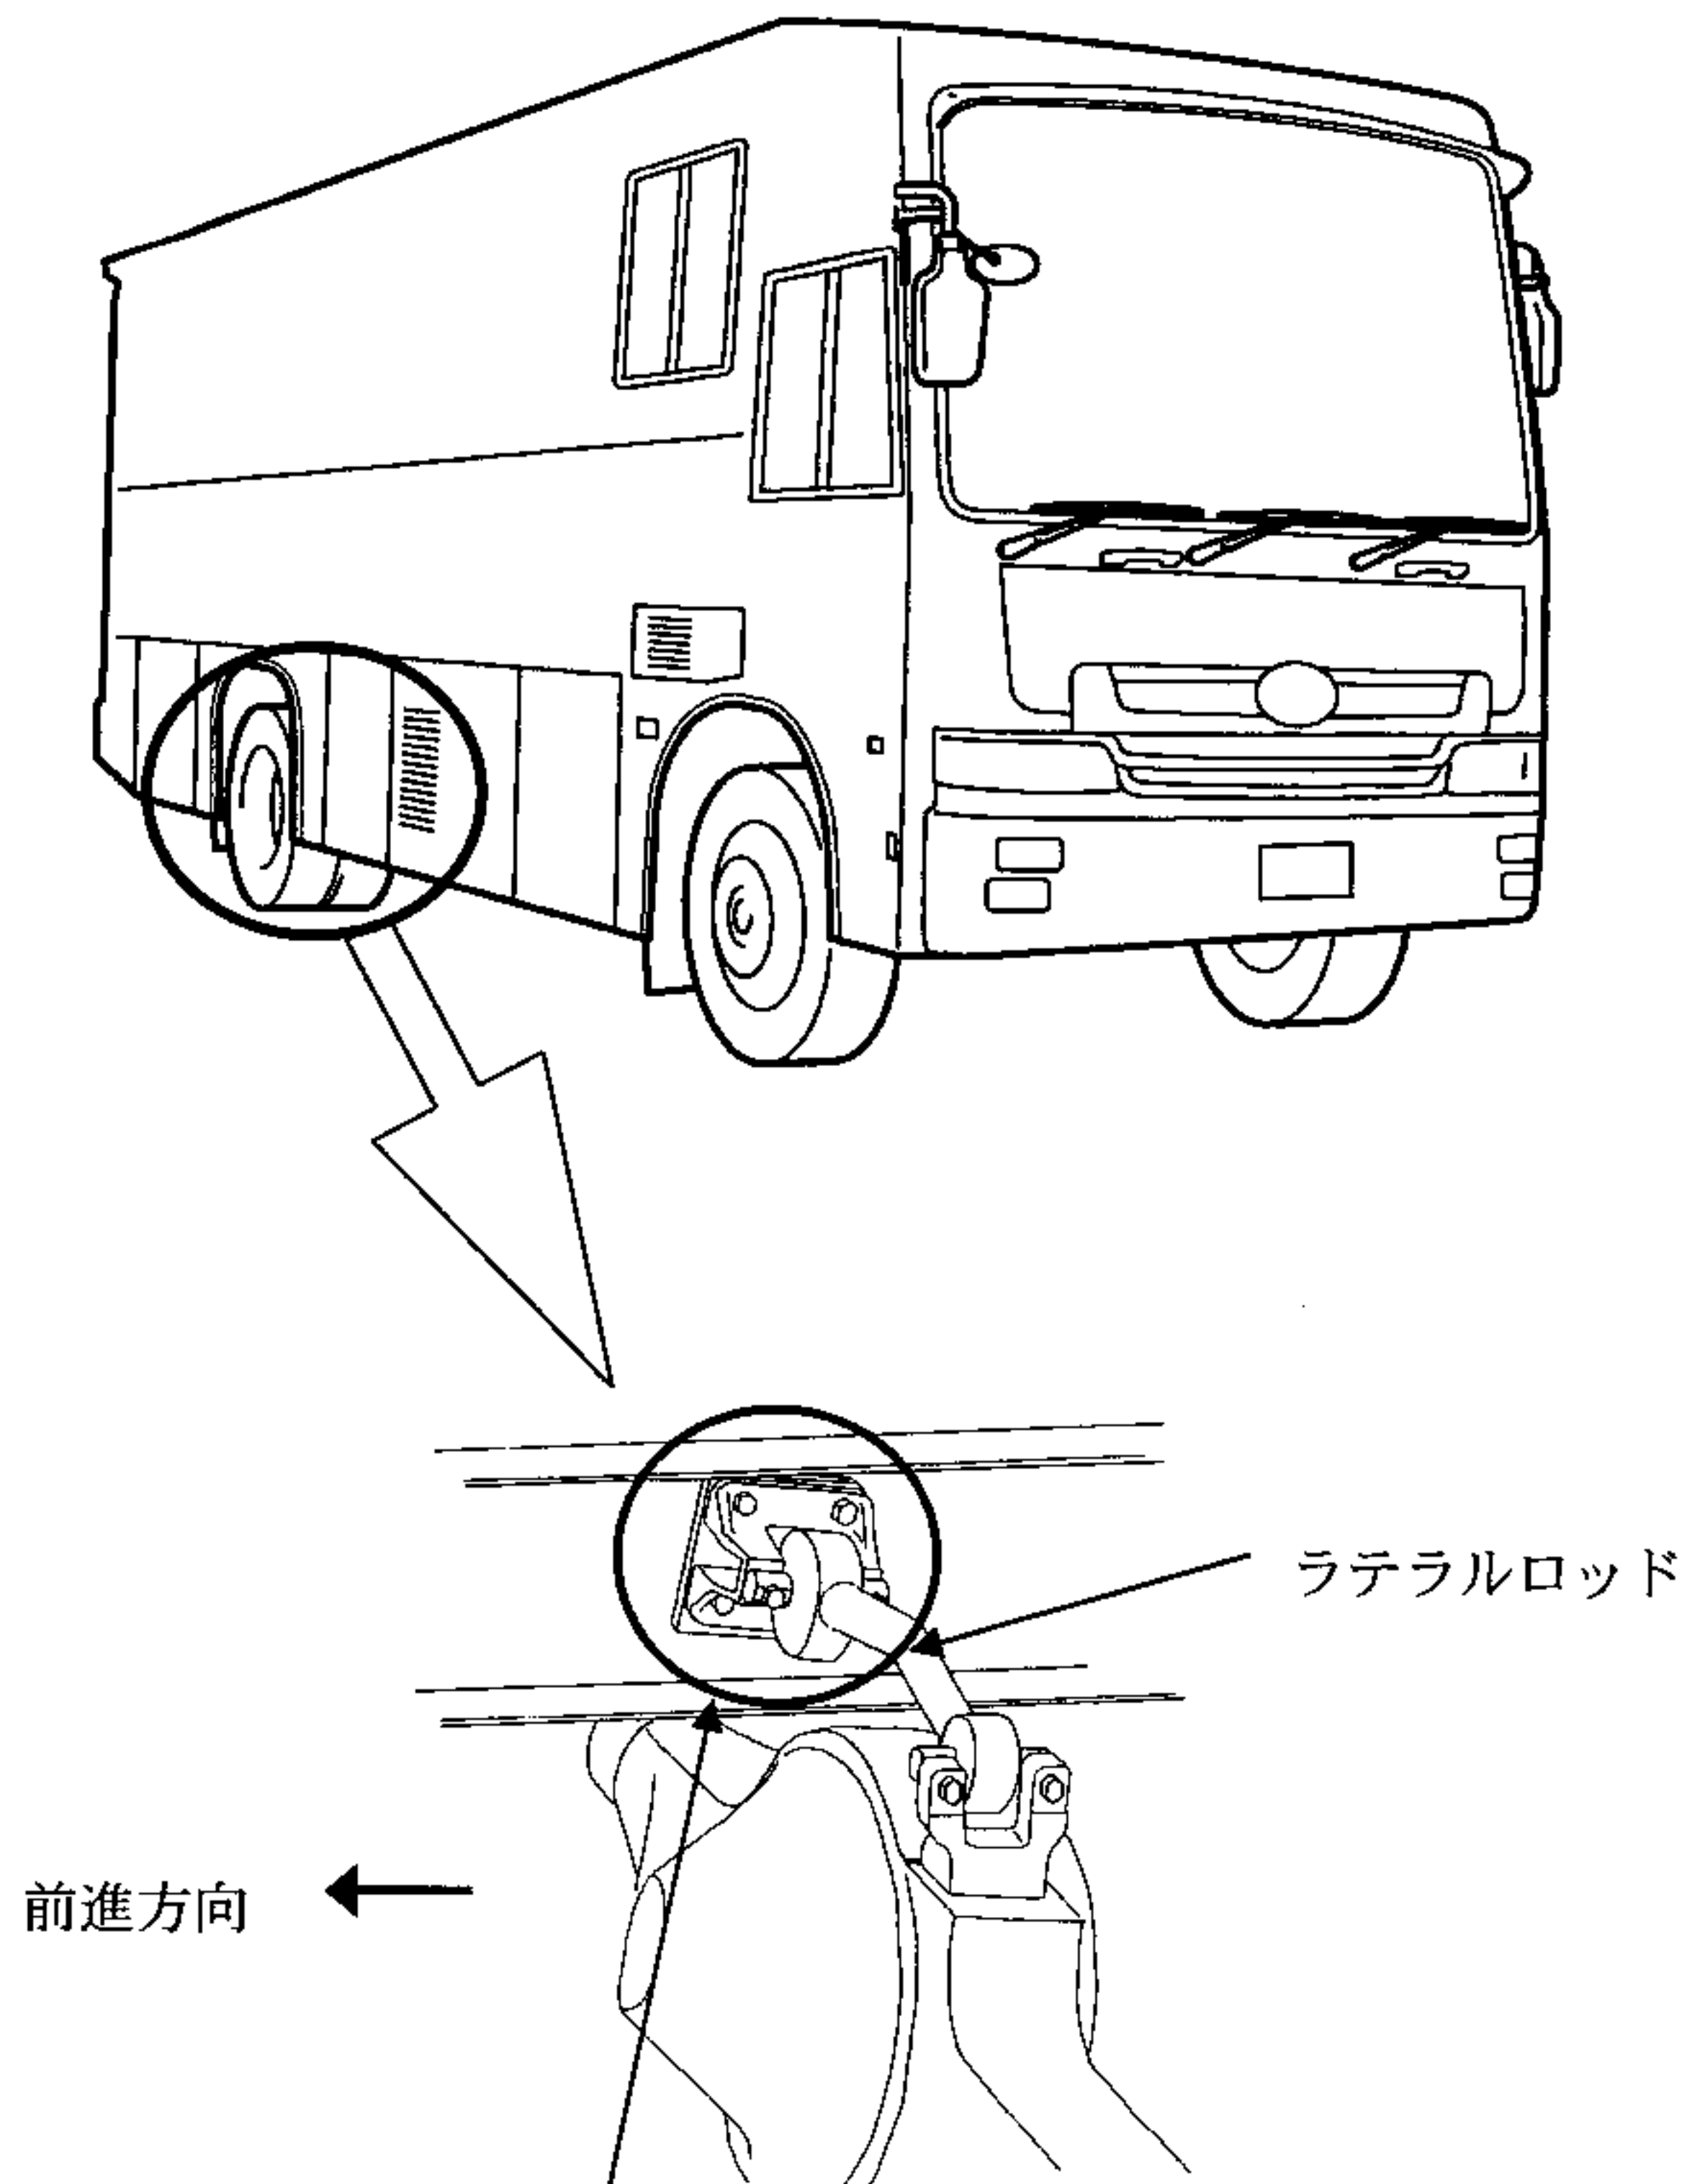

基準不適合発生箇所

レントゲン車に改造した車両において、車枠の強度が不足しているため、右側車枠のラテラルロッド用ブラケットの取り付け面に亀裂が生じるものがある。

そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、ラテラルロッドが脱落し、走行安定性が損なわれるおそれがある。

改善の内容

全車両、右側車枠のラテラルロッド取り付け部に補強板を追加する。

識別：ネームプレートの上側の右ビス頭部に黄色ペイントを塗布する。