
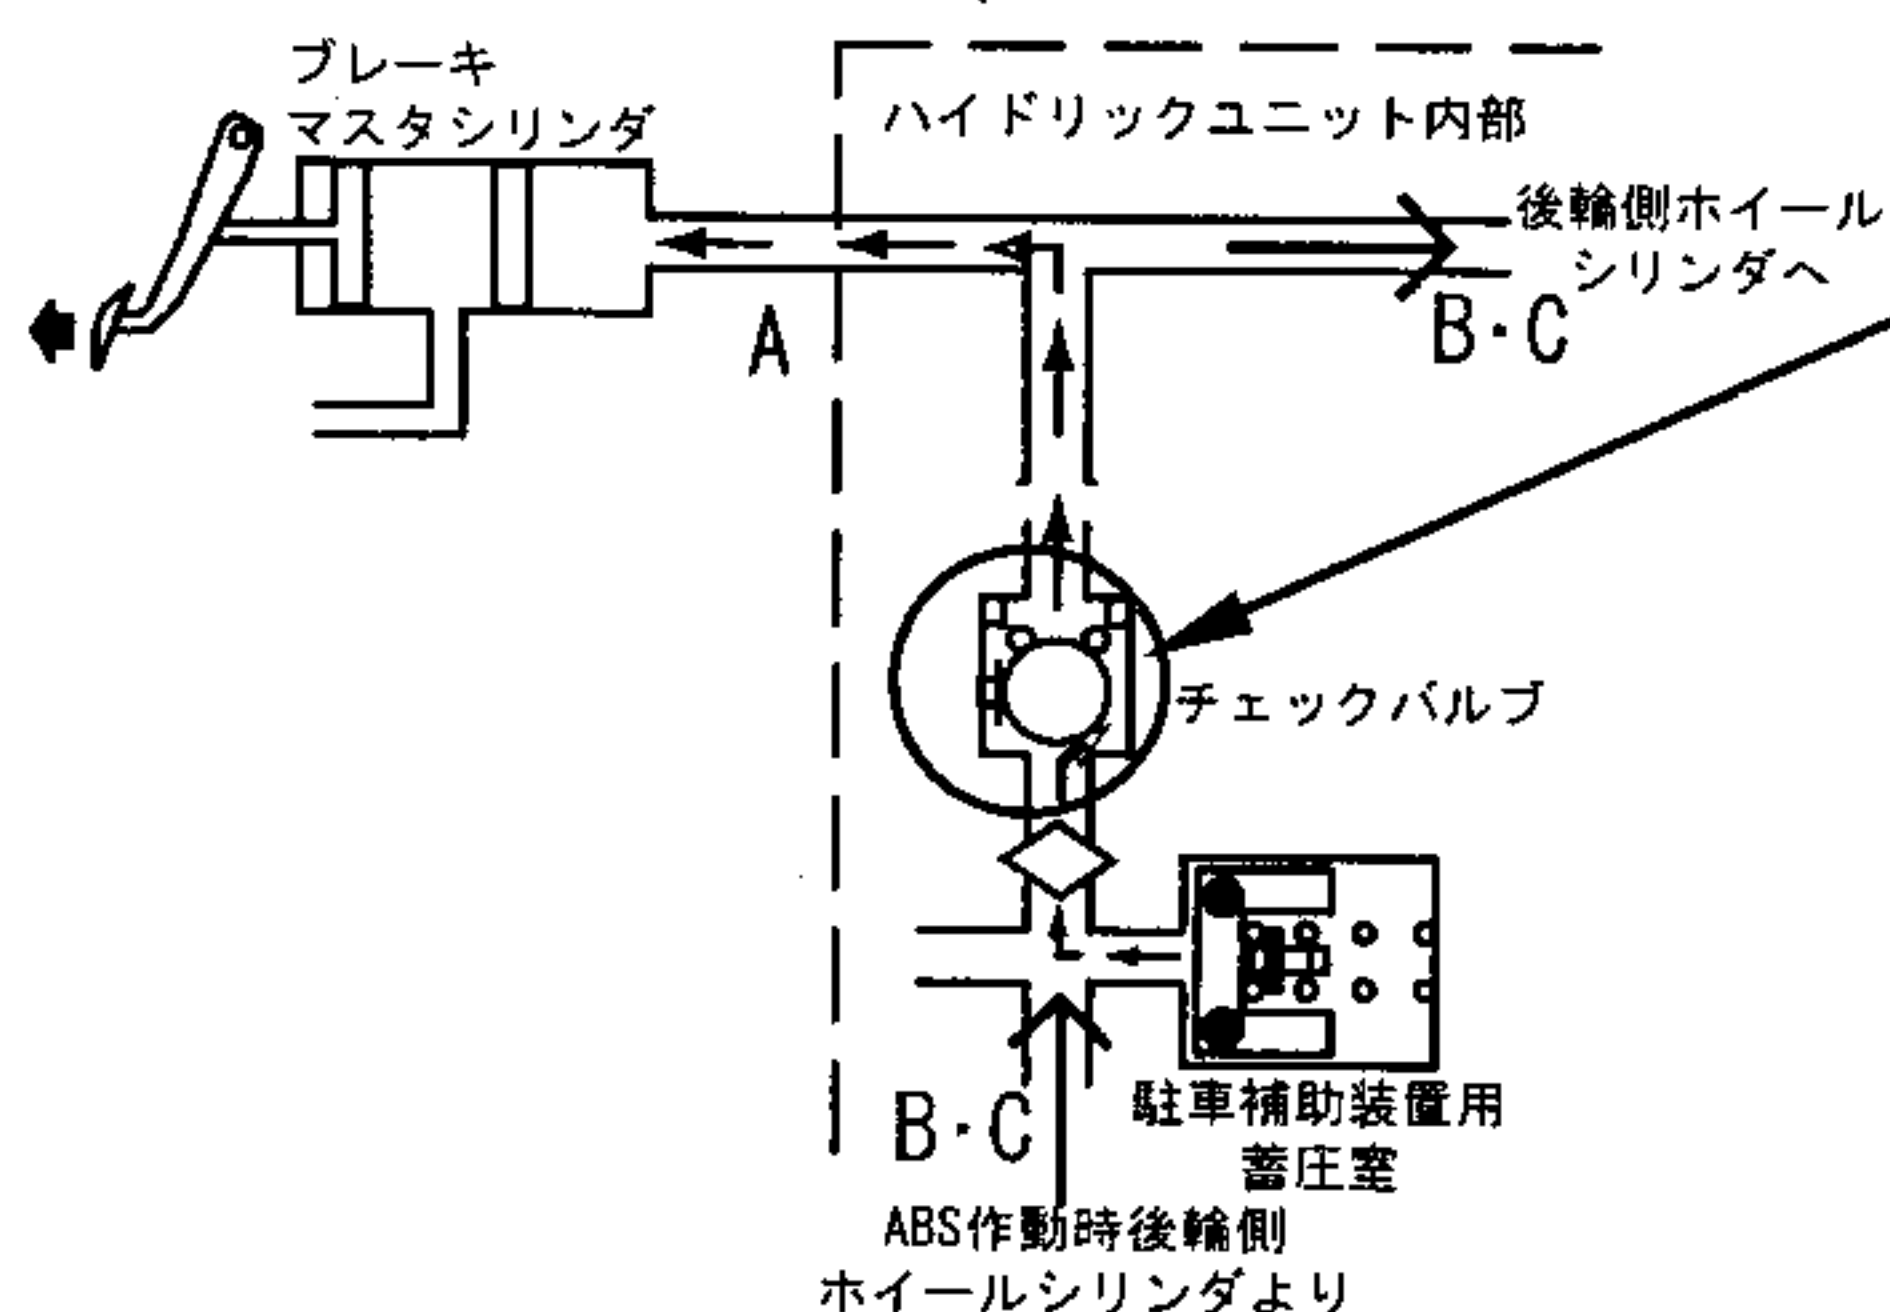
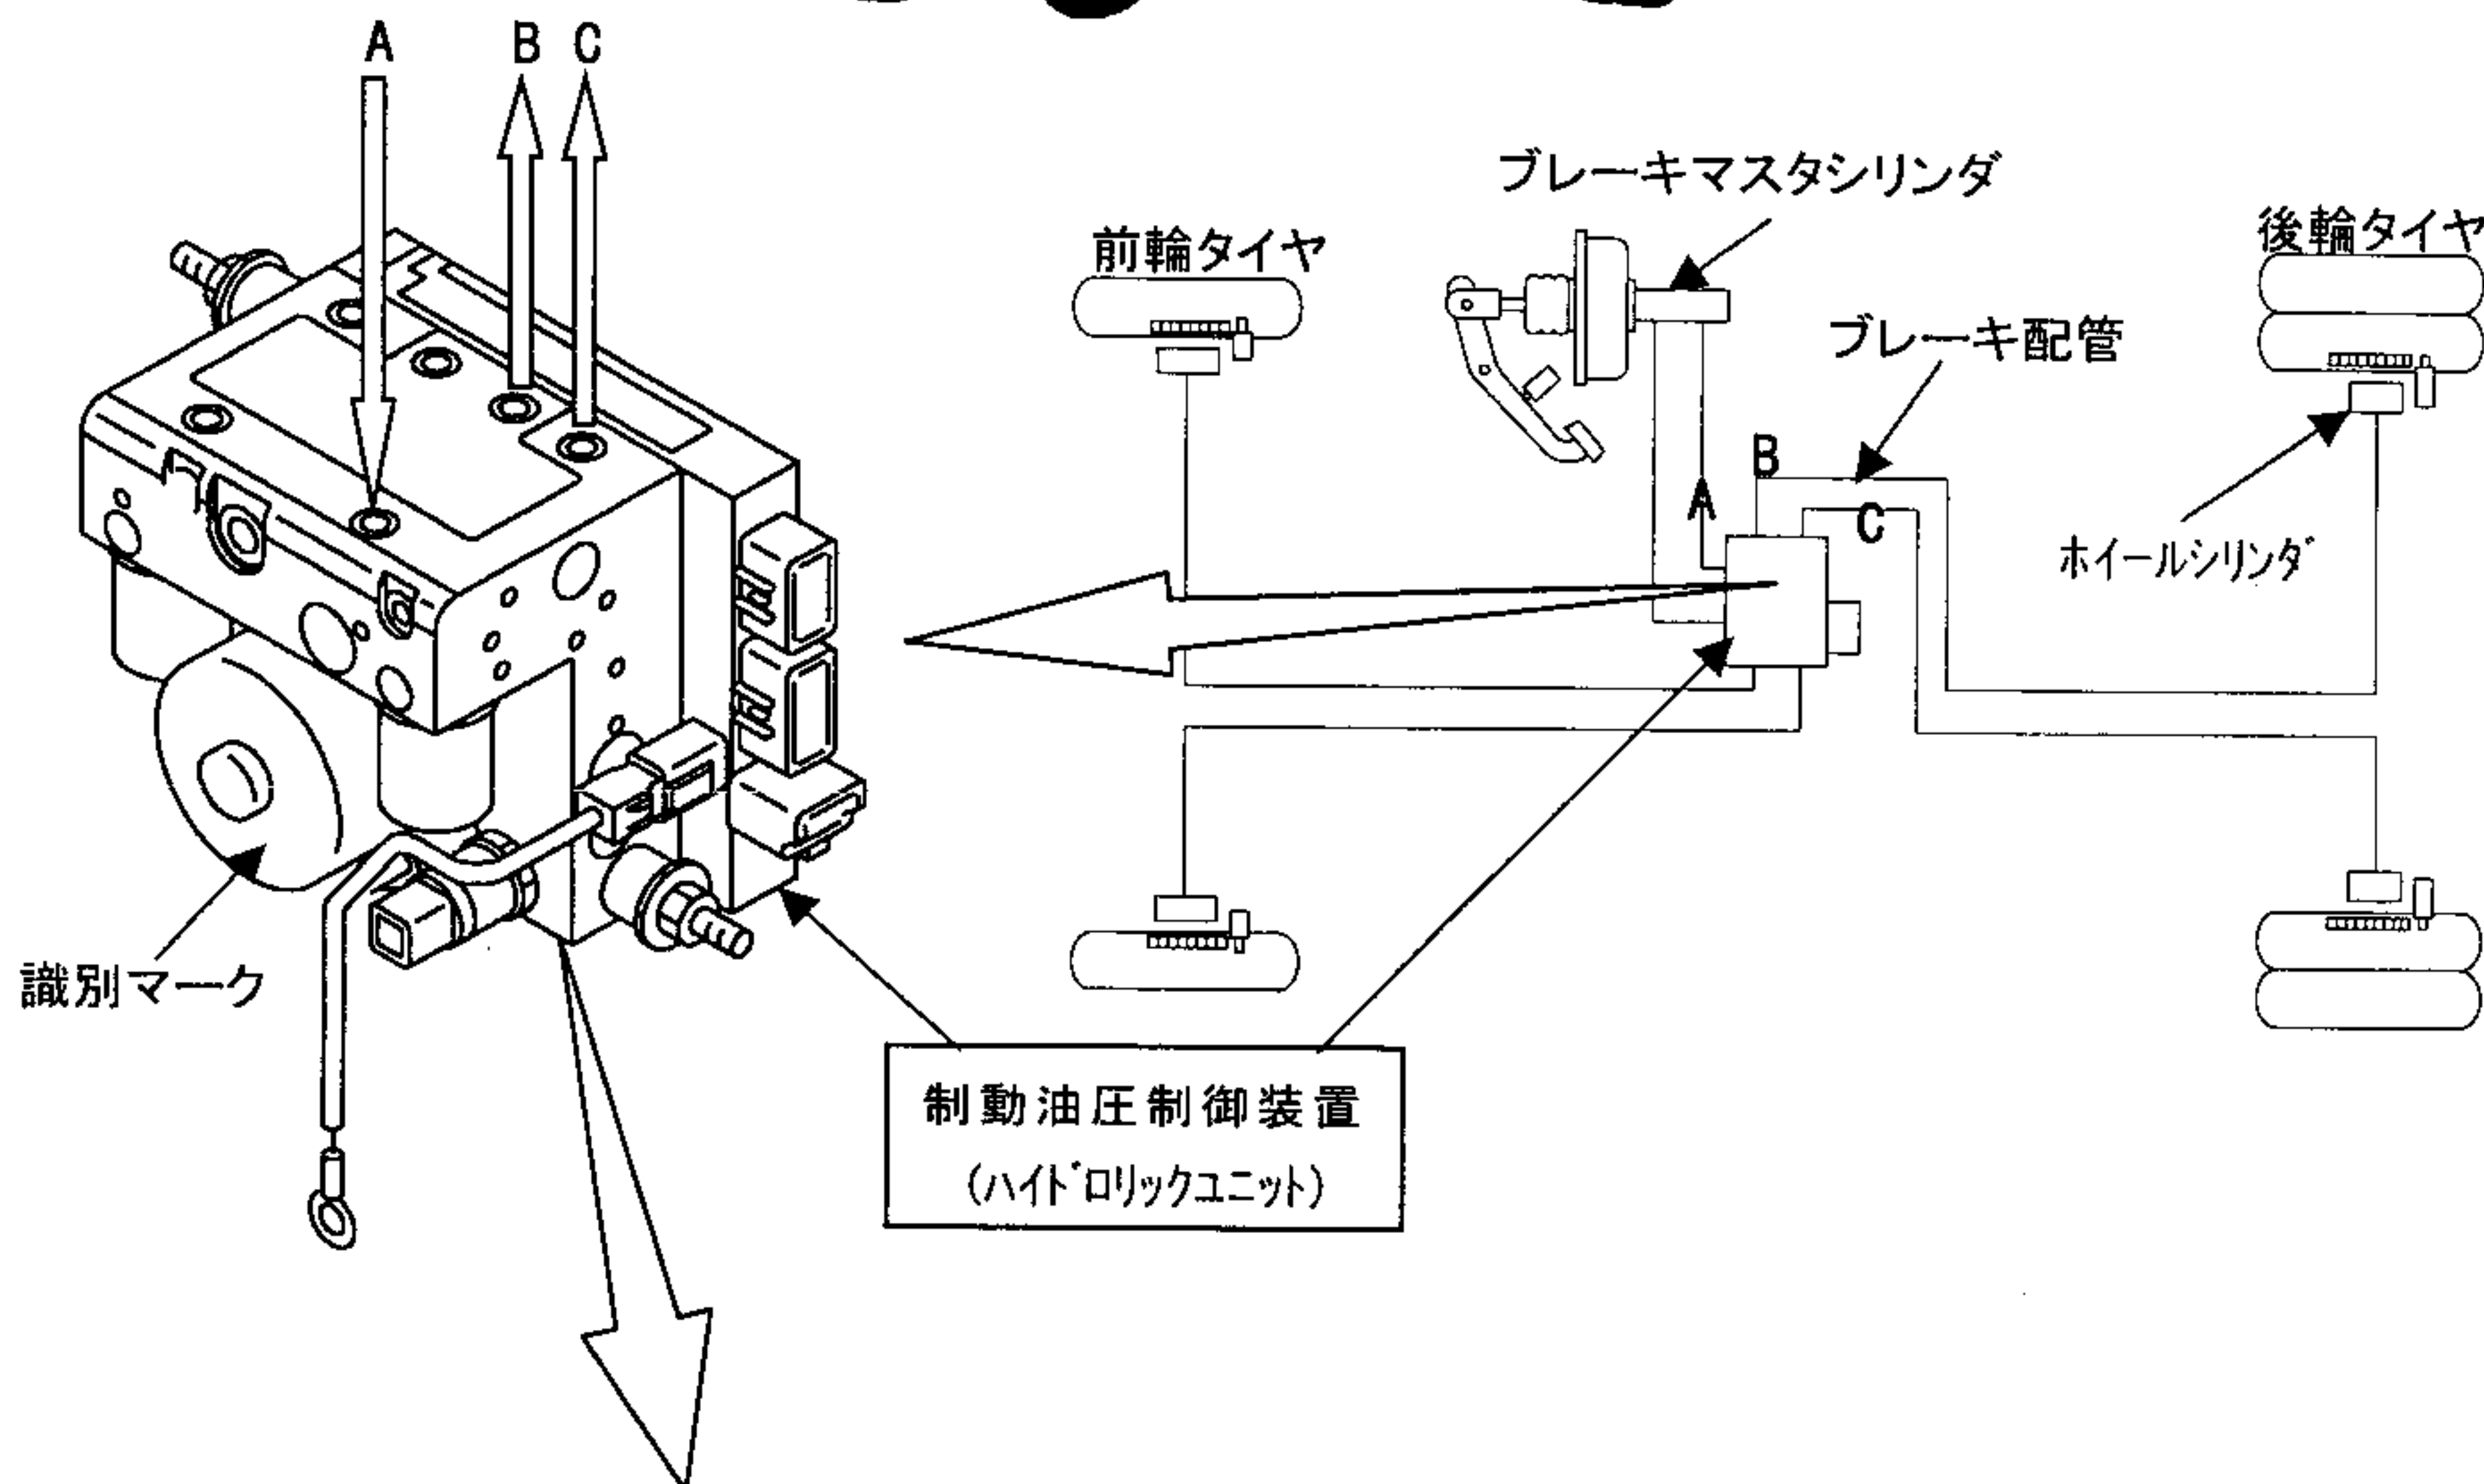


改善箇所説明図

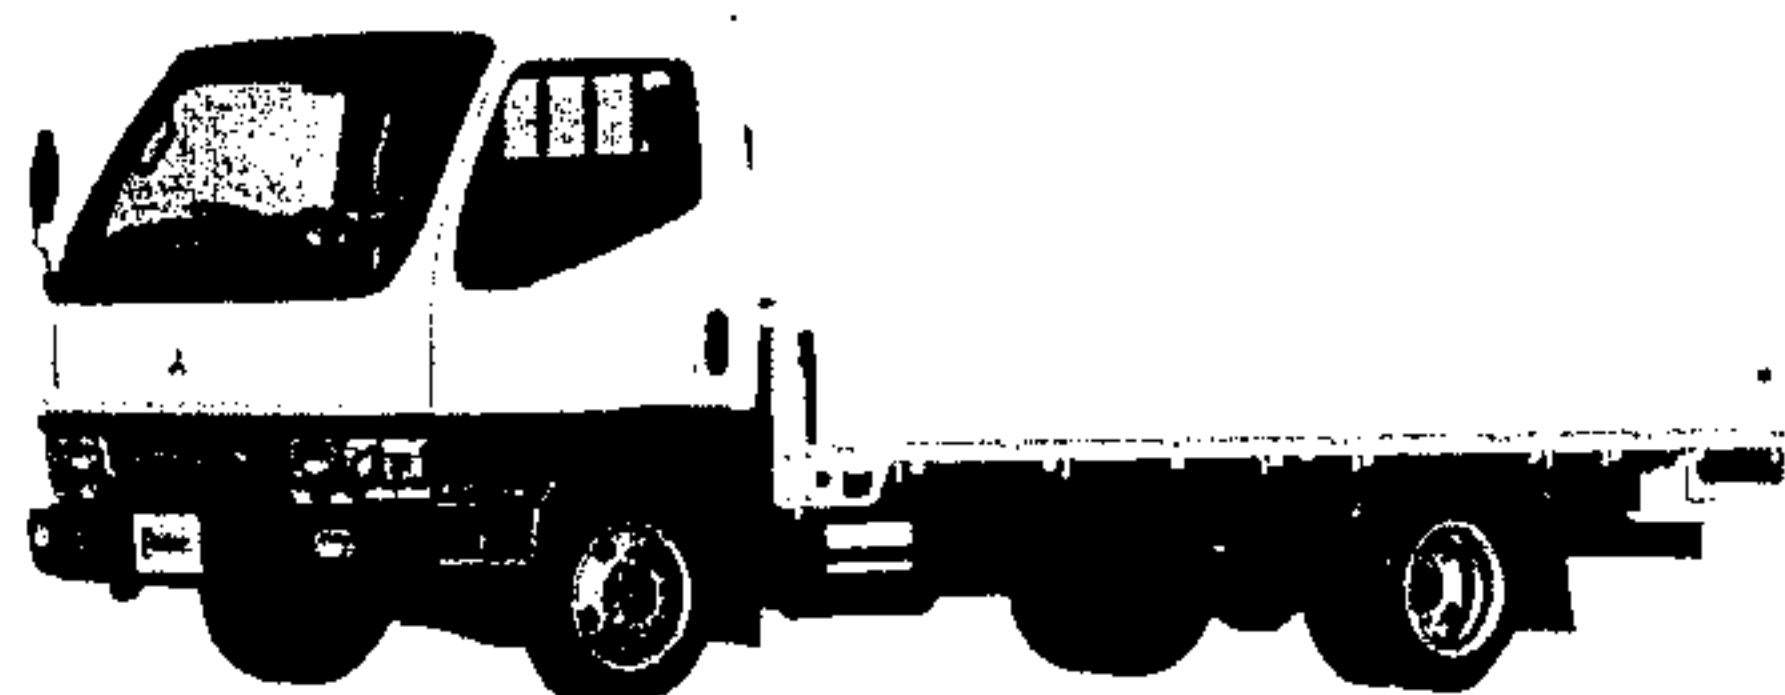

基準不適合箇所

ABS (アンチロックブレーキシステム) 及び坂道発進補助装置 (EZGO : イージーゴー) 装着車両において、油圧制御装置内部の加工に不適切なものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、ABS 作動後の制動時にブレーキペダルの踏み込みが深くなり、最悪の場合、後輪の制動が効かなくなり、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該制動油圧制御装置を対策品と交換する。

注 : □ は、交換部品を示す。

識別 : 作業完了車には、所定の位置に「LT-04」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。

トラック : 助手席リヤドアピラー스트ライカー付近。

バス : 運転席足元右側面。