


改善箇所説明図

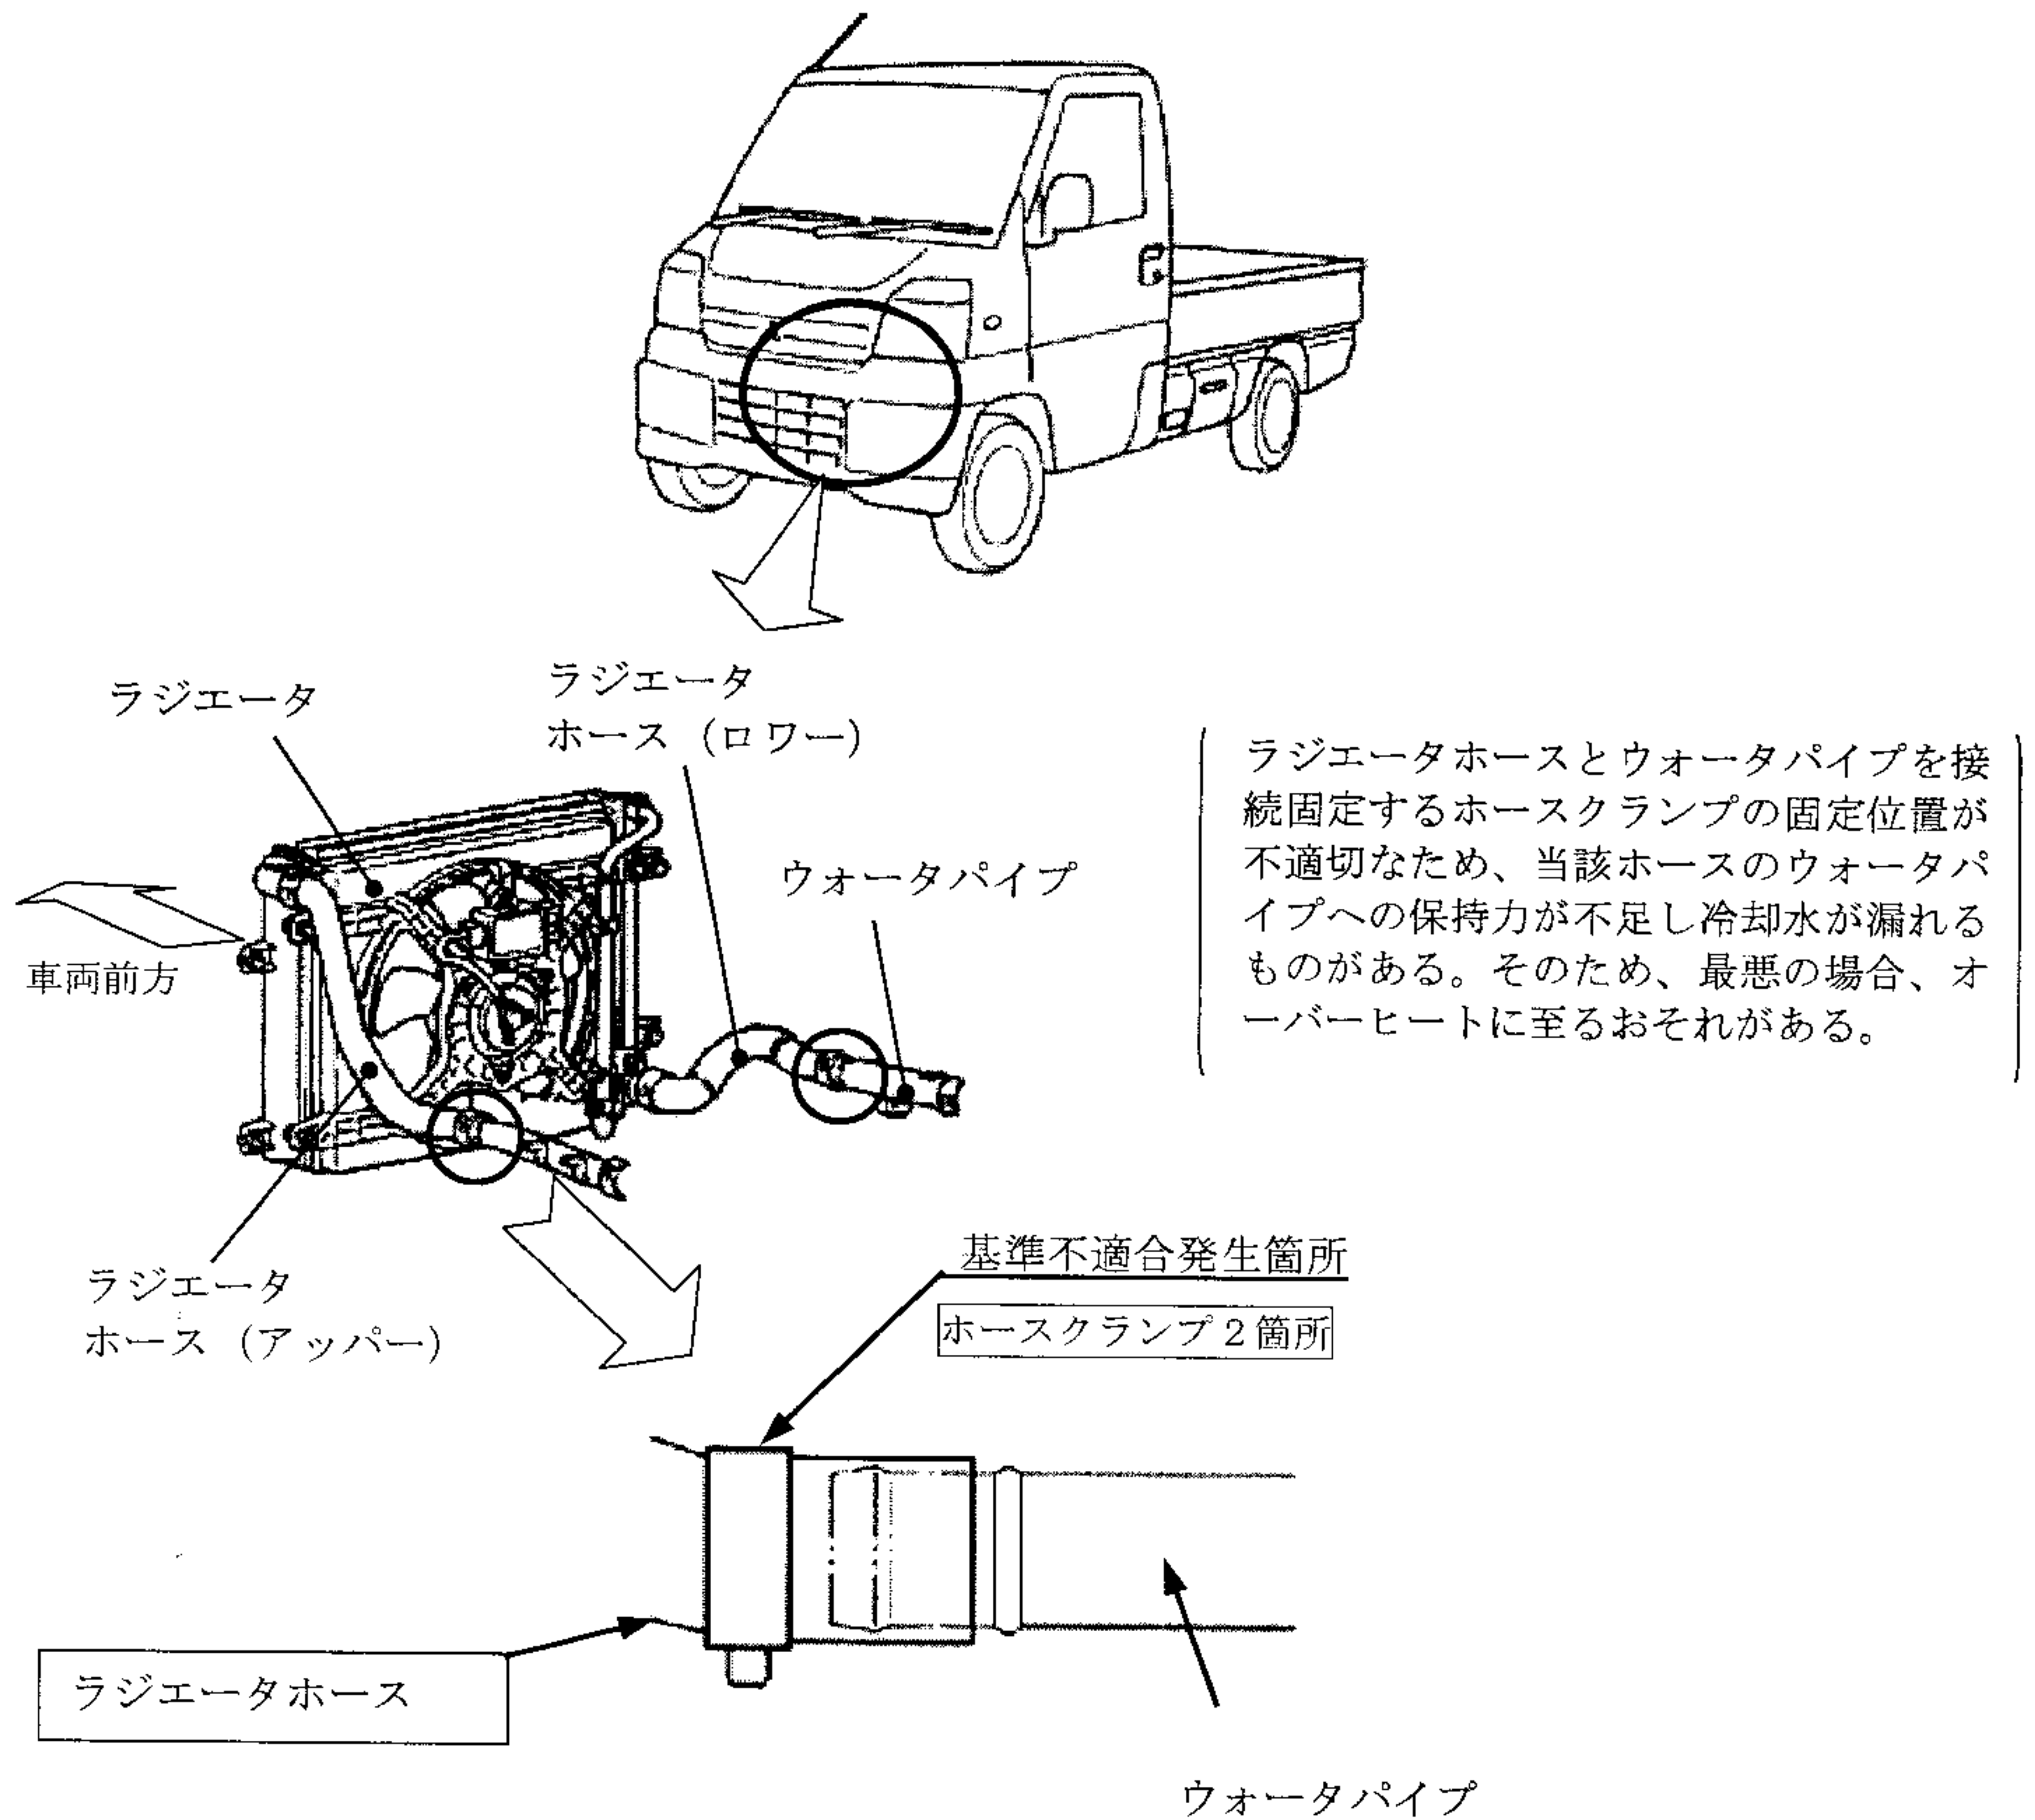

改善の内容

全車両、ラジエータホースの挿入状態およびホースクランプの位置を確認し、不適切なものは当該ホースおよびクランプを正規位置に修正するとともにラジエータホースおよびホースクランプを新品と交換する。

注：図中の□は交換部品を示す。

識別：運転席ドアのアップパーヒンジボデー側にある取付ボルト頭部に白色または黄色のペイントを塗布する。